


Y7 *Smart* 高阶伺服系统

脉冲

指令手册

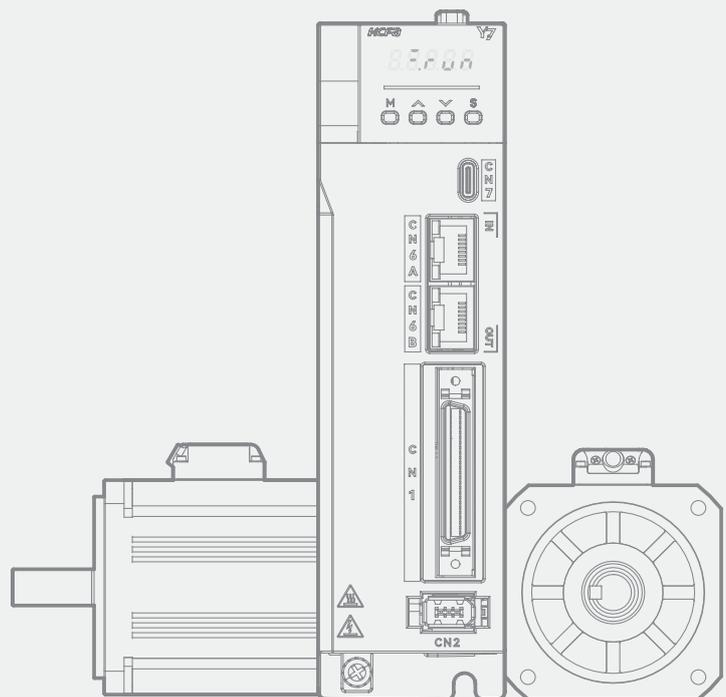

※ 目录

目录	2
前言	11
关于使用说明书.....	11
开箱时的确认事项.....	11
使用前阅读内容.....	11
专业术语.....	11
阅读对象.....	12
手册覆盖产品.....	12
开箱时的确认事项.....	12
手册修订说明.....	12
其他说明.....	12
商标说明.....	12
安全注意事项	12
书写规范	15
取反符号的书写规则.....	15
参数的书写规则.....	15
数值设定型.....	15
功能选择型.....	15
书写示例（Pn002.0书写示例）.....	15
第 1 章 Y7S概要	16
1.1 Y7 Smart系列产品特性.....	17
1.2 Y7S铭牌信息.....	17
1.3 Y7S驱动器命名规则.....	18
1.4 Y7S AC220V 伺服单元各部分的名称.....	19
1.4.1 AC220V 400W伺服单元各部分介绍图.....	19
1.4.2 AC220V 750W/1kW/1.5kW/2kW伺服单元各部分介绍图.....	20
1.5 Y7S AC380V伺服单元各部分的名称.....	21
1.5.1 AC380V 3kW及以下伺服单元各部分介绍图.....	21
1.5.2 AC380V 5kW伺服单元各部分介绍图.....	22
1.5.3 AC380V 6kW/7.5kW伺服单元各部分介绍图.....	23
1.5.4 AC380V 11kW/15kW/22kW伺服单元各部分介绍图.....	24
1.6 Y7S型号规格表.....	26

1.6.1	220V伺服型号规格表.....	26
1.6.2	380V驱动器型号规格表.....	26
1.7	Y7S伺服单元的额定值和规格	27
1.7.1	AC220V基本规格.....	27
1.7.2	AC380V基本规格.....	27
1.7.3	环境规格.....	28
1.7.4	技术规格.....	28
1.8	Y7S 伺服驱动器外型尺寸.....	29
1.8.1	Y7S驱动器配置表	29
1.8.2	Y7S系列驱动器安装尺寸.....	29
1.8.3	SIZE A 驱动器外型尺寸图.....	30
1.8.4	SIZE B 驱动器外型尺寸图.....	30
1.8.5	SIZE C 驱动器外型尺寸图.....	31
1.8.6	SIZE D 驱动器外型尺寸图.....	31
1.8.7	SIZE E 驱动器外型尺寸图.....	31
1.8.8	SIZE F 驱动器外型尺寸图.....	32
1.8.9	SIZE G 驱动器外型尺寸图.....	32
1.9	驱动器安装.....	33
1.9.1	机柜安装说明.....	33
1.9.2	结构安装说明.....	33
1.9.3	大功率驱动安装说明.....	34
1.10	维修与检查.....	34
第 2 章 接线与连接		35
2.1	注意事项.....	37
2.1.1	注意事项图标.....	37
2.1.2	接线时的一般注意事项	37
2.2	连接器型端子驱动器端口定义图	39
2.3	栅栏型端子驱动器端口定义图.....	41
2.4	主回路配线.....	43
2.4.1	标准AC220V电源输入时的主回路接线实例	43
2.4.2	标准AC380V电源输入时的主回路接线实例	44
2.4.3	单相220V电源输入使用伺服单元	45
2.4.4	DC电源输入使用伺服单元	46
2.4.5	线用断路器和保险丝容量	49
2.5	再生电阻器的连接	49
2.5.1	AC220V再生电阻基本规格	50
2.5.2	AC380V再生电阻基本规格	50
2.6	输入输出信号 (CN1)	51
2.6.1	输入输出信号 (CN1) 连接器的排列引脚.....	52
2.6.2	输入信号 (CN1) 的名称及功能.....	53
2.6.3	输入信号的分配.....	54

2.6.4	输入回路.....	55
2.6.5	输出信号 (CN1) 的名称及功能.....	56
2.6.6	输出信号的分配.....	57
2.6.7	输出回路.....	58
2.6.8	PG输出.....	59
2.6.9	模拟量输入.....	59
2.6.10	制动器信号.....	59
2.7	编码器信号 (CN2)	60
2.7.1	编码器信号 (CN2) 的名称和功能.....	60
2.7.2	编码器的连接示例.....	61
2.8	安全功能使用信号STO (CN3)	63
2.8.1	安全功能使用信号 (CN3) 的名称和功能.....	63
2.8.2	安全输入回路.....	64
2.8.3	安全输出回路.....	64
2.8.4	输出信号 (EDM1 信号) 规格.....	65
2.8.5	安全端子默认接线示例.....	65
2.9	第二编码器口 (CN4)	66
2.10	通信接口 (CN6)	67
2.11	抱闸输入连接(CN10).....	68
2.11.1	抱闸接线.....	68
2.12	位置/速度/转矩控制模式下的标准接线图.....	69
2.12.1	位置控制时的连接示例(脉冲型).....	69
2.12.2	速度控制时的连接示例(脉冲型).....	70
2.12.3	转矩控制时的连接示例(脉冲型).....	71
2.13	噪音和高次谐波对策.....	71
2.13.1	噪音及其对策.....	71
2.13.2	连接噪音滤波器时的注意事项.....	73
2.13.3	高次谐波抑制用电抗器的连接.....	75

第 3 章 面板操作与显示

76

3.1	面板显示与操作	77
3.1.1	面板按钮.....	77
3.1.2	状态模式切换.....	77
3.1.3	状态显示的判别方法.....	78
3.2	辅助功能 (Fn□□□) 的操作.....	79
3.3	参数设定 (Pn□□□) 的操作.....	79
3.3.1	数值设定型.....	79
3.3.2	功能选择型.....	80
3.4	监视显示 (Un□□□) 的操作.....	80

第 4 章 试运行	81
4.1 试运行前的检查和注意事项.....	82
4.2 伺服电机单体试运行.....	82
4.3 原点搜索定位 (Fn003)	82
4.4 根据上位机指令进行伺服电机单体的试运行.....	82
4.4.1 输入信号的连接和参数修改.....	83
4.4.2 速度控制时的试运行.....	83
4.4.3 以上位装置进行位置控制、以伺服单元进行速度控制时的试运行.....	83
4.4.4 位置控制时的试运行.....	84
4.5 将伺服电机与机器机械连接后的试运行.....	85
4.6 带制动器的伺服电机的试运行.....	85
4.7 无电机测试功能.....	85
第 5 章 应用功能	86
5.1 注意事项.....	89
5.2 电机自动识别功能.....	89
5.3 基本功能设定.....	89
5.3.1 电源设定.....	89
5.3.2 控制方式选择.....	90
5.3.3 使能.....	90
5.3.4 电机旋转方向的设定.....	91
5.3.5 超程的设定.....	92
5.3.6 制动器.....	95
5.3.7 伺服OFF及发生警报时的电机停止方法.....	97
5.3.8 瞬时停电的运行.....	99
5.3.9 电机过载检出值的设定.....	100
5.3.10 再生电阻设定.....	100
5.3.11 主回路掉电时减速时间和掉电后保持时间.....	101
5.4.1 速度指令信号的输入规格.....	101
5.4.2 速度指令输入增益的设定.....	102
5.4.3 速度指令偏置调整.....	102
5.4.4 软起动.....	103
5.4.5 速度指令滤波器.....	104
5.4.6 零钳位固定功能.....	104
5.4.7 速度一致信号的设定.....	106
5.4.8 速度模拟量偏置和死区.....	106
5.5 位置控制.....	107
5.5.1 位置控制基本设定.....	107
5.5.2 清除信号的设定.....	109
5.5.3 指令脉冲输入倍率切换功能.....	109
5.5.4 电子齿轮比.....	110

5.5.5	平滑功能	111
5.5.6	定位完成信号	111
5.5.7	定位接近信号	112
5.5.8	指令脉冲禁止功能	113
5.5.9	编码器分频脉冲输出	113
5.5.10	旋转圈数上限值设定	115
5.5.11	显示旋转圈数上限值不一致警报 (A.CC0) 时	116
5.5.12	用户位置反馈根据电子齿轮比自动切换	116
5.6.1	转矩指令信号的输入规格	116
5.6.2	转矩指令输入增益的设定	117
5.6.3	转矩指令偏置调整	117
5.6.4	转矩指令滤波器	118
5.6.5	转矩控制时的速度限制	118
5.6.6	外部IO控制转矩模式时的方向切换	120
5.7	内部设定速度控制	120
5.7.1	内部设定速度控制输入信号设定	120
5.7.2	内部设定速度控制的选择	121
5.7.3	内部设定速度相关参数	121
5.7.4	内部设定速度选择	121
5.7.5	运行示例	122
5.8	控制方式组合的选择	123
5.8.1	和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = 4、5、6)	123
5.8.2	和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = 7、8、9)	125
5.8.3	和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = A、B)	125
5.9	转矩限制的选择	125
5.9.1	内部转矩限制	125
5.9.2	外部转矩限制	126
5.9.3	基于模拟量的转矩限制	127
5.9.4	基于外部转矩限制和模拟量指令的转矩限制	128
5.9.5	转矩限制的确认信号	129
5.10	安全功能	129
5.10.1	硬接线基极封锁 (HWBB) 功能	129
5.10.2	外围设备监视 (EDM1)	134
5.10.3	安全功能的确认试验	135
5.10.4	使用安全功能时的安全注意事项	135
5.11	绝对值编码器	135
5.11.1	绝对值数据要求 (SEN_ON指令)	136
5.11.2	电池的更换	136
5.11.3	绝对值数据的收发顺序	138
5.11.4	绝对值编码器初始化 (发生警报时)	140
5.12	位置比较输出功能	141
5.12.1	功能说明	141
5.12.2	相关对象	141

5.12.3 功能运行	142
5.13 重力补偿功能	143
5.13.1 需要设定的参数	144
5.13.2 重力补偿功能的操作步骤	144
5.13.3 自动更新重力补偿功能的操作步骤	145
5.14 其他输入输出信号	145
5.14.1 输入信号分配注意事项	145
5.14.2 报警输出 (ALM) 信号	145
5.14.3 警告输出 (/WARN) 信号	146
5.14.4 报警复位 (/ALM-RST) 信号	146
5.14.5 旋转检出输出信号 (/TGON)	146
5.14.6 准备就绪输出 (/S-RDY) 信号	146
5.14.7 转矩到达输出信号	147
5.15 MODBUS	147
5.16 内部位置模式	148
5.16.1 多段位置模式开关	148
5.16.2 多段位置	148
5.16.3 多段位置模式使用方法	149
5.16.4 位置模式指令来源选择	151
5.17 黑匣子	152
5.17.1 黑匣子功能配置	152
5.17.2 黑匣子锁存报警代码设置	152
5.18 回原模式	153
5.18.1 回原模式介绍	153
5.18.2 回原模式使用方法	177
5.19 虚拟DI/DO	178
5.19.1 虚拟DI	178
5.19.2 虚拟DO	179
5.20 报警延迟断使能功能	180
5.21 DI滤波功能	180
5.22 陷波滤波功能	181
5.23 转矩反馈偏差过大报警功能	181
5.24 用户自定义转矩过载报警功能	182
5.25 电机温度报警功能	182
5.26 内置抱闸断线报警功能	183
5.27 脉冲输入的软滤波	183
5.28 转矩脉动补偿功能	184
5.29 在线惯量识别功能	184
5.30 乱相检测功能	185
5.31 摩擦补偿功能	185

5.32 手动BK功能	186
5.33 碰撞停机检测功能	186
第 6 章 调整	187
6.1 关于调整	189
6.1.1 基本调整方法	189
6.1.2 调整时的监视	189
6.1.3 调整时的安全注意事项	191
6.2 免调整功能	193
6.2.1 关于免调整功能	193
6.2.2 免整值设定 (Fn200) 操作步骤	194
6.2.3 相关参数	195
6.3 高级自动调谐1—通过伺服内部位置命令调整	196
6.3.1 关于自动调谐1	197
6.3.2 高级自动调谐1注意事项	199
6.4 高级自动调谐2—通过上位装置位置命令进行调整	200
6.4.1 关于高级自动调谐2	202
6.4.2 高级自动调谐2注意事项	203
6.5 单参数调谐	204
6.5.1 关于单参数调谐	204
6.5.2 单参数调谐的操作步骤	204
6.6 关于自动调谐的补充说明	205
6.6.1 功能补充说明	205
6.6.2 相关参数	206
6.7 A型抑振控制功能	207
6.7.1 相关于A型抑振控制功能	207
6.7.2 A型抑振控制功能的操作步骤	208
6.7.3 相关参数	208
6.8 振动抑制功能	209
6.8.1 关于振动抑制功能	209
6.8.2 振动抑制功能的注意事项	209
6.8.3 相关参数	210
6.9 调整应用功能	211
6.9.2 摩擦补偿的手动调整	214
6.9.3 电流控制模式选择功能	215
6.9.4 电流增益值设定功能	215
6.9.5 速度检出方法选择功能	216
6.10 其他调整功能	216
6.10.1 前馈	216
6.10.2 P (比例) 控制	216
6.10.3 设定模式开关 (P控制/PI控制切换)	217
6.10.4 转矩指令滤波器	218

第 7 章 辅助功能 220

7.1 辅助功能一览	221
7.2 报警记录的显示(Fn000)	221
7.3 简易刚性选择(Fn001)	222
7.4 JOG运行(Fn002)	223
7.5 原点搜索定位(Fn003)	224
7.6 程序JOG运行(Fn004)	224
7.7 参数设定值的初始化(Fn005)	226
7.8 报警记录的删除(Fn006)	226
7.9 绝对值编码器的设定（初始化）以及编码器警报复位(Fn008)	226
7.10 模拟量（速度·转矩）指令偏置量的自动调整(Fn009)	227
7.11 速度指令偏置的手动调整(Fn00A)	227
7.12 转矩指令偏置的手动调整(Fn00B)	227
7.13 模拟量监视输出的手动调整(Fn00C)	228
7.14 模拟量监视输出的增益调整(Fn00D)	229
7.15 电机电流检出信号偏置量的自动调整（Fn00E）	230
7.16 电机电流检出信号偏置量的手动调整（Fn00F）	230
7.17 参数的写入禁止设定(Fn010)	231
7.18 显示电机机型(Fn011)	232
7.19 显示伺服单元的软件版本(Fn012)	232
7.20 振动检测的检出值初始化(Fn01B)	232
7.21 软件复位(Fn030)	233
7.22 电流JOG(Fn082)	234
7.23 高级自动调谐1(Fn201)	234
7.24 高级自动调谐2(Fn202)	235
7.25 EasyFFT(Fn206)	236

第 8 章 监视显示 237

8.1 监视显示一览	238
8.2 监视显示的操作示例	238
8.3 32位10进制显示的读取方法	239
8.4 输入信号监视	239
8.4.1 输入信号状态的确认	239
8.4.2 输入信号显示状态的判别方法	239
8.5 输出信号监视	240
8.5.1 输出信号状态的确认	240

8.5.2	输出信号显示状态的判别方法.....	240
8.5.3	输出信号显示示例.....	240
8.6	接通电源时的监视显示.....	241
第 9 章 全闭环功能		242
9.1	全闭环模型建立与连线.....	243
9.2	全闭环相关设定参数.....	244
9.3	全闭环设定步骤.....	246
9.4	全闭环参数设定.....	246
9.4.1	全闭环编码器方向设定.....	246
9.4.2	全闭环编码器节距的设定.....	247
9.4.3	全闭环速度反馈的选择.....	247
9.4.4	全闭环的试运行.....	247
9.4.5	全闭环编码器数据长度设定.....	248
9.5	全闭环分频脉冲输出功能.....	248
9.6	全闭环报警及解决方法.....	249
9.7	不使用全闭环时第二编码器反馈.....	249
第 10 章 报警显示		250
10.1	显示警报时.....	251
10.1.1	警报一览表.....	251
10.1.2	警报的原因及处理措施.....	254
10.2	警告显示.....	262
10.2.1	警告一览表.....	262
10.2.2	警告的原因及处理措施.....	263
10.3	可以从伺服电机的动作、状态来判断的故障原因及处理措施.....	265
第 11 章 辅助功能及参数一览		270
11.1	辅助功能一览.....	271
11.2	参数一览.....	272

※ 前言

感谢您使用本产品，本操作手册提供 Y7 Smart 系列高性能伺服系统（简称 Y7S）一脉冲伺服驱动器及电机相关信息。请按本手册保证正确的使用方法，若进行错误的使用方法及处理方法，不但不能充分发挥产品的性能，还会导致意外事故的发生及产品使用寿命的缩短。

希望在仔细阅读本使用说明书的基础上，正确的使用本产品。

关于使用说明书

- ① 本使用说明书记载的内容虽然力尽完善，但是万一发现内容有疑惑之处，请随时向本公司询问。
- ② 应用本产品的机器的使用说明书上，请注明以下事项。
 - 因是高压电机器，存在危险。
 - 切断电源后的端子及机械内部还残留电压，存在危险。
 - 局部高温。
 - 严禁拆解。
- ③ 本产品因性能升级等原因，会出现规格及功能随时会有变动和追加。不另行通知。
- ④ 搭载本产品的装置，有计划取得安全规格等时，请事前向公司咨询。
- ⑤ 为了延长电机、驱动器的使用寿命，请在正确的使用条件下使用。详细请遵照说明书使用
- ⑥ 使用说明书中尽可能记载最新的内容，因此记载内容时常会变更。需要新版本使用说明书的客户请联系本公司索取。
- ⑦ 未经过本公司的同意，禁止转载本使用说明书的部分或全部内容。

开箱时的确认事项

- 实物是否与您订购的产品相符。
- 在运送过程中是否有损伤。
- 如果发现问题，请联系经销商。

使用前阅读内容

感谢您使用 Y7S 系列脉冲伺服驱动器，本操作手册提供 Y7S 系列脉冲伺服驱动器及电机相关信息，进行 Y7S 系列产品安装、使用及维护时请务必参考本手册。错误的使用方法及处理方法，不但不能充分发挥产品的性能导致产品使用寿命的缩短，还会引发意外事故的发生。

请妥善保管该手册以便在需要进行查阅。

专业术语

关于本手册中使用的专业术语，请参考如下说明。

专业术语	说明
伺服电机	X2 系列、X6 系列伺服电机
伺服驱动器	Y7S 系列脉冲伺服驱动器
伺服系统	由伺服驱动器和上位装置以及外围设备配套而成的一套完整的系统
伺服 ON	电机通电
伺服 OFF	电机不通电
基极封锁 (BB)	因切断电流放大器的功率晶体管的基极电流而形成的不通电状态
伺服锁定	在位置环中通过零位指令使电机停止的状态
主回路电缆	连接于主回路端子的电缆（主回路电源电缆、控制电源电缆、伺服电机回路电缆等）

阅读对象

- 本手册阅读对象：
- 具备一定的电工知识。
- 负责运输，贮藏Y7S系列脉冲伺服驱动器或相关产品的人员。
- 负责安装、连接、调试、维护Y7S系列脉冲伺服驱动器或相关产品的人员。

手册覆盖产品

本手册主要提供以下产品的相关信息

Y7S 系列脉冲伺服驱动器

开箱时的确认事项

项目	内容
实物是否与您订购的产品相符	
配件是否完整	
在运送过程中是否有损伤。	

手册修订说明

版本	修订内容
V1.0	初版
V2.0	修改部分错误

其他说明

- 本手册内容将会随着浙江禾川科技股份有限公司对于该产品的软硬件更改而修改产品相关规格参数等一系列相关信息，相关更新会发布在禾川官网：www.hcfa.cn 恕不另行通知。
- 本手册内容基于产品信息和客户需求编辑，用户对手册内容有疑问或错误之处，欢迎致电禾川或发送邮件至 400@hcfa.cn，并按照封面标注版本号协助说明。
- 严禁对本手册部分或全部内容进行转载、复制等。

商标说明

- EtherCAT®为德国倍福自动化有限公司所有；MECHATROLINK®为MECHATROLINK协会所有，是开放式的现场网络。
- 本手册中记载的其它产品，产品名称以及产品的商标或注册商标归各公司所有，并非本公司产

※ 安全注意事项

在接收检验、安装、配线、操作、维护及检查时，应随时注意以下安全注意事项。

■ 对于忽视说明书记载内容，错误的使用本产品，而可能带来的危害和损害的程度按下列表示加以区分和说明。

安全标识及其含义如下：

危险 

该标志表示「可能会发生导致死亡或重伤事故的危险」的内容

注意 

该标志表示「可能会导致伤害或财产损失事故发生」的内容

 该图形表示禁止实施的「禁止实施」事项内容

 该图形表示必须实行的「强制实行」内容

危险

关于安装和配线

	切勿将电机直接连接到商用电源。	否则，会引发火灾、故障。
	请勿在电机、驱动器的周围放置可燃物。	否则，会引发火灾事故。
	驱动器必须要用外箱保护，设置保护外箱时，外箱壁、其他机器和驱动器之间要保持使用说明书规定的距离。	否则，会引发触电、火灾、故障。
	应安装在尘埃较少、不会接触到水、油等的地方。	否则，会引发触电、火灾、故障、破损。
	电机、驱动器安装在金属等非可燃物上。	否则，会引发火灾事故。
	务必由专业电工进行接线作业。	否则，会引发触电。
	电机、驱动器的 FG 端子必须接地。	否则，会引发触电。
	必须先切断上位断路器，进行正确的接线。	否则，可能会引发触电、受伤、故障、破损。
	电缆应确保连接好、通电部位须用绝缘物切实地做到绝缘。	否则，会引发触电、火灾、故障。

关于操作运行

	请勿触摸驱动器内部。	否则，会引发烧伤、触电事故。
	请勿让电缆线受到损伤、承受过大的外力、重压、受夹。	否则，会引发触电、故障。
	切勿接触运转中的电机旋转部。	否则，会引发受伤事故。
	请勿将电缆线浸在油和水中使用。	否则，会引发触电、受伤、火灾事故。
	请勿用湿手进行接线和操作。	否则，会引发触电、受伤、火灾事故。
	使用轴端带键槽的电机时，请勿裸手接触键槽。	否则，会引发受伤事故。
	电机、驱动器、散热器的温度会升高，请勿触摸。	否则，会引发烧伤或部件损伤事故。
	请勿用外部动力驱动电机。	否则，会引发火灾事故。

关于其他使用上的注意事项

	在地震发生后务必进行相关安全确认。	否则，会引发触电、受伤、火灾事故。
	为防止发生地震时造成火灾及人身事故，应切实地进行设置和安装。	否则，会引发受伤、触电、火灾、故障、破损。
	务必在外部设置紧急停止电路，以确保紧急时可以及时地停止运转、切断电源。	否则，引发受伤、触电、火灾、故障、破损。

关于维护和点检

	驱动器有危险高压部分。进行配线和点检工作时，必须切断电源放置使其放电后（5 分钟以上）进行。并且，绝对不允许对其进行分解。	会引发触电事故。
---	---	----------

注意

关于安装和配线

	电机和驱动器要按指定的匹配组合。	否则，会引发火灾、故障。
	不可直接触碰连接器端子。	否则，会引发触电、故障。
	注意通风口不可堵塞，或异物进入。	否则，会引发触电、火灾。
	试运转须在电机固定，并与其它机械系统分离状态下实施。动作确认后再次安装到机械系统上。	否则，会引发受伤事故。
	遵守指定的安装方法、安装方向。	否则，会引发受伤、故障。
	请根据设备本身的重量和产品的额定输出进行妥当安装。	否则，会引发受伤、故障。

关于操作和运转

	请勿站在产品上、或在产品上放置重物。	否则，会引发触电、受伤、故障、破损。
	禁止极端的增益调整及变更，会导致运作不稳定。	否则，会引发故障，破损。
	请勿在受日光直接照射的地方使用。	否则，会引发故障。
	请勿使电机及电机轴部受到较强的冲击。	否则，会引发故障。
	电机内置制动器的作用是保持用制动，禁止用在通常的制动场合。	否则，会引发受伤、故障。
	停电后恢复供电时，有可能出现突然启动的情况，故请勿靠近机器。务必做好机器设定，以确保即使重启也可确保人身安全。	否则，会引发受伤事故。
	不要使用有故障、破损的电机和驱动器。	否则，会引发触电、火灾、受伤。
	请确认电源规格是否正常。	引发故障发生原因。
	保持制动器不是确保机械安全的停止装置。请在机械侧设置确保安全用的停止装置。	否则，会引发受伤事故。
	报警时，排除故障原因，确保安全后，解除报警，重启。	否则，会引发受伤事故。
	制动器用继电器与紧急停止用断路器继电器需串联。	否则，会引发受伤、故障。

关于搬运和保管

	不能保存在雨水及水滴溅到的场所、有毒性气体及液体的地方。	否则，会引发故障的。
	搬运时，切勿抓持电缆或电机轴部。	否则，会引发受伤，故障。
	进行搬运时或安装作业时要以防落下或翻倒。	否则，会引发受伤，故障。
	需长期保存时，请按本说明书记载的联系方法进行咨询。	引发故障的原因。
	请保管在符合本说明书中规定保管环境的保管场所。	否则，会引发故障。

关于其他使用上的注意事项

	废弃电池时，请将电池用胶带等进行绝缘处理，并根据有关部门的规定废弃处理。	
	废弃时请作为工业废弃物处理。	

关于维护和点检

	除本公司外请勿进行拆卸修理工作。	否则，会引发故障。
	主回路电源开关不要频繁的打开和关闭。	否则，会引发故障。
	驱动器发生故障时，请切断控制电源和主回路电源。	否则，会引发火灾事故。
	长时间不使用时务必切断主电源。	因误动作等引发受伤事故。

关于维护和点检

〈保证期限〉

- 产品的保证期间为本公司制造月起 18 个月。但是，对应带制动器的电机，轴的加速、减速次数不超出使用寿命为前提。

〈保证内容〉

- 按照本说明书的正常使用状态下，在保证期间内，发生故障时为无偿修理。但是，即使在保证期间内有如下的故障发生时为有偿修理。
 - I 错误的使用方法，以及不适当的修理以及改造时。
 - II 收货之后的掉落，以及不是公司品质原因的损伤。
 - III 超出产品规格使用该产品。
 - IV 火灾、地震、落雷、风灾与水灾、盐害、电压异常等其他灾害。
 - V 水、油、金属片、其他异物侵入。
- 保证范围为交付品本体，如由交付品的故障诱发的损害，判定为补偿范围外。

※ 书写规范


取反符号的书写规则

在本手册中, 取反信号名 (L 电平时有效的信号) 通过在信号名前加 (/) 来表示。
例如 BK 书写为 /BK。


参数的书写规则

设定数值的“数值设定型”和选择功能的“功能选择型”的书写方法不同。


数值设定型

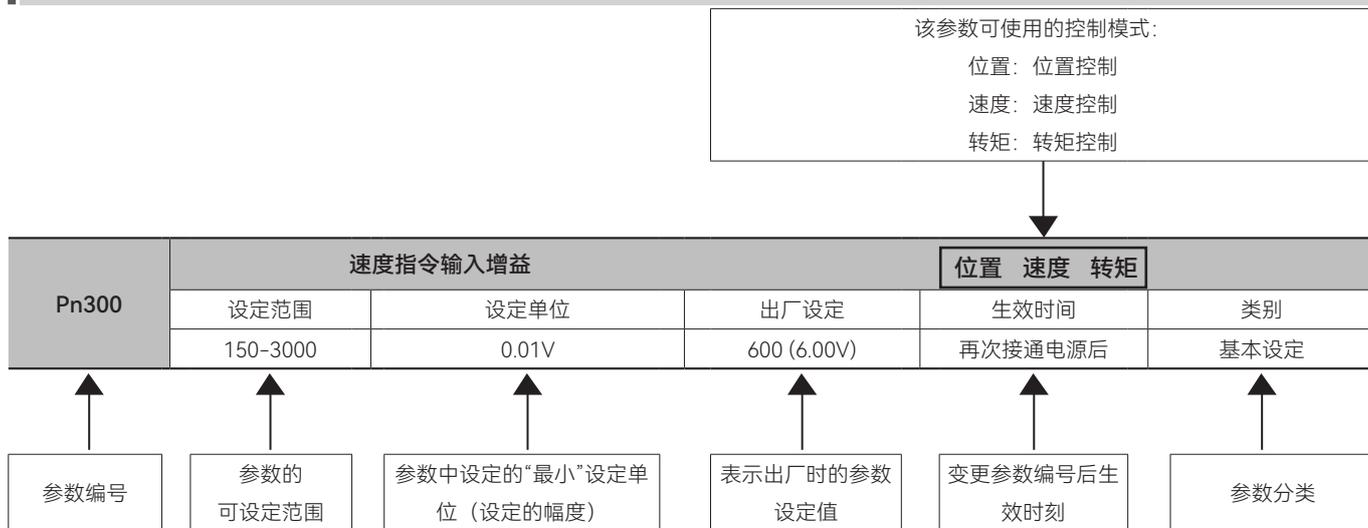

功能选择型

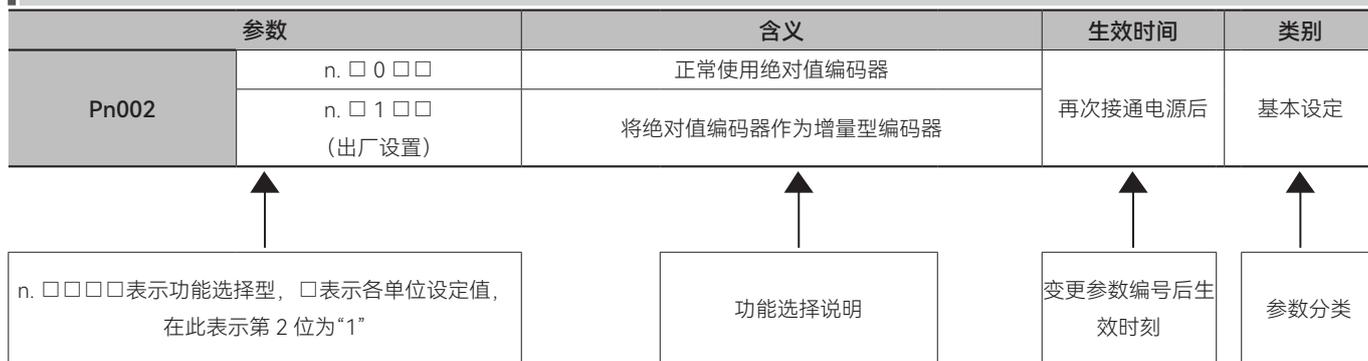

书写示例 (Pn002.0书写示例)

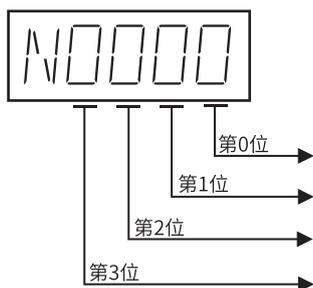

数位的书写		设定值的书写	
书写方法	含义	书写方法	含义
Pn002.0	表示参数的第 0 位	Pn002.0=X	表示参数的第 0 位为“x”
Pn002.1	表示参数的第 1 位	Pn002.1=X	表示参数的第 1 位为“x”
Pn002.2	表示参数的第 2 位	Pn002.2=X	表示参数的第 2 位为“x”
Pn002.3	表示参数的第 3 位	Pn002.3=X	表示参数的第 3 位为“x”

第 1 章 Y7S概要

1.1	Y7 Smart系列产品特性	17
1.2	Y7S铭牌信息	17
1.3	Y7S驱动器命名规则	18
1.4	Y7S AC220V 伺服单元各部分的名称	19
1.4.1	AC220V 400W伺服单元各部分介绍图	19
1.4.2	AC220V 750W/1kW/1.5kW/2kW伺服单元各部分介绍图	20
1.5	Y7S AC380V伺服单元各部分的名称	21
1.5.1	AC380V 3kW及以下伺服单元各部分介绍图	21
1.5.2	AC380V 5kW伺服单元各部分介绍图	22
1.5.3	AC380V 6kW/7.5kW伺服单元各部分介绍图	23
1.5.4	AC380V 11kW/15kW/22kW伺服单元各部分介绍图	24
1.6	Y7S型号规格表	26
1.6.1	220V伺服型号规格表	26
1.6.2	380V驱动器型号规格表	26
1.7	Y7S伺服单元的额定值和规格	27
1.7.1	AC220V基本规格	27
1.7.2	AC380V基本规格	27
1.7.3	环境规格	28
1.7.4	技术规格	28
1.8	Y7S 伺服驱动器外型尺寸	29
1.8.1	Y7S驱动器配置表	29
1.8.2	Y7S系列驱动器安装尺寸	29
1.8.3	SIZE A 驱动器外型尺寸图	30
1.8.4	SIZE B 驱动器外型尺寸图	30
1.8.5	SIZE C 驱动器外型尺寸图	31
1.8.6	SIZE D 驱动器外型尺寸图	31
1.8.7	SIZE E 驱动器外型尺寸图	31
1.8.8	SIZE F 驱动器外型尺寸图	32
1.8.9	SIZE G 驱动器外型尺寸图	32
1.9	驱动器安装	33
1.9.1	机柜安装说明	33
1.9.2	结构安装说明	33
1.9.3	大功率驱动安装说明	34
1.10	维修与检查	34

1.1 Y7 Smart系列产品特性

禾川 Y7 Smart 系列高性能伺服系统（简称 Y7S），采用全新的控制算法平台，以卓越的驱动性能，更丰富的总线和扩展功能来满足不同行业客户的多样控制需求。同时具有更高的动态响应，定位精度和可靠性，以及更快的速度、易于使用、免调整功能等 7 大核心性能，全面助力客户产业升级，提升机床的价值和效率。让我们与您一同携手，来重新定义您的机器性能。

脉冲产品具体应用请参考《Y7 Smart 系列高阶伺服系统脉冲技术手册》，EtherCAT 产品应用请参考《Y7 Smart 系列高阶伺服系统 EtherCAT 总线技术手册》。

1.2 Y7S铭牌信息

Y7S 系列伺服驱动器版本信息可以通过产品侧面的标签查看。


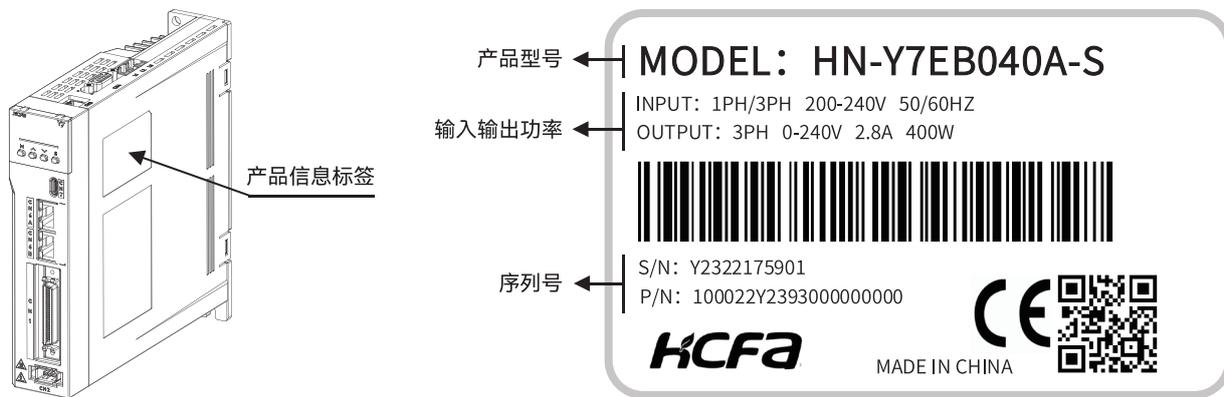


图 1-1 Y7S 铭牌信息图

表 1-1 标签说明表


项目	功能说明
产品型号	显示该产品的型号
输入输出功率	显示该产品输入输出功率 INPUT: 电流相位 额定输入电压 电流频率 OUTPUT: 电流相位 输出电压范围 最大输出电流 最大输出功率
序列号	显示该产品序列号 S/N: 内部序列号 P/N: 内部序列号

1.3 Y7S驱动器命名规则

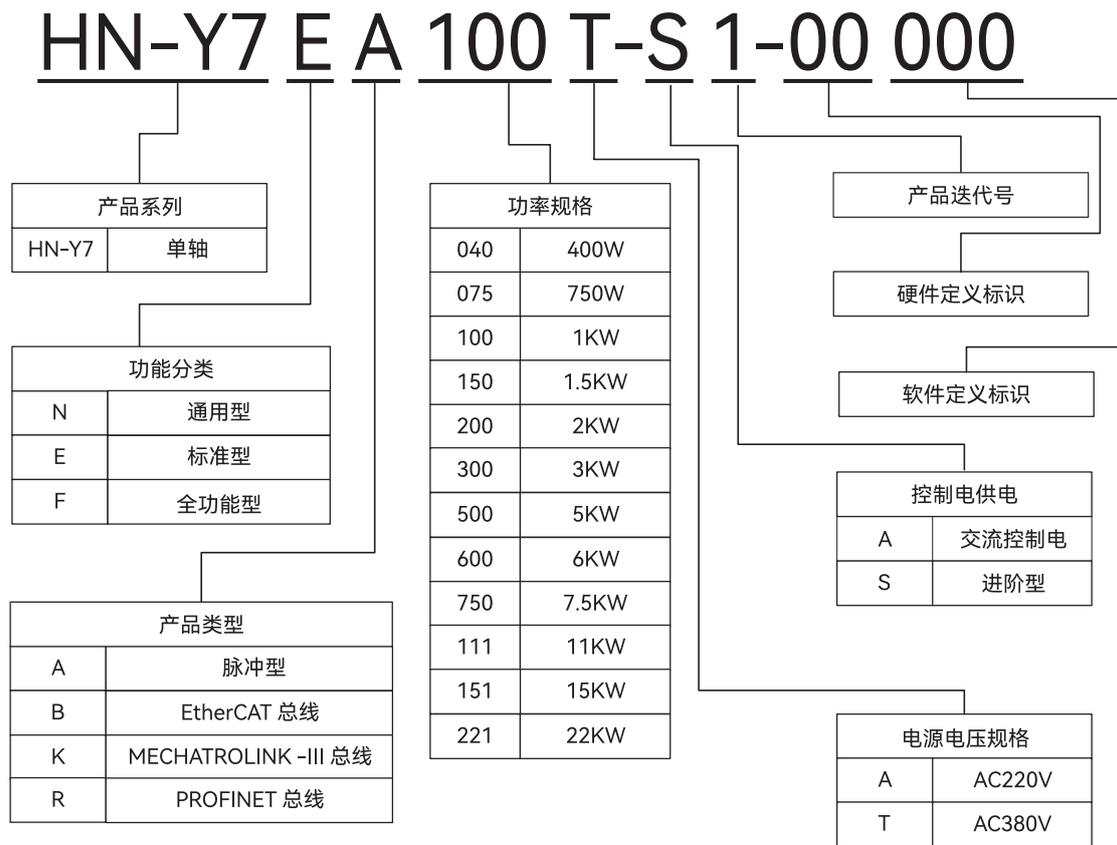

1.4 Y7S AC220V 伺服单元各部分的名称

1.4.1 AC220V 400W伺服单元各部分介绍图

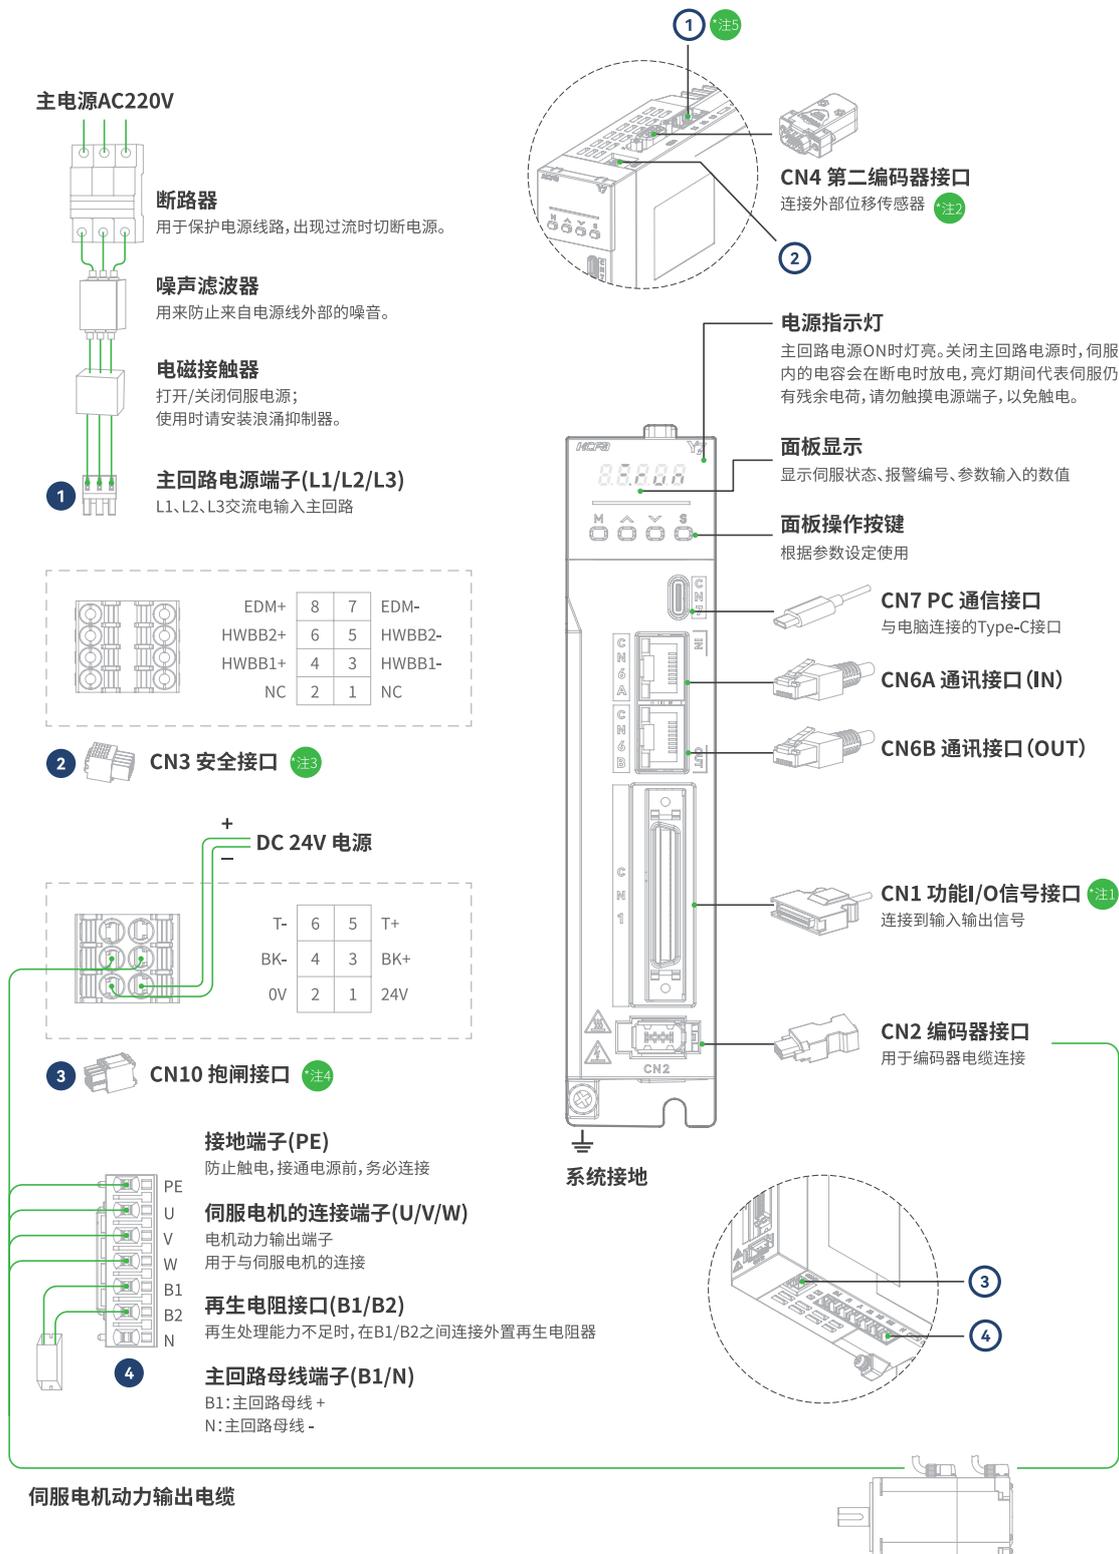

*注1: 仅NB机型不支持;

*注2: 仅全功能型机种支持;


*注3: 仅通用N型机种不支持;

*注4: 仅NA机型不支持;

*注5: ①①中相同序号为配件相应的安装位置。

图 1-2 400W 及以下伺服单元各部分介绍图

1.4.2 AC220V 750W/1kW/1.5kW/2kW伺服单元各部分介绍图

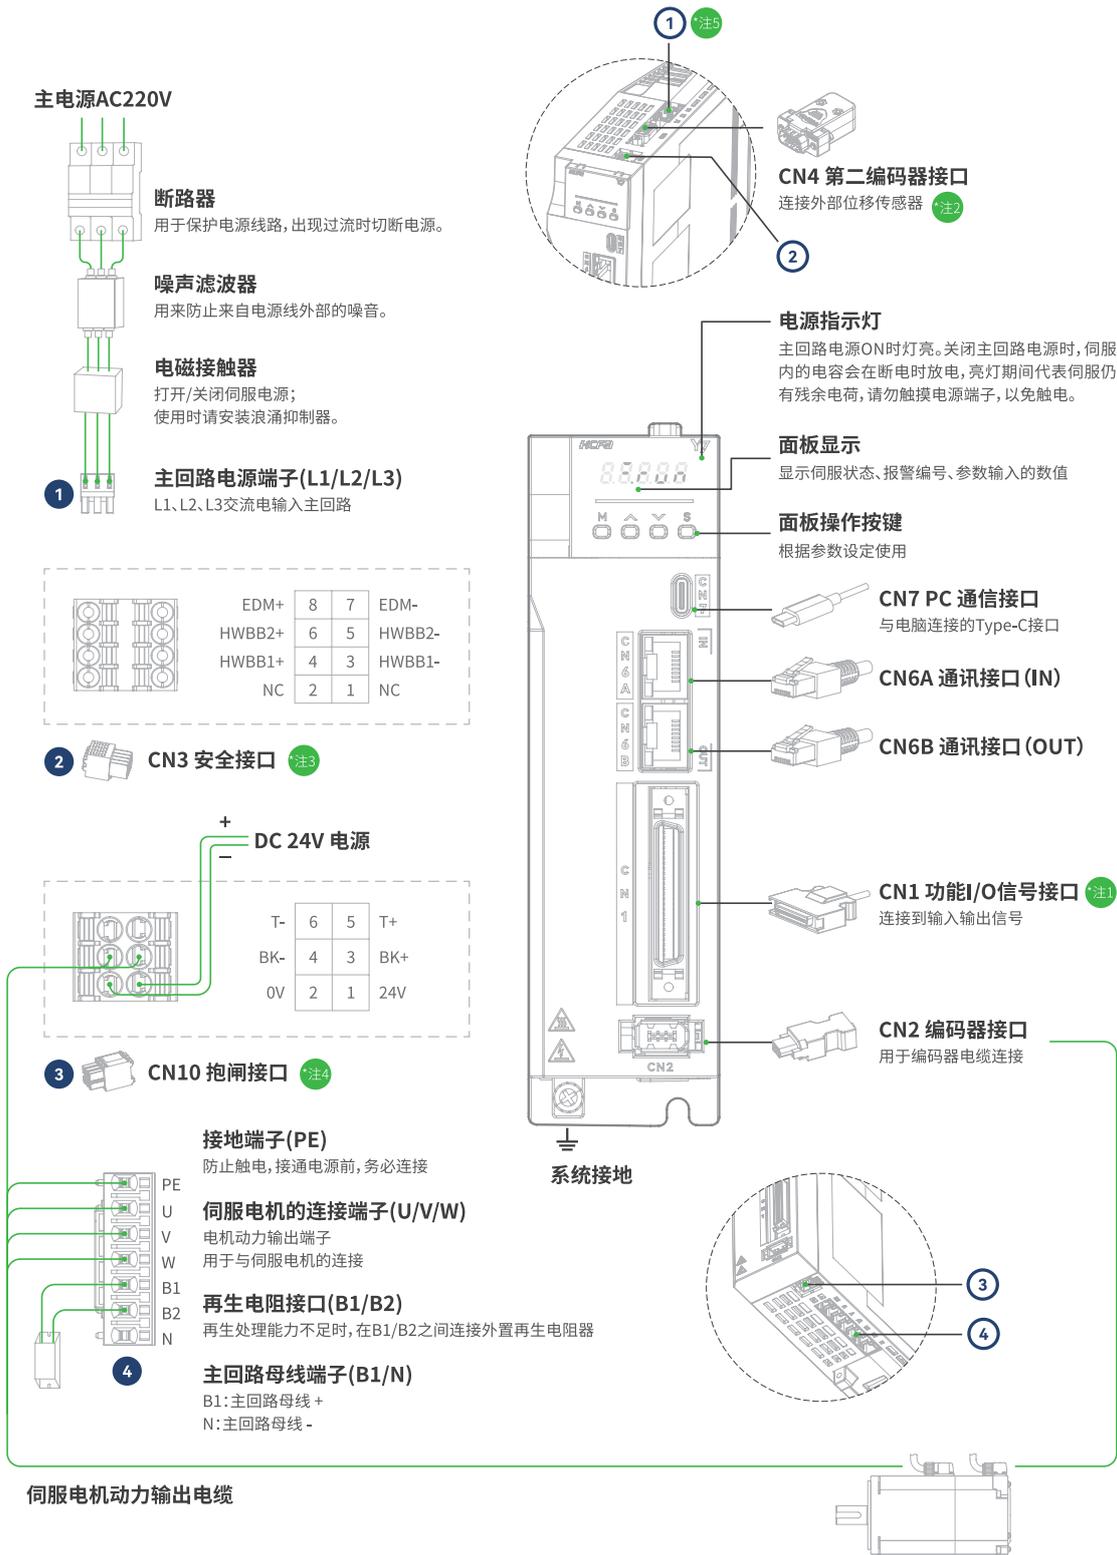


*注1: 仅NB机型不支持; *注2: 仅全功能型機種支持; *注3: 仅通用N型機種不支持; *注4: 仅NA机型不支持;
*注5: ①①中相同序号为配件相应的安装位置。

图 1-3 750W/1kW/1.5kW/2kW 伺服单元各部分介绍图

1.5 Y7S AC380V伺服单元各部分的名称

1.5.1 AC380V 3kW及以下伺服单元各部分介绍图

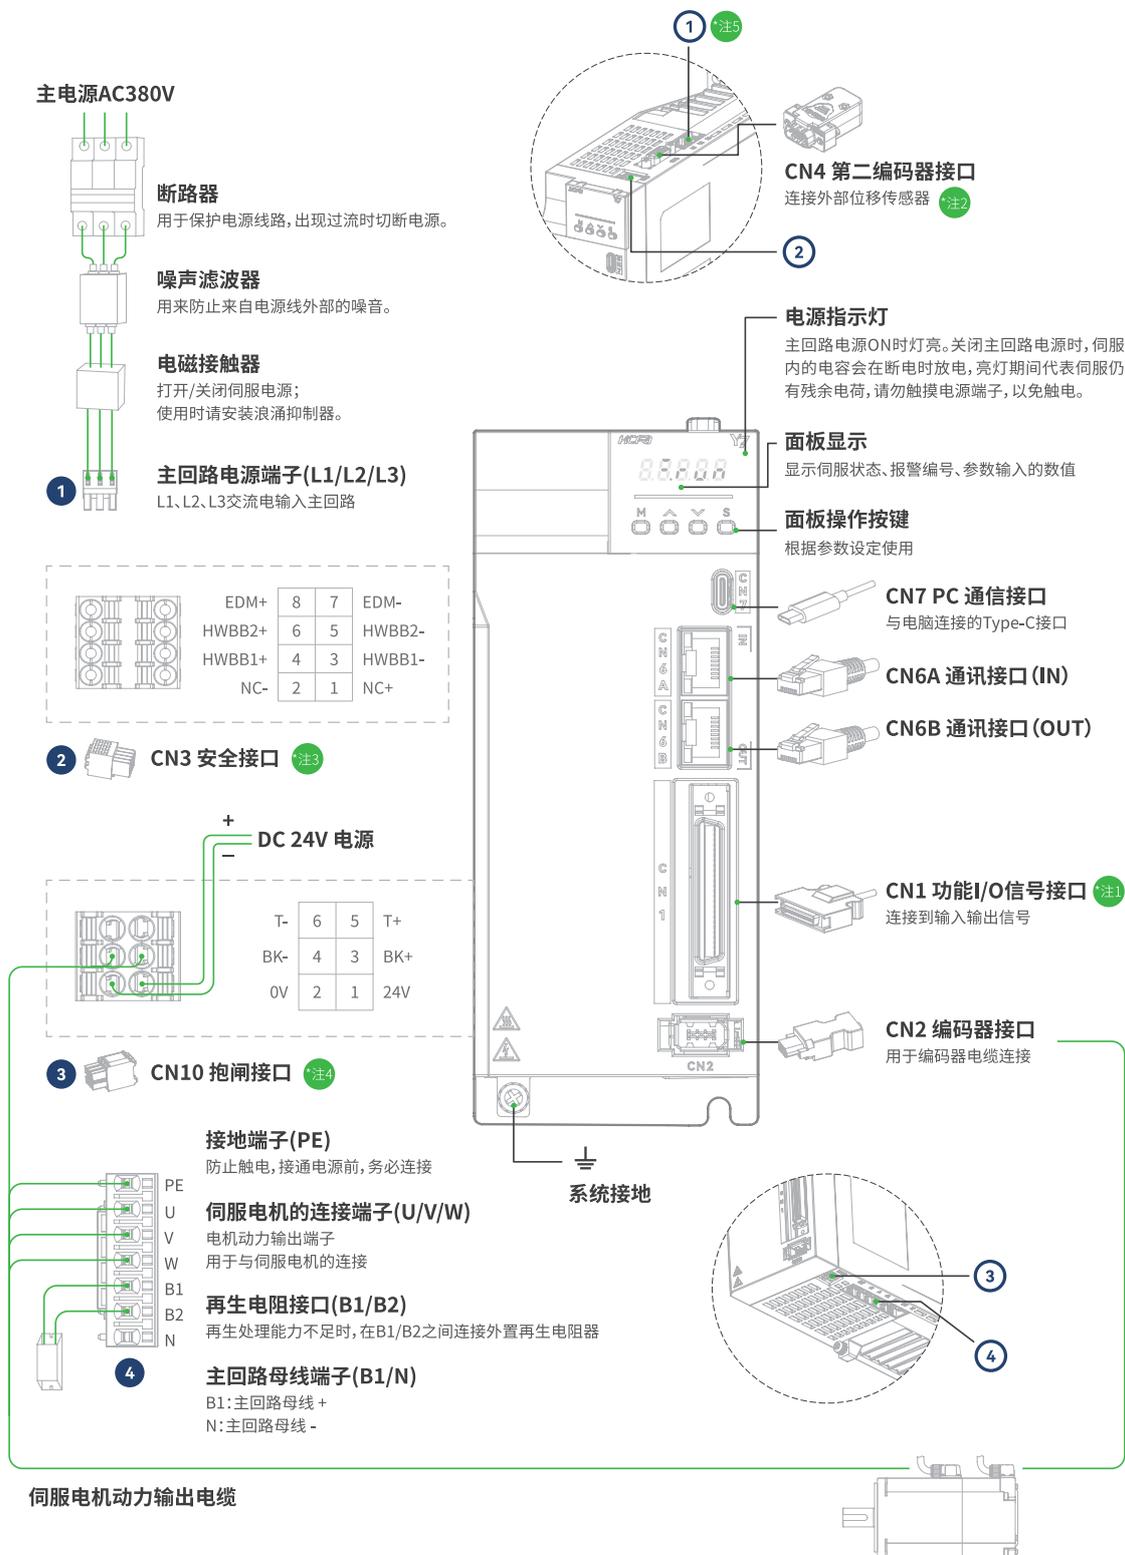

*注1: 仅NB机型不支持;

*注2: 仅全功能型机种支持;


*注3: EB、FA、FB机型支持;

*注4: 仅NA机型不支持;

*注5: ①①中相同序号为配件相应的安装位置。

图 1-4 AC380V 3kW 以下伺服单元各部分介绍图


1.5.2 AC380V 5kW伺服单元各部分介绍图

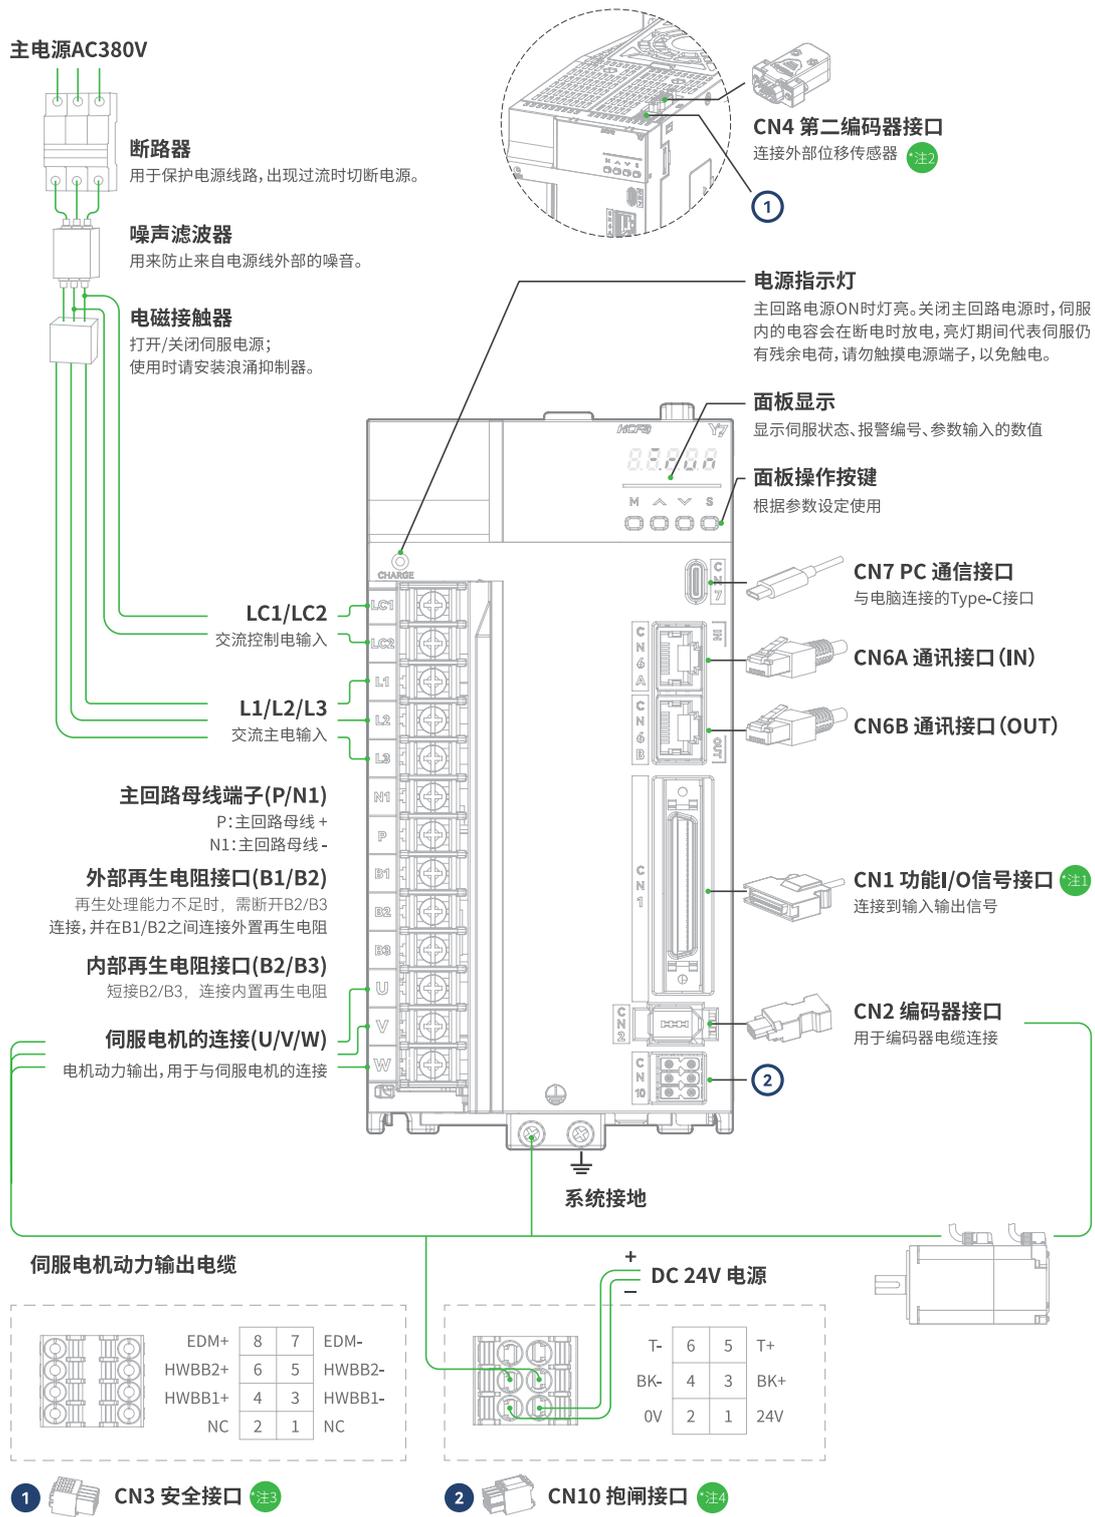

*注1: 仅NB机型不支持; *注2: 仅全功能型机种支持; *注3: EB、FA、FB机型支持; *注4: 仅NA机型不支持;
*注5: ①①中相同序号为配件相应的安装位置。

图 1-5 AC380V 5kW 伺服单元各部分介绍图


1.5.3 AC380V 6kW/7.5kW伺服单元各部分介绍图

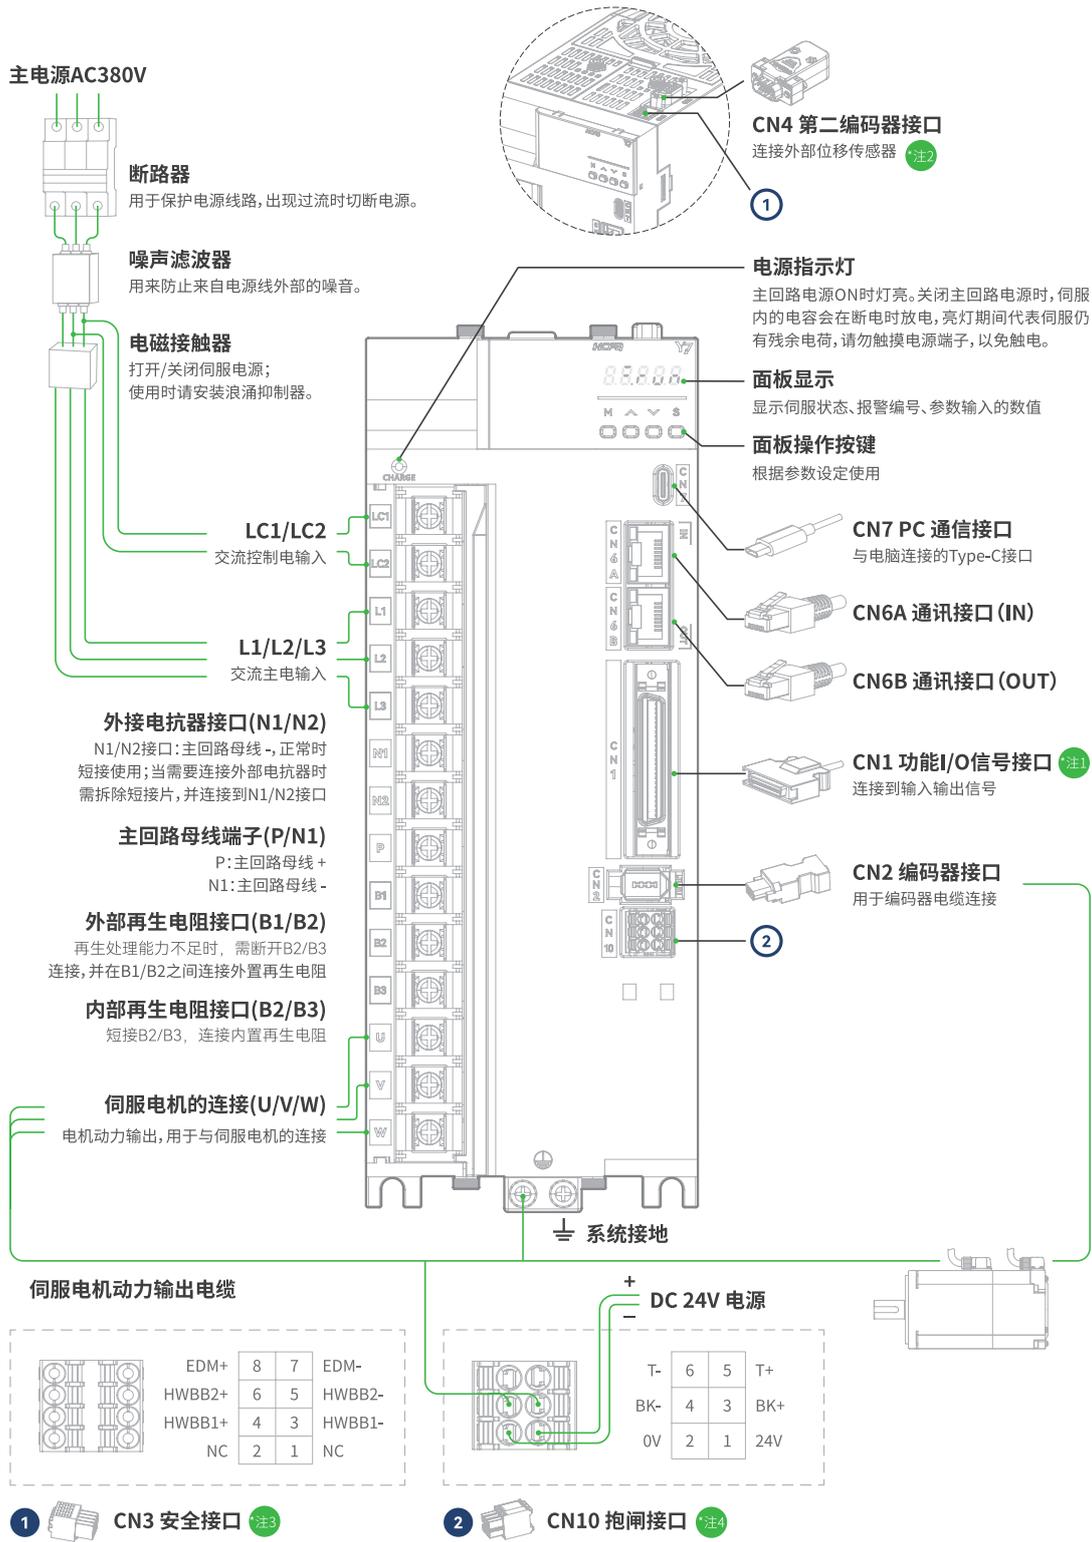

*注1: 仅NB机型不支持; *注2: 仅全功能型机种支持; *注3: EB、FA、FB机型支持; *注4: 仅NA机型不支持;
*注5: ①① 中相同序号为配件相应的安装位置。


图 1-6 AC380V 6kW/7.5kW 伺服单元各部分介绍图

1.5.4 AC380V 11kW/15kW/22kW伺服单元各部分介绍图

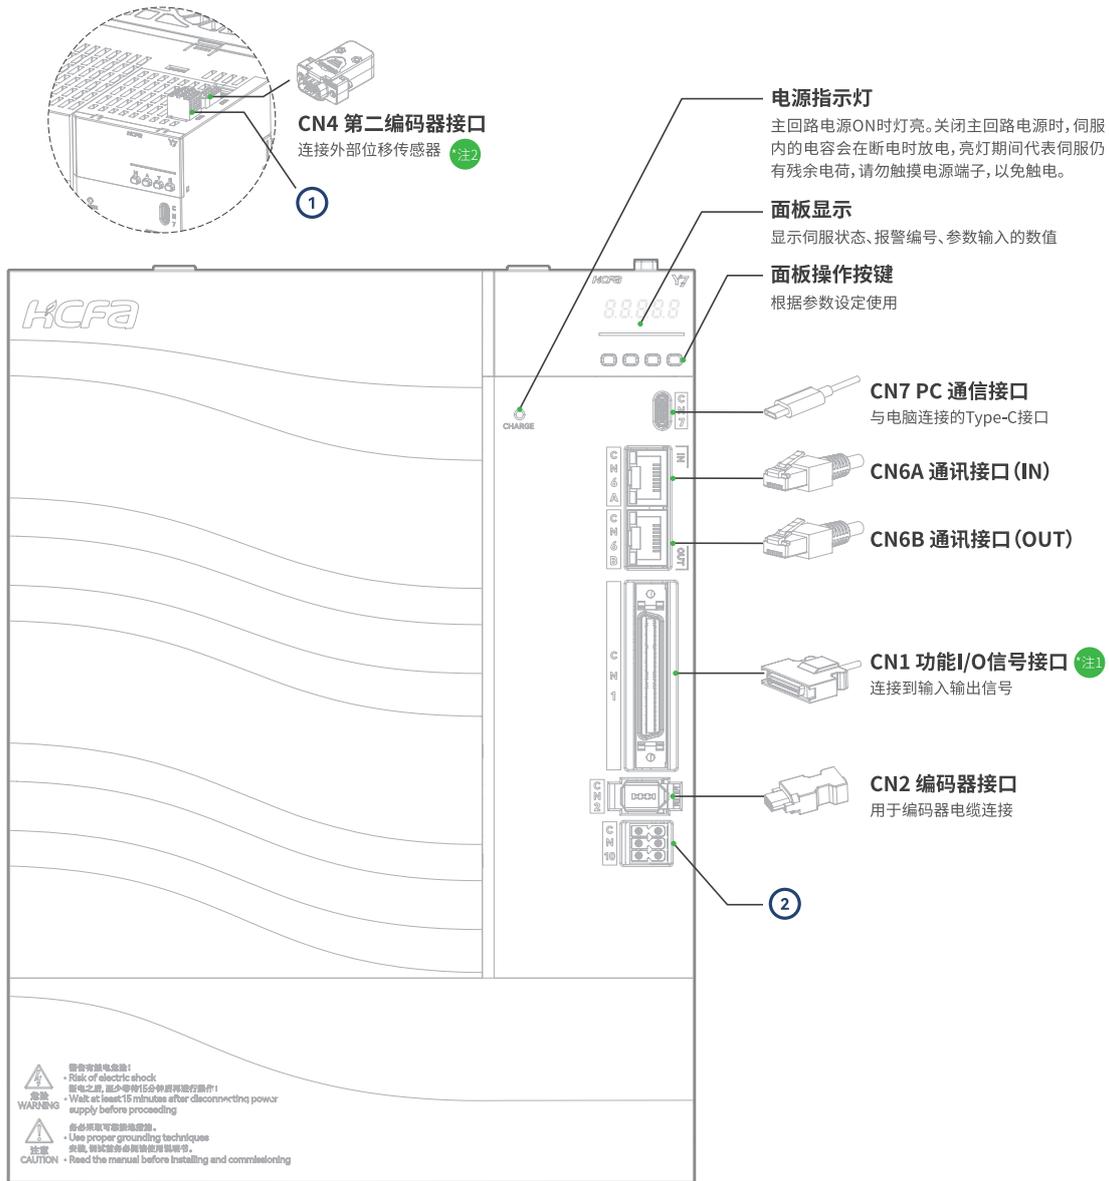


警告
 警告：触电危险！
 Risk of electric shock
 断电之前，至少等待15分钟再进行操作！
 Wait at least 15 minutes after disconnecting power supply before proceeding

注意
 务必规范可靠地接地。
 Use proper grounding techniques
 安装、调试前请务必仔细阅读手册。
 Read the manual before installing and commissioning

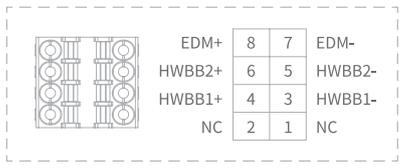

1 CN3 安全接口 *注3

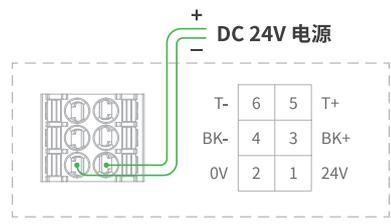

2 CN10 抱闸接口 *注4

*注1:仅NB机型不支持; *注2:仅全功能型机种支持; *注3:EB、FA、FB机型支持; *注4:仅NA机型不支持;
 *注5: ① ① 中相同序号为配件相应的安装位置。

图 1-7 AC380V 11kW/15kW/22kW 伺服单元各部分介绍图 -1

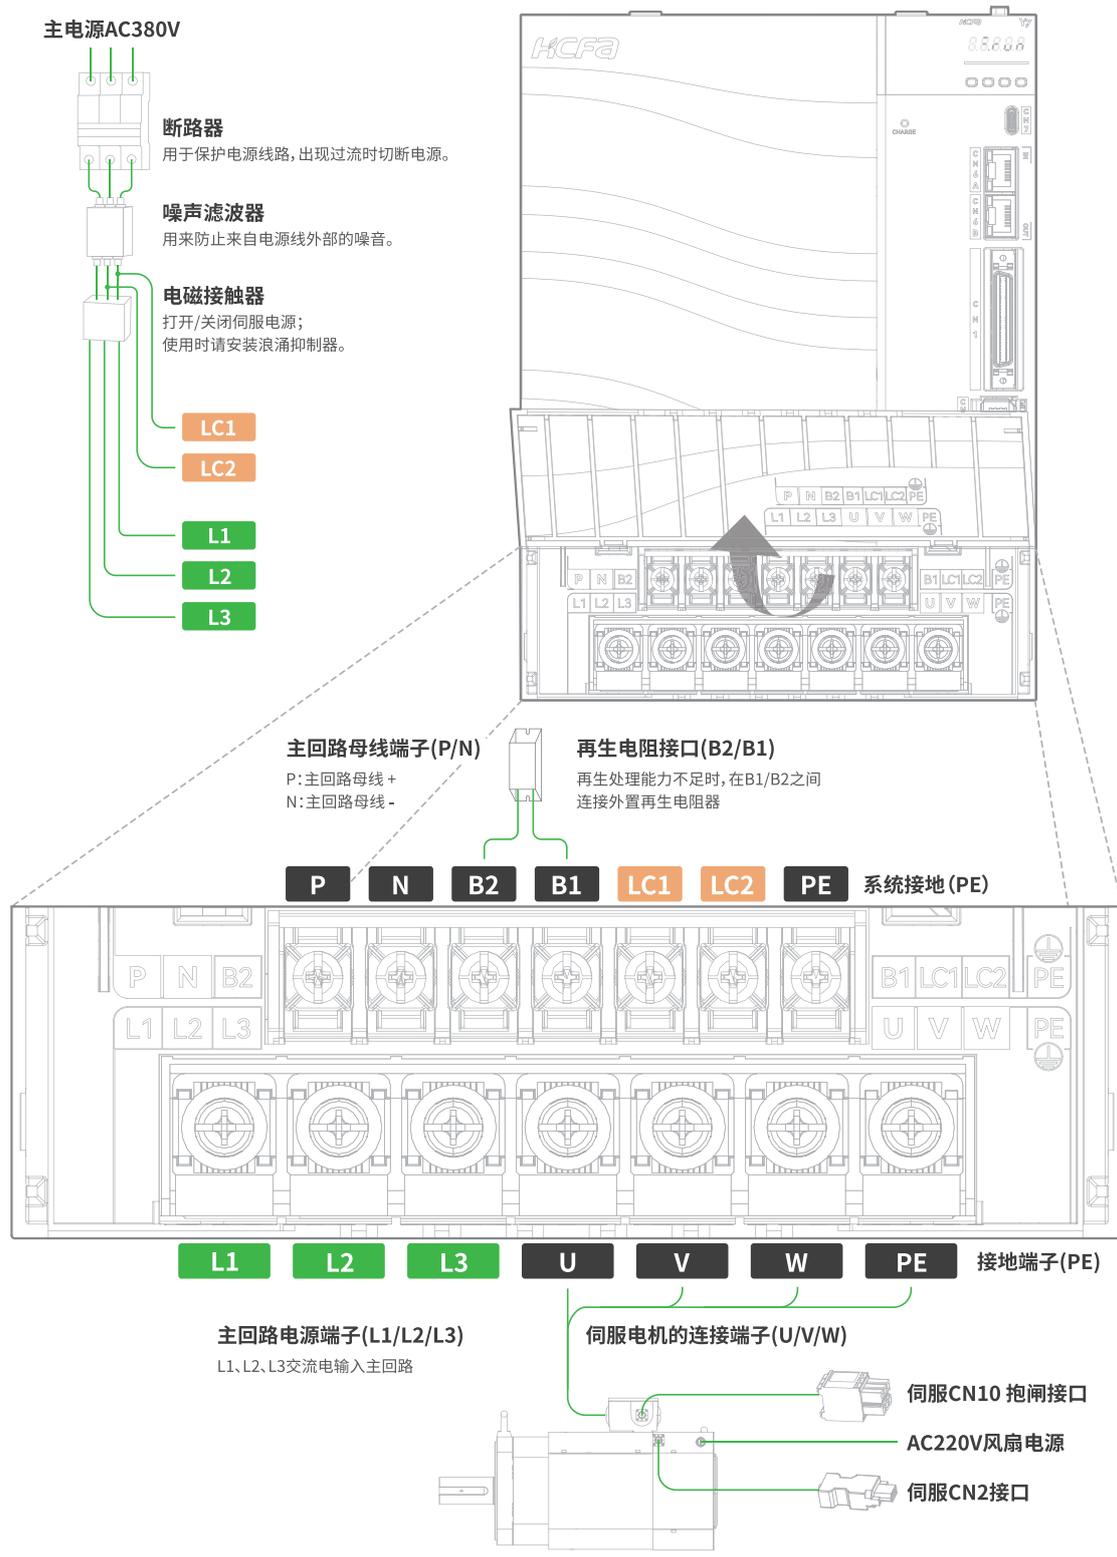


图 1-8 AC380V 11kW/15kW/22kW 伺服单元各部分介绍图 -2

1.6 Y7S型号规格表

1.6.1 220V伺服型号规格表

驱动器型号规格				
功率段 (W)	动力电源	控制电源	脉冲型	EtherCAT型
400	AC 单相 220V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A040A-S	HN-Y7 □ B040A-S
750	AC 单相 220V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A075A-S	HN-Y7 □ B075A-S
1000	AC 单 / 三相 220V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A100A-S	HN-Y7 □ B100A-S
1500	AC 三相 220V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A150A-S	HN-Y7 □ B150A-S
2000	AC 三相 220V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A200A-S	HN-Y7 □ B200A-S

1.6.2 380V驱动器型号规格表

驱动器型号规格				
功率段 (W)	动力电源	控制电源	脉冲型	EtherCAT型
1000	AC 三相 380V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A100T-S	HN-Y7 □ B100T-S
1500	AC 三相 380V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A150T-S	HN-Y7 □ B150T-S
2000	AC 三相 380V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A200T-S	HN-Y7 □ B200T-S
3000	AC 三相 380V	共用主回路电源	HN-Y7 □ A300T-S	HN-Y7 □ B300T-S
5000	AC 三相 380V	AC 单相 380V	HN-Y7 □ A500T-S	HN-Y7 □ B500T-S
6000	AC 三相 380V	AC 单相 380V	HN-Y7 □ A600T-S	HN-Y7 □ B600T-S
7500	AC 三相 380V	AC 单相 380V	HN-Y7 □ A750T-S	HN-Y7 □ B750T-S
11000	AC 三相 380V	AC 单相 380V	HN-Y7 □ A111T-S	HN-Y7 □ B111T-S
15000	AC 三相 380V	AC 单相 380V	HN-Y7 □ A151T-S	HN-Y7 □ B151T-S
22000	AC 三相 380V	AC 单相 380V	HN-Y7 □ A221T-S	HN-Y7 □ B221T-S

◆ 规格配置:

功能	脉冲全功能F型	脉冲标准E型	脉冲通用N型	EC总线全功能F型	EC总线标准E型	EC总线通用N型
STO 功能	支持	不支持	不支持	支持	支持	不支持
全闭环	支持	不支持	不支持	支持	不支持	不支持
内置抱闸	支持	支持	不支持	支持	支持	支持
模拟量输入	2 路	2 路	不支持	2 路	不支持	不支持
模拟量输出	支持	支持	不支持	支持	支持	不支持
第一编码器	禾川协议 BISS-C 协议	禾川协议	禾川协议	禾川协议 BISS-C 协议	禾川协议	禾川协议
I/O	5 路 DO 7 路 DI	5 路 DO 7 路 DI	5 路 DO 7 路 DI	3 路 DO 2 路 HDO 5 路 DI	3 路 DO 5 路 DI	不支持
动态制动	支持	支持	不支持	支持	支持	不支持
脉冲分频输出	支持	支持	支持	支持	不支持	不支持
RS485	支持	支持	不支持	不支持	不支持	不支持

1.7 Y7S伺服单元的额定值和规格

伺服单元的额定值和规格如下所示。

1.7.1 AC220V基本规格

项目		规格					
型号 HN-Y7 □□ ***A-S** ****		040	075	100	150	200	
最大适用电机容量 (kW)		0.4	0.75	1.0	1.5	2.0	
连续输出电流 (Arms)		2.8	5.5	7.6	11.6	15.6	
瞬时最大输出电流 (Arms)		9.3	16.9	17	28	39	
主回路	电源电压 (Vrms)	单相 AC220V、50/60Hz			三相 AC220V、50/60Hz		
	电流 (Arms)	2.5	4.1	5.7	7.3	10	
控制电源		共用主回路电源					
电能损耗	主回路电能损耗 (W)	24.0	43.8	53.6	65.8	111.9	
	控制回路电能损耗 (W)	17	17	17	22	22	
	内置再生电阻电能损耗 (W)	—	8	8	10	16	
	合计电能损耗 (W)	41.0	68.8	78.6	97.8	149.9	
再生电阻	内置电阻	电阻值 (Ω)	—	50	50	50	20
		容量 (W)	—	80	80	100	100
	外置最小容许电阻值 (Ω)		40	40	35	20	20
过电压等级		III					

1.7.2 AC380V基本规格

项目		规格										
型号 HN-Y7 □□ ***T-S** ****		100	150	200	300	500	600	750	111	151	221	
最大适用电机容量 (kW)		1	1.5	2.0	3.0	5.0	6.0	7.5	11	15	22	
连续输出电流 (Arms)		4.7	5.4	8.4	11.9	16.5	20.8	25.7	28.1	37.2	52	
瞬时最大输出电流 (Arms)		16.9	17	24	31	44	52	65	70	88	105	
主回路	电源电压 (Vrms)	三相 AC330 ~ 440V、50/60Hz										
	电流 (Arms)	2.9	4.3	5.8	8.6	14.5	17.4	21.7	23.4	29.6	43.4	
控制电源		共用主回路电源					三相 AC330 ~ 440V、50/60Hz					
电能损耗	主回路电能损耗 (W)	46.1	71.3	77.9	105	161.1	172.7	218.6	294.4	403.8	625.2	
	控制回路电能损耗 (W)	21	21	25	18	18	20	20	30	30	50	
	内置再生电阻电能损耗 (W)	14	14	28	28	36	44	54	—	—	—	
	合计电能损耗 (W)	81.1	106.3	130.9	161.7	222.1	243.7	299.6	324.6	433.8	675.2	
再生电阻	内置电阻	电阻值 (Ω)	50	50	40	40	20	20	20	—	—	—
		容量 (W)	80	80	100	100	100	100	100	100	—	—
	外置最小容许电阻值 (Ω)		40	40	40	35	25	20	20	15	10	10
过电压等级		III										

1.7.3 环境规格

项目	规格
环境温度	0 ~ +55°C (环境温度在 45 度以上每升高 5 度降额 10%)
保存温度	-20 ~ 65°C (最高温度保证: 80°C 72 小时 无结露)
使用环境湿度	20% ~ 85%RH 以下 (无结露)
保管湿度	20% ~ 85%RH 以下 (无结露)
抗振性	5.88m/s ² (0.6G) 以下, 10-60Hz (避免在共振点连接使用)
抗冲击强度	加速度 100m/s ² 以下 (XYZ)
保护等级	IP20
清洁度	<ul style="list-style-type: none"> 无腐蚀性气体、可燃性气体 无水、油、药剂飞溅
海拔高度	1000m 以下 (1000m ~ 2000m 时, 可降低额定值后使用)
污染等级	2
过电压类别	III
故障短路电流	5kA
其他	无静电干扰、强电场、强磁场、放射线等

1.7.4 技术规格

项目	规格		
控制模式	位置控制、速度控制、转矩控制、内部速度控制 内部速度控制 - 速度控制、内部速度控制 - 位置控制、 内部速度控制 - 转矩控制 位置控制 - 速度控制、位置控制 - 转矩控制、转矩控制 - 速度控制 速度控制 - 带零位固定功能的速度控制 位置控制 - 带指令脉冲禁止功能的位置控制 全闭环控制 (仅全功能型支持)		
位置控制	脉冲输入	最大脉冲频率	集电极开路脉冲输入: 频率不超过 200KHz, 脉宽不少于 2.5μs 差分普通脉冲输入: 频率不超过 500KHz, 脉宽不少于 1μs 差分高速脉冲输入: 频率不超过 4MHz, 脉宽不少于 125ns
		输入脉冲逻辑方式	脉冲 + 方向、A 相 + B 相、CW + CCW
		电子齿轮比设定	B/A 倍
	指令滤波器	加减速滤波器、移动平均滤波器	
	脉冲输出	分频比	< 16384
输出脉冲形态		差分输出: A/B/Z; 集电极输出: Z 信号	
速度控制	控制方式	外部模拟量输入	
	模拟量输入电压范围	DC±10V (默认 6V 对应额定转速可通过参数修改)	
	转矩限制功能	参数设定、参数设定 + I/O 控制、模拟输入	
内部速度控制	控制方式	I/O 控制	
	运动速度选择	支持三种不同速度切换, 通过参数设定	
转矩控制	控制方式	外部模拟量输入	
	模拟量输入电压范围	DC±10V (默认 3V 对应额定转矩可通过参数修改)	
	速度限制功能	参数设定、参数设定 + I/O 控制、模拟输入	


通用功能	控制信号	输入 / 输出	7IN/5OUT
	模拟量信号	输入 / 输出	2IN(速度控制、转矩控制用)/2OUT (电机转速, 扭矩监控用)
	STO 安全功能		全功能型机种支持
	第二编码器接口		全功能型机种支持
	惯量自推定		有
	参数免调整		有
	一键整定功能		有
	摩擦补偿		有
	振动抑制频率段 1		有
	振动抑制频率段 2		有
	自适应陷波滤波器		有
	编码器输出分频		有
	动态制动		内置 (通用型无此功能)
	再生功能		内置制动电阻, 可外接更大功率制动电阻
	保护功能		过电压、低电压、缺相、过电流、过温报警、高温警告、过负载、编码器异常、过速度、位置偏差过大、参数异常等
	通信功能	MSB	PC 通信用 (「HCServoWorks.Y7」连接用)
工业网络		RS485	

1.8 Y7S 伺服驱动器外型尺寸

1.8.1 Y7S驱动器配置表

伺服驱动器 (AC220V)	SIZE A		SIZE B		SIZE D	
		HN-Y7 □□ 040A-S		HN-Y7 □□ 075A-S HN-Y7 □□ 100A-S		HN-Y7 □□ 150A-S HN-Y7 □□ 200A-S
伺服驱动器 (AC380V)	SIZE C	SIZE D	SIZE E	SIZE F	SIZE G	
	HN-Y7 □□ 100T-S HN-Y7 □□ 150T-S	HN-Y7 □□ 200T-S HN-Y7 □□ 300T-S	HN-Y7 □□ 500T-S	HN-Y7 □□ 600T-S HN-Y7 □□ 750T-S	HN-Y7 □□ 111T-S HN-Y7 □□ 151T-S HN-Y7 □□ 221T-S	


1.8.2 Y7S系列驱动器安装尺寸

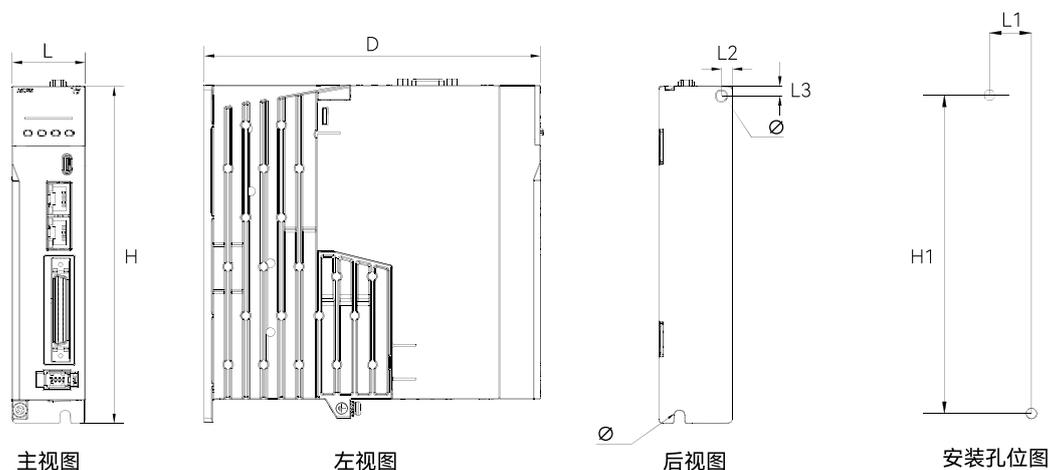

结构	SIZE A	SIZE B	SIZE C	SIZE D (AC220V)	SIZE D (AC380V)	SIZE E	SIZE F	SIZE G
L(mm)	37.0	47.0	55.0	70.0		90.0	90.0	194.0
H(mm)	172.0	172.0	175.0	175.0		182.8	243.3	260.0
D(mm)	170.0	170.0	180.0	180.0		192.5	205.2	205.0
L1(mm)	21.3	31.3	39.7	54.7		76.0	76.0	请参考“大功率 驱动安装说明”
L2(mm)	5.5	5.5	5.5	5.5		7.0	7.0	
L3(mm)	5.0	4.5	5.0	5.0		6.0	6.0	
H1(mm)	162.8	162.8	163.0	163.0		168.0	227.5	
孔径(φ)	5.5	5.5	5.5	5.5		6.0	6.0	
螺丝孔	2-M5	2-M5	2-M5	2-M5		3-M5	4-M5	
锁紧扭矩(Nm)	3.5N·M	3.5N·M	3.5N·M	3.5N·M		3.5N·M	3.5N·M	
重量(kg)	0.76	1.01	1.21	1.45	1.5	2.2	3.6	8.77


1.8.3 SIZE A 驱动器外型尺寸图

重量 (KG)
0.76

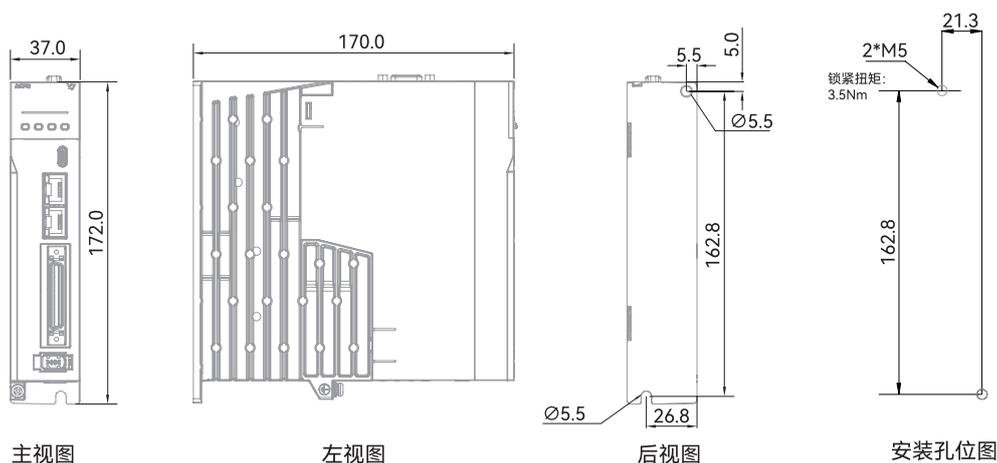


1.8.4 SIZE B 驱动器外型尺寸图

重量 (KG)
1.01

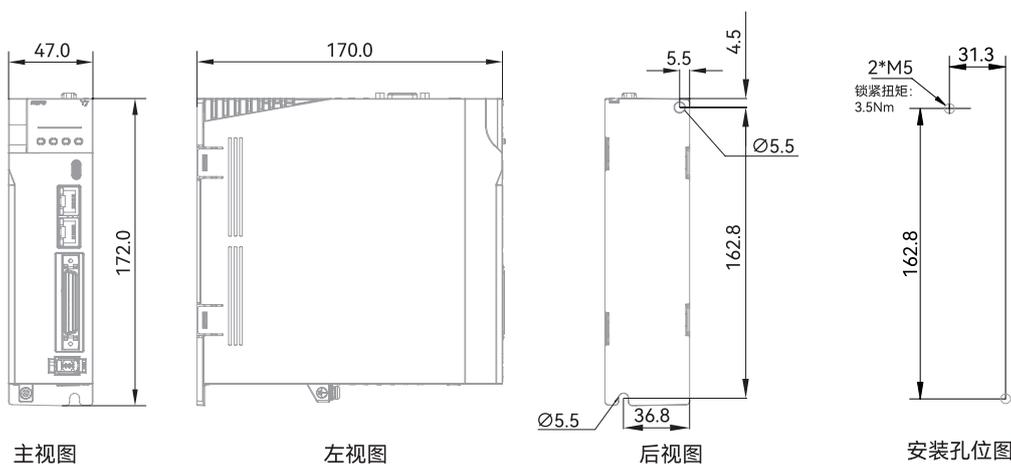


1.8.5 SIZE C 驱动器外型尺寸图

重量 (KG)
1.21

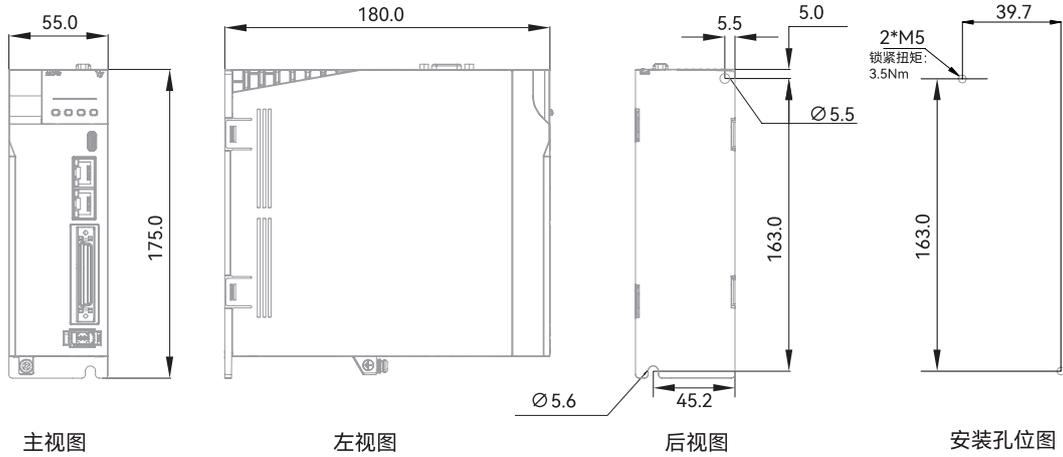


1.8.6 SIZE D 驱动器外型尺寸图

重量 (KG)
1.45 1.5

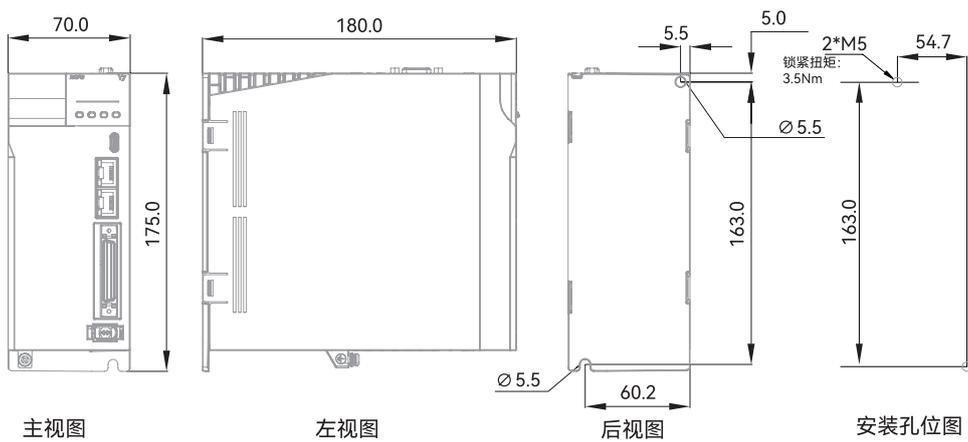


1.8.7 SIZE E 驱动器外型尺寸图

重量 (KG)
2.2

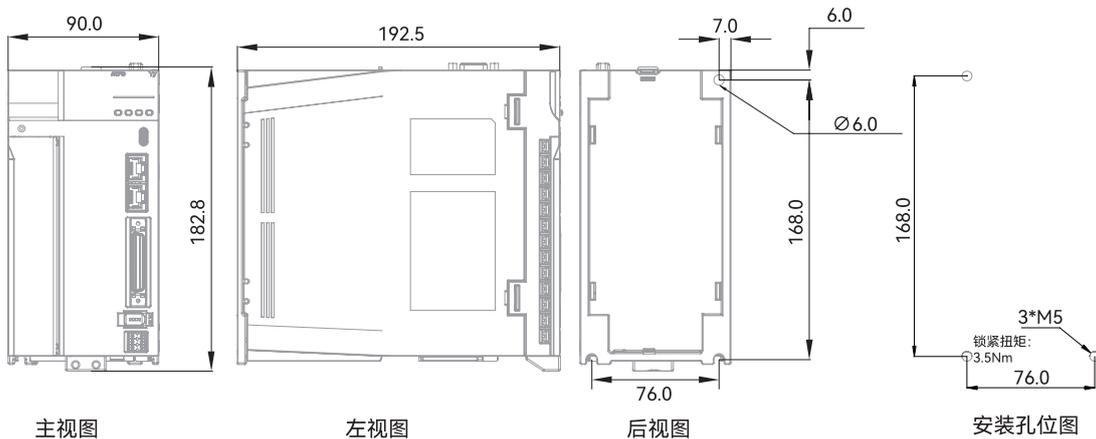


1.8.8 SIZE F 驱动器外型尺寸图


重量 (KG)
3.6

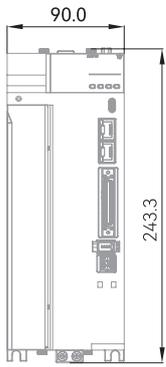


主视图

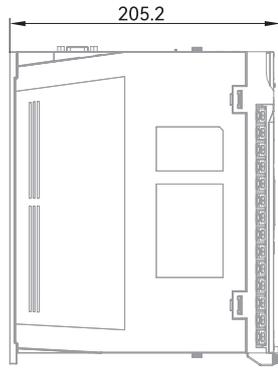

左视图

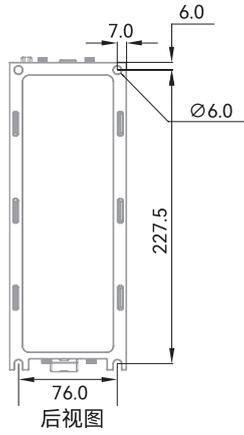


后视图

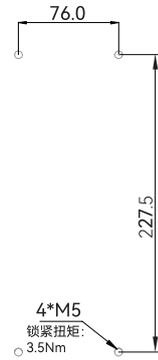


安装孔位图

1.8.9 SIZE G 驱动器外型尺寸图


重量 (KG)
8.77

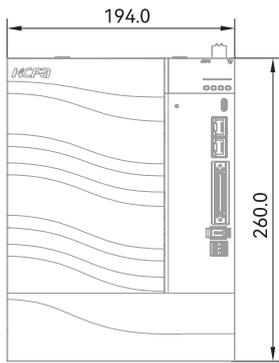

主视图

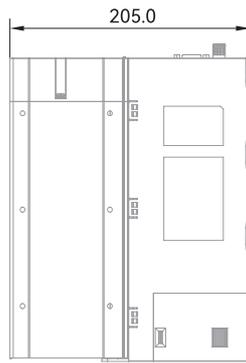

左视图

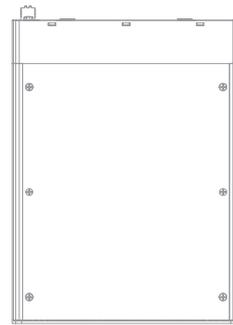

后视图

1.9 驱动器安装

1.9.1 机柜安装说明

注意事项

- 安装伺服驱动器时，不可封住其吸排气孔，也不可将其倾倒放置，否则会造成故障。
- 为了使散热风扇能够有比较低的风阻，以有效排出热量，安装一台或多台驱动器时，请依循安装间隔距离建议值。
- 请避免上下排列使用，因下排驱动器在运转时所产生的热气上升，容易造成上排驱动器不必要的温度增加。

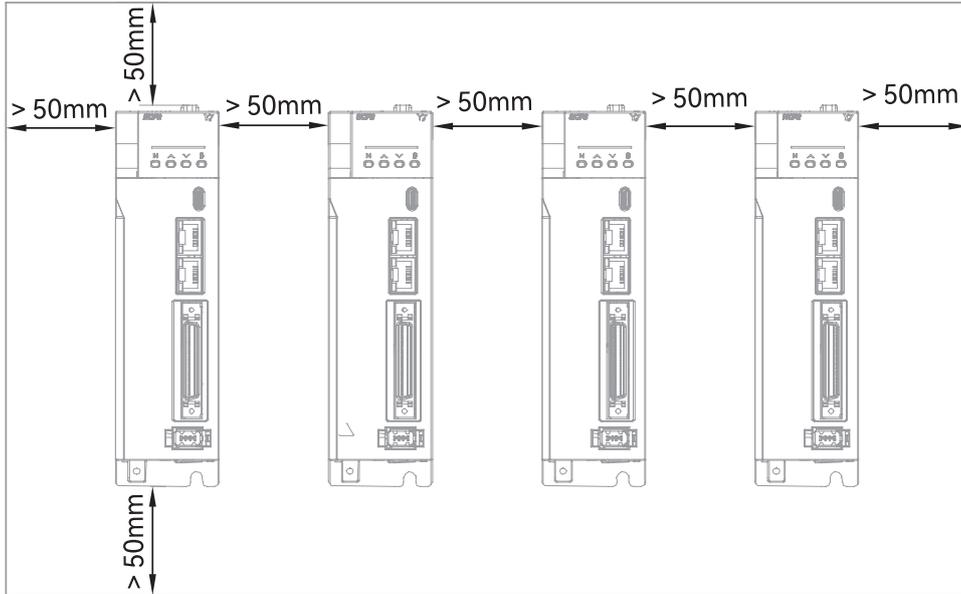


图 1-9 Y7S 伺服单元机柜安装示意图

1.9.2 结构安装说明

如图所示两处试用M5*20的螺钉
将驱动器固定在机柜背板
上锁紧扭矩：3.5N.M


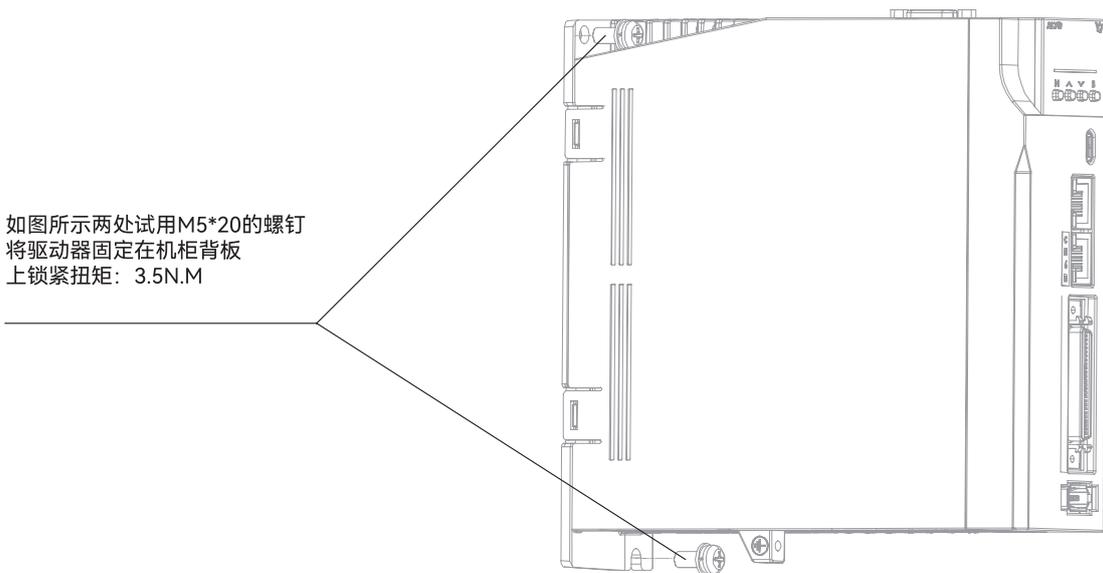


图 1-10 Y7S 伺服单元结构安装示意图


1.9.3 大功率驱动安装说明

用户可以根据设备使用需要选择采用壁挂式安装或者穿墙式安装。


◆ 壁挂安装:

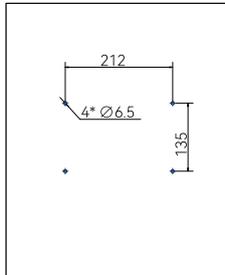

Step 1
使用工具，在电柜背板上开4个Φ6.5的孔，具体尺寸如图所示

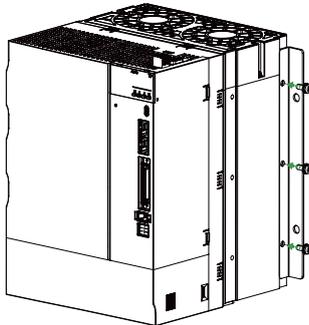


Step 2
取出随机包装内的安装支架和6颗M5*12的螺钉，用螺钉将安装支架固定在驱动器两侧，如图所示。

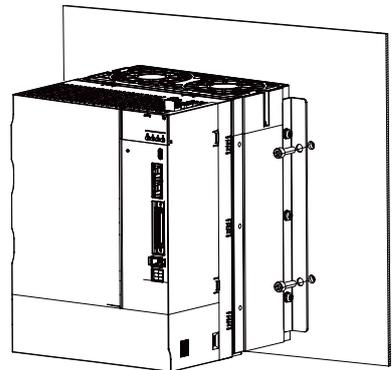


Step 3
使用M6的内六角螺钉将驱动器固定在机柜的背板上，并保证牢固可靠，建议锁进扭力为3N.M


◆ 穿墙安装:

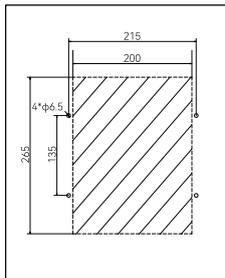

Step 1
使用工具，在电柜背板上开4个Φ6.5的孔，并将阴影面积挖空，具体尺寸如图所示

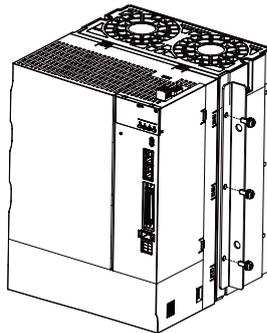

Step 2
取出随机包装内的安装支架和6颗M5*12的螺钉，用螺钉将安装支架固定在驱动器两侧，如图所示。

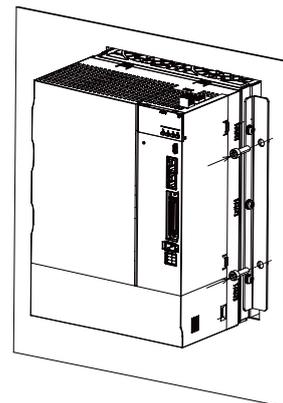

Step 3
将驱动器推入孔洞，并使用M6的内六角螺钉将驱动器固定在机柜的背板上，并保证牢固可靠，建议锁紧扭力为3N.M

1.10 维修与检查

下面说明伺服单元的维护和检查。

伺服电机的检查

伺服单元不需要日常检查，但对下列事项一年至少需要检查一次以上。

检查项目	检查间隔时间	检查要领	故障时的处理
检查外观	至少1年1次	不得有垃圾、灰尘、油迹等	请用布擦拭或用气枪清扫
螺丝松动		端子排、连接器安装螺丝等不得有松动	请进一步紧固

第 2 章 接线与连接

2.1	注意事项.....	37
2.1.1	注意事项图标.....	37
2.1.2	接线时的一般注意事项.....	37
2.2	连接器型端子驱动器端口定义图.....	39
2.3	栅栏型端子驱动器端口定义图.....	41
2.4	主回路配线.....	43
2.4.1	标准AC220V电源输入时的主回路接线实例.....	43
2.4.2	标准AC380V电源输入时的主回路接线实例.....	44
2.4.3	单相220V电源输入使用伺服单元.....	45
2.4.4	DC电源输入使用伺服单元.....	46
2.4.5	线用断路器和保险丝容量.....	49
2.5	再生电阻器的连接.....	49
2.5.1	AC220V再生电阻基本规格.....	50
2.5.2	AC380V再生电阻基本规格.....	50
2.6	输入输出信号 (CN1).....	51
2.6.1	输入输出信号 (CN1) 连接器的排列引脚.....	52
2.6.2	输入信号 (CN1) 的名称及功能.....	53
2.6.3	输入信号的分配.....	54
2.6.4	输入回路.....	55
2.6.5	输出信号 (CN1) 的名称及功能.....	56
2.6.6	输出信号的分配.....	57
2.6.7	输出回路.....	58
2.6.8	PG输出.....	59
2.6.9	模拟量输入.....	59
2.6.10	制动器信号.....	59
2.7	编码器信号 (CN2).....	60
2.7.1	编码器信号 (CN2) 的名称和功能.....	60
2.7.2	编码器的连接示例.....	61

2.8 安全功能使用信号STO (CN3)	63
2.8.1 安全功能使用信号 (CN3) 的名称和功能	63
2.8.2 安全输入回路	64
2.8.3 安全输出回路	64
2.8.4 输出信号 (EDM1 信号) 规格	65
2.8.5 安全端子默认接线示例	65
2.9 第二编码器口 (CN4)	66
2.10 通信接口 (CN6)	67
2.11 抱闸输入连接(CN10)	68
2.11.1 抱闸接线	68
2.12 位置/速度/转矩控制模式下的标准接线图	69
2.12.1 位置控制时的连接示例(脉冲型)	69
2.12.2 速度控制时的连接示例(脉冲型)	70
2.12.3 转矩控制时的连接示例(脉冲型)	71
2.13 噪音和高次谐波对策	71
2.13.1 噪音及其对策	71
2.13.2 连接噪音滤波器时的注意事项	73
2.13.3 高次谐波抑制用电抗器的连接	75

2.1 注意事项

2.1.1 注意事项图标

表 2-1 安全注意图标

名称	功能
危险 	该标志表示「可能会发生导致死亡或重伤事故的危險」的内容
注意 	该标志表示「可能会导致伤害或财产损失事故发生」的内容
	该图形表示必须实行的「强制实行」内容

2.1.2 接线时的一般注意事项



重要

请使用接线用断路器或保险丝以保护主回路。

- 本伺服单元直接连在工频电源上，没有使用变压器等进行绝缘。为了防止发生伺服系统和外界的混触事故，请务必使用接线用断路器或保险丝。
- 请安装漏电断路器。伺服单元没有内置接地短路保护回路。为了构建更加安全的系统，请配置过载、短路保护兼用的漏电断路器，或者与接线用断路器组合，安装接地短路保护用漏电断路器。
- 请避免频繁 ON/OFF 电源。
- 频繁地 ON/OFF 电源会导致伺服单元内的元件老化，因此请勿将其用于需要频繁 ON/OFF 电源的用途。
- 开始实际运行（通常运行）后，ON/OFF 电源的时间间隔至少为 1 小时。

为了安全、稳定地使用伺服系统，请在接线时遵守以下注意事项。

各连接电缆请使用指定的电缆。另外，设计、配置系统时，请尽量缩短电缆。

- 输入输出信号用电缆以及编码器电缆请使用双股绞合线或多芯双股绞合屏蔽线。
- 输入输出信号用电缆的接线长度最长为3m，伺服电机主回路电缆及编码器电缆的长度最长各为10m。

连接接地线时，请遵守以下注意事项。

- 接地电缆请尽可能使用粗线（2.0 mm² 以上）。
- 请对 220V 电源输入型伺服单元的接地端子进行接地电阻为 100Ω 以下的接地，对 380V 电源输入型伺服单元的接地端子进行接地电阻为 10Ω 以下的接地。
 - 必须为单点接地。
 - 伺服电机与机械间绝缘时，请将伺服电机直接接地。

信号用电缆的芯线只有0.2mm或者0.3mm，非常细，使用时请当心，不要使其折弯或绷紧。

配线要点：

- ※ 控制回路电源和主回路电源请从同一 AC220V 主电源配线。
- ※ 用户 I/O 电缆长度超过 50cm 以上时，请使用带屏蔽线的双绞线。
- ※ 编码器电缆长度 20m 以下。

注：1. 配线图的实线部分的回路中有高电压。配线作业和使用时请注意。

2. 配线图的点线部分表示非危险电压回路。伺服电机及驱动器连接器说明

本节同时对接线时的一般注意事项以及在特殊使用环境下的注意事项进行说明。

表 2-2 特殊使用环境注意事项

项目	说明
周围机器构成	为了配合欧洲 EC 标准，在选定适用规格的机器的基础上，请按照系统线图进行设置。
设置环境	驱动器为 IEC60664-1 规定的污染度 2 或污染度 1 的环境中进行设置。
电源 1: AC200~240V (主回路和控制回路电源)	本产品根据 IEC60664-1 所规定的，在过电压范畴II的电源环境下使用。
电源 2: DC24V · I/O 电源 · 电机制动器解除电源	选定 DC24V 外部电源的规格需满足以下条件： 使用 SELV 电源 (※)，容量为 150W 以下 (这个是与欧洲 CE 对应时的条件)； 安全特别低电压 / 非危险电压、危险电压需强化绝缘 (需要重视)。
配线	电机动力电缆，AC220V 输入电缆，FG 电缆以及多轴构成的主回路电源分配电缆：750W 以下请使用 AWG18 / 600V 耐压线，1kW 以上请使用 AWG14 / 600V 耐压线。
漏电断路器	为了保护电源线，过电流流过时切断回路。 电源和噪音滤波器之间，务必使用 IEC 规格以及 UL 认定的电路制动器。 为符合 EMC 标准，请使用标准的具有漏电检出功能的电路制动器。
噪音滤波器	防止电源线的噪音干扰 (为了符合 EMC 标准，请使用标准的噪音滤波)。
电磁接触器	进行主电源的切替 (ON/OFF) (请接上过电压保护器进行使用)。
浪涌吸收器	为了符合 EMC 标准，请使用标准的过电压吸收器。
信号线噪音滤波器 / 铁氧体磁心	为了符合 EMC 标准，请使用标准的噪音滤波器。
再生电阻	电源组件内部的平滑电容器不能充分吸收及处理再生电力时，需要在外边设置再生电阻。 作为参考，确认设定面板再生放电状况，再生电压警告时，请使用再生电阻。 再生电阻参考规格：请参照外置制动电阻选型。 使用内置恒温器，并设置过热保护电路。
接地	本公司产品由于适用 Class1 的机器，具有保护设置。 本公司产品的接地，需使用保护接地端子，经过实施了 EMC 对策的保护箱及电气箱进行实施。 保护接地端子部使用标准的 FG 标志进行表示。

注: ※SELV: safety extra low voltage。

2.2 连接器型端子驱动器端口定义图

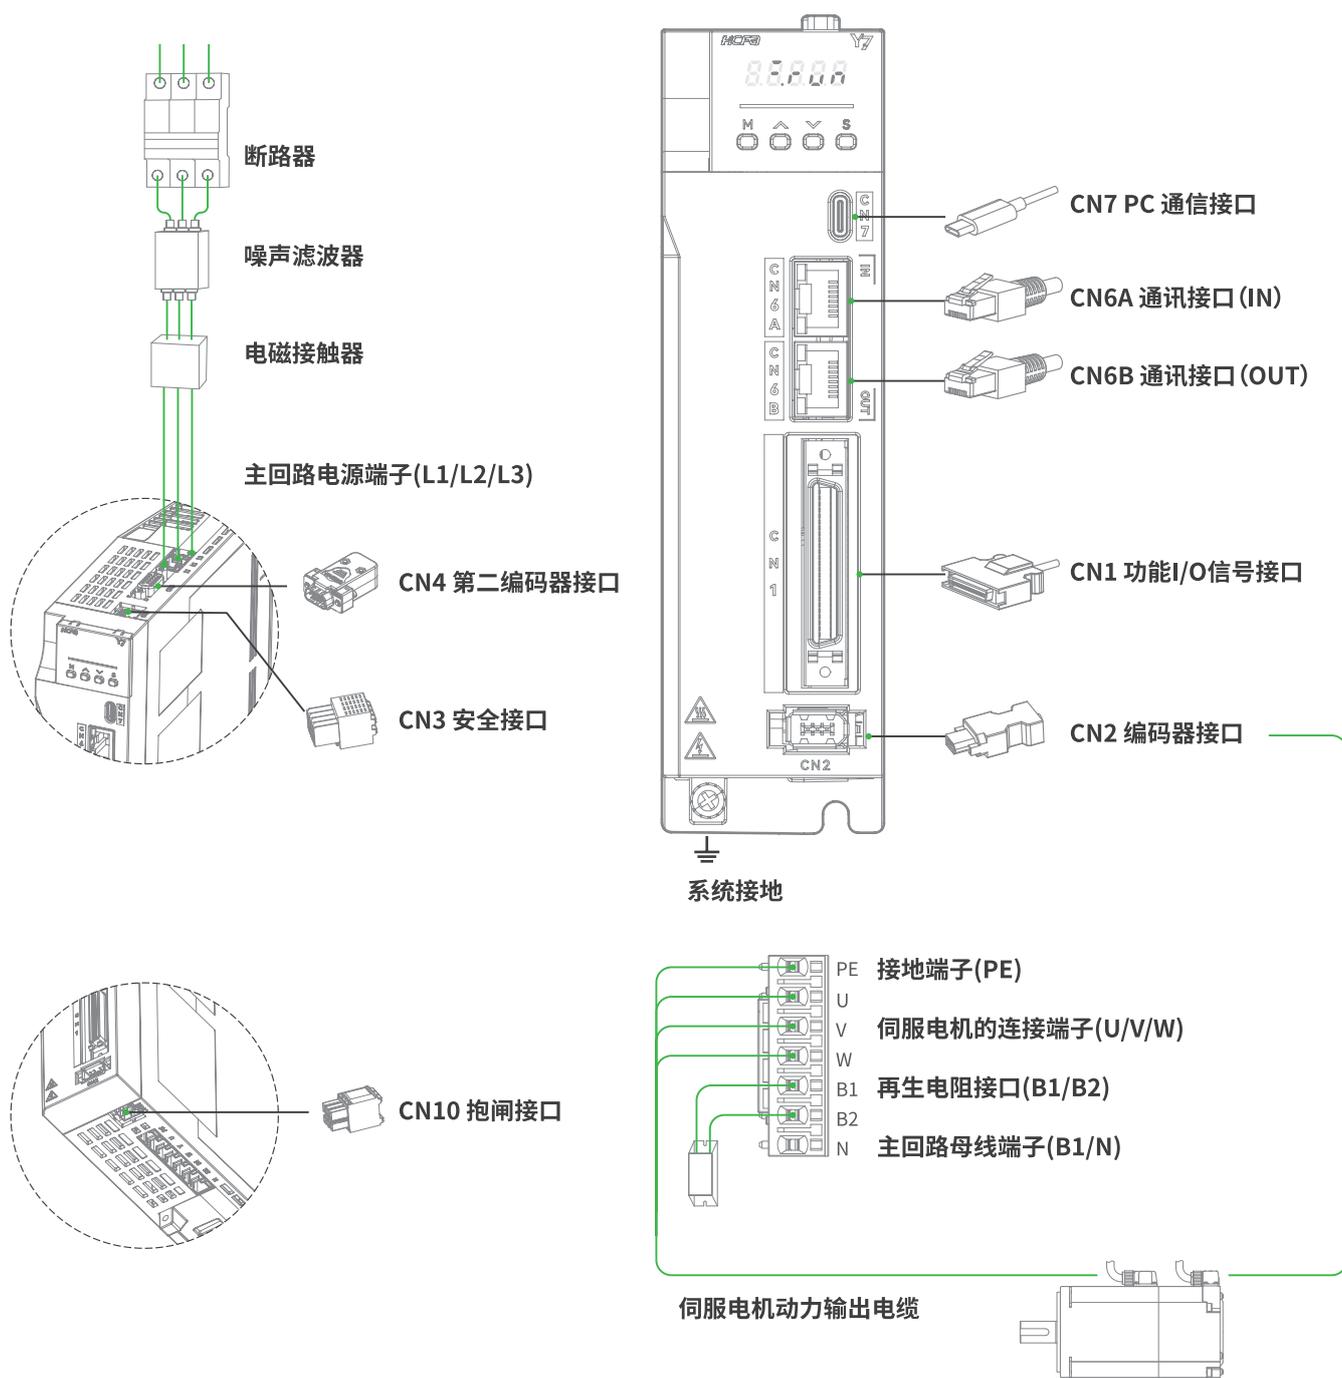


图 2-1 连接器型端子驱动器端口配线图

表 2-3 连接器型端子驱动器端口定义表

名称	记号	信号名/针号	内容
再生电阻连接	B1/B2	B1	外置再生电阻接口, 主回路母线 +
		B2	外置再生电阻接口
主回路母线	N	N	主回路母线 -
交流主回路电源输入	L1/L2/L3	L1	220V 机种: 三相 200 ~ 240V (50/60Hz)
		L2	380V 机种: 三相 380 ~ 440V (50/60Hz)
		L3	注意: 接线时请确认驱动器电源规格

电机动力输出	U/V/W	u	电机动力 U 相输出			
		V	电机动力 V 相输出			
		W	电机动力 W 相输出			
编码器	CN2	1	编码器电源 5V 输出			
		2	信号接地			
		3	—			
		4	—			
		5	编码器信号: 串行数据 +			
		6	编码器信号: 串行数据 -			
		Case	屏蔽线接在连接器外壳上			
通讯	CN6A/CN6B	-	RS485			
用户 I/O	CN1	参见 2.6 输入输出信号 (CN1) 配线详细说明				
第二编码器	CN4	1	+5V 输出, 电流输出 ≤ 300mA			
		2	0V 输出			
		3	霍尔 U+			
		4	霍尔 U-			
		5	霍尔 V+			
		6	增量编码器 A-	BISS-C CLK-	正弦编码器 Sin-	Serial DATA-
		7	增量编码器 B-	BISS-C DATA-	正弦编码器 Cos-	-
		8	增量编码器 Z-			
		9	霍尔 W+			
		10	霍尔 V-			
		11	增量编码器 A+	BISS-C CLK+	正弦编码器 Sin+	Serial DATA+
		12	增量编码器 B+	BISS-C DATA+	正弦编码器 Cos+	-
		13	增量编码器 Z+			
		14	霍尔 W-			
		15	温度传感器信号			
抱闸和温度检测	CN10	1	抱闸 +24V 电源			
		2	抱闸 0V			
		3	BK+			
		4	BK-			
		5	NTC+			
		6	NTC-			
接地端子	⊕	与电源接地端子以及伺服电机接地端子连接, 进行接地处理。				

注: 请勿使 B1/B2 间短接, 否则可能损坏伺服单元。

2.3 栅栏型端子驱动器端口定义图

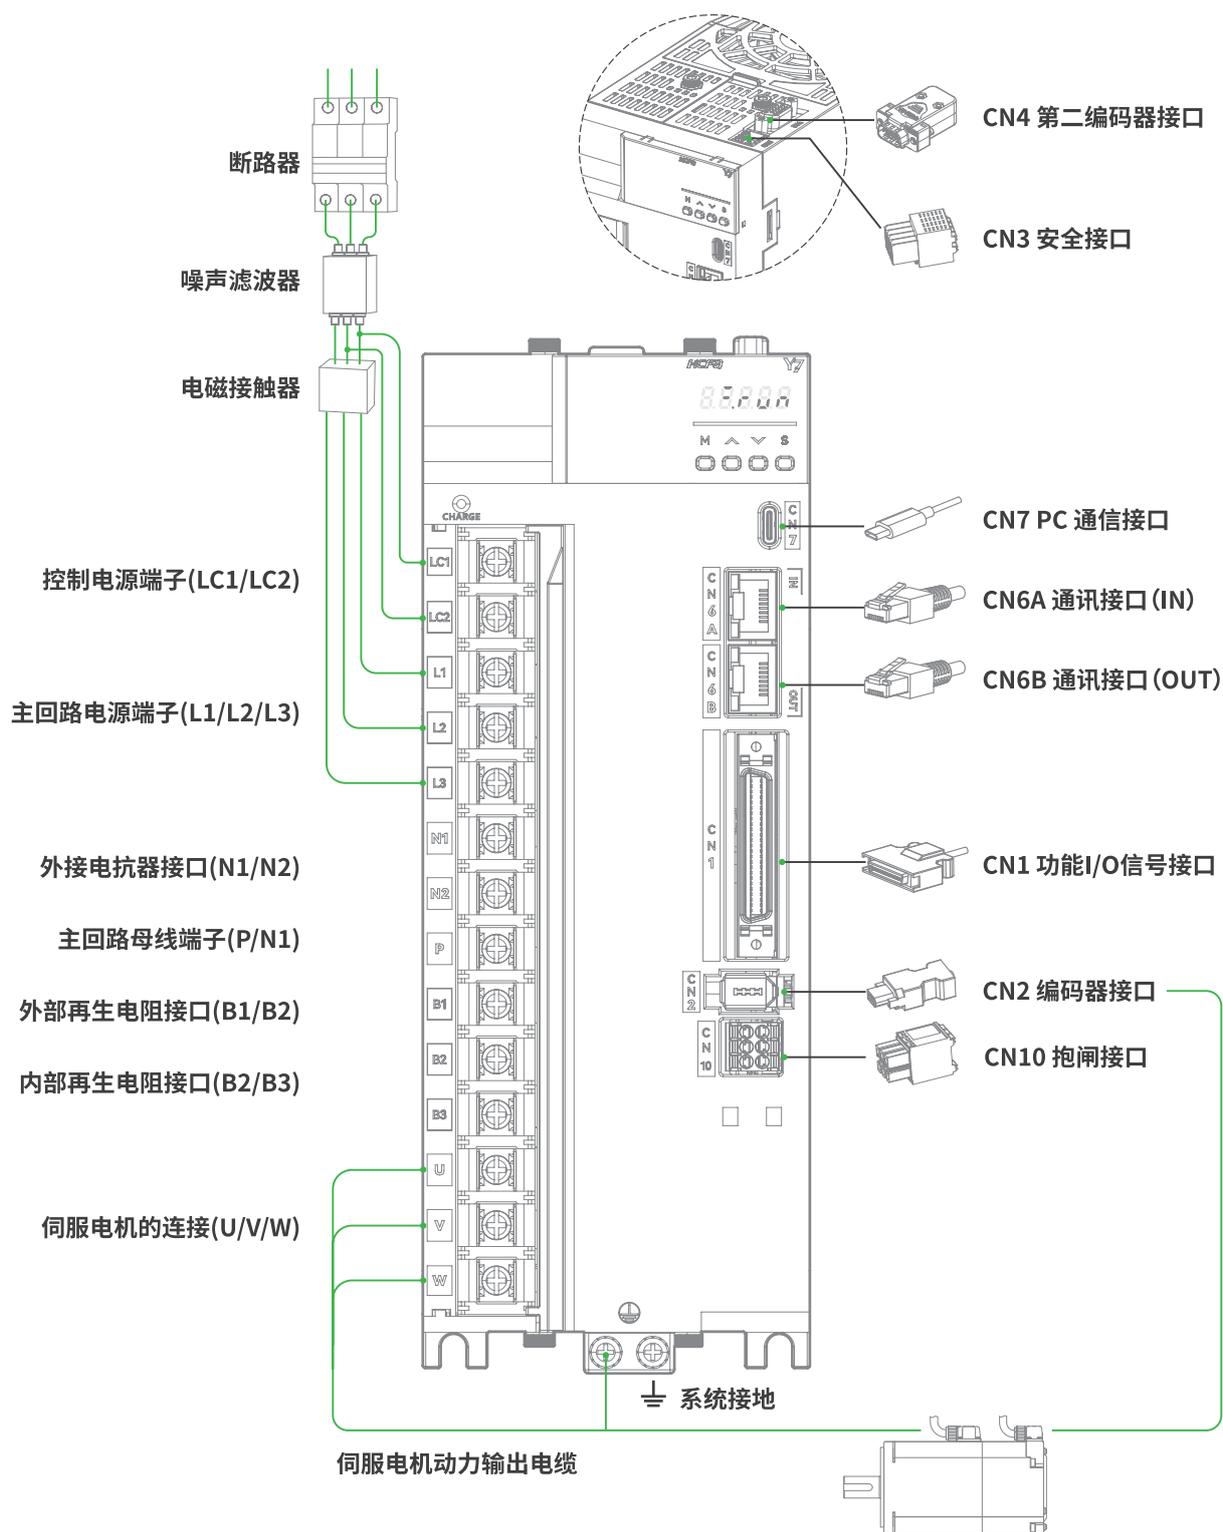


图 2-2 栅栏型端子驱动器端口配线图

表 2-4 栅栏型端子驱动器端口定义表

名称	记号	信号名/针号	内容
再生电阻连接	B1/B2/B3	B1	外置再生电阻接口, 主回路母线 +
		B2	外置再生电阻接口
		B3	内置再生电阻接口

主回路母线	N1/N2/P	N1	主回路母线 -			
		N2	主回路母线 - (只有功率为 7.5Kw 的机型拥有)			
		P	主回路母线 +			
交流控制电源输入	LC1/LC2	LC1	380V 机种: 380 ~ 440V (50/60Hz)			
		LC2	注意: 接线时请确认驱动器电源规格			
交流主回路电源输入	L1/L2/L3	L1	380V 机种: 三相 380 ~ 440V (50/60Hz) 注意: 接线时请确认驱动器电源规格			
		L2				
		L3				
电机动力输出	U/V/W	u	电机动力 U 相输出			
		V	电机动力 V 相输出			
		W	电机动力 W 相输出			
编码器	CN2	VCC	编码器电源 5V 输出			
		GND	信号接地			
		—	—			
		—	—			
		D+	编码器信号: 串行数据 +			
		D-	编码器信号: 串行数据 -			
FG	屏蔽线接在连接器外壳上					
通讯	CN6A/CN6B	-	RS485			
用户 I/O	CN1	参见 2.6 输入输出信号 (CN1) 配线详细说明				
第二编码器	CN4	1	+5V 输出, 电流输出 ≤ 300mA			
		2	0V 输出			
		3	霍尔 U+			
		4	霍尔 U-			
		5	霍尔 V+			
		6	增量编码器 A-	BISS-C CLK-	正弦编码器 Sin-	Serial DATA-
		7	增量编码器 B-	BISS-C DATA-	正弦编码器 Cos-	-
		8	增量编码器 Z-			
		9	霍尔 W+			
		10	霍尔 V-			
		11	增量编码器 A+	BISS-C CLK+	正弦编码器 Sin+	Serial DATA+
		12	增量编码器 B+	BISS-C DATA+	正弦编码器 Cos+	-
		13	增量编码器 Z+			
		14	霍尔 W-			
		15	温度传感器信号			
抱闸	CN10	1	抱闸 +24V 电源			
		2	抱闸 0V			
		3	BK+			
		4	BK-			
		5	NTC+			
		6	NTC-			
接地端子		与电源接地端子以及伺服电机接地端子连接, 进行接地处理。				

2.4 主回路配线

在进行电源接通时，请考虑以下几点。

- 请对电源接通时进行如下设计：在输出“伺服报警”的信号后，要使主回路电源处于OFF状态。
- 在控制电源接通后，最长5.0秒输出（继电器：OFF）ALM信号。请在设计电源接通顺序时考虑这一点，通过继电器来关闭连接至伺服单元的主回路电源。

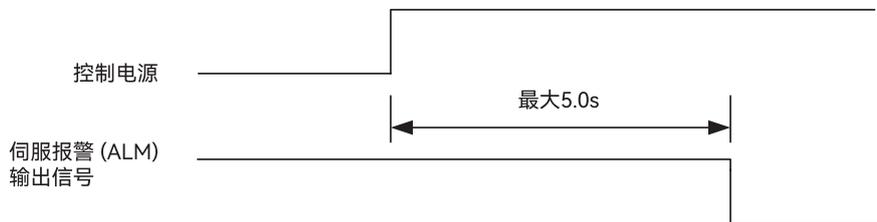


图 2-3 伺服报警输出信号时序图

- 使用部件的电源规格应与输入电源相符。

重要 !

· 接通控制电源和主回路电源时，请同时接通或在接通控制电源后再接通主回路电源。切断电源时，请在切断主回路电源后再切断控制电源。

2.4.1 标准AC220V电源输入时的主回路接线实例

型号：HN-Y7 □□ 040A-S、HN-Y7 □□ 075A-S、HN-Y7 □□ 100A-S、HN-Y7 □□ 150A-S、HN-Y7 □□ 200A-S


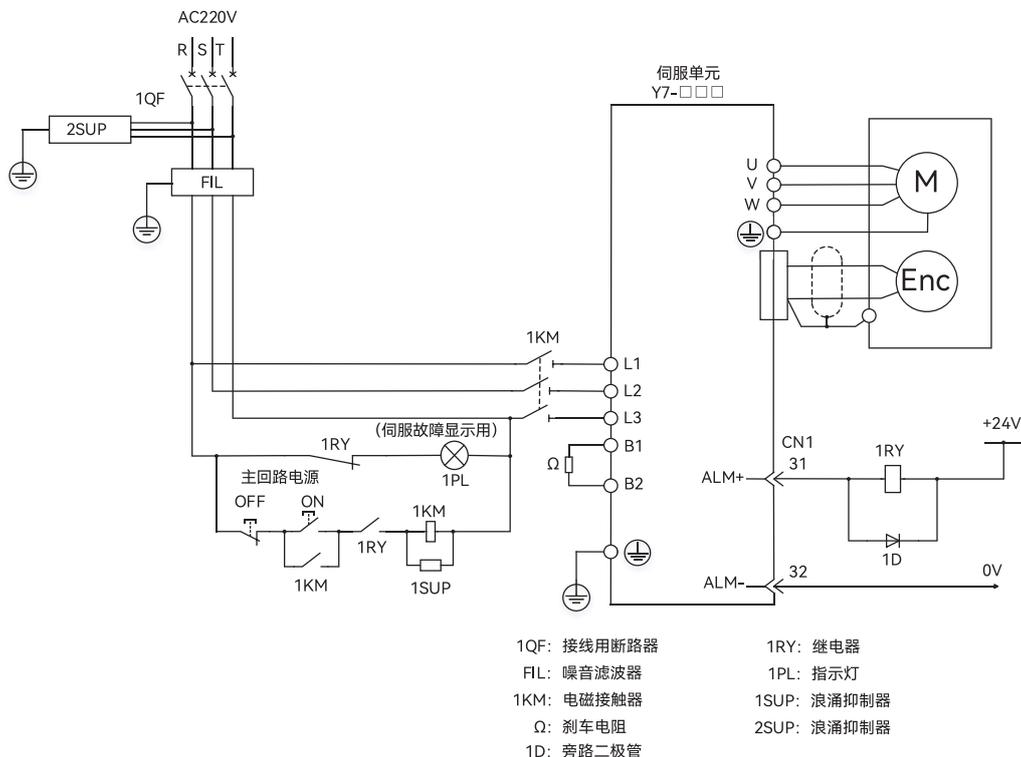


图 2-4 三相 220V 接线图

2.4.2 标准AC380V电源输入时的主回路接线实例

型号: HN-Y7 □□ 100T-S、HN-Y7 □□ 150T-S、HN-Y7 □□ 200T-S、HN-Y7 □□ 300T-S

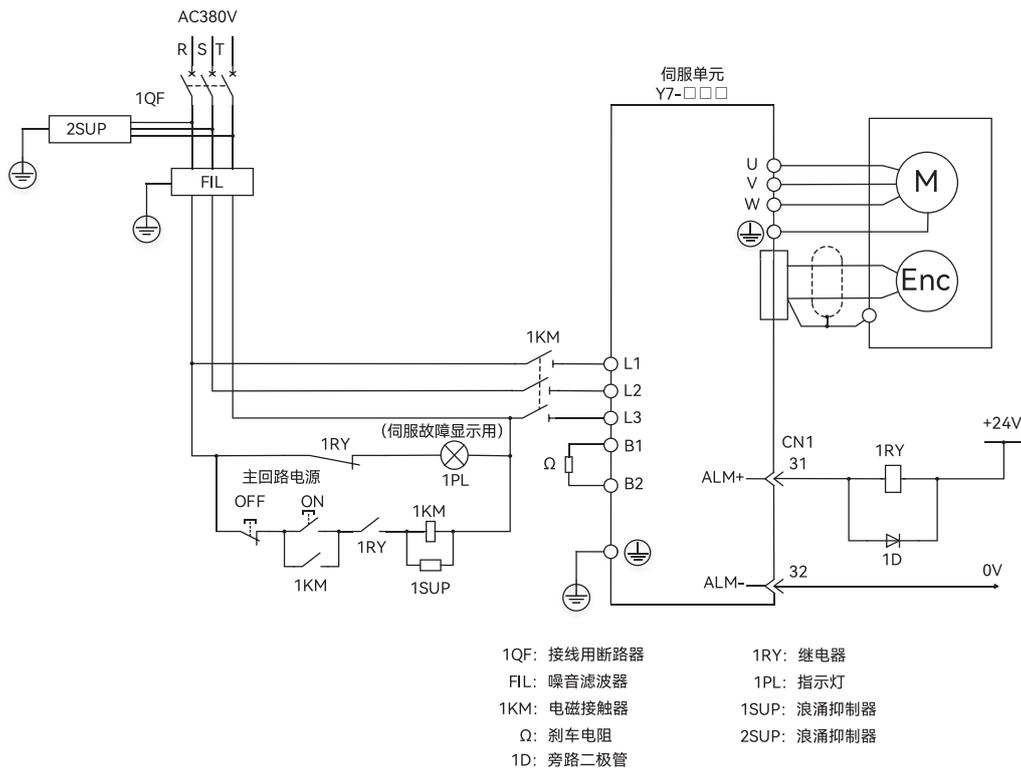

型号: HN-Y7 □□ 500T-S、HN-Y7 □□ 600T-S、HN-Y7 □□ 750T-S、HN-Y7 □□ 111T-S、HN-Y7 □□ 151T-S、HN-Y7 □□ 221T-S

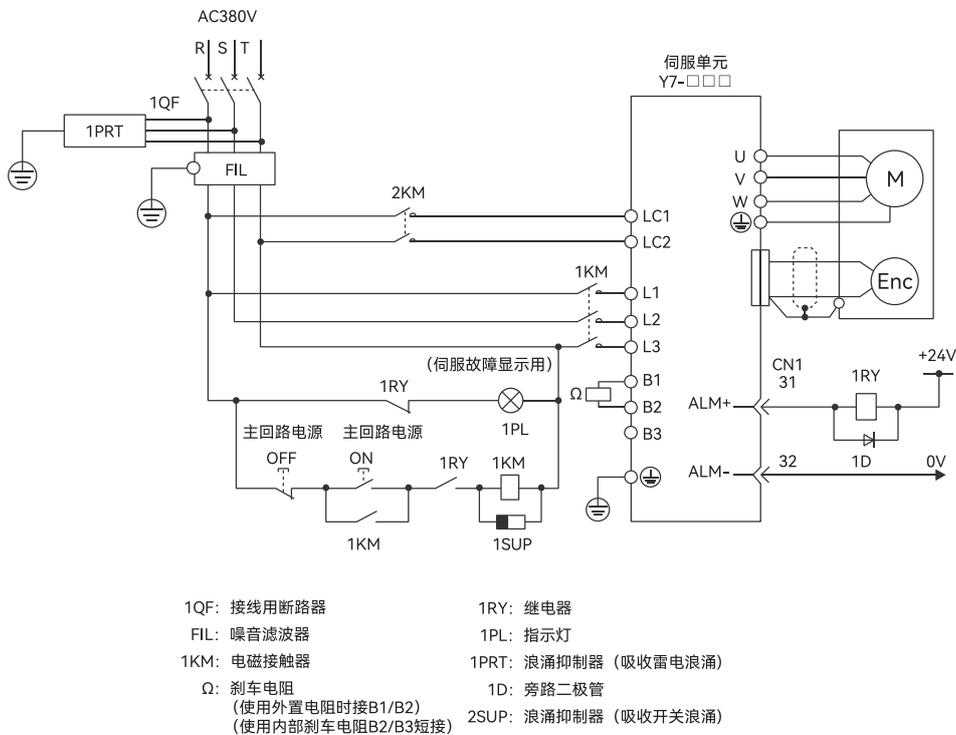


图 2-5 三相 380V 接线图

2.4.3 单相220V电源输入使用伺服单元

Y7S 系列 220V 电源输入型伺服单元为三相电源输入规格，也有可在单相 220V 电源下使用的机型。在单相 220V 电源下使用上述伺服单元的主回路电源时，请变更为 Pn00B.2=1（支持单相电源输入）。

(1) 参数设定单相电源输入选择

表 2-5 单相电源参数设定

参数	含义	生效时刻	分类
Pn00B	n. □ 0 □ □ [出厂设定]	再次接通电源后	基本设定
	n. □ 1 □ □		

使用时请遵守以下注意事项。

危险 ⚠

- 使用支持单相 220V 电源输入的伺服单元时，如果不将参数设定变更为 Pn00B.2=1（支持单相电源输入）而直接输入单相电源，将检出电源缺相警报（A.F10）。
- 除了适用于单相 220V 电源输入的伺服单元以外，不支持单相电源输入。如果输入单相电源，将检出电源缺相警报（A.F10）。
- 单相 220V 电源输入使用时，伺服电机的转矩 / 转速特性有时不能满足三相电源输入的特性。

(2) 主回路电源输入

单相 220V 电源为以下规格时，请连接至 L1、L2 端子。主回路电源输入以外的电源规格与三相电源输入时相同。

表 2-6 主回路电源输入端子

端子	名称	功能、额定值
L1、L2	主回路电源输入端子	单相 200V ~ 240V (50/60Hz)
L3	—	无

注：请勿连接至 L3 端子。

(3) 单相220V电源输入时的接线示例

型号：HN-Y7 □□ 040A-S、HN-Y7 □□ 075A-S

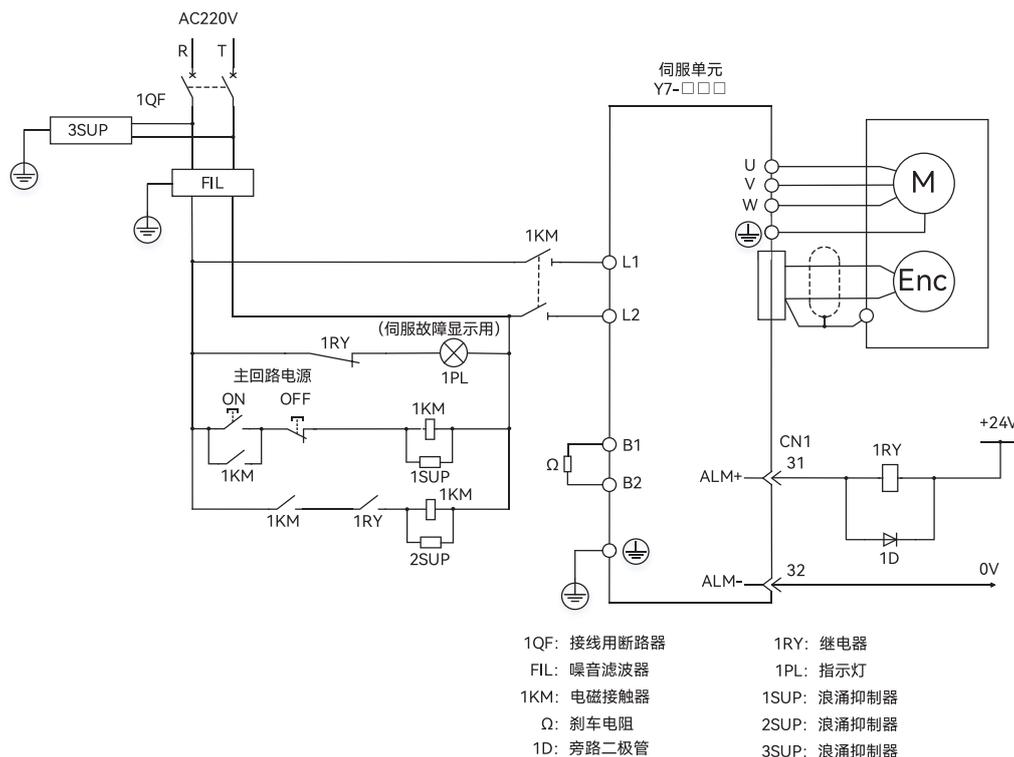


图 2-6 单相 220V 接线图

2.4.4 DC电源输入使用伺服单元

(1) 参数设定DC电源输入选择

以 DC 电源输入使用伺服单元时，请务必在输入电源前将参数变更为 Pn001.2 =1（支持 DC 电源输入）

表 2-7 DC 电源参数设定

参数	含义	生效时刻	分类
Pn001	n. □ 0 □□ (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	n. □ 1 □□		

使用时请遵守以下注意事项。

危险 ⚠

- 220V、380V 电源输入型伺服可支持 AC/DC 两种电源输入。以 DC 电源输入时，请务必先将 Pn001.2 变更为 1（支持 DC 电源输入）。
- 如果在未变更为支持 DC 电源输入的状态下供给 DC 电源，将会引起伺服单元内的元件烧坏，导致火灾或设备损坏。
- DC 电源输入时，主电源切断后需要一定时间放电。在切断电源后，伺服单元内部仍然会残留高电压，请注意避免触电。
- DC 电源输入时，请在电源接线上设置保险丝。
- 伺服电机在再生动作时，将再生能量返回电源。伺服单元不使用 DC 电源输入进行再生处理，因此请在电源侧进行再生能量的处理。
- 使用 DC 电源输入时，请在外部连接防止冲击电流的回路，否则会导致机器损坏。

(2) 主回路、控制电源输入

① 三相 220V Y7S 系列

型号: HN-Y7 □□ 040A-S、HN-Y7 □□ 075A-S、HN-Y7 □□ 100A-S、HN-Y7 □□ 150A-S、HN-Y7 □□ 200A-S

表 2-8 DC220V 电源输入端子

端子	名称	规格
B1	主回路正侧端子	DC280 ~ 360V
N	主回路负侧端子	0V

② 三相 380V Y7S 系列

型号: HN-Y7 □□ 100T-S、HN-Y7 □□ 150T-S、HN-Y7 □□ 200T-S、HN-Y7 □□ 300T-S

表 2-9 DC380V 电源输入端子

端子	名称	规格
B1	主回路正侧端子	DC480 ~ 620V
N	主回路负侧端子	0V

③ 三相 380V Y7S 系列

型号: HN-Y7 □□ 500T-S、HN-Y7 □□ 600T-S、HN-Y7 □□ 750T-S、HN-Y7 □□ 111T-S、HN-Y7 □□ 151T-S、HN-Y7 □□ 221T-S

表 2-10 DC380V 电源输入端子

端子	名称	规格
P	主回路正侧端子	DC480 ~ 620V
N1 (N2 为功率 7.5kw 的机型)	主回路负侧端子	0V
LC1、LC2	控制电源端子	DC480 ~ 620V

(3) DC电源输入时的接线示例

① DC310V 电源输入型伺服单元 HN-Y7 □□□□□ A-S 的接线

型号: HN-Y7 □□ 040A-S、HN-Y7 □□ 075A-S、HN-Y7 □□ 100A-S、HN-Y7 □□ 150A-S、HN-Y7 □□ 200A-S

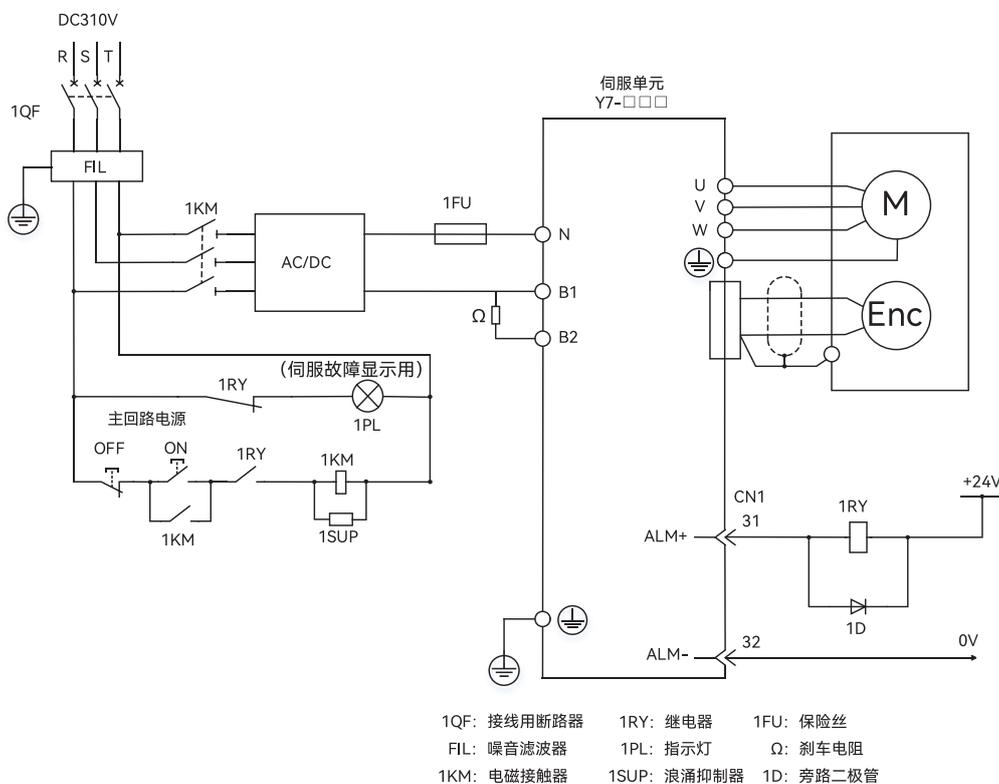


图 2-7 DC310V 输入型 HN-Y7 □□□□□ A-S 接线

注: 端子根据伺服单元的型号而异。请参照“(2) 主回路、控制电源输入”中的表格。

② DC540V 电源输入型伺服单元 HN-Y7 □□□□□ T-S 的接线 1

型号: HN-Y7 □□ 100T-S、HN-Y7 □□ 150T-S、HN-Y7 □□ 200T-S、HN-Y7 □□ 300T-S

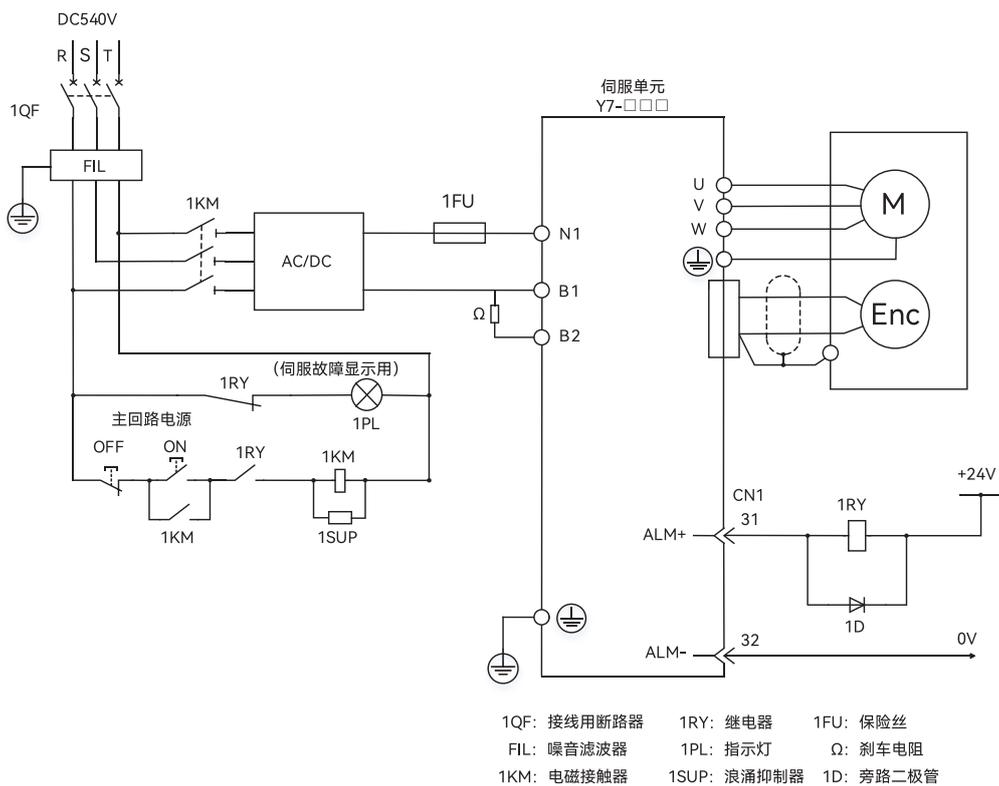


图 2-8 DC540V 输入型 HN-Y7 □□□□□ T-S 三相接线图 1

③ DC540V 电源输入型伺服单元 HN-Y7 □□□□□ T-S 的接线 2

型号: HN-Y7 □□ 500T-S、HN-Y7 □□ 600T-S、HN-Y7 □□ 750T-S、HN-Y7 □□ 111T-S、HN-Y7 □□ 151T-S、HN-Y7 □□ 221T-S

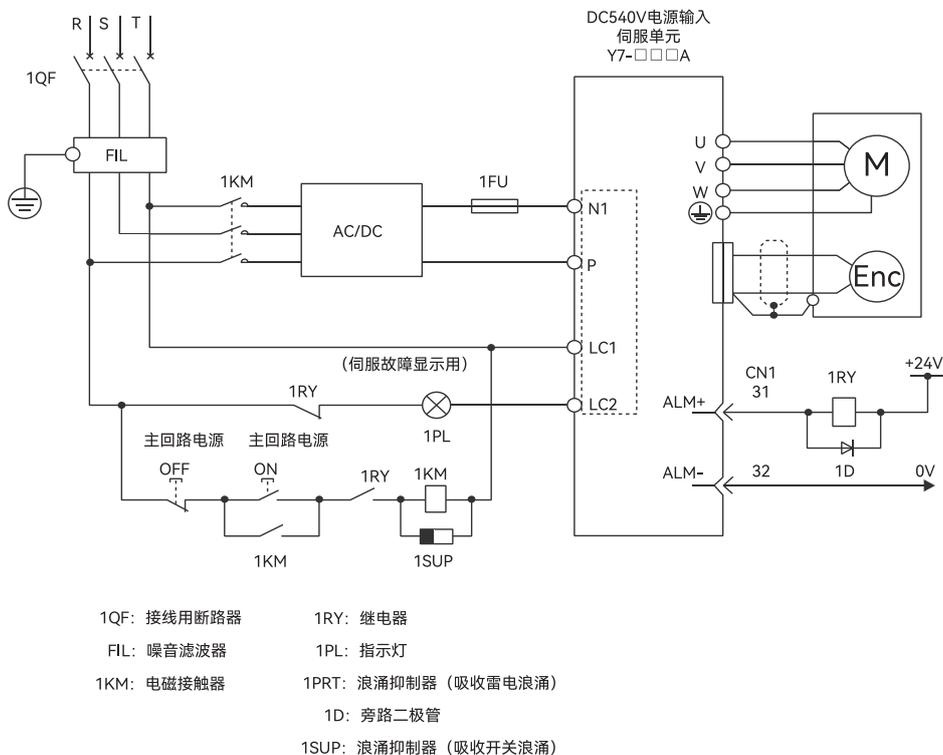


图 2-9 DC540V 输入型 HN-Y7 □□□□□ T-S 三相接线图 2

2.4.5 线用断路器和保险丝容量

表 2-11 伺服单元的接线用断路器和保险丝容量表

主回路电源	最大适用电机容量 [kW]	伺服单元型号 Y7S-	1台伺服单元的电源容量 [kVA]	电流容量		冲击电流				
				主回路 Arms	控制回路 Arms	主回路 Ap-p	控制回路 Ap-p			
单相 220V	0.4	040	1.2	5.0	与主回路相同	33.0	与主回路相同			
	0.75	075	1.9	9.0						
三相 220V	1.0	100	2.3	6.0						
	1.5	150	3.2	7.3						
	2	200	4	9.7						
三相 380V	1.0	100	2.3	2.9				与主回路相同	15	与主回路相同
	1.5	150	3.5	4.3					24	
	2.0	200	4.5	5.8					34	
	3.0	300	7.1	8.6					44	
	5.0	500	11.7	14.5				1.4	57	
	6.0	600	12.4	17.4	1.5	34				
	7.5	750	14.4	21.7						
	11	111	21.9	23.4	1.7	68				
	15	151	30.6	29.6						
		221	45.5	43.4						

注：1. 为满足低电压标准，请务必在输入侧连接保险丝，以在因短路而引发故障时提供保护。输入侧保险丝或接线用断路器请选用满足 UL 标准的产品。另外，上表中的电流容量、冲击电流为净值，请选择断路特性能满足以下条件的保险丝和接线用断路器。

2. 主回路、控制回路：3 倍于上表中的电流值时，5s 内不得断路。

表 2-12 UL 标准认定条件使用限制

伺服单元型号 Y7--□□□A	使用限制
150A, 200A, 300A	接线用断路器可使用的额定电流值：40A 以下。
600T 750T	接线用断路器可使用的额定电流值：60A 以下。 瞬时动作保险丝与延时动作保险丝可使用的额定电流值：60A 以下。 延时动作保险丝可使用的额定电流值：35A 以下。
111T 151T	接线用断路器可使用的额定电流值：80A 以下。 瞬时动作保险丝与延时动作保险丝可使用的额定电流值：125A 以下。 延时动作保险丝可使用的额定电流值：75A 以下。

2.5 再生电阻器的连接

再生能量的处理能力不足时，按以下要领连接外置再生电阻器，进行再生电阻容量（Pn600）的设定详情参考。

注：请正确连接再生电阻单元。注意勿使 B1/B2 间短接。否则会导致再生电阻器或伺服单元等损坏或火灾。

一般情况下，需接外接电阻时，直接将电阻两端与 B1/B2 连接。在 200A/100T 以上功率段。需要在伺服单元 B2/B3 端子开路（拆除接线）的状态下，才能在伺服单元的 B1/B2 端子上连接外置再生电阻器。连接后，请设定再生电阻容量。

与型号为 HN-Y7 □□□□□□ A-S 等伺服单元连接时型号为 HN-Y7 □□ 040A-S 的单元未内置再生电阻器。如果再生能量的处理能力不足时，必须连接外置再生电阻器。

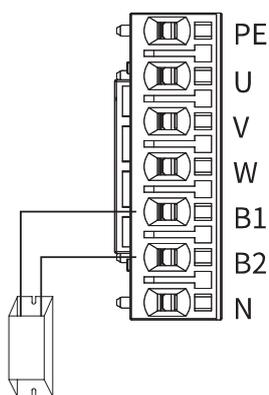


图 2-10 3kw 以下再生电阻连接

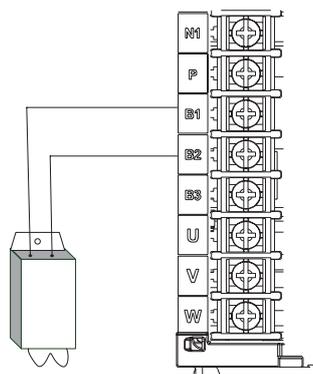


图 2-11 5kw 及以上再生电阻连接 (有 B3)

2.5.1 AC220V再生电阻基本规格

表 2-13 AC220V 再生电阻基本规格

项目		规格					
型号 HN-Y7EA***A-S** ****		040	075	100	150	200	
再生电阻	内置电阻	电阻值 (Ω)	—	50	50	50	20
		容量 (W)	—	40	80	100	100
	外置最小容许电阻值 (Ω)		40	40	35	20	20

2.5.2 AC380V再生电阻基本规格

表 2-14 AC380V 再生电阻基本规格

项目		规格										
型号 HN-Y7EA***T-S** ****		100	150	200	300	500	600	750	111	151	221	
再生电阻	内置电阻	电阻值 (Ω)	50	50	40	40	20	20	20	—	—	—
		容量 (W)	80	80	100	100	100	100	100	—	—	—
	外置最小容许电阻值 (Ω)		40	40	40	35	25	20	15	15	10	10



- 以通常的额定负载率使用外置再生电阻器时，当电阻器的温度将达到 200°C ~ 300°C，请务必降低额定值后再使用。关于电阻器的负载特性，请向生产厂家咨询。
- 为确保安全，建议使用带温控开关的外置再生电阻器。

2.6 输入输出信号 (CN1)

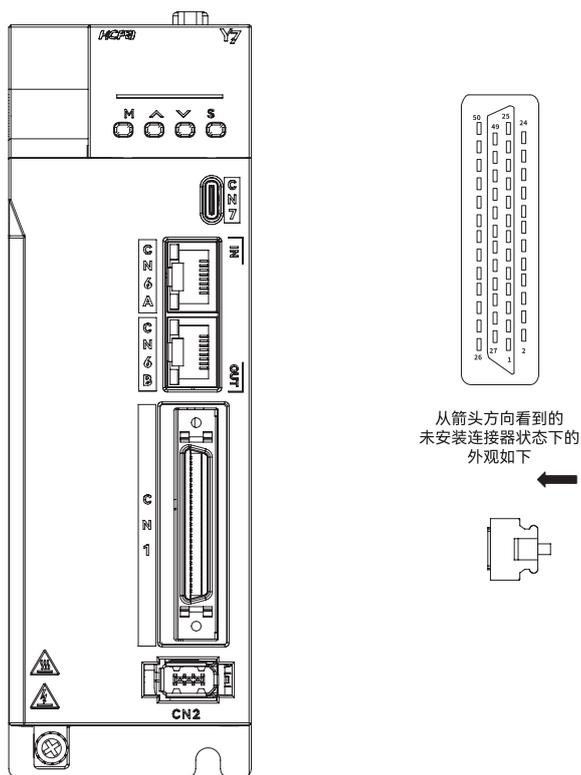


图 2-12 CN1 外观图

2.6.1 输入输出信号 (CN1) 连接器的排列引脚

2	SG	GND	1	SG	GND	27	/TGON+	旋转检出输出	26	/V-CMP- (/COIN-)	速度一致检出输出
4	SEN	SEN 信号输入	3	PL1	集电极开路指令用 内部电源 12V	29	/S- RDY+	伺服准备就绪输出	28	/TGON-	旋转检出输出
6	SG	GND	5	V-REF	模拟量 速度指令输入	31	ALM+	伺服报警输出	30	/S-RDY-	伺服准备就绪输出
8	/PULS	指令脉冲输入	7	PULS	指令脉冲输入	33	PAO	编码器分频脉冲数 输出 A 相	32	ALM-	伺服报警输出
10	SG	GND	9	T-REF	模拟量 转矩指令输入	35	PBO	编码器分频脉冲数 输出 B 相	34	/PAO	编码器分频脉冲数输 出 A 相
12	/SIGN_	指令符号输入	11	SIGN	指令符号输入	37	OUT5+	输出信号	36	/PBO	编码器分频脉冲数输 出 B 相
14	CLR	集电极清除输入	13	PL2	集电极开路指令用 内部电源 12V	39	DAC0	模拟量输出 1	38	OUT5-	输出信号
16	CC-P 5V	集电极开路指令用外 部电源 5V	15	空	空	41	/P-CON	P 动作输入	40	/S-ON	伺服 ON 输入
18	PL3	集电极开路指令用内 部电源 12V	17	CC-D 5V	集电极开路指令用 外部电源 5V	43	N-OT	禁止反转侧 驱动输入	42	P-OT	禁止正转侧 驱动输入
20	/PCO	编码器分频脉冲数输 出 C 相	19	PCO	编码器分频脉冲数 输出 C 相	45	/P-CL	正转侧外部转矩限 制输入	44	/ALM- RST	警报复位输入
22	空	空	21	空	空	47	DI (COM)	外部 24V 电源输入	46	/N-CL	反转侧外部转矩限制 输入
24	CC-D 24V	集电极开路指令用外 部电源 24V	23	CC-P 24V	集电极开路指令用 外部电源 24V	49	OCZ	Z 信号集电极输出	48	DAC1	模拟量输出 2
			25	/V-CMP- (/COIN+)	速度一致检出输出				50	TH	外部温度检测

图 2-13 输入输出信号 (CN1) 连接器的排列引脚

注：通用 N 型没有模拟量输入、模拟量输出。

2.6.2 输入信号 (CN1) 的名称及功能

表 2-15 输入信号 (CN1) 的名称和功能表

控制方式	信号名	针号	功能	
通用	/S-ON	40	控制伺服电机 ON/OFF (通电 / 不通电) 的信号。	
	/P-CON	41	根据参数的设定, 对以下功能进行分配。	
			比例动作指令	信号 ON 时, 速度控制环从 PI (比例·积分) 控制。制切换为 P (比例) 控制。
			旋转方向指令	选择内部设定速度控制时切换电机的旋转方向。
			控制方式切换	以“位置 - 速度”“位置 - 转矩”“转矩 - 速度”的形式切换控制方式。
			带零位固定功能的速度控制	选择了带零位固定功能的速度控制时, 当信号 ON 时速度指令将被看做零。
			带指令脉冲禁止功能的位置控制	选择了带指令脉冲禁止功能的位置控制时, 当信号 ON 时将禁止指令脉冲的输入。
	P-OT	42	禁止正转驱动	当机械运动超过可移动的范围时, 停止伺服电机的驱动 (超程防止功能)。
	N-OT	43	禁止反转驱动	
	/P-CL	45	根据参数的设定, 对以下功能进行分配。	
			正转侧外部转矩限制 ON	信号 ON 时转矩限制功能有效。
	/N-CL	46	反转侧外部转矩限制 ON	
	/ALM-RST	44	解除警报。	
DI (COM)	47	(注) 在输入信号用控制电源输入时使用。 可动作的电压范围: +11V ~ +25V (+24V 电源请用户自备)。		
SEN	4(2)	输入使用绝对值编码器时, 要求初始数据的信号。		
速度	V-REF	5(6)	输入速度指令、最大输入电压: ±10V。	
位置	PULS	7	设定以下任意一种输入脉冲形态 ※	
	/PULS	8	符号 + 脉冲序列;	
	SIGN	11	CW/CCW 脉冲;	
	/SIGN	12	90 度相位差。	
	CLR	15	位置控制时清除位置偏差脉冲。	
	/CLR	14		
转矩	T-REF	9 (10)	输入转矩指令、最大输入电压: ±10V。	

注: 1. () 内的针号用于信号接地 (SG)。

2. 可变更 P-OT、N-OT、探针的输入信号分配, 详情请按照 2.6.3“输入信号的分配”。

2.6.3 输入信号的分配



- 通过“极性反置”而使用伺服 ON、禁止正转驱动、禁止反转驱动的各信号时，在发生信号线断线等异常时不向安全方向动作。不得不采用这种设定时，请务必进行动作确认，确保无安全问题。
- 在同一个输入回路上分配多个信号时，将变为或逻辑，所有输入的信号都将动作。可能会发生意外的动作。

在变更输入信号的分配后，使用时，请务必设定 Pn50A.0 = 1，使伺服处于可变更分配的状态。

输入信号的状态可以通过输入信号监视 (Un005) 进行确认，关于输入信号监视 (Un005) 可参照。

表 2-16 输入信号分配表

* 表中□表示出厂设定

信号名	有效电平	输入信号	CN1针号							无需连接 (在伺服单元内部处理)		
			40	41	42	43	44	45	46	始终有效	始终无效	
参数分配												
伺服ON Pn50A.1的设定	L	/S-ON	□	1	2	3	4	5	6	7	8	
	h	S-ON	9	A	B	C	D.	E.	f			
比例动作指令 Pn50A2的设定	L	/P-CON	0	□	2	3	4	5	6	7	8	
	h	P-CON	9	A	B	C	D.	E.	f			
禁止正转驱动 Pn50A.3的设定	h	P-OT	0	1	□	3	4	5	6	7	8	
	L	/P-OT	9	A	B	C	D.	E.	f			
禁止反转驱动 Pn50B.0的设定	h	N-OT	0	1	2	□	4	5	6	7	8	
	L	/N-OT	9	A	B	C	D.	E.	f			
警报复位 Pn50B.1的设定	L	ARM-RST	0	1	2	3	□	5	6	-	8	
	h	/ARM-RST	9	A	B	C	D.	E.	f			
正转侧外部转矩限制 Pn50B.2的设定	L	/P-CL	0	1	2	3	4	□	6	7	8	
	h	P-CL	9	A	B	C	D.	E.	f			
反转侧外部转矩限制 Pn50B.3的设定	L	/N-CL	0	1	2	3	4	5	□	7	8	
	h	N-CL	9	A	B	C	D.	E.	f			
电机旋转方向切换 Pn50C.0的设定	L	/SPD-D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	h	SPD-D	9	A	B	C	D.	E.	f			
内部设定速度控制 Pn50C.1的设定	L	/SPD-A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	h	SPD-A	9	A	B	C	D.	E.	f			
内部设定速度控制 Pn50C.2的设定	L	/SPD-B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	h	SPD-B	9	A	B	C	D.	E.	f			
控制方式选择 Pn50C.3的设定	L	/C-SEL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	h	C-SEL	9	A	B	C	D.	E.	f			
零位固定 Pn50D.0的设定	L	/ZCLAMP	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	h	ZCLAMP	9	A	B	C	D.	E.	f			
指令脉冲禁止 Pn50D.1的设定	L	/INHIBIT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	h	INHIBIT	9	A	B	C	D.	E.	f			
切换增益 Pn50D.2的设定	L	/G-SEL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	h	G-SEL	9	A	B	C	D.	E.	f			
指令脉冲输入倍率切换 Pn515.1的设定	L	/PSEL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	


注：在同一个输入回路上分配多个信号时，将变为或逻辑，所有输入的信号都将动作。因此，可能会发生意外的动作。

2.6.4 输入回路

下面对 CN1 端口的 40 ~ 47 端子进行说明。

(1) 继电器/集电极输入回路


通过继电器或集电极开路的晶体管回路进行连接。使用继电器连接时，请选择微小电流用继电器；如果不使用微小电流用继电器，则会造成接触不良。

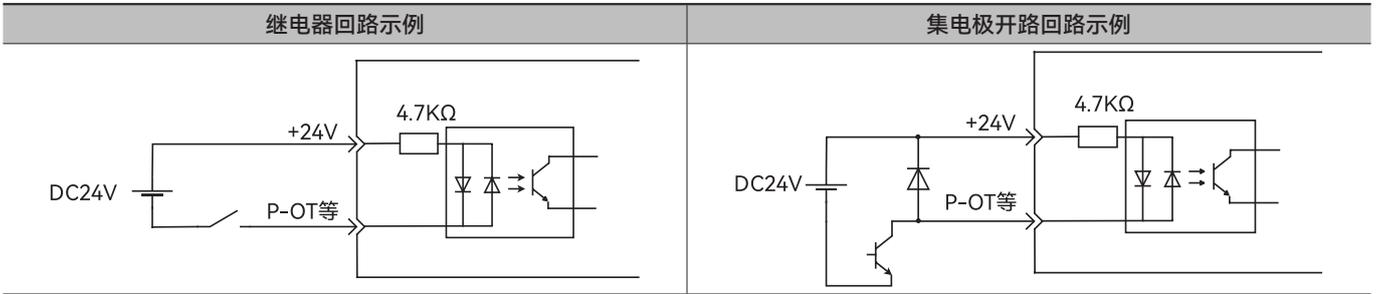

注：外部电源（DC24V）必须具有 50mA 以上的容量。


(2) 光电耦合器输入回路


伺服单元的输入回路使用双向光电耦合器。请根据机械的规格要求，选择 NPN 连接或 PNP 连接。

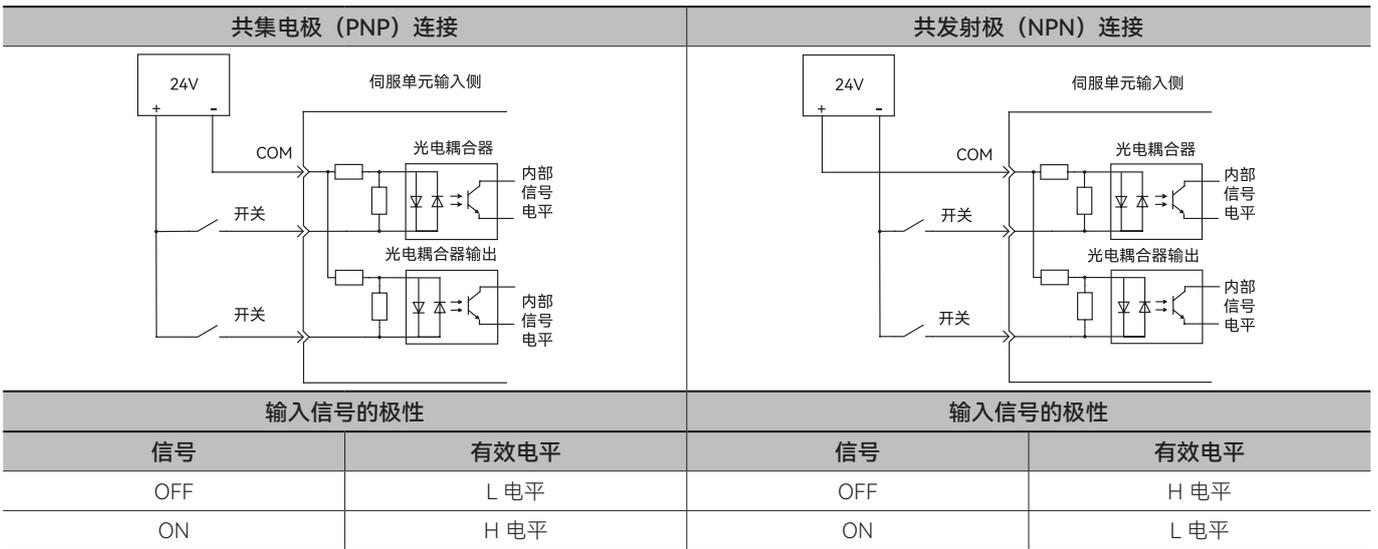

注：NPN 电路连接和 PNP 型电路连接时的 ON/OFF 极性不同，敬请注意

(3) 脉冲输入回路

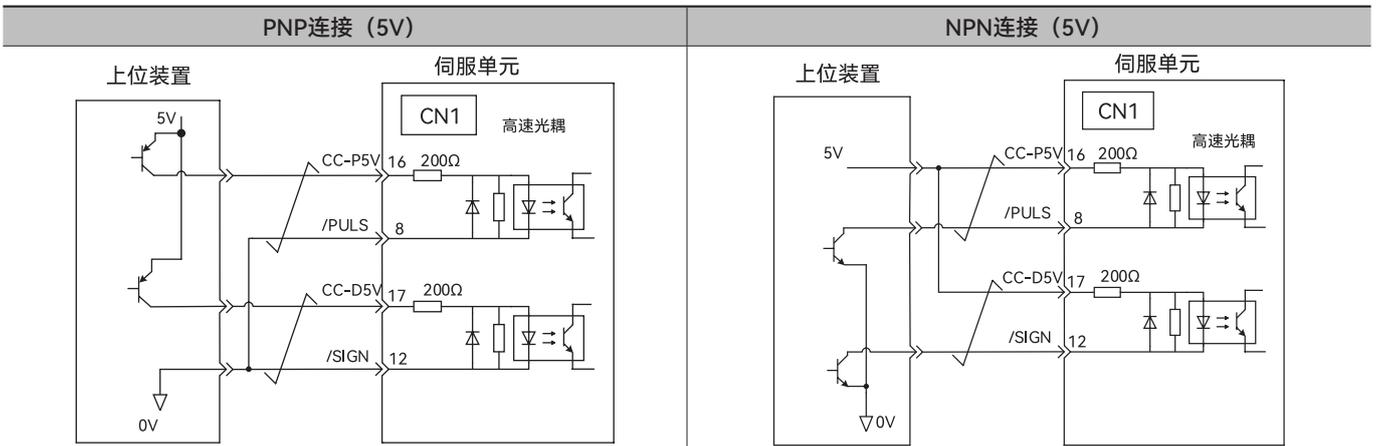

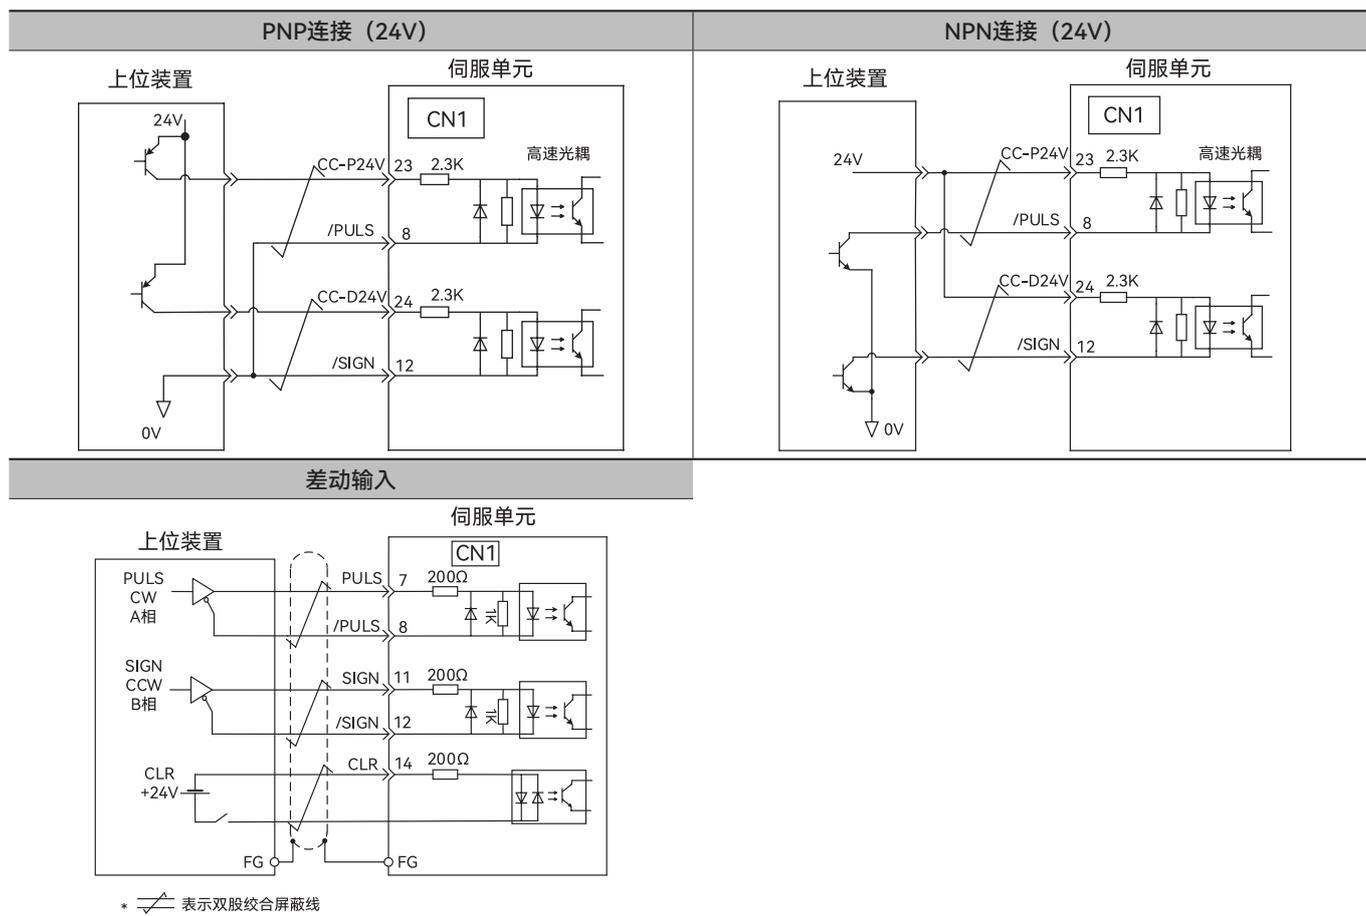

2.6.5 输出信号 (CN1) 的名称及功能

表 2-17 输出信号 (CN1) 的名称和功能表

控制方式	信号名	针号	功能	
通用	ALM+	31	检出故障时 OFF (断开)。	
	ALM-	32		
	/TGON+	27	伺服电机的转速高于设定值时 ON (闭合)。	
	/TGON-	28		
	/S-RDY+	29	在可接受伺服 ON (/S-ON) 信号的状态下 ON (闭合)。	
	/S-RDY-	30		
	PAOs	33	A 相信号	90 度相位差的编码器分频脉冲输出信号。
	/PAO	34		
	PBO	35	B 相信号	
	/PBO	36		
PCO	19	C 相信号	原点脉冲输出信号。	
/PCO	20			
OUT5+	37	输出信号		
OUT5-	38			
D AC0	39	模拟量输出 1		
DAC1	48	模拟量输出 2		
	FG	壳体	如果将输入输出信号用电缆的屏蔽层连接到连接器壳体, 即已进行了框架接地。	
速度	/V-CMP+	25	选择了速度控制时, 电机转速在设定范围内与速度指令值一致时 ON (闭合)。	
	/V-CMP-	26		

位置	/COIN+ /COIN-	25 26	选择了位置控制时，位置偏差脉冲在到达设定值范围内时 ON（闭合）。
预备	/CLT /VLT /BK /WARN /NEAR	—	是可分配的信号、变更 /TGON、/S-RDY、/V-CMP(/COIN) 的各输出信号，可以对功能进行分配。

注：（）内的针号用于信号接地（SG）

2.6.6 输出信号的分配



重要

- 没有检出的信号为“无效”状态。例如，速度控制时，定位完成（/COIN）信号为“无效”。
- 如果对制动器信号（/BK）的极性取反，并以正逻辑使用，则信号线断线时保持制动器不会动作。不得不采用这种设定时，请务必进行动作确认，确保无安全问题。
- 在同一输出回路上分配多个信号时，将以或逻辑输出。

输出信号的分配如下表所示：

表 2-18 输出信号分配表

* 表中口表示出厂设定

CN1 针号		25/(26)		27/(28)		29/(30)		37/(38)	
参数分配		信号输出极性设定							
		Pn512.0 的设定		Pn512.1 的设定		Pn512.2 的设定		Pn512.3 的设定	
		0	1(反转)	0	1(反转)	0	1(反转)	0	1(反转)
定位完成 (/COIN) Pn50E.0 的设定	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H
速度一致检出 (/V-CMP) Pn50E.1 的设定	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H
旋转检出 (/TGON) Pn50E.2 的设定	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H
伺服准备就绪 (/S-RDY) Pn50E.3 的设定	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H
转矩控制检出 (/CLT) Pn50F.0 的设定	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H

速度控制检出 (/VLT) Pn50F.1的设置	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H
制动器 (/BK) Pn50F.2的设置	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H
警告 (/WARN) Pn50F.3的设置	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H
定位接近 (/NEAR) Pn510.0的设置	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H
指令脉冲输入倍率的切换 (/PSELA) Pn510.2的设置	0	无效							
	1	L	H						
	2			L	H				
	3					L	H		
	4							L	H

在同一输出回路上分配多个信号时，将以或逻辑输出。

如果对制动器信号 (/BK) 的极性取反，并以正逻辑使用，则信号线断线时保持制动器不会动作，请确保无安全问题。

2.6.7 输出回路


伺服单元的信号输出回路为以下 3 种。

重要


• 输出回路可能会因接线错误或施加异常高的电压而发生短路故障。发生上述故障时，由于制动器不动作，因而可能会导致机械损坏或人身事故。

(1) 光电耦合器输出回路

伺服警报 (ALM) 以及其他输出信号属于光电耦合器输出回路。通过继电器回路或者线接收器回路进行连接。

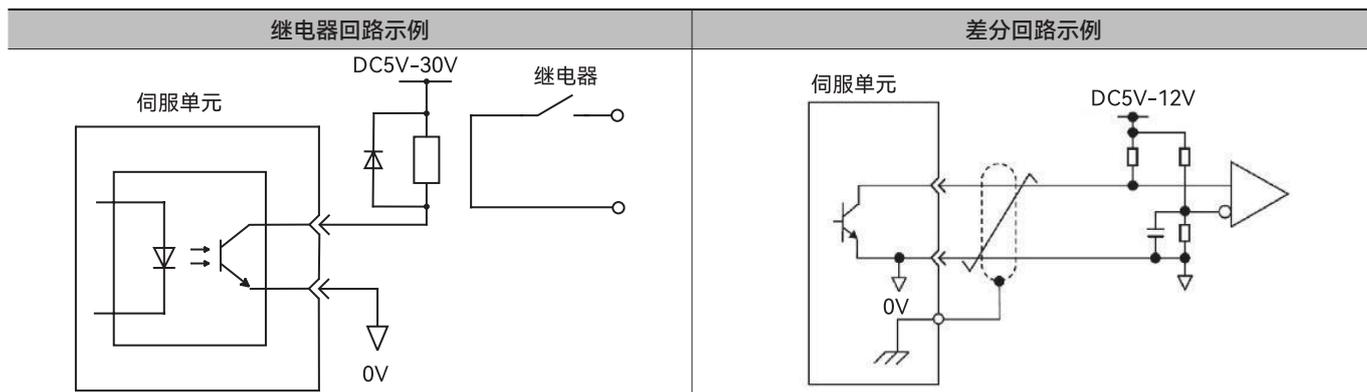

Z信号集电极输出

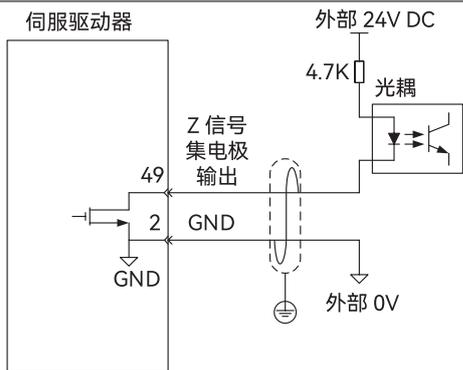

注：光电耦合器输出回路的规格如下所示：

- 最大电压：DC30V
- 动作电流范围：DC5mA ~ DC50mA

2.6.8 PG输出


下面对 CN1 端口的 33-34 (A 相信号)、35-36 (B 相信号) 及 19-20 (C 相信号) 端子进行说明。

将编码器的串行数据转换为 2 相 (A 相、B 相) 脉冲的输出信号 (PAO、/PAO、PBO、/PBO) 和原点脉冲信号 (PCO、/PCO) 通过线驱动器输出电路进行输出。在上位装置侧，请使用差分接收器回路接收。

2.6.9 模拟量输入

输入信号的最大容许电压为 $\pm 10V$ 。

模拟量电压指令输入回路

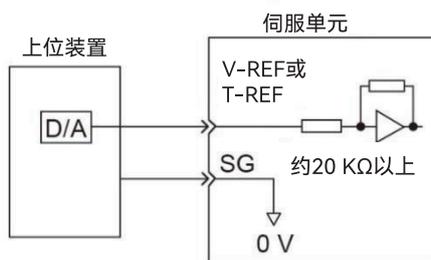

2.6.10 制动器信号

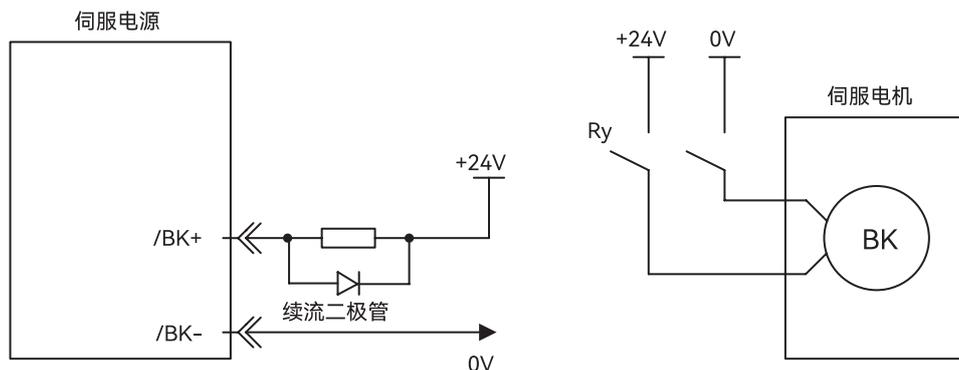


图 2-14 制动器信号连接示例图

注：1. 制动器信号（/BK）不能在出厂设定的状态下使用，需要进行输出信号的分配。请用“制动器信号（/BK）的分配”进行设定。

2. 使用 24V 制动器时，请务必将 DC24V 电源与输入输出信号（CN1）等用的电源分开，另外准备其他电源。否则会导致输入输出信号误动作。

2.7 编码器信号（CN2）

下面对编码器信号（CN2）的名称、功能以及连接示例进行说明。

2.7.1 编码器信号（CN2）的名称和功能

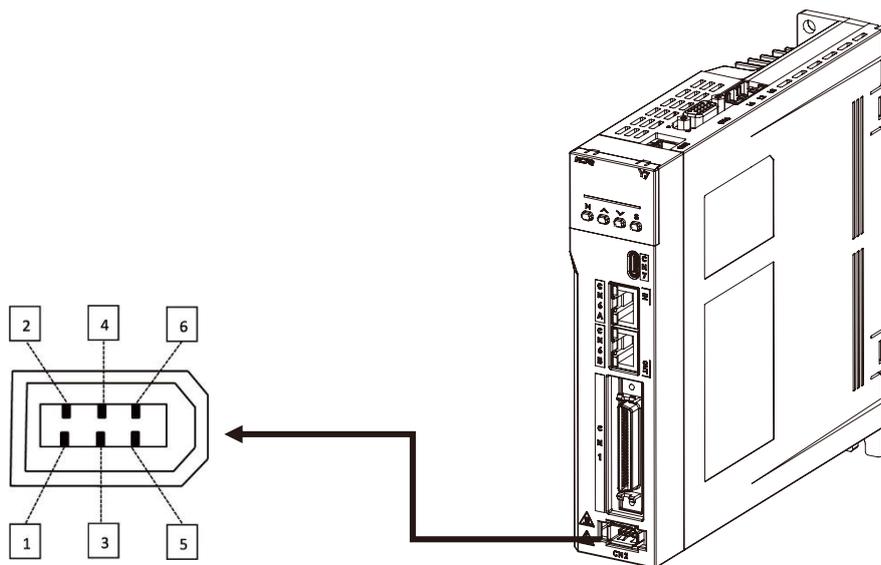


图 2-15 端口 CN2 引脚细节图

表 2-19 编码器信号（CN2）的名称和功能表

信号名	针号	功能
PG 5V	1	编码器电源 +5V
PG 0V	2	编码器电源 0V
—	3	—
—	4	—
PS	5	串行数据 (+)
/PS	6	串行数据 (-)
屏蔽	壳体	—

表 2-20 BISS 协议下编码器信号（CN2）的名称和功能表（只适用于 F 型）

信号名	针号	功能
PG 5V	1	编码器电源 +5V
PG 0V	2	编码器电源 0V
DATA+	3	BISS-C DATA+
DATA-	4	BISS-C DATA-
CLK+	5	BISS-C CLK+
CLK-	6	BISS-C CLK-
屏蔽	壳体	—

2.7.2 编码器的连接示例

编码器、伺服单元与上位装置的连接示例如下所示。

(1) 增量型编码器


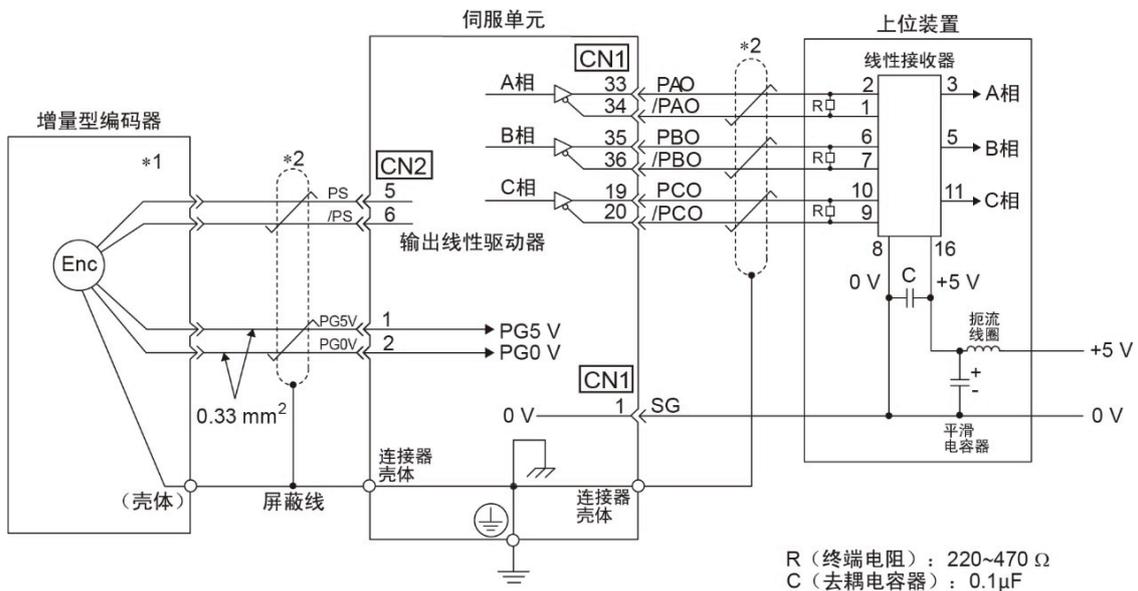


图 2-16 增量型编码器、伺服单元与上位装置的连接示例图

注: *1. 增量型编码器的连接器接线针号因使用的伺服电机而异。

*2. 表示双股绞合屏蔽线。

增量型编码器线 — SVCAB-ENC075CA-***L-05:

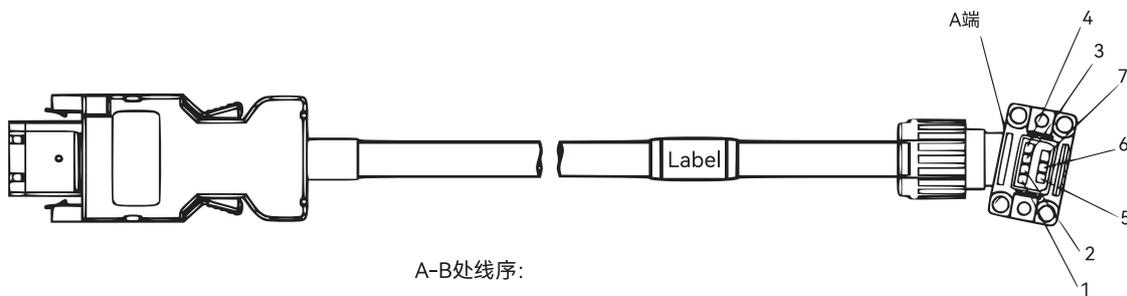

A端	线型	颜色	B端	信号名
1	AWG26	橙 (红色标记)	1	VCC
2		橙 (黑色标记)	2	GND
3		-	3	
4		白 (黑色标记)	6	-
5		-	4	-DO
6		黑色	铁壳	SHIELD
7		白 (红色标记)	5	+DO

(2) 绝对值编码器

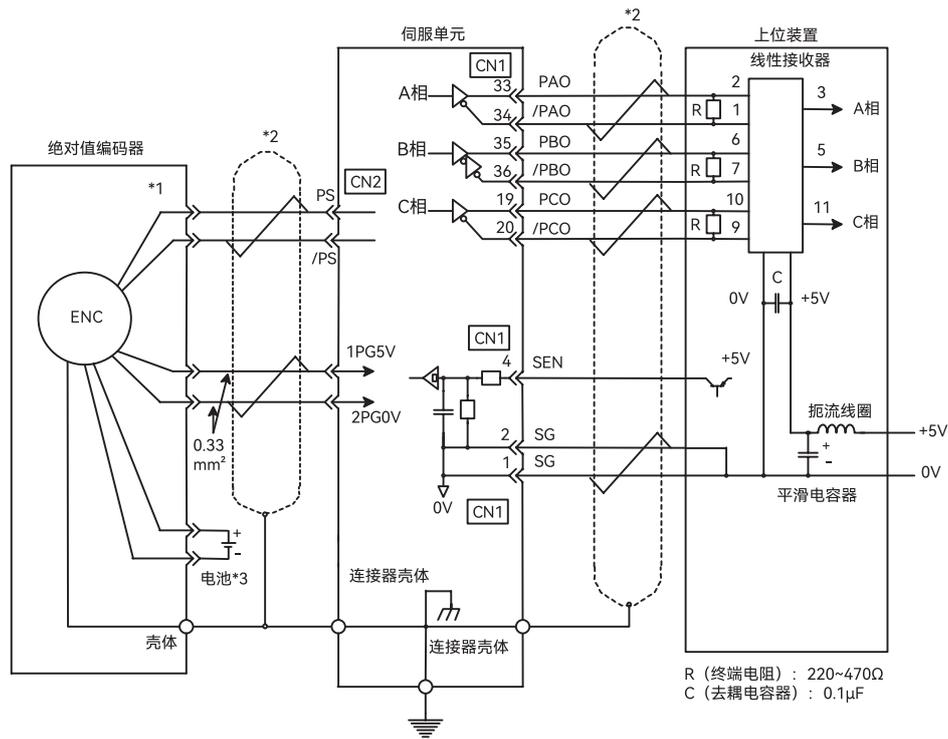




图 2-17 绝对编码器、伺服单元与上位装置的连接示例图

注: *1. 绝对值编码器的连接器接线号因使用的伺服电机而异。

*2. 表示双股绞合屏蔽线。

*3. 使用绝对值编码器时, 请在带电池单元的编码器电缆或上位装置侧任意一侧安装电池, 以提供电源。

绝对值编码器线 — SVCAB-ENC075CA-ABS-***L-05

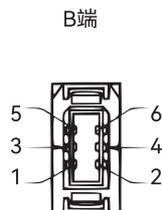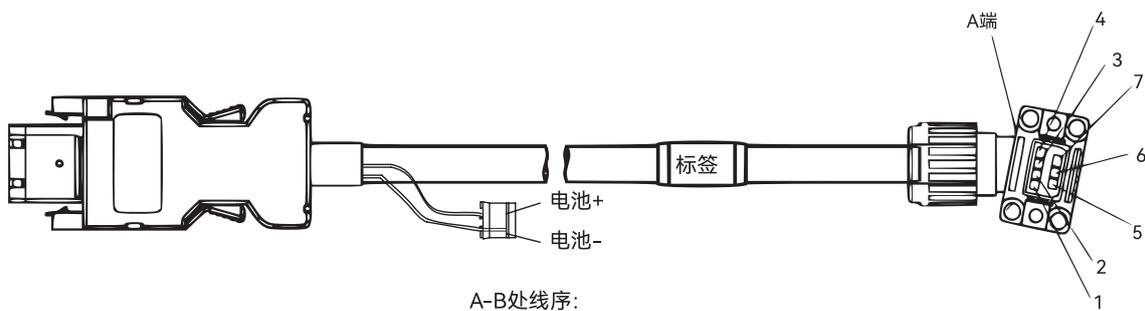

A端	线型	颜色	B端	信号名
1	AWG26	橙 (红色标记)	1	VCC
2		橙 (黑色标记)	2	GND
电池 (-)		绿线	3	-
3		-	3	-
4		白 (黑色标记)	6	-DO
6		黑色	铁壳	SHIELD
7		白 (红色标记)	5	+DO
5	黄 (红色标记)	-	-	-

2.8 安全功能使用信号STO (CN3)

下面对安全功能使用信号 (CN3) 的名称、功能以及连接示例进行说明。

2.8.1 安全功能使用信号 (CN3) 的名称和功能

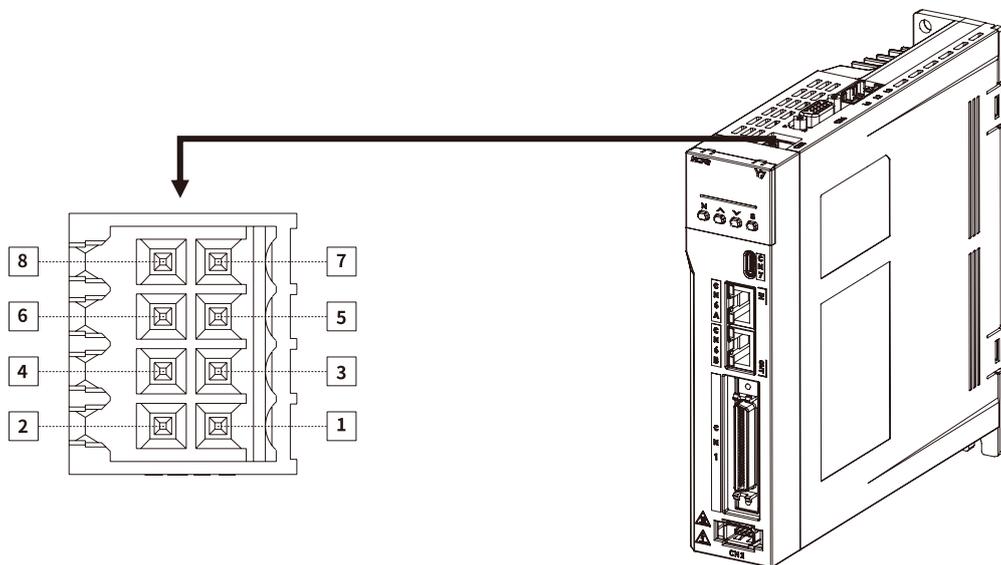


图 2-18 端口 CN3 引脚细节图


表 2-21 安全功能使用信号 (CN3) 的名称和功能表

信号名	针号	功能
—	1	请勿作任何连接
—	2	
/HWBB1-	3	硬件基极封锁输入用切断电机电流，通过信号 OFF 进行基极封锁。
/HWBB1+	4	
/HWBB2-	5	
/HWBB2+	6	
EDM1-	7	/HWBB1、/HWBB2 均已输入，且 HWBB 状态工作时 ON。
EDM1+	8	/HWBB1、/HWBB2 均已输入，且 HWBB 状态工作时 ON。

2.8.2 安全输入回路

关于安全功能使用信号的连接，输入信号使用 0V 公共端。此时需要将输入信号双工化。


输入信号连接示例

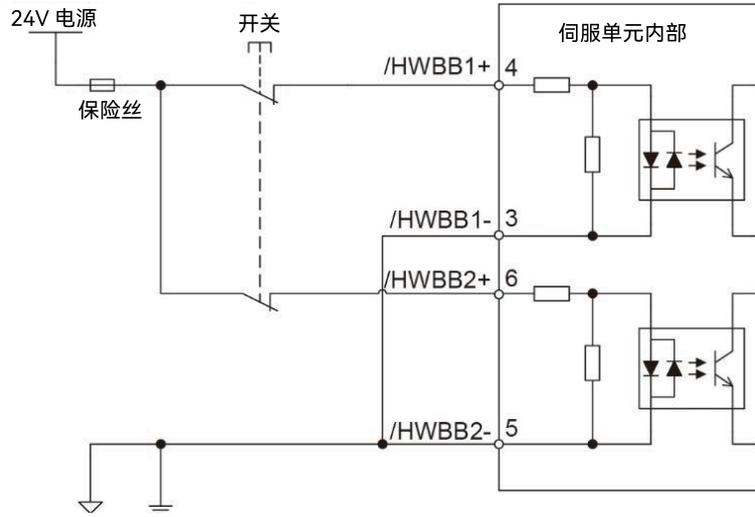

2.8.3 安全输出回路

下面对作为安全输出信号的外围设备监视（EDM1 信号）进行说明。输出信号（EDM1 信号）的连接示例如下所示。

输出信号连接示例

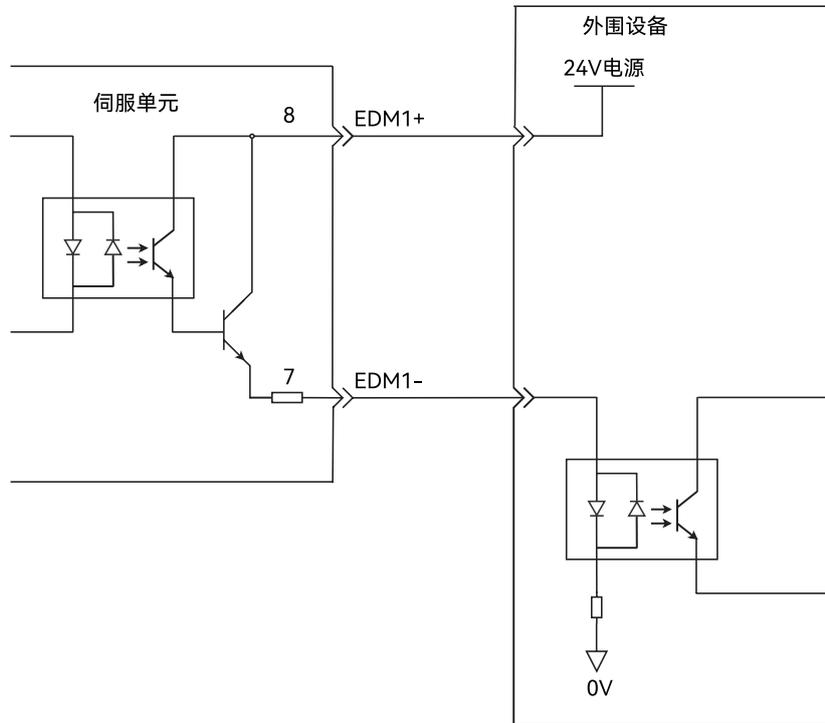

2.8.4 输出信号 (EDM1 信号) 规格

表 2-22 输出信号规格表

种类	信号名	针号	输出状态	含义
输出	EDM1	CN3-8	ON	/HWBB1 信号和 /HWBB2 信号均正常动作。
		CN3-7	OFF	/HWBB1 信号或 /HWBB2 信号未正常动作，或者两者均未正常动作。

表 2-23 输出信号 (EDM1 信号) 的电气特性表

项目	特性	备注
最大容许电压	DC30V	—
最大电流	DC20mA	—
ON 时的最大电压降	1.0V	电流为 50mA 时 EDM1+ ~ EDM1- 间的电压。
最大延迟时间	20ms	从 /HWBB1、/HWBB2 变化到 EDM1 变化的时间。

2.8.5 安全端子默认接线示例

安全端子 (CN3) 出厂默认接线 (STO 未启用) 如下图所示:

如需正常使用 STO, 请参考本章节其他内容正确接线。

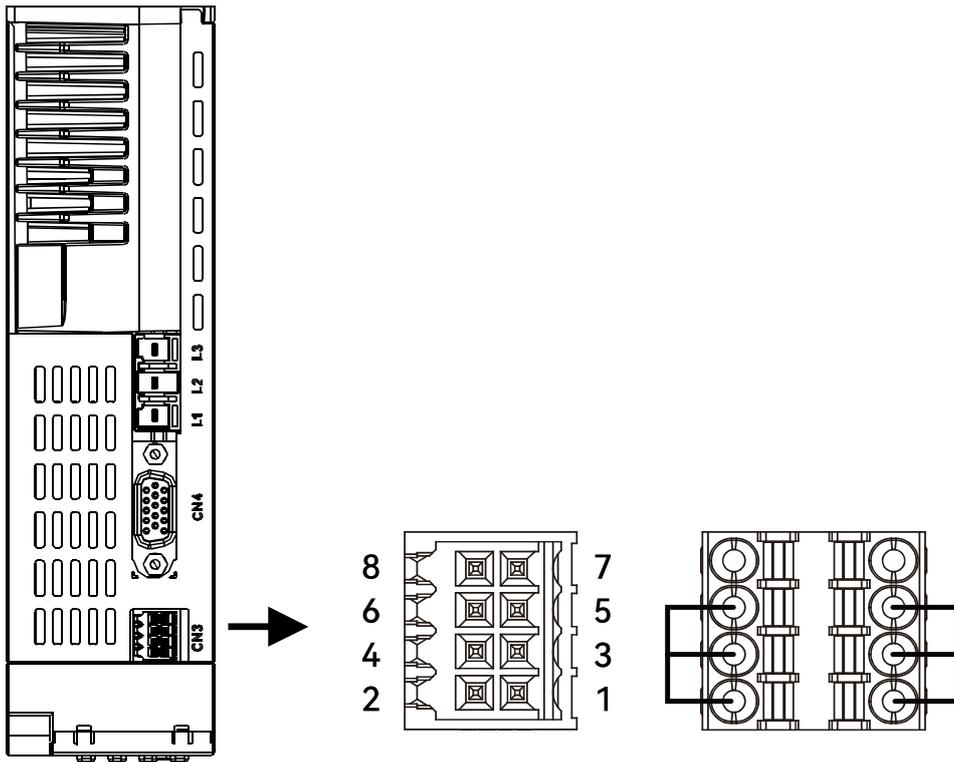


图 2-19 安全端子接线图

2.9 第二编码器口 (CN4)

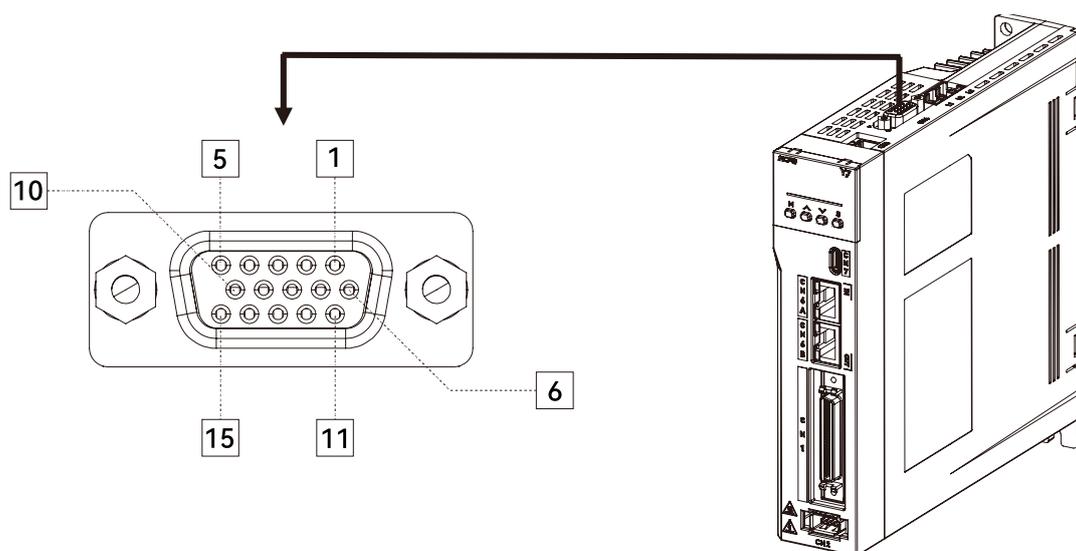


图 2-20 端口 CN4 引脚细节图

表 2-24 第二编码器口的名称和功能表

引脚	增量式ABZ编码器带差分霍尔传感器	正余弦编码器带差分霍尔传感器和Z信号	BISS编码器	多摩川编码器
1	+5V 输出 电流输出 $\leq 300\text{mA}$			
2	0V 输出	0V 输出	0V 输出	0V 输出
3	霍尔 U+	霍尔 U+	—	—
4	霍尔 U-	霍尔 U-	—	—
5	霍尔 V+	霍尔 V+	—	—
6	增量编码器 A-	正弦编码器 Sin -	BISS-C CLK-	Serial DATA-
7	增量编码器 B-	正弦编码器 Cos -	BISS-C DATA-	—
8	增量编码器 Z-	增量编码器 Z-	—	—
9	霍尔 W+	霍尔 W+	—	—
10	霍尔 V-	霍尔 V-	—	—
11	增量编码器 A+	正弦编码器 Sin +	BISS-C CLK+	Serial DATA+
12	增量编码器 B+	正弦编码器 Cos +	BISS-C DATA+	—
13	增量编码器 Z+	增量编码器 Z+	—	—
14	霍尔 W-	霍尔 W-	—	—
15	温度传感器信号	温度传感器信号	温度传感器信号	温度传感器信号
壳体	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽

2.10 通信接口 (CN6)

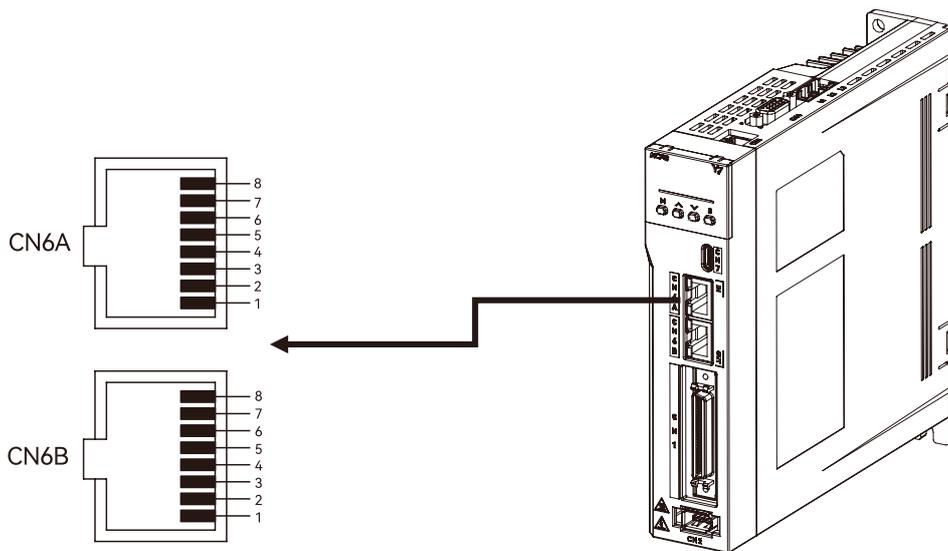


图 2-21 端口 CN6 RJ45 接口引脚细节图

表 2-25 通信接口的名称和功能表

端子	信号	管脚 (Pin)	含义
CN6A (In)	—	1-3	—
	RS485B	4	来自上位装置的 485 信号多站通信对应
	RS485A	5	来自上位装置的 485 信号多站通信对应
	—	6	—
	—	7	—
	GND	8	通讯信号接地
CN6B (Out)	—	1-3	—
	RS485B	4	来自上位装置的 485 信号多站通信对应
	RS485A	5	来自上位装置的 485 信号多站通信对应
	—	6	—
	—	7	—
	GND	8	通讯信号接地

2.11 抱闸输入连接(CN10)

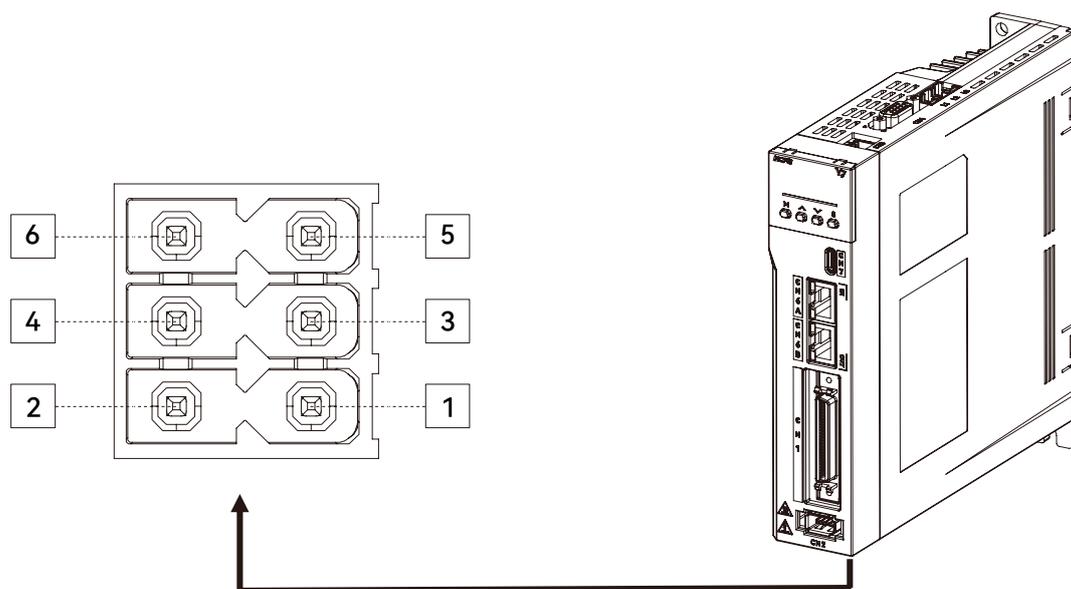


图 2-22 端口 CN10 抱闸输入接口引脚细节图

表 2-26 抱闸接口的名称和功能表

信号名	针号	功能
24V	1	抱闸外接电源
0V	2	
BK+	3	抱闸 BK+
BK-	4	抱闸 BK-
NTC+	5	温控 +
NTC-	6	温控 -

2.11.1 抱闸接线

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。

抱闸接线抱闸输入信号的连接没有极性，需要用户准备 24V 电源。抱闸信号 BK 和抱闸电源的标准连线实例如下所示：

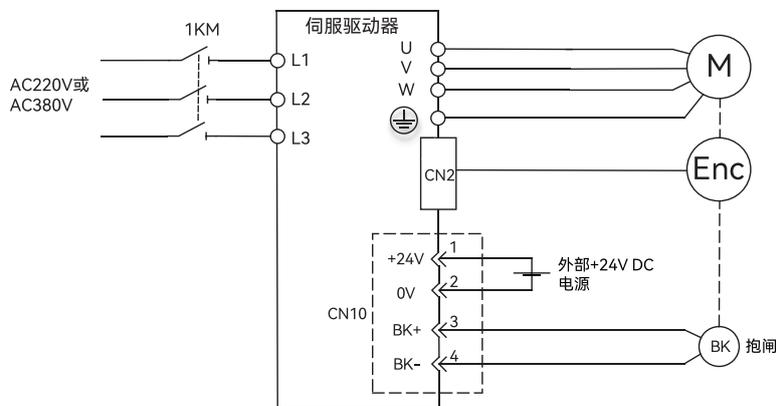


图 2-23 抱闸 CN10 接线图

注：抱闸禁止与其他用电器共用电源，防止因其他用电器工作，导致电压或电流降低，最终引起抱闸误动作。

2.12 位置/速度/转矩控制模式下的标准接线图

2.12.1 位置控制时的连接示例(脉冲型)

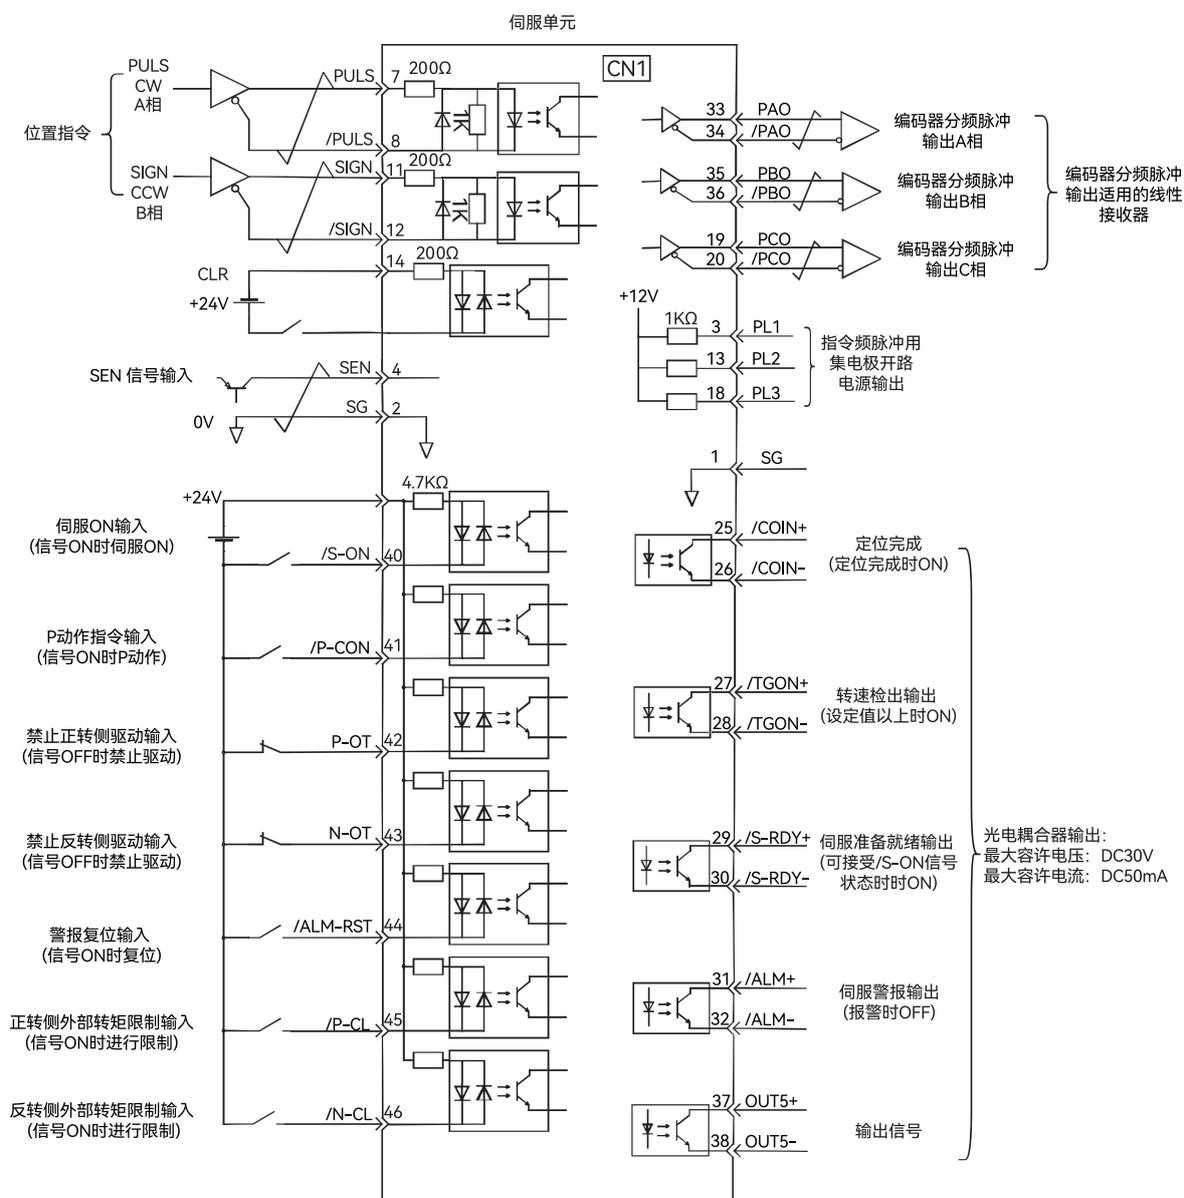


图 2-24 位置控制时的连接示例图 (脉冲型)

2.12.2 速度控制时的连接示例(脉冲型)

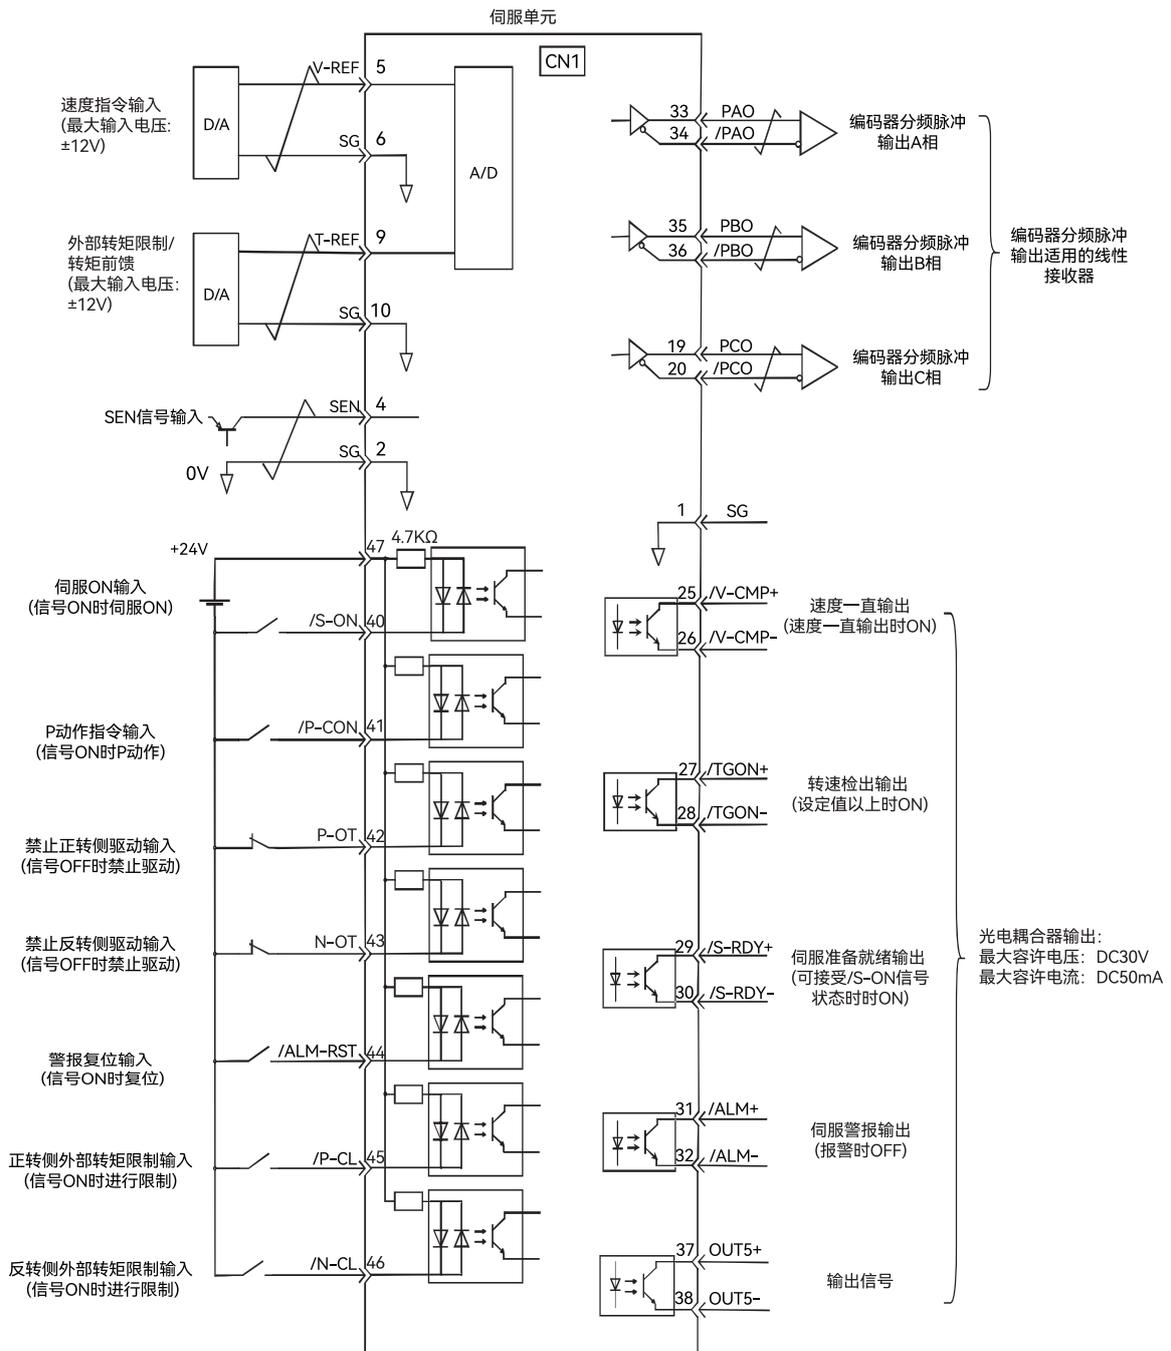


图 2-25 速度控制时的连接示例图 (脉冲型)

2.12.3 转矩控制时的连接示例(脉冲型)

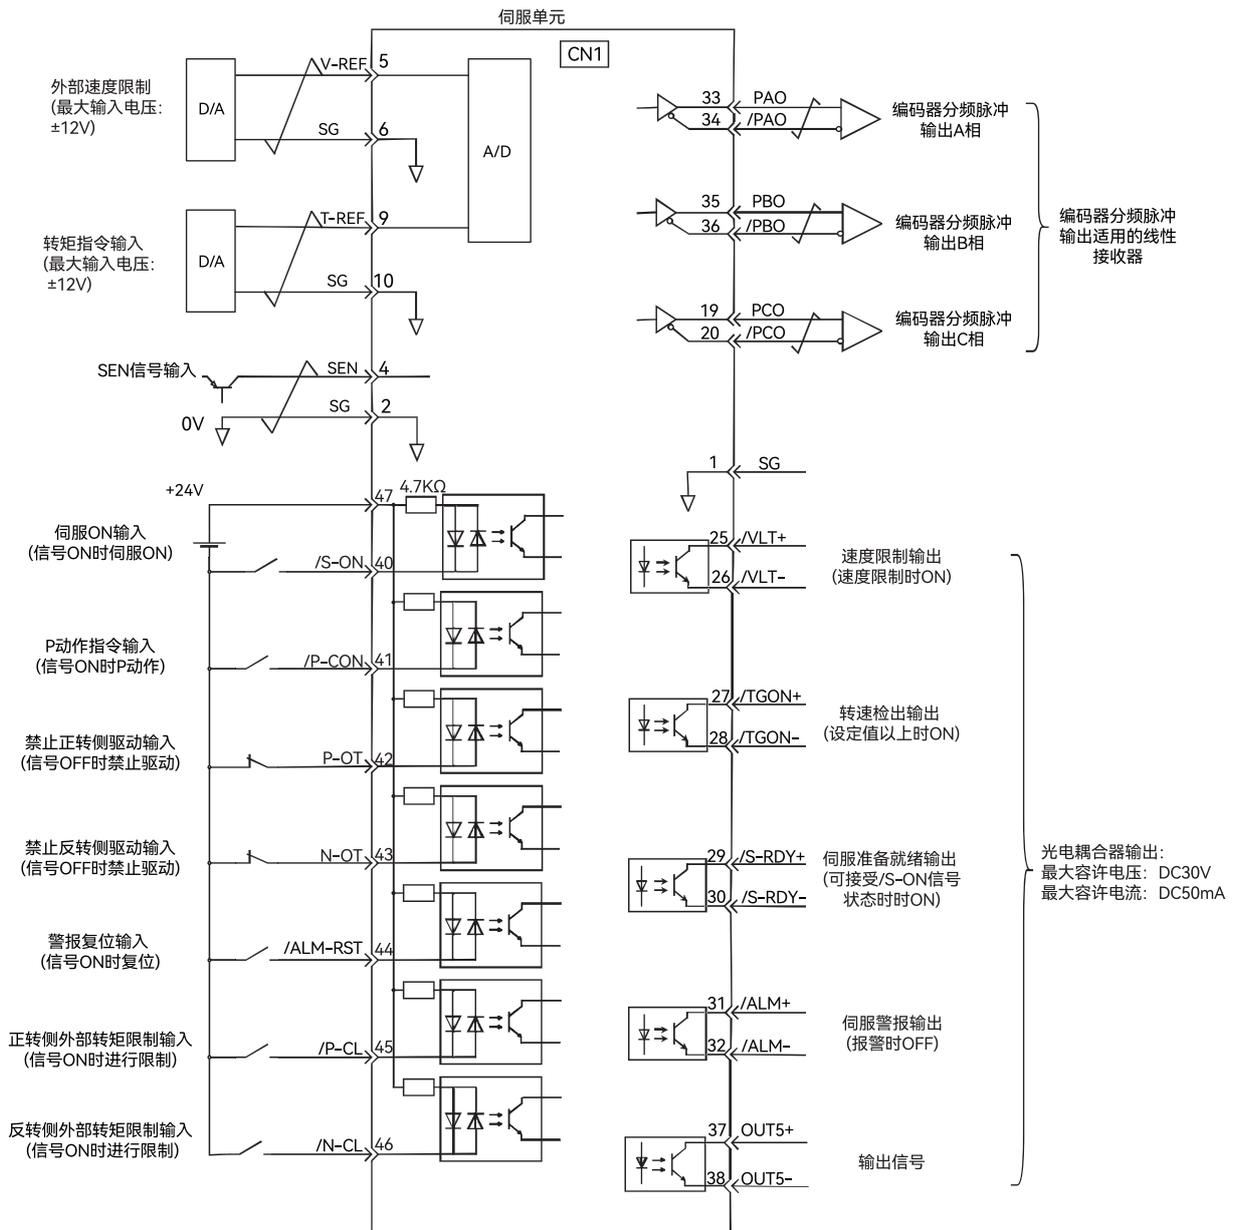


图 2-26 转矩控制时的连接示例图 (脉冲型)

2.13 噪音和高次谐波对策

以下对噪音和高次谐波对策进行说明。

2.13.1 噪音及其对策

注: 1. 由于伺服单元为工业设备, 因此未采取防无线电干扰措施。

2. 由于伺服单元的主回路使用高速开关元件, 因此其外围设备可能会受到开关元件噪音的影响。在民宅附近使用时, 或者担心会受到无线电干扰时, 请采取防止噪音干扰的措施

本伺服单元内置有微处理器。因此, 可能会受到其外围设备的噪音干扰。

为防止伺服单元和其外围设备之间的相互噪音干扰，可根据需要采取以下防止噪音干扰的对策。

- 请尽可能将输入指令设备及噪音滤波器设置在伺服单元的附近。
- 请务必在继电器、螺线管、电磁接触器的线圈上连接浪涌抑制器。
- 请勿使主回路电缆和输入输出信号用电缆/编码器电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在一起。接线时，主回路电缆与输入输出信号用电缆/编码器电缆应离开30cm以上。
- 不要与电焊机、电火花加工机等使用同一电源。即使不是同一电源，当附近有高频发生器时，请在主回路电源电缆及控制电源电缆的输入侧连接噪音滤波器。有关噪音滤波器的连接方法，请参照“(1) 噪音滤波器”。
- 请进行适当的接地处理。有关接地处理，请参照“(2) 适当的接地处理”。

(1) 噪音滤波器

将噪音滤波器连接在适当的场所，以避免噪音对伺服单元造成不良影响。

以下是考虑了噪音对策的接线示例。

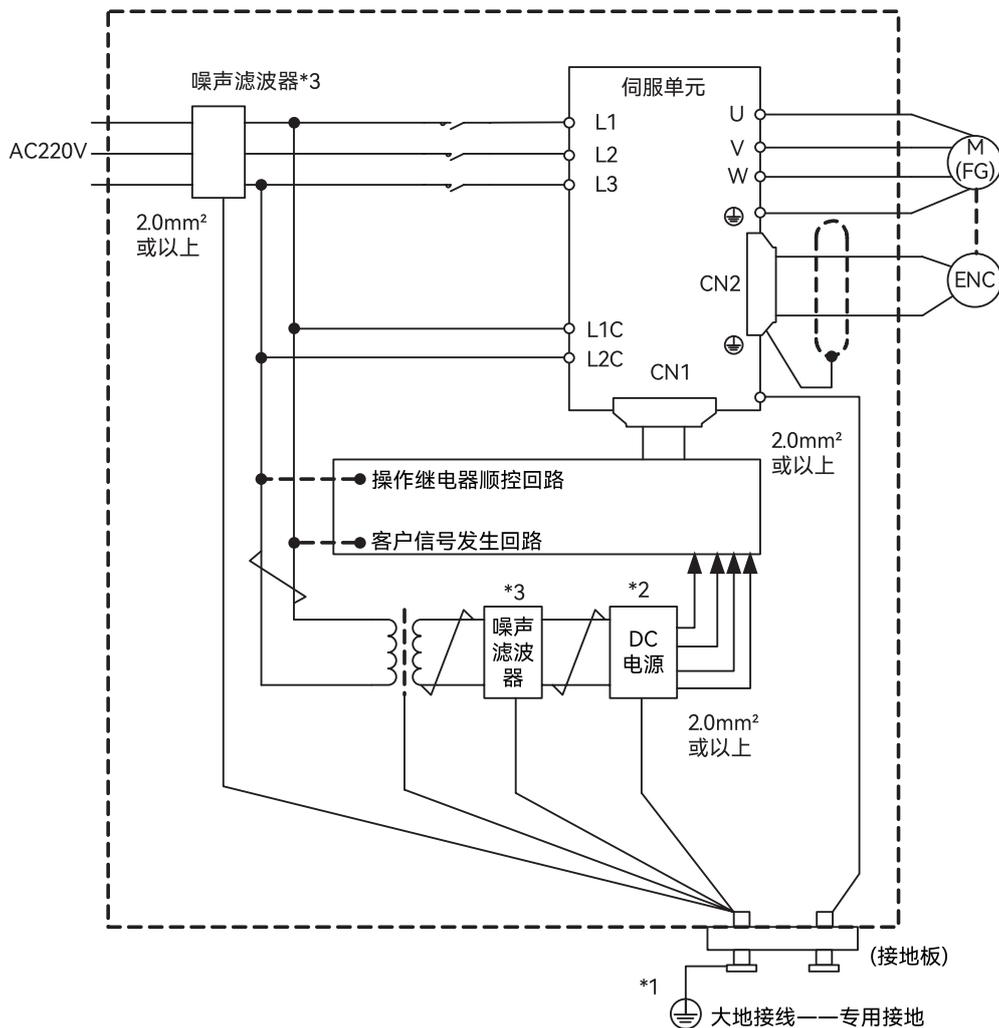


图 2-27 噪音对策的接线示例图

注：*1. 接地线请尽量使用 2.0mm² 以上的粗线（平编铜线较适合）

*2. 此处请尽量使用双股绞合线进行接线

*3. 关于噪音滤波器的使用，请遵守 2.13.1“噪音及其对策”注意事项

(2) 适当的接地处理

为防止因噪音影响而造成误动作，以下对适当的接地处理方法进行说明。

电机框架的接地

当伺服电机经由机械接地时，开关干扰电流会从伺服单元的主回路通过伺服电机的寄生电容流出。为了防止这种现象发生，请务必将伺服电机的电机框架端子（FG）和伺服单元的接地端子相连。另外，接地端子必须接地。

输入输出信号用电缆中出现噪音时

在输入输出信号用电缆中出现噪音等情况时，应对该输入输出信号用电缆的 0V 线（SG）实施单点接地。伺服电机主回路电缆套有金属套管时，务必对金属套管及接地盒实施单点接地。

2.13.2 连接噪音滤波器时的注意事项

(1) 关于制动器电源用噪音滤波器

使用 400W 以下带制动器的伺服电机时，请使用噪音滤波器进行制动器电源输入。

(2) 噪音滤波器安装、接线时的注意事项

噪音滤波器的安装、接线请遵守以下注意事项。

注：根据机型的不同，有的噪音滤波器的漏电流较大。另外，由于接地条件的不同，漏电流也会发生较大的变化。请在考虑接地条件以及滤波器的漏电流等基础上，选择使用漏电检出器、漏电断路器。详情请向滤波器生产厂家咨询

请将输入接线与输出接线分开。另外，请勿对输入、输出接线使用同一套管，也不要将其捆扎在一起。

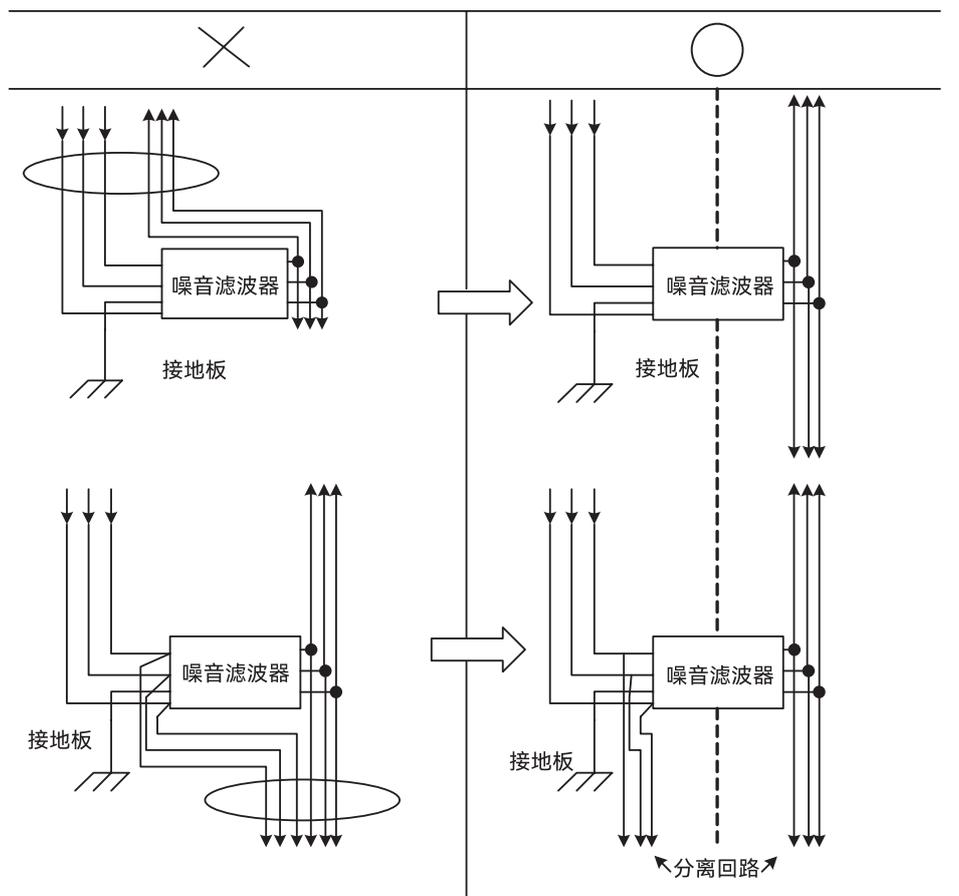


图 2-28 噪音滤波器安装接线图

噪音滤波器的接地线请与输出接线分开设置。另外，接地线请勿与噪音滤波器的输出接线及其他信号线使用同一套管，也不要将其捆扎在一起。

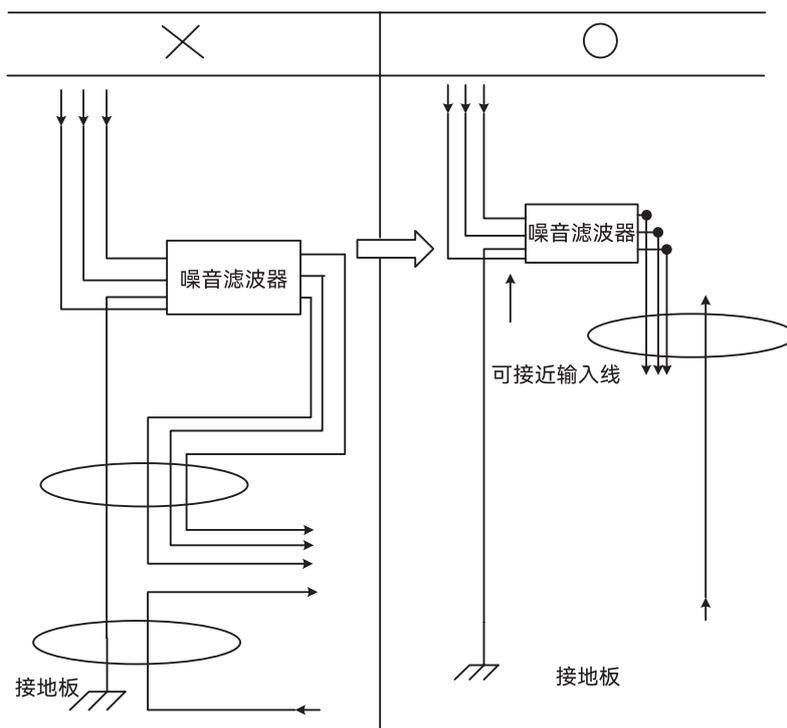


图 2-29 噪音滤波器正确接地图

将噪音滤波器的接地线单独连接在接地板上。请勿连接其他接地线。

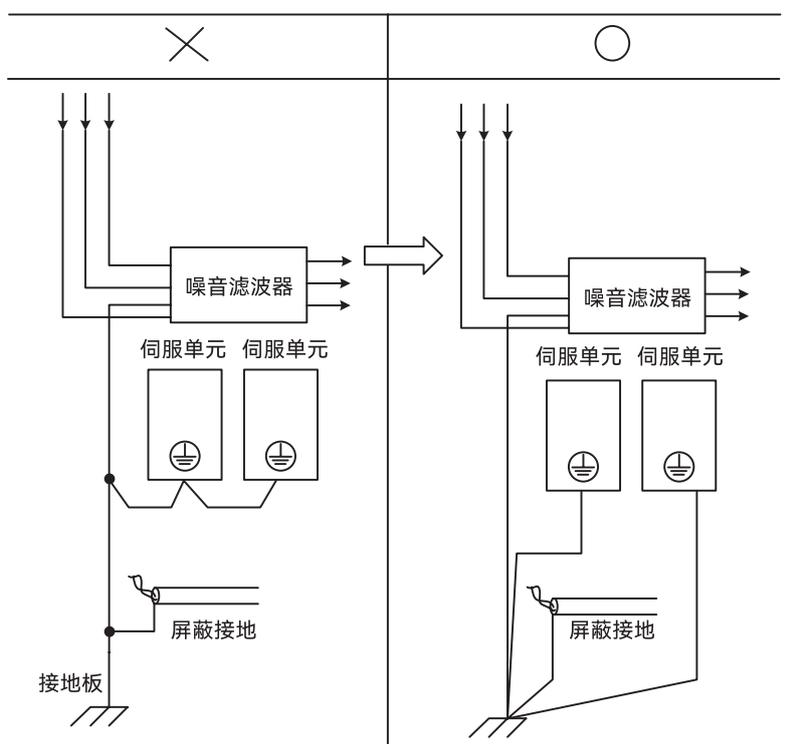


图 2-30 噪音滤波器接地图

控制柜内部有噪音滤波器时，请将噪音滤波器的接地线和控制柜内其他设备的接地线连接在控制柜的接地板上之后再进行接地。


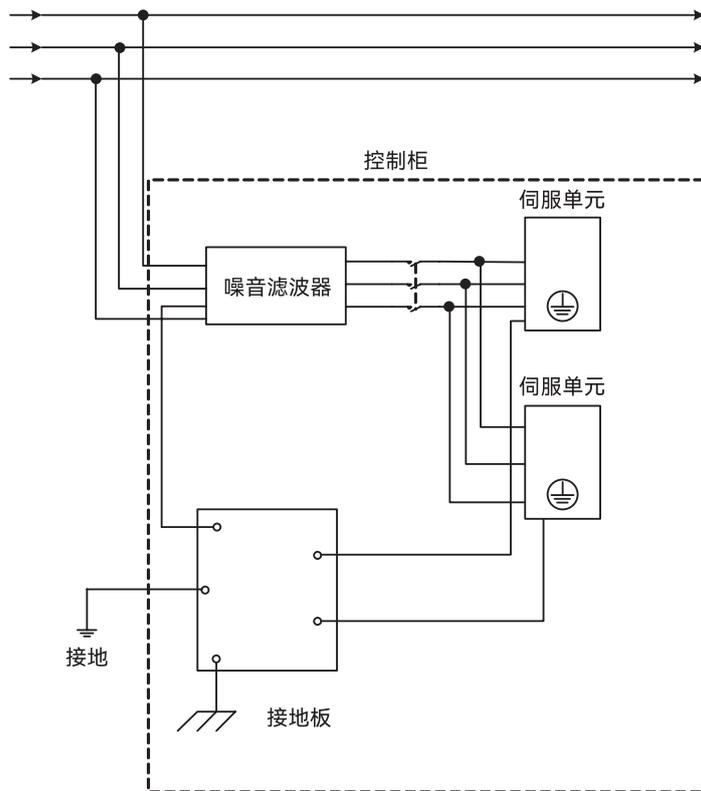


图 2-31 噪音滤波器与控制柜接地图

2.13.3 高次谐波抑制用电抗器的连接

需要采取高次谐波对策时，可在伺服单元上连接高次谐波抑制用电抗器。

AC220V/380V电源输入型伺服单元

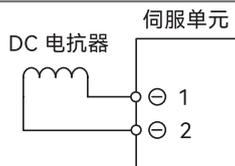

注：*1. 出厂时，伺服单元的DC电抗器用连接端子1、2之间已经短接。请拆下短路用导线，连接DC电抗器。

*2. 电抗器为选购件（需另行配备）。

第 3 章 面板操作与显示

3.1 面板显示与操作	77
3.1.1 面板按钮	77
3.1.2 状态模式切换	77
3.1.3 状态显示的判别方法	78
3.2 辅助功能 (Fn□□□) 的操作	79
3.3 参数设定 (Pn□□□) 的操作	79
3.3.1 数值设定型	79
3.3.2 功能选择型	80
3.4 监视显示 (Un□□□) 的操作	80

3.1 面板显示与操作

用户可通过伺服单元的面板显示来确认伺服状态。

同时用户可通过按钮对辅助功能 (Fn □□□)、参数设定 (Pn □□□) 及监视功能 (Un □□□) 进行修改和监视操作。另外, 发生警报或警告时, 将显示相应警报 / 警告的编号。

3.1.1 面板按钮

表 3-1 面板按钮

按键编号	按键名称	功能
①	MODE 键 (模式及确认键)	(1) 切换基本模式: 辅助功能、参数设定、监视功能。 (2) 确认设定值: 修改参数后, 短按此键, 确认设定值。效果与 SET 键一致。
②	UP 键	(1) 增大设定值。 (2) 在辅助功能模式 JOG 运行时作为正转启动键。
③	DOWN 键	(1) 减小设定值。 (2) 在辅助功能模式 JOG 运行时作为反转启动键。
④	SET 键	(1) 长按此键 1s 以上, 可显示各参数的设定值。 (2) 修改参数后, 长按此键 1s 以上, 确定设定值。 (3) 短按此键将数位向左移动一位 (数位闪烁时), 若数据长度超过面板显示四位时, 可按四次, 将面板显示切换到中间四位, 再按四次切换到前两位。

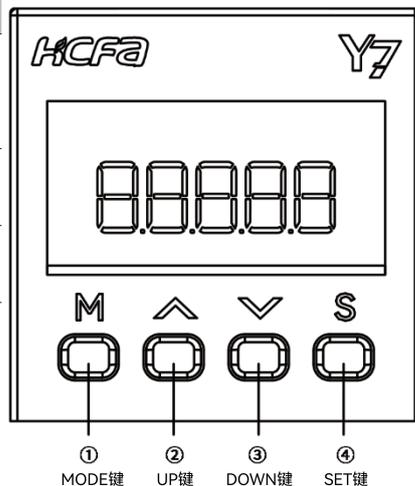


图 3-1 面板按钮

3.1.2 状态模式切换

表 3-2 状态模式切换表

功能	MODE键	长按SET键
初始状态		---
辅助功能		
参数设定		
监视功能		

注: 按下 MODE 键切换模式, 按照表格从上往下, 循环进行。

3.1.3 状态显示的判别方法

接通电源后，正常状态显示如图 3-2 所示，面板下方第 1 个数据位和第 2 个数据位用于判断一些信号状态，简码用于判断电机状态。

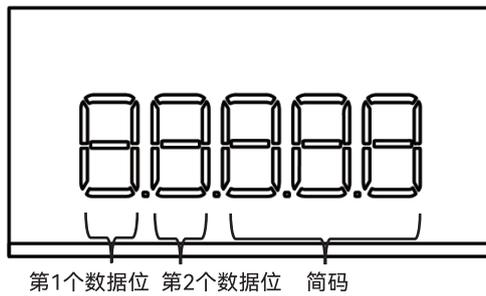


图 3-2 接通电源后状态

表 3-3 数据位判别方法表

序号	面板	控制模式	含义
第 1 个数据位 a		位置控制	当位置跟踪误差在 Pn522 设定值以内时亮，超过 Pn522 设定值时灭。
		速度控制	当速度跟踪误差在 Pn503 设定值以内时亮，超过 Pn503 设定值时灭。注：转矩控制时常亮。
第 1 个数据位 g		位置控制、速度控制、转矩控制	电机未通电时亮（即伺服 OFF），电机通电后灭（即伺服 ON）。
第 1 个数据位 h		位置控制、速度控制、转矩控制	控制电源通电后亮。
第 2 个数据位 b		位置控制、速度控制、转矩控制	当速度超过 Pn502 的设定值时亮，低于 Pn502 的设定值时灭。
第 2 个数据位 g		位置控制	当有脉冲输入时亮。
		速度控制	当指令速度大于 Pn502 的设定值时亮，小于 Pn502 设定值时灭。
第 2 个数据位 d		位置控制	正在输入脉冲清除信号时亮。无脉冲清除信号时灭。
		速度控制	当转矩指令大于电机额定转矩 10% 时亮，小于电机额定转矩 10% 时灭。
第 2 个数据位 h		位置控制、速度控制、转矩控制	主电源通电后亮，主电源未通电时灭。

表 5-5 简码判别方法表

简码	含义
	基极封锁中 电机未通电状态，即伺服 OFF。
	运行中 电机通电状态，即伺服 ON。
	禁止反向驱动状态 已输入负限位信号
	禁止正方向驱动状态 已输入正限位信号
	安全功能 安全功能已启动，伺服处于硬件基极封锁状态

.C90

警报记录
显示警报编号

3.2 辅助功能 (Fn□□□) 的操作

辅助功能用于对伺服单元的功能性操作，以原点搜索“Fn003”操作为例。

- (1) 按下 (M) 键切换到辅助功能模式“Fn000”的显示。
- (2) 按下 (▲) 或 (▼) 键选择到“Fn003”。
- (3) 长按 (S) 键 1 秒后，显示 Fn003 (原点搜索) 的执行画面“-CSR”，持续时间大约 1 秒。
- (4) 先按 (M) 键伺服使能，再长按 (▲) (电机正转) 或 (▼) (电机反转) 进行原点搜索，伺服电机旋转原点搜索方向根据 Pn000.0 的设定而变化。一直按住 (▲) (电机正转) 或 (▼) (电机反转) 键直到伺服电机停止，面板上闪烁显示“-CSR”，此时电机搜索原点结束。
- (5) 原点搜索结束后，按 (M) 键使电机失能，面板显示“-CSR”。
- (6) 长按 (S) 键 1 秒钟后，返回辅助功能菜单“Fn003” (原点搜索功能) 面板显示。

3.3 参数设定 (Pn□□□) 的操作

Pn□□□的数据设定分两种。

第一种“数值设定型”：设定具体数值。

第二种“功能选择型”：选择应用功能。

下面分别介绍“数值设定型”和“功能选择型”设定方法。

注：当面板显示参数不全时，请将参数“Pn00B.0”修改为“1：显示所有参数”。

出厂设定下仅显示设定用参数，调整用参数不显示。若需显示所有参数，请设定成 Pn00B = n. □□□ 1 (显示所有参数)。

表 3-5 Pn00B = n. □□□ 1 的参数设置表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn00B (功能选择应用开关B)	n. □□□ 0		
	n. □□□ 1 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定

3.3.1 数值设定型

以电子齿轮比 (分子)：“Pn20E”修改成 8388608 为例。

- (1) 按下 (M) 键切换到参数设定模式“Pn000”的显示。
- (2) 按下 (S) 键选择需要改变的数位后，按下 (▲) 或 (▼) 键选择“Pn20E”。
- (3) 长按 (S) 键约 1 秒钟，显示画面所示的“Pn20E”的当前设定值“_0004”。
- (4) 按下 (S) 键将闪烁的数位进行左右移动，再按 (▲) 或 (▼) 键，可设置后四位数 8608，面板显示“_8608”。
- (5) 按下 (S) 键将闪烁的数位移到最左边，再按一次 (S) 键，切换至前四位数设置页面，面板显示“-0000”。
- (6) 按下 (S) 键将闪烁的数位进行左右移动，再按 (▲) 或 (▼) 键，将前四位数设置为 0838，面板显示“-0838”。
- (7) 至此 Pn20E 为前四位数 + 后四位数 = 08388608。
- (8) 长按 (S) 键约 1 秒钟后，确定设定值，返回参数设定“Pn20E” (电子齿轮比分子) 面板显示，并快速闪烁 3 次。

注：1. 选择后四位数时第一数据位 d 亮，选择中间四位数时第一数据位 g 亮。

2. 选择前两位数时第一数据位 a 亮，若要设置超过四位数参数方法都一致。

3.3.2 功能选择型

以功能选择应用开关 0：“Pn000”的控制方式选择“Pn000.1”从速度控制变为位置控制的设定方法为例。

- (1) 按下 (M) 键切换到参数设定模式“Pn000”的显示。
- (2) 长按 (S) 键，显示画面所示的“Pn000”的原始设定值，面板显示“r0000”。
- (3) 按一次 (S) 键，将数位进行左移一位（闪烁）即选择 Pn000.1，面板显示“r0000”。
- (4) 按下 (∧) 或 (∨) 键，将设定值变更为“N.0010”，面板显示为“r0010”。
- (5) 长按 (S) 键约 1 秒钟，确定设定值，返回 Pn000 菜单，面板设定为“Pn000”，并快速闪烁三下。
- (6) 为了使设置生效，请重新连接伺服单元电源。

3.4 监视显示 (Un□□□) 的操作

监视显示用于对伺服单元的内部状态的监视，以“Un000”电机转速监视操作为例。

- (1) 按下 (M) 键切换到辅助功能模式“Un000”的显示。
- (2) 长按 (S) 键 1 秒后，显示当前电机转速“0000”（显示 0000 表示转速为 0）。
- (3) 长按 (S) 键约 1 秒钟，返回“Un000”菜单。

第 4 章 试运行

4.1 试运行前的检查和注意事项.....	82
4.2 伺服电机单体试运行.....	82
4.3 原点搜索定位 (Fn003)	82
4.4 根据上位机指令进行伺服电机单体的试运行.....	82
4.4.1 输入信号的连接和参数修改.....	83
4.4.2 速度控制时的试运行.....	83
4.4.3 以上位装置进行位置控制、以伺服单元进行速度控制时的试运行.....	83
4.4.4 位置控制时的试运行.....	84
4.5 将伺服电机与机器机械连接后的试运行.....	85
4.6 带制动器的伺服电机的试运行.....	85
4.7 无电机测试功能.....	85

4.1 试运行前的检查和注意事项

为确保安全、正确进行试运行，请事先对以下项目进行检查和确认。

(1) 伺服电机的检查

对以下事项进行检查和确认，发现问题时，请在试运行前妥善进行处理。

- 设置、接线是否正确。
- 各紧固部是否有松动。

注：电机带油封时，油封部是否有破损？是否已涂抹机油？

对长期保存的伺服电机进行试运行时，请根据伺服电机的维护、检查要领进行检查。

(2) 伺服单元的状态

对以下事项进行检查和确认，发现问题时，请在试运行前妥善进行处理。

- 设置、接线是否正确。
- 供给伺服单元的电源电压是否正常。

4.2 伺服电机单体试运行

有关伺服电机单体试运行，请参照第七章辅助功能 Fn002 的操作。

4.3 原点搜索定位 (Fn003)

原点搜索是确定增量型编码器的原点脉冲 (C 相) 位置并停止在该位的功能。该功能在需要对电机轴和机械位置进行定位时使用。

原点搜索可在下列条件下执行。

- S-ON未输入。
- 参数 Pn50A.1 ≠ 7。

执行时的电机转速为 60rpm。



重要

- 原点搜索请在联轴节未联结的状态下执行。
- 执行原点搜索时，禁止正转驱动 (P-OT) 及禁止反转驱动 (N-OT) 无效。

原点搜索操作请参照第七章辅助功能 Fn003 的操作。

4.4 根据上位机指令进行伺服电机单体的试运行

在根据上位指令进行伺服电机单体的试运行时，请确认以下项目。

- 确认从上位装置输入到伺服单元的伺服电机移动指令及输入输出信号是否正确设定。
- 确认上位装置和伺服单元间的接线是否正确。
- 确认伺服单元的动作设定是否正确。

注意

· 根据上位指令进行伺服电机单体的试运行时，为防止意外事故，请在伺服电机空载状态（断开联轴节及皮带等的伺服电机单体状态）下进行试运行

4.4.1 输入信号的连接和参数修改

请将试运行所需的输入信号回路连接在输入输出信号用端口（CN1）上。连接时需要满足以下条件。

修改相应参数：

禁止正转驱动（P-OT）、禁止反转驱动（N-OT）输入信号 OFF（可正转、反转驱动）。

注：设定方法：输入 CN1-42、43 为“ON”的信号，或设定“Pn50A.3=8，Pn50B.0=8”，使禁止正转、反转驱动功能无效。

如果编码器为绝对值编码器则不需要更改参数，如果是增量型编码器需要设定“Pn002.2=1”。

如果是单相电输入需要将设定“Pn00B.2=1”。

4.4.2 速度控制时的试运行

步骤	操作	参照项目
1	再次确认电源及输入信号回路，接通控制电源和主回路电源。并确认速度指令输入（V-REF、SG 间电压）为 0V。	“2.12.2 速度控制时的连接示例”
2	将伺服 ON(/S-ON) 输入信号置于 ON。 当速度指令输入为 0V、但伺服电机轻微旋转时，请调整指令偏置，直至伺服电机不再旋转。	“5.4.3 速度指令偏置调整”
3	速度指令输入（V-REF、SG 间电压）的电压从 0V 开始逐渐增大。 出厂设定为 6V/ 额定转速。	
4	通过速度指令（Un001）确认速度指令值。	
5	通过电机转速（Un000）确认电机转速。	
6	确认步骤 4、5 的值（Un001 和 Un000）一致。	
7	变更速度指令输入电压，确认 Un001 和 Un000 一致。 Un001 和 Un000 不一致时，请调整速度指令输入增益（Pn300）。	“5.4 速度控制”
8	确认电机旋转方向。 在不改变模拟量速度指令极性的情况下切换电机旋转方向时，请参照“5.2.2 电机旋转方向的选择”。	“5.3.4 电机旋转方向的设定”
9	将速度指令输入恢复到 0V。	
10	使伺服 OFF。至此，速度控制时的试运行结束。	

4.4.3 以上位装置进行位置控制、以伺服单元进行速度控制时的试运行

以上位装置进行位置控制、以伺服单元进行速度控制时，执行“4.4.2 速度控制时的试运行”之后，确认伺服电机的动作。

步骤	操作	参照项目
1	接通伺服单元的控制电源和主回路电源。	
2	将伺服 ON(/S-ON) 输入信号置于 ON。 当速度指令输入为 0V、但伺服电机轻微旋转时，请调整指令偏置，直至伺服电机不再旋转。	“5.4.3 速度指令偏置调整”

3	<p>为确认伺服电机的转速，通过上位装置侧给出一定的低速指令来运行伺服电机，然后通过电机转速监视 (Un000) 来确认转速。</p> <p>例：目测确认在 60 rpm 的速度指令下是否每秒旋转 1 圈。</p> <p>伺服电机的转速发生问题时，请确认以下事项，进行适当设定。</p> <ul style="list-style-type: none"> 速度输入增益 (Pn300) 的设定值 发出正转、反转指令时的旋转方向 	<p>“5.3.4 电机旋转方向的设定”</p> <p>“4.4.2 速度控制时的试运行”</p>
4	<p>为确认伺服电机的旋转量，通过上位装置侧给出简单的定位指令。</p> <p>输入相当于伺服电机旋转 1 圈的指令，通过电机旋转角监视 (Un003[脉冲]) 或目测确认电机轴是否旋转 1 圈。</p> <p>伺服电机的旋转量发生问题时，请确认以下事项，进行适当设定。</p> <ul style="list-style-type: none"> 编码器分频脉冲数 (Pn212) 的设定值 发出正转、反转指令时的旋转方向 	<p>“5.3.4 电机旋转方向的设定”</p>
5	将速度指令输入恢复到 0V。	
6	使伺服 OFF。至此，试运行结束。	

4.4.4 位置控制时的试运行

下面对位置控制时的试运行方法进行说明。在此介绍位置控制用输入信号接线完成后（参照“4.4.1 输入信号回路的连接和参数修改”）的试运行步骤。

步骤	操作	参照项目
1	假定指令单位，根据上位装置来设定电子齿数比。 指令脉冲形态通过 Pn200.0 进行设定。	“5.5.1 位置控制时的基本设定”
2	假定指令单位，根据上位装置来设定电子齿数比。 电子齿数比通过 Pn20E 和 Pn210 进行设定。	“5.5.4 电子齿轮比”
3	接通伺服单元的控制电源和主回路电源。	
4	将伺服 ON (/S-ON) 输入信号置于 ON。	“5.4.3 速度指令偏置调整”
5	以容易确认的电机旋转量（例：1 圈）从上位装置输出低速脉冲指令 为安全起见，指令脉冲速度请设定为电机转速在 100 rpm 左右。	
6	根据输入指令脉冲计数器 (Un00C) 在发出指令前后的变化量来确认输入到伺服单元中的指令脉冲数。	
7	根据反馈脉冲计数器 (Un00D) 在发出指令前后的变化量来确认电机的实际旋转量。	
8	确认步骤 6、7 的值是否满足下式。 $Un00D = Un00C \times (Pn20E / Pn210)$	
9	确认伺服电机是否向指令的方向旋转。 在不改变输入脉冲极性的情况下切换电机旋转方向时，请参照“5.2.2 电机旋转方向的选择”。	“5.3.4 电机旋转方向的设定”
10	从上位装置输入脉冲指令，使电机以较大的旋转量恒速运行。 为安全起见，指令脉冲速度请设定为 100rpm 左右。	
11	根据输入指令脉冲速度 (Un007[rpm]) 来确认输入到伺服单元中的指令脉冲速度。 根据下式计算 Un007[23 位编码器时]。 $Un007 (\text{输入指令脉冲速度}) = \text{输入指令脉冲} [\text{脉冲} / \text{s}] \times 60 \times (Pn20E / Pn210) \times (1 / 8388608)$	
12	确认电机转速 (Un000[rpm])。	
13	确认步骤 11 和 12 的值 (Un007 和 Un000) 一致。	
14	停止脉冲指令，使伺服 OFF。 至此，试运行结束。	

4.5 将伺服电机与机器机械连接后的试运行

下面将对伺服电机与机器机械连接后的试运行方法进行说明。在此以伺服电机单体试运行已经完毕的情况为例进行说明。

注意

- 在机械和伺服电机连接的状态下，如果发生操作错误，则不仅会造成机械损坏，有时还可能致人身伤害事故

重要

- 伺服电机单体试运行时，超程信号（P-OT、N-OT）被设定为 OFF。此时请将超程信号（P-OT、N-OT）设为 ON，使保护功能有效。

表 4-1 试运行步骤

步骤	操作	参照项目
1	接通控制电源和主回路电源，进行与安全功能、超程、制动器等保护功能相关的设定。 · 使用带制动器伺服电机时，在确认制动器动作前，请预先实施防止机械自然掉落或因外力引起振动的措施，并确认伺服电机的动作和制动器动作正常。	“5.3.5 超程的设定” “5.3.6 制动器”
2	在电源 OFF 的状态下，通过联轴节等连接伺服电机和机械。	
3	在确认伺服单元为伺服 OFF 之后，接通机械（上位装置）电源。并再次确认步骤 1 中设定的保护功能是否正常动作。 (注) 为防止在接下来的操作中发生异常，请使设备处于可紧急停止的状态。	“5.3.7 伺服 OFF 及发生警报时的电机停止方法”
4	再次确认参数设定与各控制方式相符，然后确认伺服电机的运行是否满足机械的动作规格。	
5	根据需要调整伺服增益，改善伺服电机的响应特性。 试运行时，可能出现伺服电机和机械不太适应的情况，请充分实施磨合运行。	“第六章调整”

4.6 带制动器的伺服电机的试运行

带制动器的伺服电机的试运行请遵守以下注意事项。

- 进行带制动器的伺服电机试运行时，在确认制动器动作之前，请务必采取防止机械自然掉落或因外力引起振动的措施。
- 进行带制动器的伺服电机试运行时，请先在伺服电机和机械分离的状态下确认伺服电机和制动器的动作。没问题时，请将伺服电机和机械连接后再次进行试运行。

请用伺服单元的制动器联锁输出（/BK）信号对带制动器伺服电机的制动器动作进行控制。有关接线及相关参数的设定，请参照“5.3.6 制动器”。

4.7 无电机测试功能

无电机测试功能是不启动伺服电机，在伺服单元内部模拟伺服电机的动作（模拟实验），对上位装置、外围设备进行动作确认的功能。通过此功能，可以进行接线确认、系统调试以及参数的验证等，从而缩短设定作业时间，避免因错误动作而造成机械损坏。利用无电机测试功能，无论是否连接伺服电机，都可以确认伺服电机的动作。

表 4-2 Pn00C 的参数设置表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn00C (功能选择应用开关C)	n. □□□ 0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	n. □□□ 1		

注：执行无电机测试功能的过程中，面板操作器上的“tSt”显示和伺服单元的状态显示交替显示。

第 5 章 应用功能

5.1	注意事项	89
5.2	电机自动识别功能	89
5.3	基本功能设定	89
5.3.1	电源设定	89
5.3.2	控制方式选择	90
5.3.3	使能	90
5.3.4	电机旋转方向的设定	91
5.3.5	超程的设定	92
5.3.6	制动器	95
5.3.7	伺服OFF及发生警报时的电机停止方法	97
5.3.8	瞬时停电的运行	99
5.3.9	电机过载检出值的设定	100
5.3.10	再生电阻设定	100
5.3.11	主回路掉电时减速时间和掉电后保持时间	101
5.4.1	速度指令信号的输入规格	101
5.4.2	速度指令输入增益的设定	102
5.4.3	速度指令偏置调整	102
5.4.4	软起动	103
5.4.5	速度指令滤波器	104
5.4.6	零钳位固定功能	104
5.4.7	速度一致信号的设定	106
5.4.8	速度模拟量偏置和死区	106
5.5	位置控制	107
5.5.1	位置控制基本设定	107
5.5.2	清除信号的设定	109
5.5.3	指令脉冲输入倍率切换功能	109
5.5.4	电子齿轮比	110
5.5.5	平滑功能	111
5.5.6	定位完成信号	111
5.5.7	定位接近信号	112

5.5.8	指令脉冲禁止功能.....	113
5.5.9	编码器分频脉冲输出.....	113
5.5.10	旋转圈数上限值设定.....	115
5.5.11	显示旋转圈数上限值不一致警报 (A.CC0) 时.....	116
5.5.12	用户位置反馈根据电子齿轮比自动切换.....	116
5.6.1	转矩指令信号的输入规格.....	116
5.6.2	转矩指令输入增益的设定.....	117
5.6.3	转矩指令偏置调整.....	117
5.6.4	转矩指令滤波器.....	118
5.6.5	转矩控制时的速度限制.....	118
5.6.6	外部IO控制转矩模式时的方向切换.....	120
5.7	内部设定速度控制.....	120
5.7.1	内部设定速度控制输入信号设定.....	120
5.7.2	内部设定速度控制的选择.....	121
5.7.3	内部设定速度相关参数.....	121
5.7.4	内部设定速度选择.....	121
5.7.5	运行示例.....	122
5.8	控制方式组合的选择.....	123
5.8.1	和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = 4、5、6).....	123
5.8.2	和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = 7、8、9).....	125
5.8.3	和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = A、B).....	125
5.9	转矩限制的选择.....	125
5.9.1	内部转矩限制.....	125
5.9.2	外部转矩限制.....	126
5.9.3	基于模拟量的转矩限制.....	127
5.9.4	基于外部转矩限制和模拟量指令的转矩限制.....	128
5.9.5	转矩限制的确认信号.....	129
5.10	安全功能.....	129
5.10.1	硬接线基极封锁 (HWBB) 功能.....	129
5.10.2	外围设备监视 (EDM1).....	134
5.10.3	安全功能的确认试验.....	135
5.10.4	使用安全功能时的安全注意事项.....	135
5.11	绝对值编码器.....	135
5.11.1	绝对值数据要求 (SEN_ON指令).....	136
5.11.2	电池的更换.....	136
5.11.3	绝对值数据的收发顺序.....	138
5.11.4	绝对值编码器初始化 (发生警报时).....	140
5.12	位置比较输出功能.....	141
5.12.1	功能说明.....	141
5.12.2	相关对象.....	141
5.12.3	功能运行.....	142
5.13	重力补偿功能.....	143
5.13.1	需要设定的参数.....	144

5.13.2 重力补偿功能的操作步骤	144
5.13.3 自动更新重力补偿功能的操作步骤.....	145
5.14 其他输入输出信号	145
5.14.1 输入信号分配注意事项	145
5.14.2 报警输出 (ALM) 信号	145
5.14.3 警告输出 (/WARN) 信号	146
5.14.4 报警复位 (/ALM-RST) 信号	146
5.14.5 旋转检出输出信号 (/TGON)	146
5.14.6 准备就绪输出 (/S-RDY) 信号	146
5.14.7 转矩到达输出信号	147
5.15 MODBUS	147
5.16 内部位置模式	148
5.16.1 多段位置模式开关	148
5.16.2 多段位置	148
5.16.3 多段位置模式使用方法	149
5.16.4 位置模式指令来源选择	151
5.17 黑匣子	152
5.17.1 黑匣子功能配置	152
5.17.2 黑匣子锁存报警代码设置	152
5.18 回原模式	153
5.18.1 回原模式介绍	153
5.18.2 回原模式使用方法	177
5.19 虚拟DI/DO	178
5.19.1 虚拟DI	178
5.19.2 虚拟DO	179
5.20 报警延迟断使能功能	180
5.21 DI滤波功能	180
5.22 陷波滤波功能	181
5.23 转矩反馈偏差过大报警功能	181
5.24 用户自定义转矩过载报警功能	182
5.25 电机温度报警功能	182
5.26 内置抱闸断线报警功能	183
5.27 脉冲输入的软件滤波	183
5.28 转矩脉动补偿功能	184
5.29 在线惯量识别功能	184
5.30 乱相检测功能	185
5.31 摩擦补偿功能	185
5.32 手动BK功能	186
5.33 碰撞停机检测功能	186

5.1 注意事项

表 5-1 安全注意图标表

名称	功能
危险 	该标志表示「可能会发生导致死亡或重伤事故的危險」的内容
注意 	该标志表示「可能会导致伤害或财产损失事故发生」的内容

5.2 电机自动识别功能

伺服单元连接标准旋转电机时，将自动识别所连接伺服电机的种类。因此，通常无需设定电机。

5.3 基本功能设定

5.3.1 电源设定

(1) AC/DC电源输入设定

伺服单元可支持 AC/DC 电源输入，通过参数 Pn001 = n. □ X □□ 进行设定。

表 5-2 Pn001 = n. □ X □□ 的参数设置表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn001 (功能选择应用开关1)	n. □ 0 □□ (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	n. □ 1 □□		

注：1. 设定值为 Pn001 = n. □ X □□ 时，如果与实际电源输入规格不符，将发生 A.330（主回路电源接线错误）。

- AC 电源请与伺服单元的 L1/L2/L3 端子、LC1/LC2 端子连接。
- DC 电源请与伺服单元的 B1 (P) 端子和 N (N1) 端子、LC1/LC2 与 AC 电源连接。否则会导致故障或火灾。
- 使用 DC 电源输入时，在输入主回路电源前请务必设定成 DC 电源输入 (Pn001 = n. □ 1 □□)。未设定成 DC 电源输入 (Pn001 = n. □ 1 □□) 而输入 DC 电源时，会导致伺服单元的内容元件烧损，并引发火灾及设备损坏。
- DC 电源输入时，主电源切断后需要一定时间放电。在切断电源后，伺服单元内部仍然会残留高电压，请注意避免触电。
- DC 电源输入时，请在电源接线上设置保险丝。
- 伺服电机在再生动作时，将再生能量返回电源。伺服单元使用 DC 电源输入时不进行再生处理，因此请在电源侧进行再生能量处理。
- 以 DC 电源输入使用三相 220V Y7S 系列 - □□□ A 时 (□□□ = 040A、075A、100A、150A、200A)，请在外部连接冲击电流防止回路，构建标准的电源接通、断路顺控。。
- 以 DC 电源输入使用三相 380V Y7S 系列 - □□□ T 时 (□□□ = 100T、150T、200T、300T、500T、600T、750T、111T、151T、221T) 时，请在外部连接冲击电流防止回路，构建标准的电源接通、断路顺控。

(2) 单相/三相AC电源输入设定

750W 及以下伺服单元可支持单相 AC 电源输入，通过参数 Pn00B = n. □ X □□ 进行设定。

表 5-3 Pn00B = n. □ X □ □ 的参数设置表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn00B (功能选择应用开关B)	n. □ 0 □ □ (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	n. □ 1 □ □		

注: 1. 使用单相 220V 电源输入时, 如果不将参数变更为 Pn00B.2 = 1 (支持单相电源输入) 而直接输入单相电源, 将检出电源线缺相警报 (A.F10)。

2. 使用单相 220V 电源输入时, 请勿连接 L3 端子。

5.3.2 控制方式选择

伺服单元可支持位置控制、速度控制、转矩控制等通过 Pn000 = n. □ □ X □ 进行设定。

表 5-4 Pn000 = n. □ □ X □ 的参数设置表

参数	含义	生效时间	分类	
Pn000 (功能选择基本开关0)	n. □ □ 0 □	再次接通电源后	基本设定	
	n. □ □ 1 □ (出厂设定)			速度控制
	n. □ □ 2 □			位置控制
	n. □ □ 3 □			转矩控制
	n. □ □ 4 □			内部设定速度控制
	n. □ □ 5 □			内部设定速度控制 - 速度控制
	n. □ □ 6 □			内部设定速度控制 - 位置控制
	n. □ □ 7 □			内部设定速度控制 - 转矩控制
	n. □ □ 8 □			位置控制 - 速度控制
	n. □ □ 9 □			位置控制 - 转矩控制
	n. □ □ A □			转矩控制 - 速度控制
	n. □ □ B □			速度控制 - 带零钳位固定功能的速度控制 位置控制 - 带指令脉冲禁止功能的位置控制

5.3.3 使能

出厂设定下 CN1-40 引脚为电机使能信号, 输入引脚号可通过参数 Pn50A = n. □ □ X □ 进行修改。

表 5-5 Pn50A = n. □ □ X □ 伺服 ON(/S-NO) 设定表

参数	含义	生效时间	分类	
Pn50A (输入信号选择1)	n. □ □ 0 □ (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定	
	n. □ □ 1 □			CN1-40 输入低电平时有效
	n. □ □ 2 □			CN1-41 输入低电平时有效
	n. □ □ 3 □			CN1-42 输入低电平时有效
	n. □ □ 4 □			CN1-43 输入低电平时有效
	n. □ □ 5 □			CN1-44 输入低电平时有效
	n. □ □ 6 □			CN1-45 输入低电平时有效
	n. □ □ 7 □			CN1-46 输入低电平时有效
	n. □ □ 8 □			将信号一直固定为有效
	n. □ □ 9 □			将信号一直固定为无效
	n. □ □ A □			CN1-40 输入高电平时有效 CN1-41 输入高电平时有效

n. □□ B □	CN1-42 输入高电平时有效
n. □□ C □	CN1-43 输入高电平时有效
n. □□ D □	CN1-44 输入高电平时有效
n. □□ E □	CN1-45 输入高电平时有效
n. □□ F □	CN1-46 输入高电平时有效

注：1. 请勿频繁在未输入指令的情况下进行伺服 ON 信号切换





2. 将伺服 ON 信号设定为“7：将信号一直固定为有效”若主回路通电，此时输入了 PLC 指令则机械系统可能发生意外的动作，因此请务必采取安全措施

3. 因发生可复位的警报而进入伺服 OFF 状态，只要执行警报复位，则将自动恢复为伺服 ON 状态。若在将伺服 ON 信号设定为“7：将信号一直固定为有效”的状态下执行警报复位，伺服电机或机械系统可能发生意外的动作，因此请注意。

5.3.4 电机旋转方向的设定

不用改变 PLC 指令，即可通过 Pn000.0 来切换伺服电机的旋转方向。此时，虽然电机的旋转方向发生改变，但编码器分频脉冲输出等来自伺服单元的输出信号的极性不会改变。

表 5-6 Pn000 切换伺服电机旋转方向表

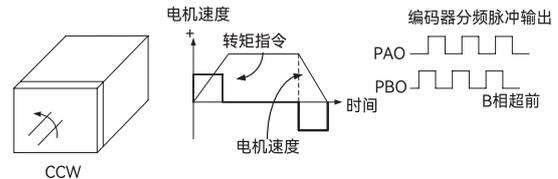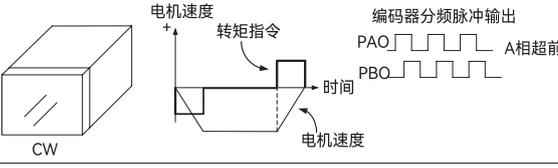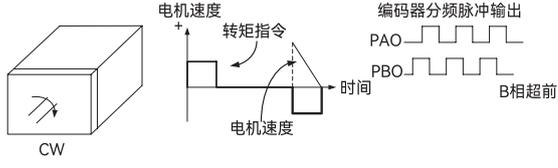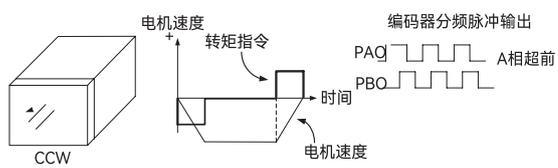参数	正转/反转指令	电机旋转方向和编码器分频脉冲输出	有效超程 (OT)
Pn000	以 n. □□□ 0 CCW 方向为 正转方向 (出场设定)	正转指令 	P-OT
		反转指令 	N-OT
	以 n. □□□ 1 CW 方向为 正转方向 (反转模式)	正转指令 	P-OT
		反转指令 	N-OT

注：出厂设定下的“正转方向”从伺服电机的负载侧看为“逆时针旋转 (CCW)”


5.3.5 超程的设定

伺服单元的超程防止功能是指当机械的运动部超出安全移动范围时，通过输入限位开关的信号，使伺服电机强制停止的安全功能。

圆台和输送机等旋转型用途，有时无需超程功能，此时也无需超程用的输入信号接线。

注意

· 限位开关的安装

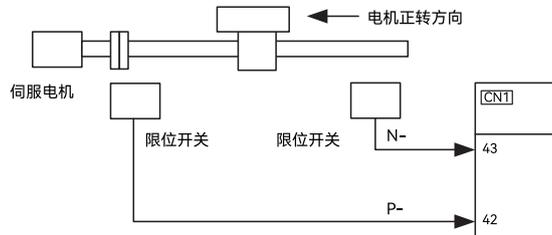

· 超程时，外力作用在伺服电机轴上时的注意事项：

1. 进入超程状态后，由于 /BK 信号 ON（制动器解除），因此工件可能会掉落。为防止工件掉落，请进行使伺服电机在停止后进入零位固定状态（Pn001=n. □□ 1 □）的设定。
2. 受外力作用的其他轴：进入超程状态后，电机在停止后会变为基极封锁状态，可能会在负载轴端的外力作用下被推回。若要防止伺服电机因外力被推回，请进行设定以使伺服电机在停止后进入零位固定状态（Pn001=n. □□ 1 □）。

注：在位置控制时，由于超程而使伺服电机停止时，位置偏差仍然保持不变。要清除位置偏差，需要输入清除信号（CLR）。

(1) 正转超程（P-OT）信号设定

表 5-7 Pn50A=n.X □□□正转超程（P-OT）设定表

参数	含义	生效时间	分类	
Pn50A (输入信号选择1)	n.0 □□□	CN1-40 输入低电平时可正转驱动	再次接通电源后	基本设定
	n.1 □□□	CN1-41 输入低电平时可正转驱动		
	n.2 □□□	CN1-42 输入低电平时可正转驱动		
	n.3 □□□	CN1-43 输入低电平时可正转驱动		
	n.4 □□□	CN1-44 输入低电平时可正转驱动		
	n.5 □□□	CN1-45 输入低电平时可正转驱动		
	n.6 □□□	CN1-46 输入低电平时可正转驱动		
	n.7 □□□	将信号一直固定为禁止正转（即正限位一直有效）		
	n.8 □□□	将信号一直固定为正转可驱动（即正限位一直无效）		
	n.9 □□□	CN1-40 输入高电平时可正转驱动		
	n.A □□□	CN1-41 输入高电平时可正转驱动		
	n.B □□□ (出厂设定)	CN1-42 输入高电平时可正转驱动		
	n.C □□□	CN1-43 输入高电平时可正转驱动		
	n.D □□□	CN1-44 输入高电平时可正转驱动		
	n.E □□□	CN1-45 输入高电平时可正转驱动		
n.F □□□	CN1-46 输入高电平时可正转驱动			

(2) 反转超程 (N-OT) 信号设定

表 5-8 Pn50B=n. □□□ X 反转超程 (N-OT) 设定表

参数		含义	生效时间	分类
Pn50B (输入信号选择2)	n. □□□ 0	CN1-40 输入低电平时可反转驱动	再次接通电源后	基本设定
	n. □□□ 1	CN1-41 输入低电平时可反转驱动		
	n. □□□ 2	CN1-42 输入低电平时可反转驱动		
	n. □□□ 3	CN1-43 输入低电平时可反转驱动		
	n. □□□ 4	CN1-44 输入低电平时可反转驱动		
	n. □□□ 5	CN1-45 输入低电平时可反转驱动		
	n. □□□ 6	CN1-46 输入低电平时可反转驱动		
	n. □□□ 7	将信号一直固定为禁止反转驱动 (即负限位一直有效)		
	n. □□□ 8	将信号一直固定为反转可驱动 (即负限位一直无效)		
	n. □□□ 9	CN1-40 输入高电平时可反转驱动		
	n. □□□ A	CN1-41 输入高电平时可反转驱动		
	n. □□□ B	CN1-42 输入高电平时可反转驱动		
	n. □□□ C (出厂设定)	CN1-43 输入高电平时可反转驱动		
	n. □□□ D	CN1-44 输入高电平时可反转驱动		
	n. □□□ E	CN1-45 输入高电平时可反转驱动		
n. □□□ F	CN1-46 输入高电平时可反转驱动			

(3) 超程防止功能动作时电机停止方法

发生超程时, 可通过Pn001来进行选择以下三种方法中的任一种来停止伺服电机:

- I. 动态制动器 (DB) 停止: 通过使电气回路短接, 可紧急停止伺服电机。
- II. 减速停止: 通过紧急停止转矩减速停止。
- III. 自由运行停止: 因电机旋转时的摩擦自然停止。
- IV. 最大转矩停止: 以 Pn406 设定的转矩作为最大值, 减速停车。

停止后有以下两种状态:

- I. 自由运行状态: 因电机旋转时的摩擦而自然停止的状态。
- II. 零位固定状态: 在位置环中保持零位置的状态。

表 5-9 Pn001=n. □□ XX 反转超程 (N-OT) 设定表

参数	电机停止方法	电机停止后状态	生效时刻	类别	
Pn001 (功能选择应用开关 1)	n. □□ 00	动态制动器	再次接通电源后	基本设定	
	n. □□ 01				零位固定
	n. □□ 02	自由运行			自由运行
	n. □□ 03	最大转矩停止			零位固定
	n. □□ 04				自由运行
	n. □□ 05	减速停止			零位固定
	n. □□ 06 (出厂设定)				自由运行
	n. □□ 1□ (出厂设定)	最大转矩停止			零位固定
	n. □□ 2□				自由运行
	n. □□ 3□	减速停止			零位固定
	n. □□ 4□				自由运行

注：转矩控制时不能减速停止。随着 Pn001.0 的设置，进行 DB 或自由运行停止，伺服电机停止后，全部进入自由运行状态。

当电机停止方法选择为减速停止时：

通过 Pn406 设置紧急停止转矩值，出厂设定为 800%，实际按照电机最大转矩来停止。

表 5-10 Pn406 减速停止设定表

Pn406	紧急停止转矩		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0~800	1%	800%	即时生效	基本设定

(4) 超程警告功能

超程警告功能是在伺服 ON 时进入超程状态后检出超程警告 (A.9A0) 的功能。通过该功能，即使瞬间输入超程信号时，伺服单元也能将检出超程的信息传递给上位装置。可通过参数 Pn00D = n.X □□□ 进行设定。

表 5-11 Pn00D=n.X □□□超程警告设定表

参数		含义	生效时间	分类
Pn00D (功能选择应用开关D)	n.0 □□□ (出厂设定)	不检出超程警告。	再次接通电源后	基本设定
	n.1 □□□	检出超程警告。		

■ 警告检出时间



图 5-1 警告检出时序图

补充：

1. 发生与指令方向同向的超程时，检出警告。
2. 发生与指令方向反向的超程时，不检出警告。
3. 无指令时，会检出正向或反向的某一超程警告。
4. 伺服 OFF 状态时，即使进入超程状态也不会检出警告。
5. 超程状态下，从伺服 OFF 状态变为伺服 ON 状态时不检出警告。
6. 超程状态解除后将保持警告 I/O 输出 1 秒钟，此后将自动清除


注：超程警告功能仅为检出警告的动作。不会影响超程的停止处理和 PLC 装置的运动控制动作。但电机并未到达 PLC 指令位置，因此请检查 PLC 指令。

5.3.6 制动器

由于 Z 轴方向有地心引力会导致机构下滑，所以制动器较常运用在 Z 轴方向。使用制动器，可避免机构往下掉，也能避免伺服电机持续出很大的抗力（若伺服持续出力则会产生大量的热量，导致电机寿命降低）。电磁抱闸会导致不必要的误动作，制动器必须作用在伺服关闭后。驱动器操作制动器的方式是以 DO（/BK 信号）来控制，用户可利用 Pn506、Pn507 及 Pn508 来设定相关的延迟时间。

请在以下场合使用：

● 垂直轴

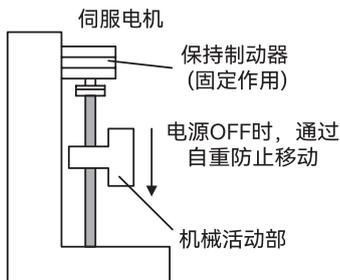

● 外力承受轴

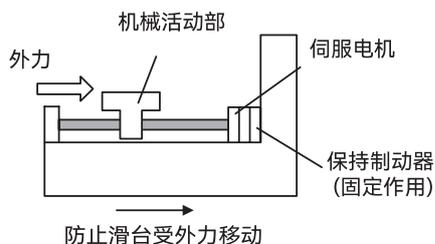


图 5-2 制动器使用场合

电磁抱闸控制时序图：

制动器可能有制动延迟，请按下图时序设置参数

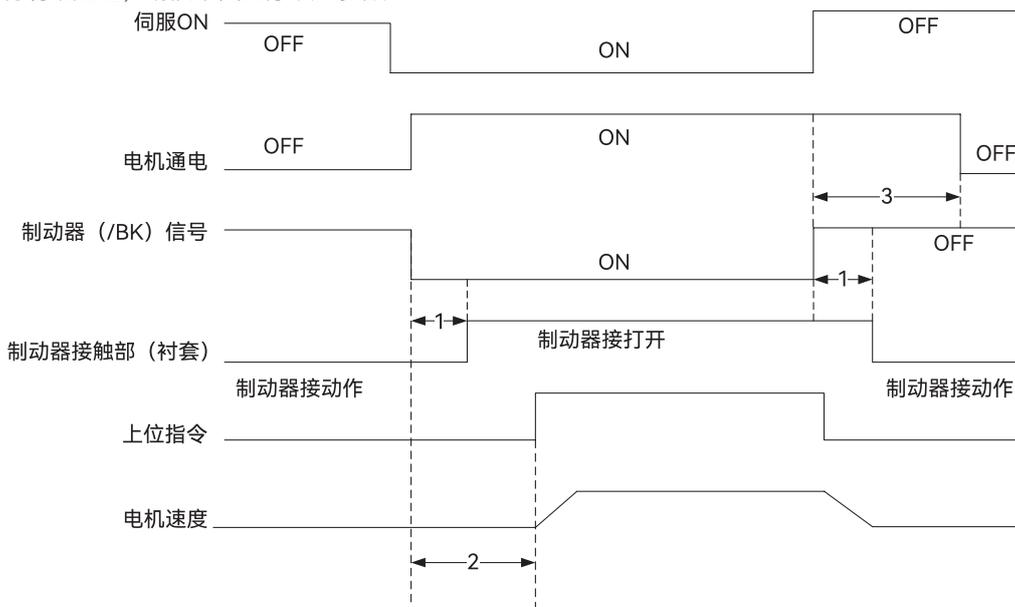


图 5-3 电磁抱闸控制时序图

注：1. 从上位装置向伺服单元输出指令时，请在 /S-ON 信号 ON 后，等待制动器开放时间 50ms 以上后再输出。

2. 请通过 Pn506、Pn507 及 Pn508 来设定制动器动作和伺服 OFF 的时间。

3. 仅可做保持用，不可做制动用。请在伺服 OFF 情况下用。

(1) 制动器信号

控制制动器的输出信号。出厂时未分配制动器信号，请通过“（3）制动器信号（/BK）的分配”进行分配。

伺服 OFF 或检出警报时，/BK 将 OFF（制动器动作），OFF 的时间请通过 Pn506 进行调整。

伺服 ON 时，/BK 将 ON（制动器无动作）。

注：在超程状态下，/BK 信号保持 ON 状态，制动器保持解除状态。

出厂时，未分配制动器信号 (/BK)。请用 Pn50F=n. □ X □ □ 进行分配。

表 5-12 Pn50F=n. □ X □ □ 未分配制动信号 (/BK) 设定表

参数		连接端子		含义	生效时间	分类
		+端子	-端子			
Pn50F (输出信号选择2)	n. □ 0 □ □ (出厂设定)	—	—	不使用 /BK 信号	再次接通电源后	基本设定
	n. □ 1 □ □	CN1-25	CN1-26	从 CN1-25、CN1-26 输出 /BK 信号		
	n. □ 2 □ □	CN1-27	CN1-28	从 CN1-27、CN1-28 输出 /BK 信号		
	n. □ 3 □ □	CN1-29	CN1-30	从 CN1-29、CN1-30 输出 /BK 信号		
	n. □ 4 □ □	CN1-37	CN1-38	从 CN1-37、CN1-38 输出 /BK 信号		

注：将多个信号分配给同一输出端子时，采用 OR 逻辑进行信号输出。请分配 /BK 信号，以免与其他信号重复。

(2) 制动器信号 (/BK) 的输出时序(电机停止时)

伺服电机停止时，制动器 (/BK) 信号与伺服 ON (/S-ON) 信号同时 OFF。通过设定 Pn506，可以变更从伺服 ON (/S-ON) 信号 OFF 到电机实际进入不通电状态的时间。

表 5-13 Pn506 制动信号 (/BK) 设定表

Pn506	制动器指令-伺服OFF延迟时间		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0~50	10ms	20	即时生效	基本设定

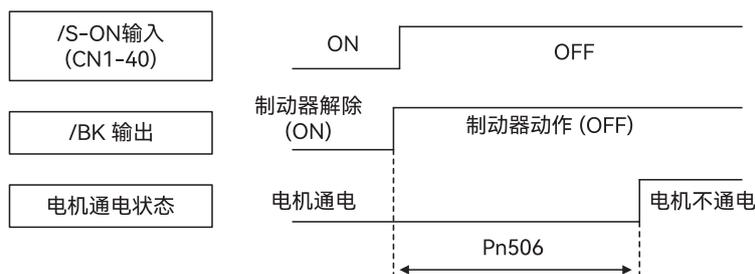


图 5-4 制动器信号 (/BK) 的输出时序图 (电机停止时)

注：1. 在垂直轴等上面使用时，机械有时会因自重或者外力的作用产生微小的移动。通过上述用户参数进行伺服 ON/OFF 动作时间的调整，可消除这一微小的移动。

2. 发生警报时与该设定无关，伺服电机立即进入非通电状态。此时，由于机械运动部的自重或外力等原因，机器有时会在制动器动作之前发生移动。

(3) 制动器信号 (/BK) 的输出时序(电机旋转时)

伺服电机旋转中发生报警时，伺服电机停止动作，制动器信号 (/BK) OFF。此时，通过设定制动器指令输出速度值 (Pn507) 以及伺服 OFF — 制动器指令等待时间 (Pn508)，可以调整制动器信号 (/BK) 输出时间。

注：警报发生时的停止方法为零速停止时，通过零速指令停止电机后，遵从“5.3.6(2) 制动器信号 (/BK) 的输出时序 (电机停时)”。

当电机满足以下任意一直情况时，制动器开始动作。

1. 电机进入非通电状态后，电机速度低于 Pn507 的设定值时。

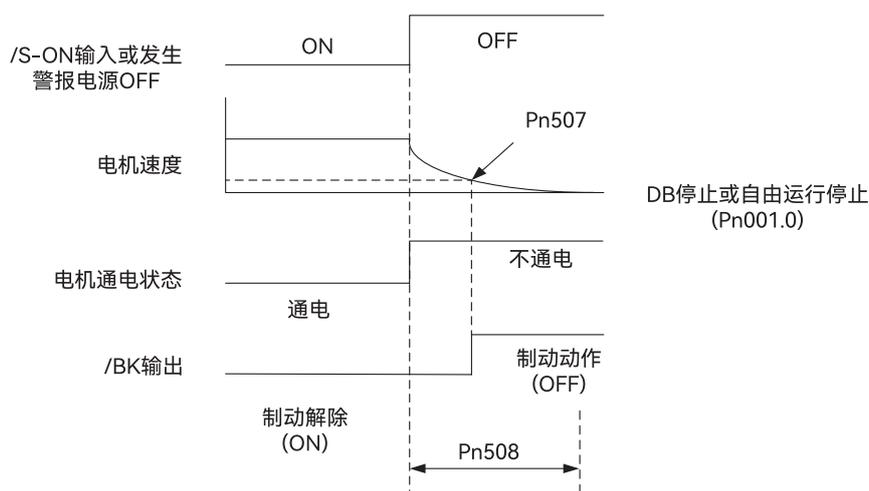


图 5-5 制动器信号 (/BK) 的输出时序图 1(电机旋转时)

2. 电机进入非通电状态后，经过了 Pn508 的设定时间时。

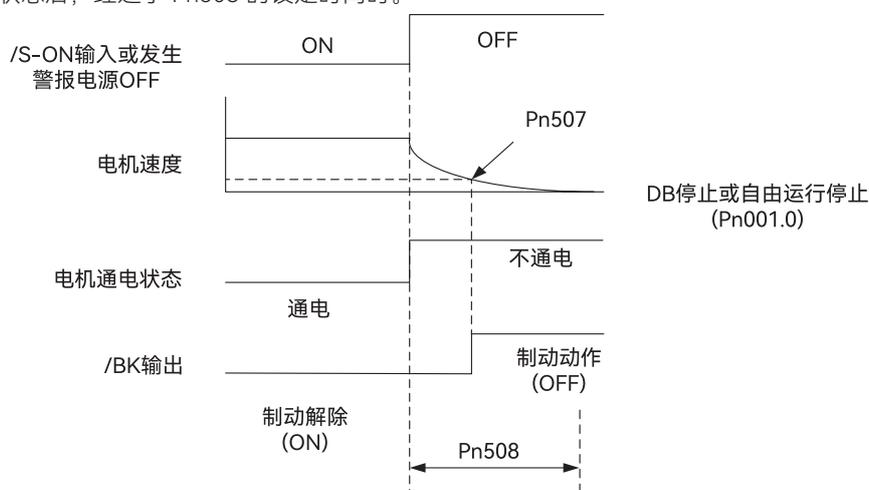


图 5-6 制动器信号 (/BK) 的输出时序图 2(电机旋转时)

表 5-14 Pn507/ Pn508 制动信号制动器动作表

Pn507	制动器指令输出速度值		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-10000	rpm	100		
Pn508	伺服OFF—制动器指令等待时		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	10-100	10ms	50		

5.3.7 伺服OFF及发生警报时的电机停止方法

注意 ⚠

• DB (动态制动器) 是进行紧急停止的功能。如果在输入了指令的状态下 ON/OFF 电源或通过伺服 ON 启动、停止伺服电机，DB 回路会频繁动作，可能会导致伺服单元内部元件老化。请通过速度输入指令或位置指令来执行伺服电机的启动、停止。

• 运行中伺服不 OFF，主回路电源或控制电源 OFF 时，伺服电机的停止方法如下所述。无法通过参数进行设定。伺服不 OFF 而主回路电源 OFF 时，伺服电机将 DB 停止。

• 运行中伺服不 OFF，主回路电源或控制电源 OFF 时，不采用 DB 停止，而必须采用自由运行停止的场合，请在外部对顺控信号进行组合，以断开伺服电机的接线 (U、V、W)。

• 于报警时的停止方法，为了尽力缩短警报发生时的惯性移动距离，对于允许选择零速停止的警报，出厂设定均为零速停止。但根据用途，有时 DB 停止比零速停止更合适。

(1) 伺服OFF时的停止方法

表 5-15 Pn001 停止设定表 (伺服 OFF 时)

参数		伺服电机停止方法	伺服电机停止后的状态	生效时间	分类
Pn001 (功能选择应用开关1)	n. □□□ 0	DB	DB	再次接通电源后	基本设定
	n. □□□ 1		自由运行		
	n. □□□ 2	自由运行	自由运行		
	n. □□□ 3	最大转矩停车	DB		
	n. □□□ 4		自由运行		
	n. □□□ 5	减速时间停车	DB		
	n. □□□ 6 (出厂设定)		自由运行		

(2) 发生报警时停止方法

根据报警发生时的停止方法，警报分为 BM.1 警报和 BM.2 警报 2 种，通过 Pn001.0 和 Pn00B.1 来选则。

发生 BM.1 警报时，电机停止方法为 Pn001.0。

发生 BM.2 警报时，电机停止方法为 Pn00B.1。

发生的报警是 BM.1 还是 BM.2 请参考报警一览表。

表 5-16 发生 BM.1 警报的参数设定表 (停止方法与伺服 OFF 相同)

参数		伺服电机停止方法	伺服电机停止后的状态	生效时间	分类
Pn00A (功能选择应用开关A)	n. □□□ 0 (出厂设定)	DB	DB	再次接通电源后	基本设定
	n. □□□ 1		自由运行		
	n. □□□ 2	自由运行	自由运行		

表 5-17 发生 BM.2 警报的参数设定表

参数		伺服电机停止方法	伺服电机停止后的状态	生效时间	分类
Pn00B (功能选择应用开关B)	n. □□ 0 □	零速	DB	再次接通电源后	基本设定
	n. □□ 1 □	Pn00A			
		n. □□□ 0 (出厂设定)	自由运行		
		n. □□□ 1			
	n. □□□ 2	自由运行	自由运行		
	n. □□ 2 □	减速	DB		
	n. □□ 3 □ (出厂设定)		自由运行		
	n. □□ 4 □	自由运行			
n. □□ 5 □	零速	自由运行			

(3) 减速停车的减速时间

设置电机停机时由电机最大转速减速至 0rpm 的时间。

表 5-18 Pn31A (设定减速时间) 设定表

Pn31A	减速停车的减速时间			生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定	即时生效	基本设定
	0 ~ 65535	0.01ms	0		

$$\text{减速停车的减速时间} = \frac{\text{目标速度}}{\text{额定速度}} \times \text{软启动 (减速时间 Pn31A)}$$

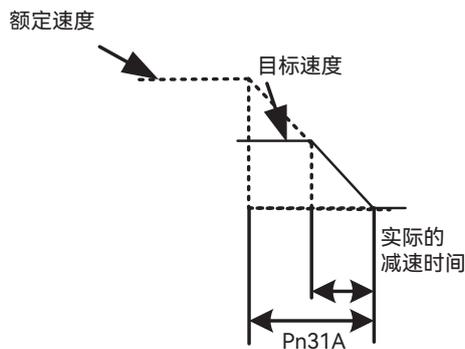


图 5-7 减速停车的减速时间图

5.3.8 瞬时停电的运行

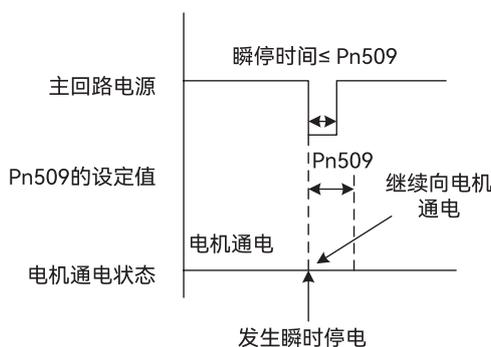
通过设定，即使伺服单元的主回路电源瞬时 OFF，也可按照 Pn509（瞬间停电保持时间）所设定的时间使电机继续通电（伺服 ON）。

表 5-19 Pn509（设定保持时间）设定表


Pn509	瞬间停电保持时间		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	20-50000	1ms	20	即时生效	基本设定

瞬时停电时间小于 Pn509 的设定值时，电机将继续通电，大于设定值时电机则不再通电。主回路电源恢复时，电机将恢复通电。

Pn509 的设定值 \geq 瞬停时间时

图 5-8 主回路电源和电机通电状态图（Pn509 的设定值 \geq 瞬停时间）

Pn509 的设定值 $<$ 瞬停时间时

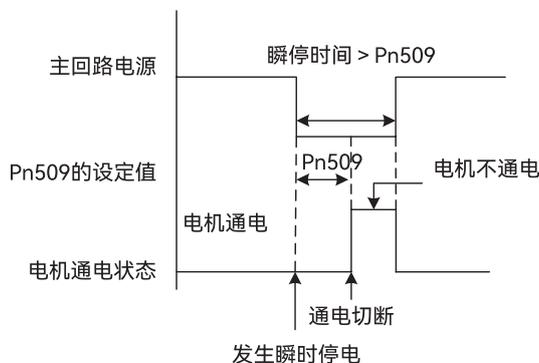图 5-9 主回路电源和电机通电状态图（Pn509 的设定值 $<$ 瞬停时间）

补充说明：

1. 瞬时停电时间大于 Pn509 的设定值时，伺服准备就绪输出（/S-RDY）信号 OFF，伺服 OFF。

2. 控制电源和主回路电源使用无断电设备时，能够应对 1000ms 以上的停电。
3. 伺服单元控制电源的保持时间约为 100ms。控制电源在瞬时停电时无法控制，执行与通常电源 OFF。操作相同的处理时，Pn509 设定将为无效。

5.3.9 电机过载检出值的设定

电机过载检出值是指在施加超出伺服电机额定值的连续负载时，检出过载警告及过载警报的值（阈值）。其可防止伺服电机过热。

伺服单元能够变更 A.910（过载警告）、A.720（过载（连续最大）警报）的检出时间。但不能变更 A.710（过载特性及过载（瞬时最大）警报）的检出值。

过载警告（A.910）的检出时间

出厂时的过载警告检出时间为过载警报检出时间的 20%。通过变更过载警告值（Pn52B），可变更过载警告检出时间。将本功能作为所用系统的过载保护功能使用，可提高安全性。

例如，将过载警告值（Pn52B）从 20% 变更成 50% 后，过载警告检出时间将变为过载警报检出时间的一半（50%）。

表 5-20 Pn52B（过载警告检出时间）设定表

Pn52B	过载警告值		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1 ~ 100	1%	20	即时生效	基本设定

过载警报（A.720）的检出时间

在伺服电机的散热不佳（散热片较小等）时，可减小过载警报的检出值以防止过热。

减小过载警报检出值的系数为 Pn52C（电机过载检出基极电流降低额定值）。

表 5-21 Pn52C（过载警告检出基极电流降低额定值）设定表

Pn52C	电机过载检出基极电流降低额定值		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	10 ~ 100	1%	100	再次接通电源后	基本设定

可提前检出过载（连续最大）警报（A.720），以防止电机发生过载。

5.3.10 再生电阻设定

连接外置再生电阻器时，请务必通过 Pn600 来设定再生电阻容量。

若在连接外置再生电阻器的状态下设定为“Pn600 = 0”，则有可能无法检出“再生过载警报（A.320）”。若无法正常检出“再生过载警报（A.320）”，外置再生电阻器可能会损坏，从而导致人身伤害、火灾等事故，因此请务必设定适当的值。

表 5-22 Pn600（再生电阻容量）设定表

Pn600	再生电阻容量		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0- 伺服单元最大适用电机容量	10W	0	即时生效	基本设定

再生电阻容量的设定需要根据外部冷却的方式而定。

1. 自冷方式（自然对流冷却）时：设定为再生电阻容量（W）的 20% 以下。
2. 强制风冷方式时：设定为再生电阻容量（W）的 50% 以下。

（例）自冷式外置再生电阻器的容量为 50W 时，设定值为 $50W \times 20\% = 10W$ ，因此应设为 Pn600=1（设定单位：10W）。

注：1. 以通常的额定负载率使用外置再生电阻器时，电阻器的温度将达到 200°C ~ 300°C，请务必降低额定值后再使用。关于电阻器的负载特性，请向生产厂家咨询。

2. 为确保安全，建议使用带温控开关的外置再生电阻器。

当 Pn600 不等于 0 时，要求按照实际外置再生电阻阻值设置对应参数 Pn630，当 220V 时，单位为 mΩ；当 380V 时，单位为 10mΩ。

表 5-23 Pn630（外置再生电阻的阻值）设定表

Pn630	外置再生电阻的阻值		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定	再次接通电源后	基本设定
	1000 ~ 65535	220V: mΩ 380V: 10mΩ	1000 (不同功率段默认值不同)		

5.3.11 主回路掉电时减速时间和掉电后保持时间

使用该功能时，需要打开（Pn61F.bit1）主回路断电减速功能开关后，才可以使用下面功能。

表 5-24 Pn30A（主回路掉电时减速时间）设定表

Pn30A	主回路掉电时减速时间			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定	即刻生效	基本设定
	0 ~ 10000	1ms	40		

使用该功能时，需要打开（Pn61F.bit1）主回路断电减速功能开关后，才可以使用下面功能。

表 5-25 Pn30B（主回路掉电时后保持时间）设定表

Pn30B	主回路掉电时后保持时间			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定	即刻生效	基本设定
	0 ~ 1000	1ms	0		

5.4 速度控制

通过 Pn000.1 来选择速度控制。

表 5-26 速度控制模式选择表

参数	含义	生效时间	分类
Pn000	n. □□ 0 □	再次接通电源后	基本设定

5.4.1 速度指令信号的输入规格

电机转速与电压成正比。最大输入电压 DC±10V。

表 5-27 速度指令信号输入表

种类	名称	连接端子	含义
输入	V-REF	CN1-5	速度指令输入信号。
	S G	CN1-6	速度指令输入信号接地。

速度模式下通过 SPD-D 信号改变电机旋转方向。

根据实际接线分配 SPD-D 信号。也可通过虚拟 DI 信号输入改变 SPD-D 信号输入。当 SPD-D 信号无效时，速度模式下速度方向为正，电机正转；SPD-D 信号有效时，速度模式下速度方向为负，电机反转。

注：1. Pn300=006.00：6V 时，电机对应额定速度。（出厂设定）。

2. Pn300 数值为“600”，但操作器显示为“006.00”。

5.4.2 速度指令输入增益的设定

通过 Pn300 来设定使伺服电机的速度为额定值的速度指令 (V-REF) 的模拟量电压值。

表 5-28 Pn300 参数设定表

Pn300	速度指令输入增益		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定	即刻生效	基本设定
	150~3000	0.01V	600 (6.00V)		

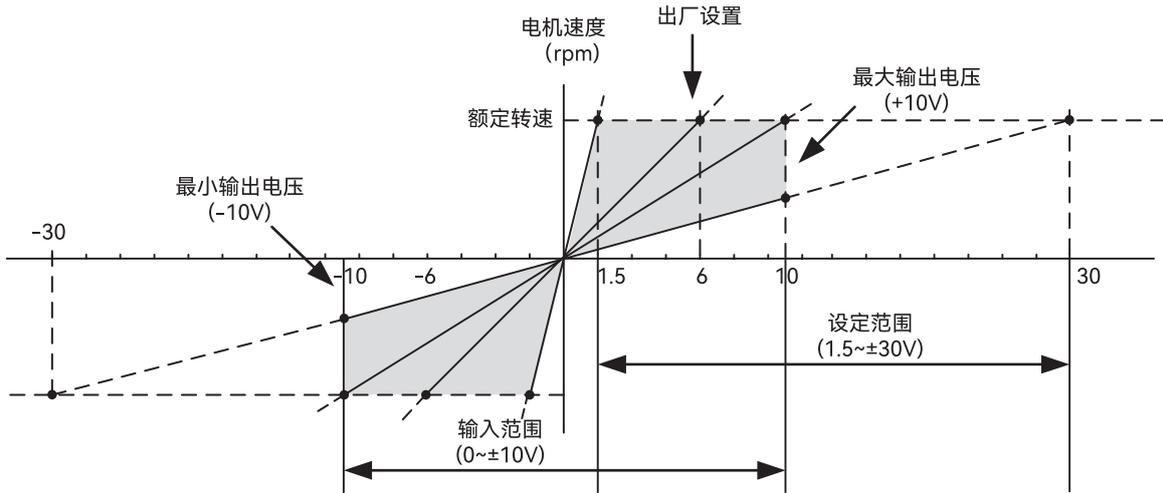


图 5-10 速度指令输入增益设定

5.4.3 速度指令偏置调整

使用速度控制时可能会发生零漂，即使指令为 0V，伺服电机也有可能微速旋转。

此时可通过指令偏置的自动调整 (Fn009) 或指令偏置的手动调整 (Fn00A) 消除零漂。

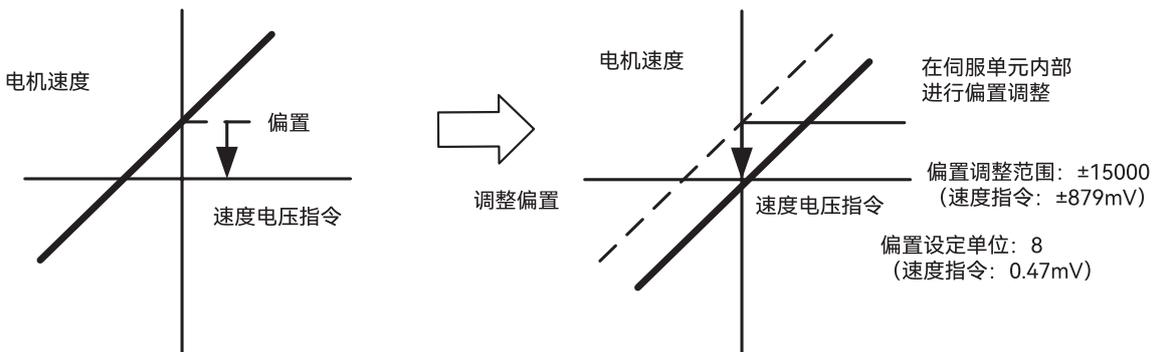


图 5-11 速度指令偏差调整

注：需在以下情况下进行调整：

1. 参数禁止写入功能 (Fn010) 未设为“禁止写入”。
2. 伺服准备就绪状态且为 OFF 状态

Fn009, Fn00A 操作流程如下：

指令偏置的自动调整 (Fn009) 操作步骤:

- (1) 使伺服 OFF，从上位装置或外部回路输入 0V 指令电压。
- (2) 在面板按 **(M)** 键选择辅助功能 Fn000，面板显示“Fn000”。
- (3) 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，面板显示为“Fn009”。
- (4) 按 **(S)** 键约 1 秒钟，面板显示为“REF_0”。
- (5) 按 **(M)** 键后，面板“donE”闪烁约 1 秒后显示“REF_0”。
- (6) 按 **(S)** 键约 1 秒钟，面板显示为“Fn009”。

手动调整指令偏置 (Fn00A) 操作步骤

- (1) 伺服处于准备就绪状态。
- (2) 在面板按 **(M)** 键选择辅助功能 Fn000，面板显示“Fn000”。
- (3) 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，面板显示为“Fn00A”。
- (4) 按 **(S)** 键约 1 秒钟，面板显示为“=SPd”，（设定为禁止写入时，面板显示“no_oP”约闪烁显示 1 秒钟。请通过 Fn010 设定为可写入状态）。
- (5) 从外部使伺服 ON，面板显示“-SPd”。
- (6) 按 **(S)** 键约 1 秒钟，面板显示当前的偏置值，例如为“00000”。
- (7) 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，将电机调整为停止。该值为偏置量。
- (8) 按 **(M)** 键后，面板闪烁显示“donE”，然后切换为“-SPd”。
- (9) 按 **(S)** 键后，则返回显示“Fn00A”。

5.4.4 软起动

软起动功能是指将步进状速度指令，转换为较为平滑的恒定加减速的速度指令。可设定加速时间和减速时间。

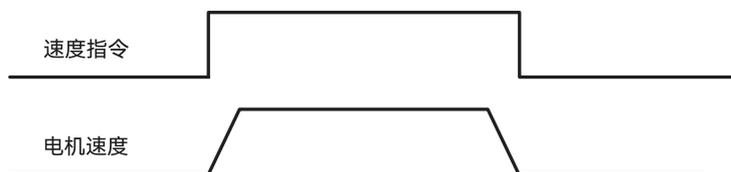


图 5-12 软起动速度指令和电机速度

表 5-29 软起动参数设定表

Pn 305	软起动加速时间			速度	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定			
	0-10000	1ms	0			
Pn 306	软起动减速时间			速度	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定			
	0-10000	1ms	0			
参数		含义			生效时间	分类
Pn061D (功能选择应用开关 61D)	n. □ 0 □ □ (出厂设定)	实际加减速时间 = 目标速度 * 软起动加减速时间 (Pn305、Pn306) / 最高速度			再次接通电源后	基本设定
	n. □ 1 □ □	实际加减速时间 = 目标速度 * 软起动加减速时间 (Pn305、Pn306) / 1000				

- (1) 当Pn61D.2设定为0时

Pn305: 从电机停止状态到达到电机最高速度所需的时间

Pn306: 从电机最高速度到电机停止时所需的时间

实际的加、减速时间通过下式计算。

$$\text{实际的加速时间} = \frac{\text{目标速度}}{\text{最高速度}} \times \text{软起动 (加速时间Pn305)}$$

$$\text{实际的减速时间} = \frac{\text{目标速度}}{\text{最高速度}} \times \text{软起动 (减速时间Pn306)}$$

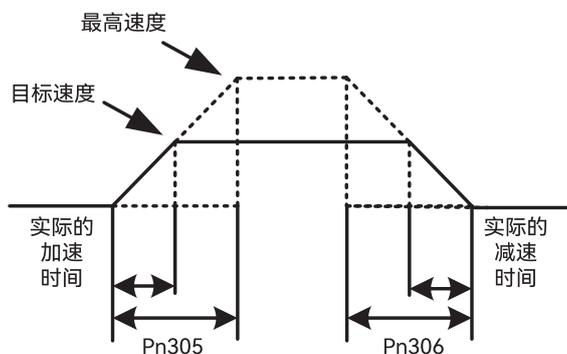


图 5-13 Pn305、Pn306 指令的加减速时间

(2) 当Pn61D.2设定为1时

Pn305: 从电机停止状态到达到电机 1000rpm 所需的时间

Pn306: 从电机 1000rpm 到电机停止时所需的时间

实际的加、减速时间通过下式计算。

$$\text{实际的加速时间} = \frac{\text{目标速度}}{1000} \times \text{软起动 (加速时间Pn305)}$$

$$\text{实际的减速时间} = \frac{\text{目标速度}}{1000} \times \text{软起动 (减速时间Pn306)}$$

5.4.5 速度指令滤波器

向模拟量速度指令 (V-REF) 输入施加 1 次延迟滤波, 使速度指令平滑的功能。

注: 通常无需变更, 若设定过大, 响应性会降低。

表 5-30 速度滤波时间常数参数设定表

Pn307	速度指令滤波时间常数		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-65535	0.01ms	40	即刻生效	基本设定

5.4.6 零钳位固定功能

零钳位固定功能是指在零钳位固定信号 (/P-CON 或者 /ZCLAMP) ON 的状态下, 当速度指令 (V-REF) 的输入电压低于零钳位固定值 (Pn501) 设定的速度时, 进行伺服锁定的功能。

此时在伺服单元内部构成位置环, 速度指令将被忽视。即使因外力发生了旋转, 也会返回零钳位固定位置。

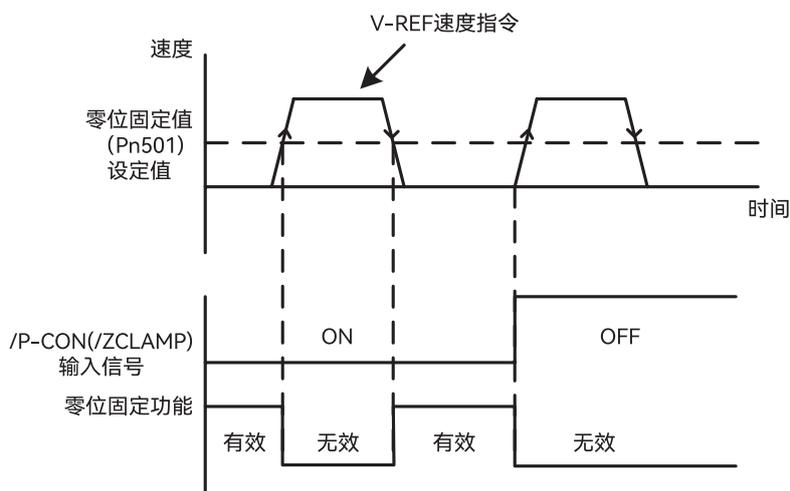


图 5-14 速度指令 (V-REF) 的输入电压低于零位固定值 (Pn501) 设定的速度时间图

表 5-31 零位固定值参数设定表

Pn501	零位固定值			速度	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定	即刻生效		
	0-10000	rpm	10			

注：即使设定值超过所用伺服电机的最高速度，也仍以最高速度为上限。

(1) 在出厂状态下使用此信号时 (Pn50A.0=0)

如果在出厂设定的状态下使用零钳位固定功能，请设定 Pn000.1 = A，将 /P-CON 信号作为零钳位固定信号使用。

表 5-32 /P-CON 信号零位固定表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/P-CON	CN1-41 (出厂设定)	ON (闭合)	速度指令 (V-REF) 的输入电压低于零钳位值 (Pn501) 设定的速度时，零钳位固定功能有效。
			OFF (断开)	零钳位固定功能无效。

表 5-33 速度控制的零位固定参数设定表

参数	含义	生效时间	分类
Pn000 (功能选择基本开关0)	n. □ □ A □ 速度控制 - 带零钳位固定功能的 速度控制。	再次接通电源后	基本设定

(2) 需要变更输入信号分配时 (Pn50A.0=1)

使用 /ZCLAMP 信号切换到零钳位固定功能。

表 5-34 /ZCLAMP 信号零位设定表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/ZCLAMP	需进行分配	ON (闭合)	速度指令 (V-REF) 的输入电压低于零钳位值 (Pn501) 设定的速度时，零钳位固定功能有效。
			OFF (断开)	零钳位固定功能无效。

使用零钳位固定功能时，请将 Pn000.1 设定位 0、3、4、5、6、7、9、A 其中一个。

表 5-35 零位固定下控制方式参数设定表

参数	含义	生效时间	分类
Pn000 (功能选择基本开关0)	n. □□ 0 □	再次接通电源后	基本设定
	n. □□ 3 □		
	n. □□ 4 □		
	n. □□ 5 □		
	n. □□ 6 □		
	n. □□ 7 □		
	n. □□ 9 □		
	n. □□ A □		

注 速度控制时, 通过设定 Pn50D.0 =7 (零钳位固定功能始终有效), 将以零钳位固定值以下的速度始终保持零钳位固定状态。无需输入信号 (/ZCLAMP、/P-CON)。

5.4.7 速度一致信号的设定

速度一致信号 (/V-CMP) 是在伺服电机的速度与指令速度一致时输出的信号。

表 5-36 速度一致信号设定表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输出	/V-CMP	CN1-25、26 (出厂设定)	ON (闭合)	速度一致
			OFF (断开)	速度不一致

表 5-37 速度一致信号参数设定表

Pn503	同速信号检出宽度		速度	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定	即时生效	
	0-100	rpm	10		

电机速度和指令的速度之差在设定值以下时信号被输出。

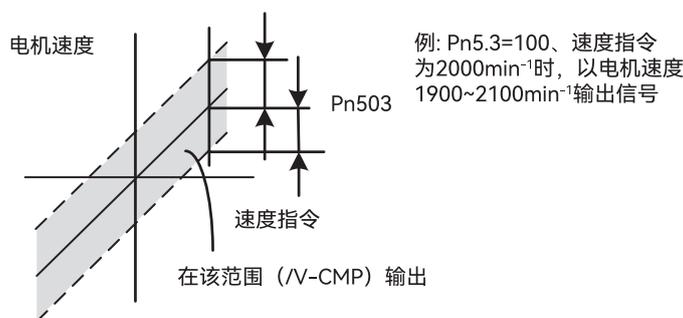


图 5-15 速度一致信号的输出图

5.4.8 速度模拟量偏置和死区

Pn62A 速度模拟量电压偏置, 设置经零漂校正后的驱动器采样电压值为 0 时, 实际输入电压。

Pn62B 速度模拟量输入死区, 设置驱动器采样电压值为 0 时, 输入电压区间。

表 5-38 速度模拟量偏置和死区参数设定表

Pn62A	速度模拟量电压偏置		速度	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定	即刻生效	
	-10000-10000	mV	10		

Pn62B	速度模拟量输入死区			速度	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定	即刻生效	基本设定	
	0-10000	mV	0			

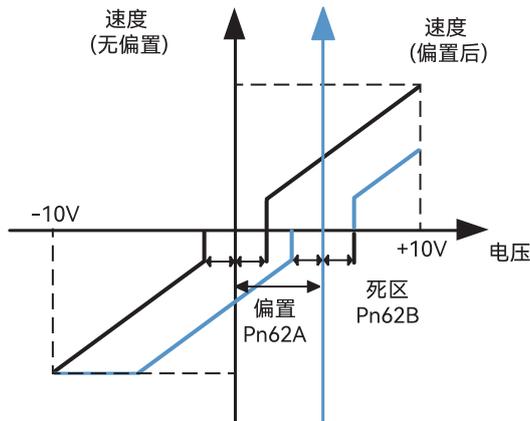


图 5-16 速度模拟量偏置和死区关系图

5.5 位置控制

通过脉冲指令进行定位的功能。

位置控制通过控制方式 (Pn000 = n. □□ X □) 进行选择。

表 5-39 位置模式选择表

参数	含义	生效时间	分类
Pn000 (功能选择基本开关0)	n. □□ 1 □ (出厂设定)	位置控制	再次接通电源后

5.5.1 位置控制基本设定

(1) 脉冲指令形态

指令脉冲的形态通过 (Pn200 = n. □□□ X) 来设定。

表 5-40 脉冲指令形态 Pn200 = n. □□□ X 参数设定表

参数	指令脉冲形态	输入倍增	正转指令	反转指令		
Pn200	n. □□□ 0 (出厂设定)	符号 + 脉冲序列 (正逻辑)	PLUS (CN1-7) SIGN (CN1-11) 高电平	PLUS (CN1-7) SIGN (CN1-11) 低电平		
	n. □□□ 1	CW+CCW 脉冲序列 (正逻辑)	CW (CN1-7) CCW (CN1-11) 低电平	CW (CN1-7) CCW (CN1-11) 低电平		
	n. □□□ 2	90°相位差二相脉冲	x1	A相 (CN1-7) B相 (CN1-11) 90°	A相 (CN1-7) B相 (CN1-11) 90°	
	n. □□□ 3					x2
	n. □□□ 4					
	n. □□□ 5	符号 + 脉冲序列 (负逻辑)	-	PLUS (CN1-7) SIGN (CN1-11) 低电平	PLUS (CN1-7) SIGN (CN1-11) 高电平	
	n. □□□ 6	CW+CCW 脉冲序列 (负逻辑)	-	CW (CN1-7) CCW (CN1-11) 高电平	CW (CN1-7) CCW (CN1-11) 高电平	

(2) 输入滤波器选择

表 5-41 滤波器选择 Pn200 = n. X □□□ 参数设定表

参数	含义	生效时间	分类
Pn200 (位置控制指令形态选择 开关)	n. 0 □□□ (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	n. 1 □□□		
	n. 2 □□□		

- 注：1. 集电极开路脉冲输入：频率不超过 200kHz，脉宽不少于 2.5 μ s。
2. 差分普通脉冲输入：频率不超过 1MHz，脉宽不少于 1 μ s。
3. 差分高速脉冲输入：频率不超过 4MHz，脉宽不少于 125ns。
4. 从伺服 ON 到输入脉冲开始输入请隔开 40ms 以上，40ms 内可能无法接受脉冲。

(3) 脉冲序列指令的电气规格

表 5-42 脉冲序列指令的电气规格表

脉冲序列指令信号形态	电气规格	备注	
符号 + 脉冲序列指令 (SIGN+PULS 信号) 最大指令频率：4Mpps (集电极开路输出时的最大频率为 200kpps)		$t_1, t_2, t_3,$ $t_7 \leq 0.025\mu\text{s}$ $t_4, t_5, t_6 \geq 0.5\mu\text{s}$ $\tau \geq 0.125\mu\text{s}$ $T - \tau \geq 0.125\mu\text{s}$	符号在高电平时为正转指令，在低电平时为反转指令
CW+CCW 脉冲序列指令 最大指令频率：4Mpps (集电极开路输出时的最大频率为 200kpps)		$t_1, t_2 \leq 0.025\mu\text{s}$ $t_3 \geq 0.5\mu\text{s}$ $\tau \geq 0.125\mu\text{s}$ $T - \tau \geq 0.125\mu\text{s}$	-
90°相位差二相脉冲 (A相+B相) 最大指令频率：1Mpps* (集电极开路输出时的最大频率为 200kpps)		$t_1 \leq 0.1\mu\text{s}$ $t_3 \geq 0.1\mu\text{s}$ $\tau \geq 0.5\mu\text{s}$ $T - \tau \geq 0.5\mu\text{s}$	指令脉冲形态通过 Pn200.0 来设定

注：各倍数的最大指令频率（倍频前）如下所示：

- ×1 倍：1Mpps
- ×2 倍：1Mpps
- ×4 倍：1Mpps

5.5.2 清除信号的设定

 
 
清除信号可清除伺服单元的偏差计数器。

表 5-43 清除信号输入表

种类	名称	连接端子	含义
输入	DI(COM)	CN1-47	清除输入
	/CLR	CN1-14	

(1) 清除输入信号形态的设定

表 5-44 清除信号指令参数设定表

参数	指令形态	清除时间	生效时间	分类	
Pn200 (位置控制指令形态选择开关)	n. □□ 0 □ (出厂设定)	信号 ON 时为清除状态。 信号 ON 期间，位置偏差不会积累		再次接通电源后	基本设定
	n. □□ 2 □	信号 OFF 时为清除状态。 信号 OFF 期间，位置偏差不会积累			

注：1. 输入清除信号后，伺服单元内部的偏差计数器为 0，位置环动作无效。

2. Pn200.1 = 0、2 时，为切实执行清除信号处理，清除信号的幅度必须为 250μs 以上。

(2) 清除信号动作选择

根据伺服单元的状态，可通过 (Pn200 = n. □ X □□) 选择在什么时候清除位置偏差。

表 5-45 清除位置偏差选择参数设定表

参数	含义	生效时间	分类	
Pn200 (位置控制指令形态选择开关)	n. □ 0 □□ (出厂设定)	发生基极封锁 (伺服 OFF 及发出警报) 时清除位置偏差。	再次接通电源后	基本设定
	n. □ 1 □□	不清除位置偏差。清除时仅通过 CLR 输入信号清除位置偏差。		
	n. □ 2 □□	发生警报时清除位置偏差。		
	n. □ 3 □□	完全屏蔽 CLR 信号 (伺服断使能、拔除安全端子、报警仍可以清除位置偏差脉冲)		

5.5.3 指令脉冲输入倍率切换功能

可通过指令脉冲输入倍率切换输入信号 (/PSEL) 的 ON/OFF，将位置指令脉冲的输入倍率切换为 1 倍和 n 倍 (n=1 ~ 100)。可通过指令脉冲输入倍率切换的输出信号 (/PSELA) 确认倍率的切换。

表 5-46 指令脉冲输入倍率切换表

Pn218	指令脉冲输入倍率			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	位置 出厂设定		
	1-100	1	1	即时生效	基本设定

注：1. 请在位置指令脉冲为 0 的状态下，切换指令脉冲倍率。否则伺服电机可能会产生位置偏差，产生意外动作。

2. 请务必通过指令脉冲输入倍率切换的输出信号 (/PSELA) 确认后输入脉冲。

3. 进行程序 JOG 运行和高级自动调谐时此功能无效。

(1) 指令脉冲输入倍率切换时间图

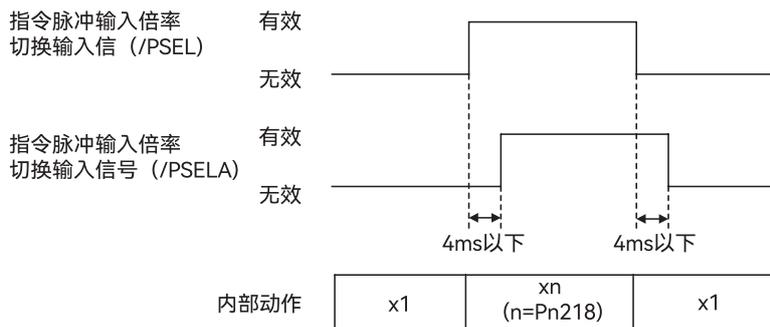


图 5-17 指令脉冲输入倍率时序图

(2) 输入信号的设定

使用指令脉冲输入倍率切换功能时，请使用 /PSEL 信号。

表 5-47 指令脉冲输入倍率切换表 (/PSEL)

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/PSEL	需进行分配	ON (闭合)	使指令脉冲输入倍率有效。
			OFF (断开)	使指令脉冲输入倍率无效。

5.5.4 电子齿轮比

电子齿轮是对上位装置输入指令 1 个脉冲单位的工件移动量进行设定的功能。可简单计算各指令的指令脉冲数。通过参数 Pn20E 与 Pn210 进行设定。

表 5-48 电子齿轮比设定表

Pn20E	电子齿轮比分子		位置	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1-1073741824	—	4	再次通电后	基本设定
Pn210	电子齿轮比分母		位置	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1-1073741824	—	1	再次通电后	基本设定

电机轴和负载侧的机器减速比为 n/m 时：

$$\text{电子齿轮比} \frac{B}{A} = \frac{Pn21E}{Pn210} = \frac{\text{编码器分辨率}}{\text{电机旋转一圈所需要脉冲数}} \times \frac{m}{n}$$

编码器分辨率可通过电机型号判断如下所示：

表 5-47 编码器分辨率判断表

符号	规格	编码器分辨率
A	17 位绝对型 (多圈)	131072 (2^{17})
D	23 位绝对型 (多圈)	8388608 (2^{23})

注：电子齿轮比设定范围： $0.001 \leq \text{电子齿轮比} (B/A) \leq \text{编码器分辨率} * 0.4$ ，不在范围内将发生“参数设定异常 (A.040) 警报”。

5.5.5 平滑功能


对脉冲输入指令进行滤波，使指令更加平滑。

表 5-49 Pn216、Pn217 滤波指令表

Pn216	位置指令加减速时间参数		位置	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-65535	0.1ms	0		
				变更后且电机停止后	基本设定
Pn217	位置指令移动平均时间		位置	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-10000	0.1ms	0		
				变更后且电机停止后	基本设定

Pn216 和 Pn217 作用如下：

表 5-50 Pn216、Pn217 滤波指令脉冲频率与时间关系表

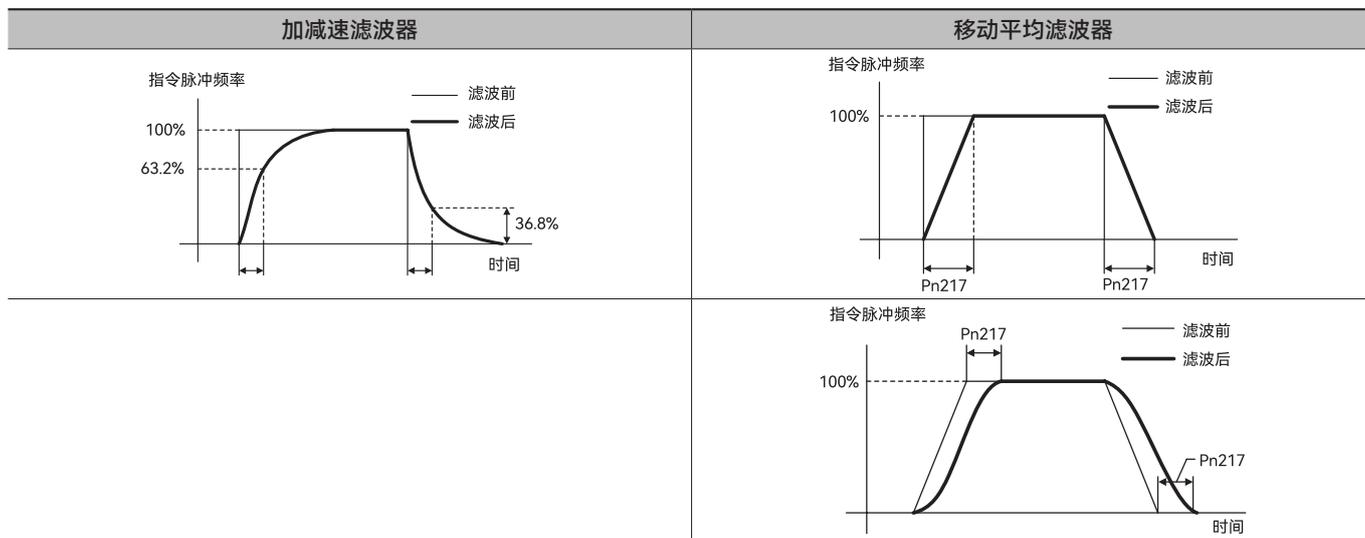

5.5.6 定位完成信号

位置控制时，表示上位指令脉冲数与伺服电机移动量偏差已小于 Pn522 设定值，用于确认上位装置确认定位已经完成。

表 5-51 定位完成信号输入表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/COIN	CN1-25,26	ON (闭合)	定位完成
			OFF (断开)	定位未完成

表 5-52 定位完成信号参数设定表

Pn522	定位完成幅宽		位置	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1-1073741824	1 个指令单位	7		
				即时生效	基本设定

注：1. 对最终精度没有影响。

2. 若设定值过大，在偏差较小时，可能会输出常时定位完成信号。请合理设置此参数。

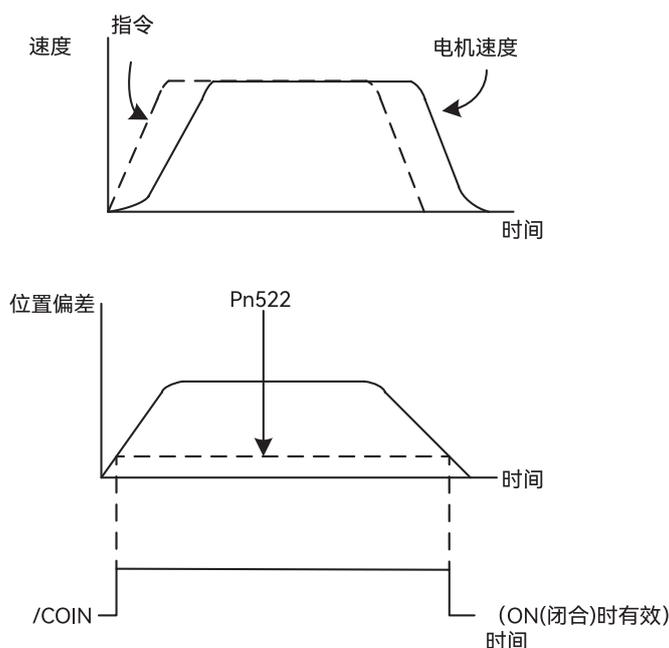


图 5-18 /COIN 信号的输出时间图

在位置偏差始终较小的情况下，可通过 Pn207.3 来变更 /COIN 信号的输出时间。

表 5-53 /COIN 输出时间参数设定表

参数	名称	含义	生效时间	分类	
Pn207 (位置控制指令形态选择开关)	n.0 □□□ (出厂设定)	/COIN 信号输出时间	位置偏差的绝对值低于定位完成幅宽 (Pn522) 时，输出 /COIN 信号。	再次接通电源后	基本设定
	n.1 □□□		位置偏差的绝对值低于定位完成幅宽 (Pn522)，且位置指令滤波后变为 0 时，输出 /COIN 信号。		
	n.2 □□□		位置偏差的绝对值小于定位完成幅宽 (Pn522) 且位置指令输入为 0 时输出 /COIN 信号。		

5.5.7 定位接近信号

位置控制时，上位装置在确认定位完成信号之前，可先接收定位接近信号，为定位完成之后的动作顺序做好准备。这样，可以缩短定位完成时动作所需的时间。

表 5-54 定位接近功能表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/NEAR	需要进行分配	ON (闭合)	到达定位完成接近点时输出。
			OFF (断开)	未到达定位完成接近点。

表 5-55 定位接近功能参数设定表

Pn524	NEAR信号范围			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	位置 出厂设定		
	1-1073741824	1 个指令单位	1073741824	即时生效	基本设定

PLC 指令脉冲数和伺服电机偏差低于设定值时输出此信号。设定值通常大于定位幅宽 (Pn522) 的值。

5.5.8 指令脉冲禁止功能

指令脉冲禁止功能是指在位置控制，该功能有效时，伺服单元进入无法接收指令脉冲输入的状态。

(1) 在出厂状态下使用此信号时 (Pn50A.0=0)

如果在出厂设定的状态下使用指令脉冲禁止功能，请设定 Pn000.1 = B，将 /P-CON 信号作为指令脉冲禁止信号使用。

表 5-56 指令脉冲计数功能表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/P-CON	CN-41 (出厂设定)	ON (闭合)	停止指令脉冲的计数。
			OFF (断开)	启动指令脉冲计数。

表 5-57 指令脉冲计数功能参数设定表

参数	含义	使用的输入信号	生效时间	分类
Pn000 (功能选择基本开关0)	n. □□ B □ 位置控制 - 带指令脉冲禁止功能的位置控制	/P-CON	再次接通电源后	基本设定

注：设定 Pn000.1 = B 时，/P-CON 信号只能用于指令脉冲禁止功能。

(2) 需要变更输入信号分配时 (Pn50A.0=1)

当 Pn000.1 = 1、5、7、8 的控制方式使用指令脉冲禁止功能时，请将 /INHIBIT 作为指令脉冲禁止信号进行分配。

表 5-58 指令脉冲计数功能表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/INHIBIT	需进行分配	ON (闭合)	停止指令脉冲的计数
			OFF (断开)	启动指令脉冲计数

表 5-59 指令脉冲计数 Pn000= n. □□ X □ 参数设定表

参数	含义	生效时间	分类	
Pn000 (功能选择基本开关0)	n. □□ 1 □ (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定	
	n. □□ 5 □			内部设定速度控制 - 位置控制
	n. □□ 7 □			位置控制 - 速度控制
	n. □□ 8 □			位置控制 - 转矩控制


5.5.9 编码器分频脉冲输出

编码器分频脉冲输出是在伺服单元内部处理编码器发出的信号，并以 90°相位差的 2 相脉冲 (A 相、B 相) 形态向外部输出的信号。在上位装置中作为位置反馈。

表 5-60 编码器分频脉冲输出表

种类	名称	连接端子	含义	备注
输出	PAO	CN1-33	编码器分频脉冲输出: A 相	通过 Pn212 设定的电机每旋转 1 圈的脉冲量。
	/PAO	CN1-34		
	PBO	CN1-35	编码器分频脉冲输出: B 相	
	/PBO	CN1-36		
	PCO	CN1-19	编码器分频脉冲输出: C 相	
	/PCO	CN1-20		

(1) 输出形态

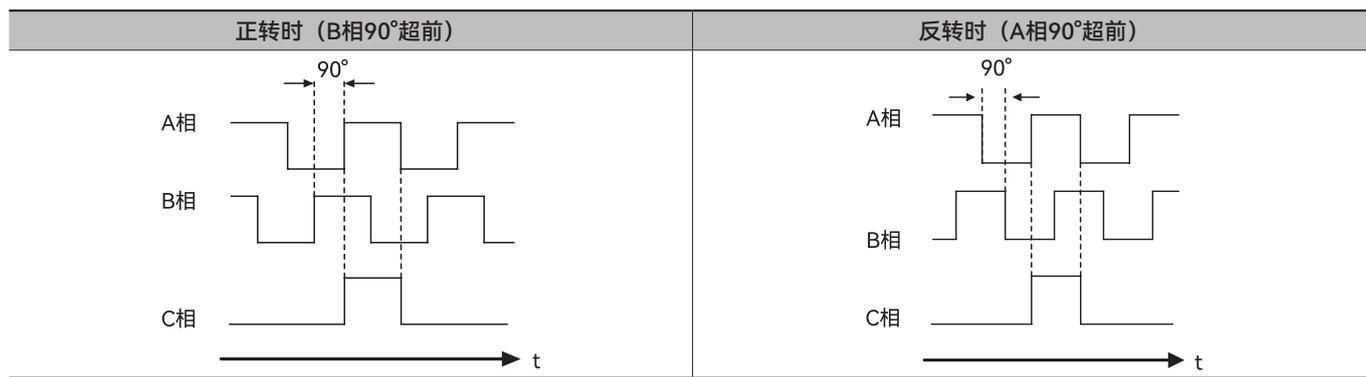

注：1. C 相（原点脉冲）的脉冲幅度随编码器分频脉冲数（Pn212）而变化，和 A 相幅度相同。

2. 反转模式（Pn000.0 = 1）的输出相位形态也如上图所示。

3. 通过伺服单元的 C 相脉冲输出执行机器的原点复归操作时，请先使伺服电机运行 2 圈以上，然后再操作。若无法执行此操作，请将伺服电机的速度设定在 600rpm 以下，然后再执行原点复归。速度在 600rpm 以上时，可能无法正确输出 C 相脉冲。

(2) 编码器分频脉冲输出的设定

表 5-61 编码器分频脉冲输出参数设定表

Pn212	编码器分频脉冲		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定	再次接通电源后	基本设定
	16-16383	1P /Rev	2048		

在伺服单元内部对来自编码器的每圈的脉冲数进行处理，分频后输出至 Pn212 的设定值。

编码器的分频脉冲输出数请根据机器及上位装置的系统规格进行设定。

编码器分频脉冲数的设定会因编码器的分辨率而受到限制。

注：编码器分频脉冲设定：

1. Pn212 < 编码器分辨率，否则会发生“分频脉冲输出设定异常（A.041）”。
2. 脉冲频率的上限约为 1.6Mpps。若不满足将发生“分频脉冲输出过速（A.511）”。

输出示例：Pn212=16 时

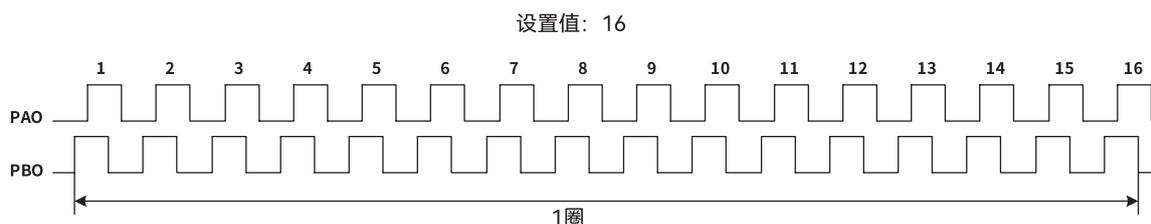


图 5-19 Pn212=16 时编码器分频脉冲

(3) Frequency Division Z Pulse Width Setting and Alignment

设置 Pn60A.0 Z 脉冲宽度设置，Z 脉冲宽度设置为 0 时，Z 脉冲宽度会与 AB 相脉冲宽度保持一致。设置为其它值，例如 32（十六进制，等于十进制的 50）此时 Z 脉冲宽度为 50 μ s。

目前宽度范围为 0-FF（16 进制），即 0-255（10 进制）设置 Pn60A.2 AB 反向设置为 0（A 超前 B）时，Z 脉冲将与 A 相对齐。

设置 Pn60A.2 AB 反向设置为 1（B 超前 A）时，Z 脉冲将与 B 相对齐。

表 5-62 分频输出脉冲参数设定表

参数	含义	生效时间	分类	
Pn60A	n. □□ XX Z 脉冲宽度设置 00-FF 表示宽度 0-255μs (若设置值小于 AB 相的脉宽则以实际 AB 相脉宽为准)	再次接通电源后	基本设定	
	n. □ 0 □ □ (出厂设定)			A 超前 B
	n. □ 1 □ □			B 超前 A

5.5.10 旋转圈数上限值设定

旋转圈数上限值可用于转台等回转体的位置控制。例如，假设有一种机器，其转台仅作单向运动，如下图所示。



图 5-20 转台仅作单向运动

由于只能朝一个方向旋转，因此经过一定时间后，其旋转圈数总会超过绝对值编码器所能计数的上限值。此时，为了使电机的旋转圈数与转台的旋转圈数保持整数比，避免产生小数，就需使用旋转圈数上限值。

对于上图中齿轮比为 n:m 的机器，m 值减 1 的值就是旋转圈数上限值 (Pn205) 的设定值。

$$\text{旋转圈数上限值 (Pn205)} = m - 1$$

假设 m=100、n=3，则转台旋转圈数和电机旋转圈数的关系如下图所示。

在 Pn205 中设定“99”。

$$Pn205 = 100 - 1 = 99。$$


表 5-63 旋转圈数上限参数设定表

Pn205	旋转圈数上限值		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定	再次接通电源后	基本设定
	0-65535	1Rev	65535		

该设定只在使用绝对值编码器时有效。出厂设定被变更为其他设定时，数据的变化如下图所示。

I 如果旋转量数据为 0，电机向负方向旋转，则旋转量数据变为 Pn205 的设定值。

II 如果旋转量数据为 Pn205 的设定值、电机向正方向旋转，则旋转量数据变为 0。请在 Pn205 中设定所需的旋转量数值 -1 的值。

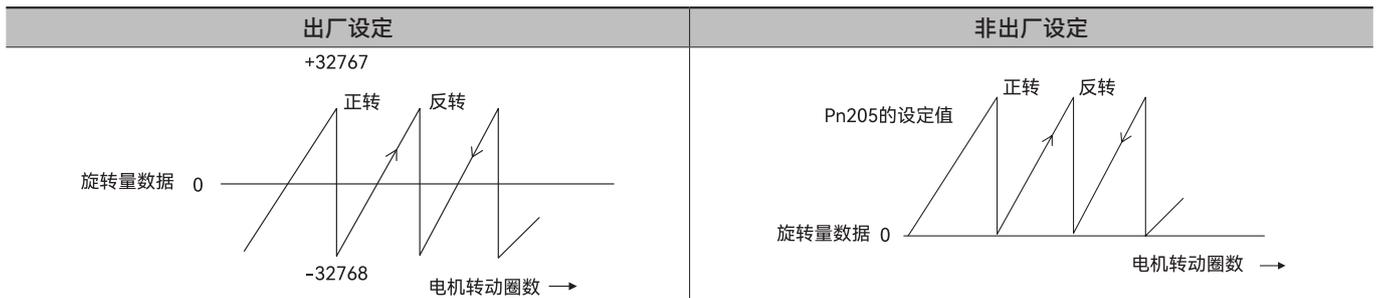

5.5.11 显示旋转圈数上限值不一致警报 (A.CC0) 时

通过 Pn205 变更旋转圈数上限的设定值时，由于与编码器侧旋转圈数上限值不同，将显示“旋转圈数上限值不一致 (A.CC0)”警报。

表 5-64 旋转圈数上限值不一致 (A.CC0) 警报表

显示	名称	警报代码输出			含义
A.CC0	编码器多旋转圈数上限值不一致	AL01	AL02	AL03	编码器和伺服单元的多旋转圈数上限值不一致
		ON(L)	OFF(H)	ON(L)	

若显示警报，请按以下步骤使编码器内部的旋转圈数上限值与 Pn205 的设定值一致。

- (1) 在面板按 \textcircled{M} 键选择辅助功能 Fn000，面板显示“ Fn000 ”。
- (2) 按下 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键，面板显示为“ Fn013 ”。
- (3) 按 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，面板显示为“ PGSEt ”。
- (4) 按 \textcircled{M} 键使绝对值编码器的多旋转圈数上限值和 Pn205 的设定值一致，完成后面板显示“ donE ”闪烁约 1 秒。
- (5) “doNE”闪烁显示完成后，返回面板显示“ PGSEt ”。
- (6) 按 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，返回辅助功能面板显示“ Fn013 ”。
- (7) 为了使设置生效，请重新连接伺服单元电源。

5.5.12 用户位置反馈根据电子齿轮比自动切换

位置模式下，用户位置反馈会根据电子齿轮比的变化而变化（使用绝对值编码器）。

例

1. 调整电子齿轮比 Pn20E: 8388608 Pn210: 10000
2. 使用第 36 种回原方式回原，回原后 Un1F9 用户位置反馈将显示 0;
3. 转动电机半圈，Un1F9 将显示 5000 左右
4. 调整电子齿轮比 Pn20E: 8388608 Pn210: 5000（分母调整为原来一半）。
5. 伺服复位后，Un1F9 将显示 2500 左右，为复位前的一半，随电子齿轮比的变化而变化。

5.6 转矩控制

通过 Pn000.1 来选择转矩控制。

表 5-65 转矩指令信号的输入规格表

参数	含义	生效时间	分类
Pn000	n. □□ 2 □	再次接通电源后	基本设定

5.6.1 转矩指令信号的输入规格

电机转矩与电压成正比。最大输入电压 DC±10V。

表 5-66 转矩指令输入信号说明表

种类	名称	连接端子	含义
输入	T-REF	CN1-9	转矩指令输入信号
	SG	CN1-10	转矩指令输入信号接地。

注：1. Pn400=0003.0: 3.0V 时，电机对应额定转矩。（出厂设定）。

2. Pn300 数值为“30”，但操作器显示为“0003.0”。

5.6.2 转矩指令输入增益的设定

通过 Pn400 来设定使伺服电机的转矩为额定值的转矩指令（V-REF）的模拟量电压值。

表 5-67 转矩指令输入增益的参数设置表

Pn400	转矩指令输入增益		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	10-100	0.1V	30 (3.0V)		

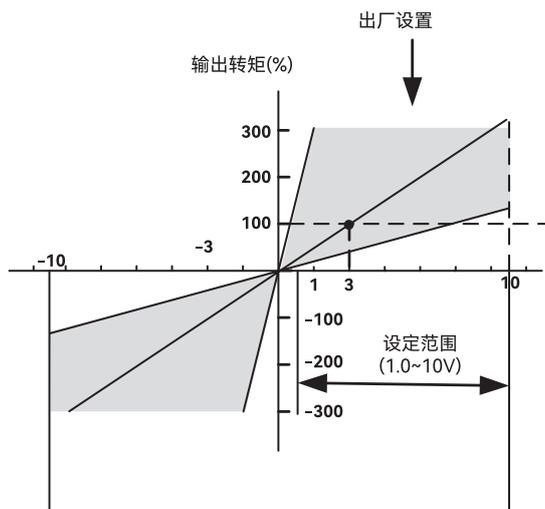


图 5-21 转矩指令输入增益图

注：若长时间运行在额定转矩以上可能会引发过载（瞬时最大）警报（A.710）或过载（连续最大）警报（A.720）。

5.6.3 转矩指令偏置调整

使用转矩控制时可能会发生零漂，即使指令为 0V，伺服电机也有可能微速旋转。

此时可通过指令偏置的自动调整（Fn009）或指令偏置的手动调整（Fn00B）消除零漂。

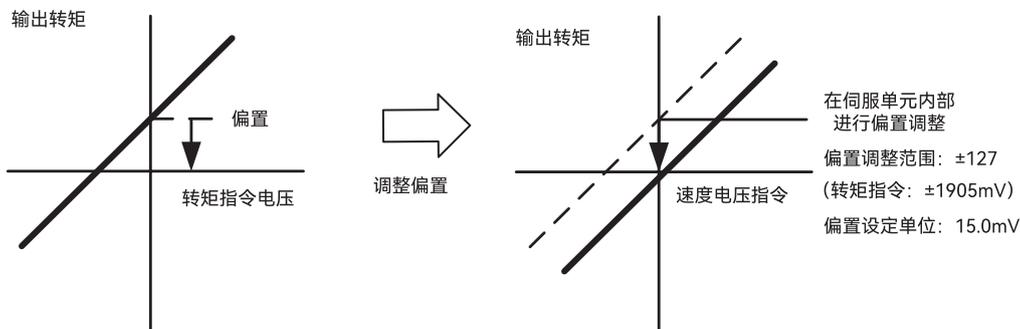


图 5-22 转矩指令调整偏差图

注：需在以下情况下进行调整：

1. 参数禁止写入功能 (Fn010) 未设为“禁止写入”。

2. 伺服就绪状态且为 OFF 状态。

Fn009, Fn00B 操作流程如下:

指令偏置的自动调整 (Fn009) 操作步骤:

- (1) 使伺服 OFF, 从上位装置或外部回路输入 0V 指令电压。
- (2) 在面板按 (M) 键选择辅助功能 Fn000, 面板显示“Fn000”。
- (3) 按下 (▲) 或 (▼) 键, 面板显示为“Fn009”。
- (4) 按 (S) 键约 1 秒钟, 面板显示为“REF_o”。
- (5) 按 (M) 键后, 面板显示“donE”闪烁约 1 秒后, 面板显示“REF_o”。
- (6) 按 (S) 键约 1 秒钟, 返回辅助功能面板显示“Fn009”。

手动调整指令偏置 (Fn00B) 操作步骤:

- (1) 在面板按 (M) 键选择辅助功能 Fn000, 面板显示“Fn000”。
- (2) 按下 (▲) 或 (▼) 键, 面板显示为“Fn00b”。
- (3) 按 (S) 键后, 面板显示“-tr9”。(设定为禁止写入时, 面板显示“no_nP”约闪烁 1 秒钟。请通过 Fn010 设定为可写入状态)。
- (4) 使伺服 ON, 面板显示“-tr9”。
- (5) 按 (S) 键约 1 秒钟, 显示当前的偏置量。
- (6) 按下 (▲) 或 (▼) 键, 调整偏置量。
- (7) 按 (M) 键后, 面板显示“donE”闪烁, 然后切换显示“-tr9”。
- (8) 按 (S) 键约 1 秒钟, 返回辅助功能面板显示“Fn00b”。

5.6.4 转矩指令滤波器

向模拟量转矩指令 (T-REF) 输入施加 1 次延迟滤波, 使转矩指令平滑的功能。


注: 通常无需变更, 若设定过大, 响应性会降低。

表 5-68 T-REF 滤波时间常数的参数设定表

Pn415	T-REF 滤波时间常数		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定	即时生效	基本设定
	0-65535	0.01ms	0		

5.6.5 转矩控制时的速度限制

转矩控制时电机输出恒转矩, 若不进行速度限制, 伺服电机速度将大幅增加, 这种情况下需对速度进行限制。

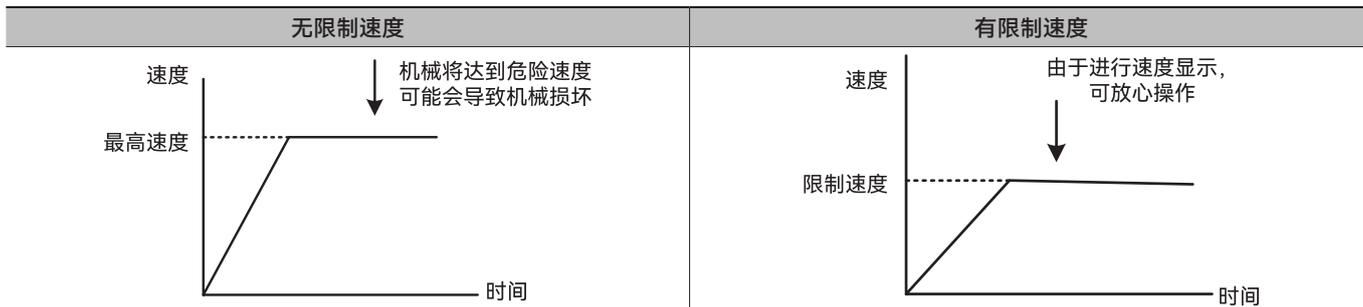

注：根据电机的负载条件，电机的限制速度与设定值之间会有一定差距。

(1) 速度限制输出信号

电机速度在受到限速后输出的信号如下所示。

表 5-69 电机速度限制输出信号表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输出	/VLT	需要进行分配	ON (闭合)	电机速度受限
			OFF (断开)	电机速度未受限

(2) 速度限制值的选择

速度限制方式通过 Pn002.1 来选择。

表 5-70 速度限制值的参数设定表

参数	名称	含义	生效时间	分类
Pn002	n. □□ 0 □ (出厂设定)	将通过 Pn407 设定的值作为速度限制值 (内部速度限制功能)	再次接通电源后	基本设定
	n. □□ 1 □	将 V-REF (CN1-5、6) 作为外部速度限制输入信号使用，通过 V-REF 的输入电压和 Pn300 的设定值进行速度限制 (外部速度限制功能)		

I 内部速度限制:

通过 Pn002.1 选择内部速度限制功能后，通过 Pn407 设定电机最高速度的限制值。

另外，还可以通过 Pn408.1 从“电机最高速度”和“过速警报检出速度”中选择用于速度限制值的速度。将速度限制为与电机最高速度相等的速度时，请选择“过速警报检出速度”。

表 5-71 转矩控制时的速度限制参数设定表

Pn407	转矩控制时的速度限制			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	转矩		
	0-10000	rpm	出厂设定 10000	即时生效	基本设定

注：即使设定值超过所用伺服电机的最高速度，实际速度也会限制为所用伺服电机的最高速度或过速警报检出速度。

表 5-72 转矩内部速度限制参数设定表

参数	名称	含义	生效时间	分类
Pn408	n. □□ 0 □ (出厂设定)	速度限制值使用“电机最高速度”和 Pn407 设定值中较小的值	再次接通电源后	基本设定
	n. □□ 1 □	速度限制值使用“过速警报检出速度”和 Pn407 设定值中较小的值		

II 外部速度限制:

通过 Pn002.1 选择外部速度限制功能后，通过 V-REF 输入信号及 Pn300 进行设定。

转矩控制时，电机速度限制值以模拟量指令进行控制。

表 5-73 外部速度限制输入表

种类	名称	连接端子	含义
输入	V-REF	CN1-5	外部速度限制输入
	SG	CN1-6	外部速度限制输入信号接地。

注：1. Pn002.1 = 1 时，来自 V-REF 的速度限制输入和 Pn407 的设定值中较小的值有效。

2. 限制值输入的电压值取决于 Pn300 的设定值，与极性无关。

3. Pn300 = 6.00 (出厂设定) 时, 如果向 V-REF (CN1-5、-6) 中输入 6V, 将被限速为所用伺服电机的额定速度。

表 5-74 速度指令输入增益表

Pn300	速度指令输入增益		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	150-3000	0.01V	600 (6.00V)	即时生效	基本设定

5.6.6 外部IO控制转矩模式时的方向切换

转矩控制时, 可通过设定 Pn51F.0 分配输入信号, 控制输入模拟量极性进行方向切换。

需设定 Pn50A.0=1, 否则此功能不生效。

表 5-75 Pn51F.0 外部 IO 控制转矩输入模拟量极性设定表

种类	名称	连接端子	状态	含义
输入	外部 IO 控制转矩输入模拟量极性	需分配	ON (闭合)	模拟量极性取反
			OFF (断开)	模拟量极性不变

通过内部或外部指令伺服使能, 外部给模拟量电压使电机运行 (CN1-9,10), 当外部输入信号 Pn51F.0 发生改变时, 电机反转。

5.7 内部设定速度控制

内部设定速度控制是在伺服单元内部的参数中设定最多 3 种电机速度, 通过外部输入信号从中选择速度和旋转方向进行速度控制运行的功能, 无需 PLC。

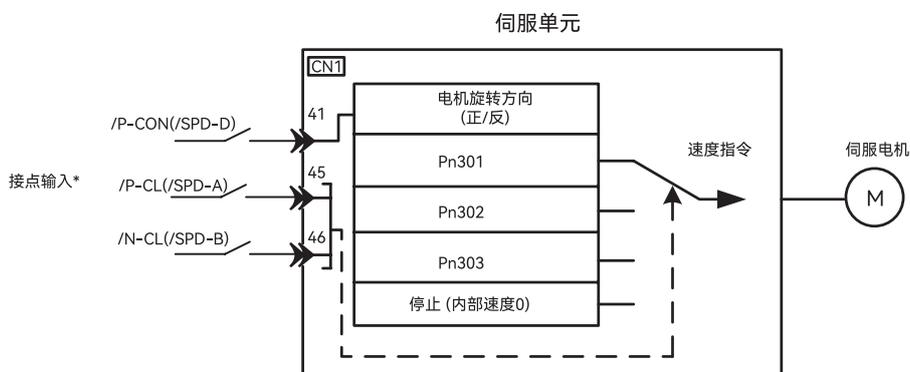


图 5-23 内部设定速度控制图

5.7.1 内部设定速度控制输入信号设定

分配给 /SPD-D、/SPD-A、/SPD-B 的输入信号使用时, 请将参数 Pn50A.0=1, 允许自定义规划 IO 功能。

表 5-76 /SPD-D、/SPD-A、/SPD-B 的输入信号表

种类	名称	连接端子	含义
输入	/P-CON	CN1-41	切换伺服电机的旋转方向。
	(/SPD-D)	需要分配	
	/P-CL	CN1-45	选择内部设定速度。
	(/SPD-A)	需要分配	
	/N-CL	CN1-46	选择内部设定速度。
	(/SPD-B)	需要分配	

5.7.2 内部设定速度控制的选择

内部设定速度控制通过 Pn000.1 来选择。

表 5-77 内部设定速度控制模式选择表

参数	含义	生效时间	分类
Pn000	n. □□ 3 □	再次接通电源后	基本设定

5.7.3 内部设定速度相关参数

表 5-78 内部设定速度控制模式选择表

Pn301	内部设定速度1			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	速度		
	0-10000	rpm	出厂设定 100	再次接通电源后	基本设定
Pn302	内部设定速度2			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	速度		
	-10000-10000	rpm	出厂设定 200	即时生效	基本设定
Pn303	内部设定速度3			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	速度		
	0-10000	rpm	出厂设定 300	即时生效	基本设定

5.7.4 内部设定速度选择

可以通过输入信号的 ON/OFF 组合来选择内部设定速度。使用的输入信号用以下两类。

(1) 使用 /P-CON、/P-CL、/N-CL 三种输入信号时【出场设定】

表 5-79 使用 /P-CON、/P-CL、/N-CL 内部设定速度选择表

输入信号			电机旋转方向	运行速度
/P-CON	/P-CL	/N-CL		
OFF	OFF	OFF	正转	内部速度 0 停止
	OFF	ON		以 Pn301 设定速度运行
	ON	ON		以 Pn302 设定速度运行
	ON	OFF		以 Pn303 设定速度运行
ON	OFF	OFF	反转	内部速度 0 停止
	OFF	ON		以 Pn301 设定速度运行
	ON	ON		以 Pn302 设定速度运行
	ON	OFF		以 Pn303 设定速度运行

(2) 使用 /SPD-D、/SPD-A、/SPD-B 三种输入信号时

表 5-80 使用 /SPD-D、/SPD-A、/SPD-B 内部设定速度选择表

输入信号			电机旋转方向	运行速度
/SPD-D	/SPD-A	/SPD-B		
OFF	OFF	OFF	正转	内部速度 0 停止
	OFF	ON		以 Pn301 设定速度运行
	ON	ON		以 Pn302 设定速度运行
	ON	OFF		以 Pn303 设定速度运行

ON	OFF	OFF	反转	内部速度 0 停止
	OFF	ON		以 Pn301 设定速度运行
	ON	ON		以 Pn302 设定速度运行
	ON	OFF		以 Pn303 设定速度运行

若控制方式为切换方式 (Pn000.1=4、5、6)，当 /P-CL 和 /N-CL 信号都为 OFF 时，可能会执行控制方式的切换。

以下以 Pn000.1=5[内部设定速度控制 (接点指令) <-> 位置控制 (脉冲序列指令)] 的设定为例进行说明。

顺控信号的分配为出厂设定时 (Pn50A.0=0)

表 5-81 Pn000.1=5，Pn50A.0=0 时控制方式切换选择表

输入信号		运行速度
/P-CL	/N-CL	
OFF	OFF	以脉冲序列输入指令 (位置控制) 运行
OFF	ON	以 Pn301 设定速度运行
ON	ON	以 Pn302 设定速度运行
ON	OFF	以 Pn303 设定速度运行

顺控信号的分配不为出厂设定时 (Pn50A.0=1)

表 5-82 Pn000.1=5，Pn50A.0=1 时控制方式切换选择表

输入信号			运行速度
/SPD-D;	/SPD-A	/SPD-B	
OFF	OFF	OFF	通过内部速度 0 停止
OFF	ON	OFF	以 Pn301 设定速度运行
ON	ON	OFF	以 Pn302 设定速度运行
ON	OFF	OFF	以 Pn303 设定速度运行
-	-	ON	以脉冲序列输入指令 (位置控制) 运行

注：要切换控制方式，需要对 /C-SEL 信号进行分配。有关分配的方法，请参照“2.6.3 输入信号的分配”。

5.7.5 运行示例

内部设定速度控制时的运行示例如下所示。该运行示例是内部设定速度控制和软起动组合使用时的运行方法。使用软起动功能，可以减轻速度切换时的冲击。

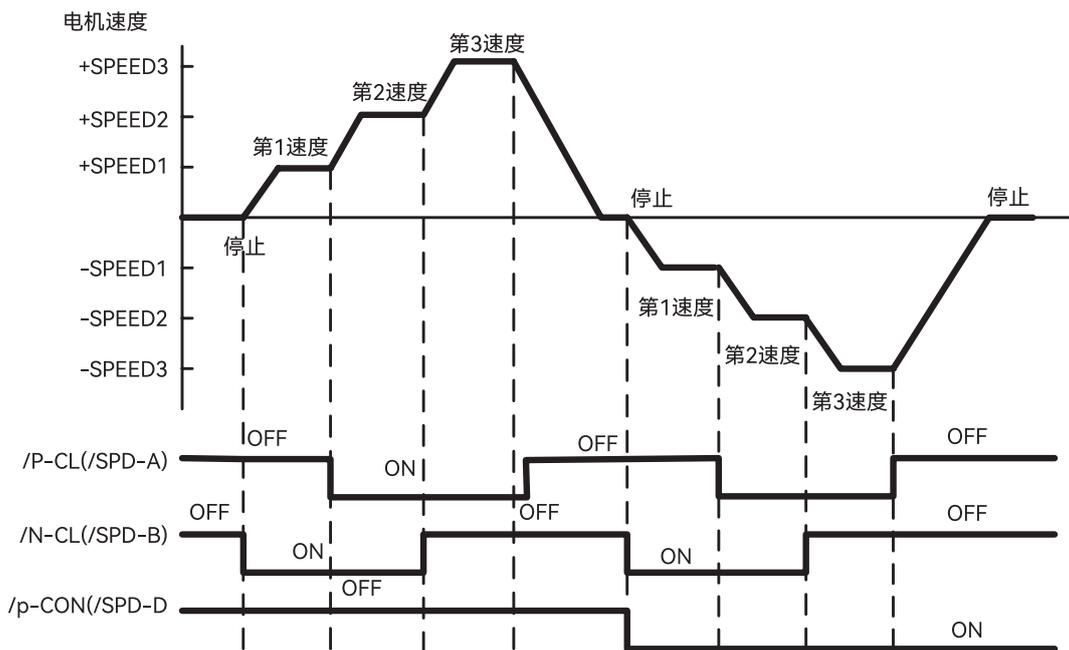


图 5-24 内部设定速度控制和软起动组合使用时的运行方法图

5.8 控制方式组合的选择

伺服单元可从各种控制方式中组合两种方式，并切换使用。控制方式通过 Pn000.1 来选择。下面对切换方法及切换条件进行说明。

表 5-83 控制组合方式参数设定表

参数	含义	生效时间	分类
Pn000 (功能选择基本开关 0)	n. □□ 4 □	再次接通电源后	再次接通电源后
	n. □□ 5 □		
	n. □□ 6 □		
	n. □□ 7 □		
	n. □□ 8 □		
	n. □□ 9 □		
	n. □□ A □		
n. □□ B □	位置控制 - 带指令脉冲禁止功能的位置控制		

5.8.1 和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = 4、5、6)

和内部设定速度控制进行切换组合的条件如下所示。

在出厂设定状态下使用输入信号的分配时 (Pn50A.0 = 0)

可通过 /P-CL、/N-CL 信号来切换控制方式和内部设定速度。

表 5-84 /P-CL、/N-CL 信号切换表

输入信号			Pn000.1 的设定和动作		
/P-CON (CN1-41)	/P-CL (CN1-45)	/N-CL (CN1-46)	n. □□ 4 □	n. □□ 5 □	n. □□ 6 □
OFF	OFF	OFF	速度控制	位置控制	转矩控制
	OFF	ON	以 Pn301 设定的速度 1 正转。		
	ON	ON	以 Pn302 设定的速度 2 正转。		
	ON	OFF	以 Pn303 设定的速度 3 正转。		
ON	OFF	OFF	速度控制	位置控制	转矩控制
	OFF	ON	以 Pn301 设定的速度 1 反转。		
	ON	ON	以 Pn302 设定的速度 2 反转。		
	ON	OFF	以 Pn303 设定的速度 3 反转。		

即使在电机旋转中，也可将速度控制、位置控制或转矩控制切换成内部设定速度控制。

内部速度控制 + 软起动位置控制的运行示例如下所示。

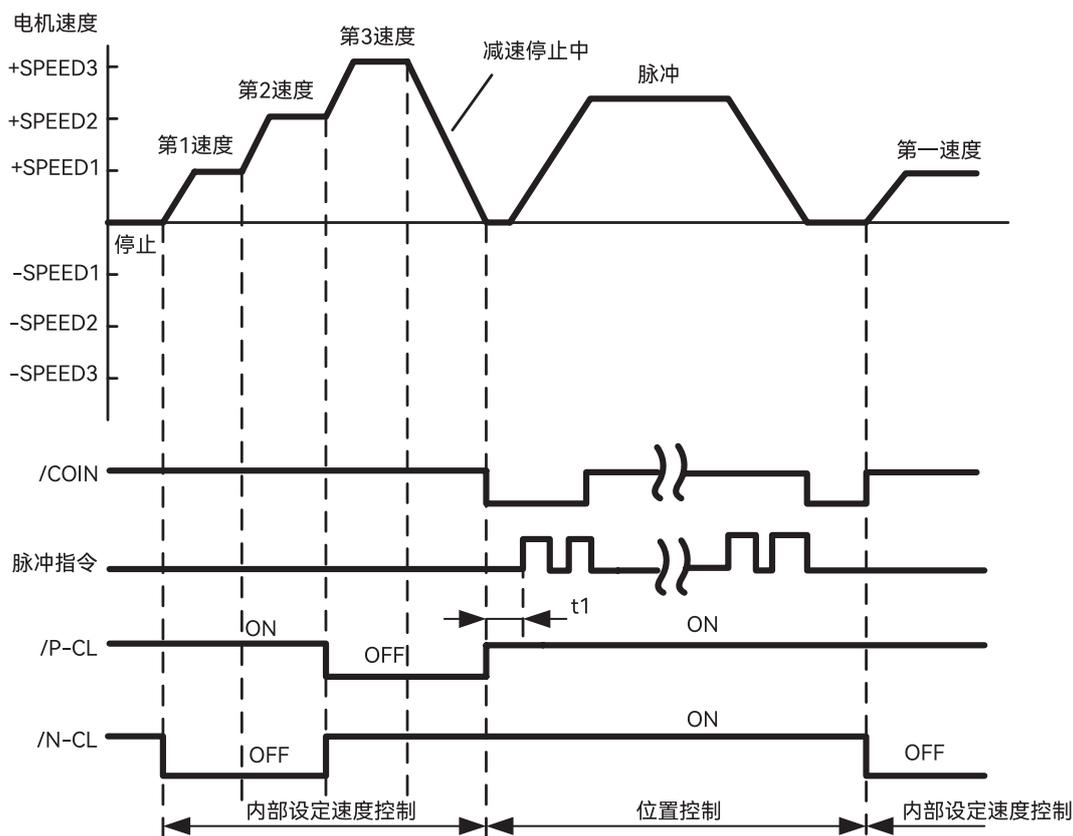


图 5-25 内部速度控制 + 软启动位置控制的运行图

注：1. t_1 的值不因是否使用软启动功能而受到影响。/P-CL、/N-CL 的读取最大会产生 2ms 的延时。

2. 内部设定速度控制→位置控制的切换在 Pn306 设定的减速时间内使电机减速停止后，切换到位置控制。

需要变更输入信号的分配时 (Pn50A.0 = 1)

通过 /C-SEL 信号的 ON/OFF 切换控制方式：

表 5-85 /C-SEL 信号的 ON/OFF 切换控制表

种类	名称	连接端子	输出状态	Pn000.1 的设定和控制方式		
				n. □□ 4 □	n. □□ 5 □	n. □□ 6 □
输出	/C-SEL	需进行分配	ON (闭合)	速度控制	位置控制	转矩控制
			OFF (断开)	内部设定速度控制	内部设定速度控制	内部设定速度控制

内部设定速度控制 (/C-SEL 信号 OFF) 的运行方式如下所示：

表 5-86 内部设定速度控制 (/C-SEL 信号 OFF) 的运行方式表

输入信号			运行速度
/SPD-D	/SPD-A	/SPD-B	
OFF	OFF	OFF	内部速度 0 停止
	OFF	ON	以 Pn301 设定速度运行
	ON	ON	以 Pn302 设定速度运行
	ON	OFF	以 Pn303 设定速度运行
ON	OFF	OFF	内部速度 0 停止
	OFF	ON	以 Pn301 设定速度运行
	ON	ON	以 Pn302 设定速度运行
	ON	OFF	以 Pn303 设定速度运行

注：需要进行 /SPD-D、/SPD-A、/SPD-B 信号的分配。可通过 Pn50C.0 ~ 2 分配给端子。

5.8.2 和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = 7、8、9)

表 5-87 输入信号的分配为出厂设定表 (Pn50A.0 = 0)

种类	名称	连接端子	输出状态	Pn000.1 的设定和控制方式		
				n. □□ 7 □	n. □□ 8 □	n. □□ 9 □
输入	/P-CON	CN1-41	ON (闭合)	速度控制	转矩控制	速度控制
			OFF (断开)	位置控制	位置控制	转矩控制

表 5-88 变更输入信号的分配表 (Pn50A.0 = 1)

种类	名称	连接端子	输出状态	Pn000.1 的设定和控制方式		
				n. □□ 7 □	n. □□ 8 □	n. □□ 9 □
输入	/C-SEL	需进行分配	ON (闭合)	速度控制	转矩控制	速度控制
			OFF (断开)	位置控制	位置控制	转矩控制

5.8.3 和内部设定速度控制的切换 (Pn000.1 = A、B)

表 5-89 输入信号的分配为出厂设定表 (Pn50A.0 = 0)

种类	名称	连接端子	输出状态	Pn000.1 的设定和控制方式	
				n. □□ A □	n. □□ B □
输入	/P-CON	CN1-41	ON (闭合)	带零钳位固定功能的速度控制	带指令脉冲禁止功能的位置控制
			OFF (断开)	速度控制	位置控制

表 5-90 变更输入信号的分配表 (Pn50A.0 = 1)

种类	名称	连接端子	输出状态	Pn000.1 的设定和控制方式	
				n. □□ 7 □	n. □□ 8 □
输入	/ZCLAMP	需进行分配	ON (闭合)	带零钳位固定功能的速度控制	-
			OFF (断开)	速度控制	-
	/INHIBIT		ON (闭合)	-	带指令脉冲禁止功能的位置控制
			OFF (断开)	-	位置控制

5.9 转矩限制的选择

出于保护机器等目的，可以对输出转矩进行限制。转矩限制有以下四种方式。

若设定限制值超过了最大转矩，实际转矩将限制在最大转矩内。

表 5-91 转矩限制方式表

限制方式	内容
内部转矩限制	通过参数始终对转矩进行限制。
外部转矩限制	通过来自上位装置的输入信号对转矩进行限制。
基于模拟量指令的转矩限制	通过模拟量指令任意对转矩进行限制。
基于外部转矩限制 + 模拟量指令的转矩限制	同时使用外部输入信号转矩限制和模拟量指令转矩限制。

5.9.1 内部转矩限制

内部转矩限制是通过参数对最大输出转矩始终进行限制的限制方式。


设定单位为电机额定转矩百分比。

若设置过小，会引起加减速时转矩不足。

表 5-92 内部转矩限制参数设定表

Pn402	正转转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	800	即时生效	基本设定
Pn403	反转转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	800	即时生效	基本设定

转矩波形效果若下所示：

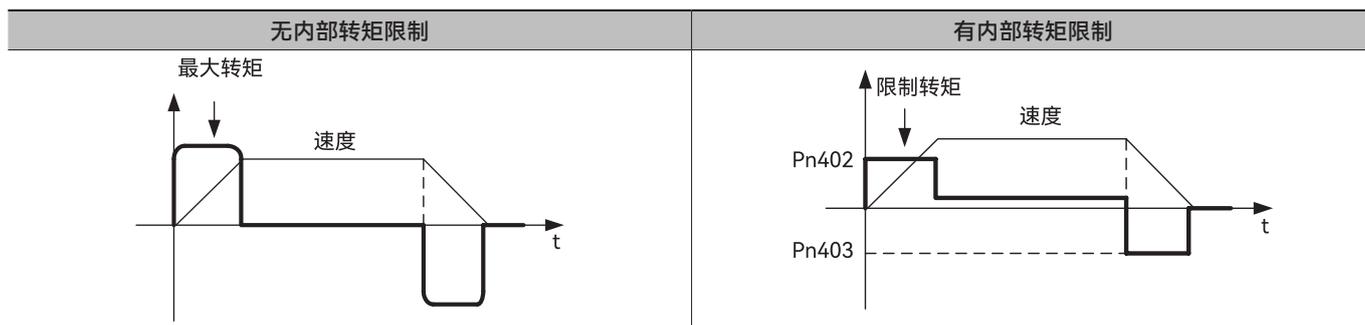

5.9.2 外部转矩限制

外部转矩限制是指通过上位装置的输入信号对转矩进行限制的方式。

(1) 外部转矩限制输入信号

表 5-93 外部转矩限制信号表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/P-CL	CN1-45 (出厂设定)	ON (闭合)	使正转侧外部转矩限制为 ON。 限制值：Pn402、Pn404 的设定值中较小的值。
			OFF (断开)	使正转侧外部转矩限制为 OFF。 限制值：Pn402。
输入	/N-CL	CN1-46 (出厂设定)	ON (闭合)	使反转侧外部转矩限制为 ON。 限制值：Pn403、Pn405 的设定值中较小的值。
			OFF (断开)	使反转侧外部转矩限制为 OFF。 限制值：Pn403。

(2) 外部转矩限制输入信号

表 5-94 外部转矩限制输入相关参数表


Pn402	正转转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	800	即时生效	基本设定
Pn403	反转转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	800	即时生效	基本设定
Pn404	正转外部转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	100	即时生效	基本设定

Pn405	反转外部转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定	即时生效	基本设定
	0-800	1%	100		

(3) 外部限制时的转矩变化

以 Pn000.0 = 0 (CCW 为正转) 时的方向作为电机旋转方向。

表 5-95 外部限制时的转矩变化表

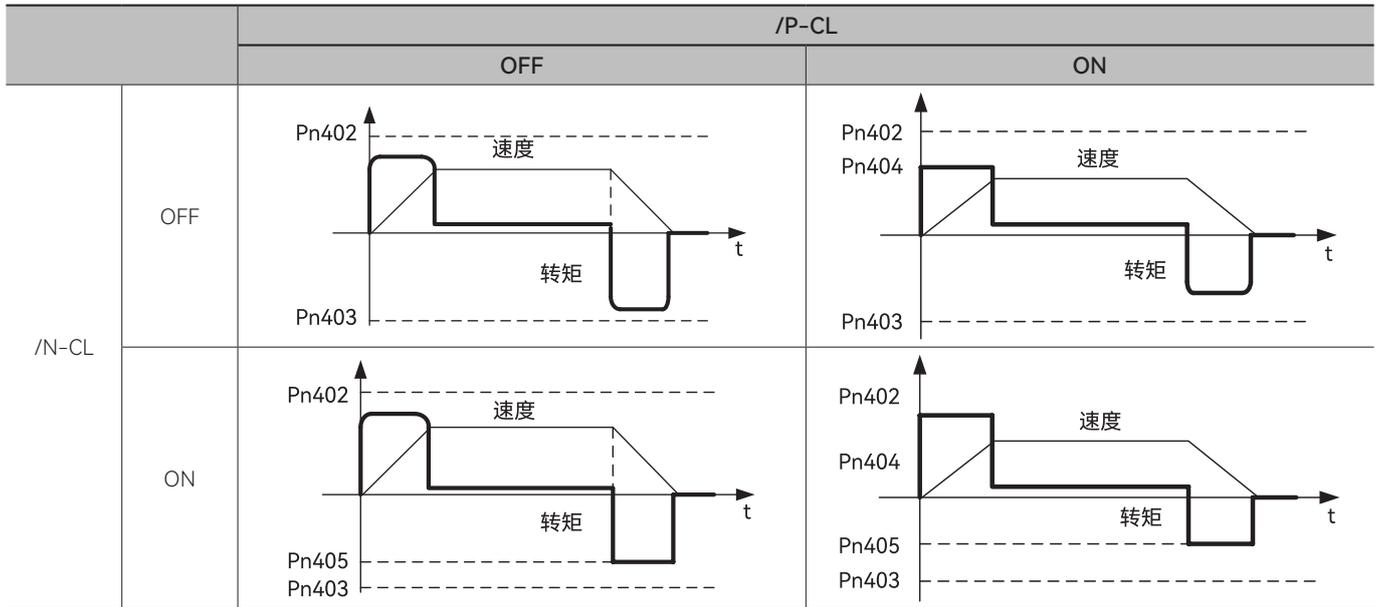

5.9.3 基于模拟量的转矩限制

基于模拟量指令的转矩限制是将 T-REF (CN1-9、10) 用作模拟量指令输入端子, 任意对转矩进行限制的方法。

限制为模拟量指令的转矩限制值和 Pn402、Pn403 的转矩限制值中较小的值。

表 5-96 模拟量转矩参数设定表

参数	含义	生效时间	分类
Pn002	n. □□□ 1 将 T-REF 端子用作外部转矩限制输入端子。	再次接通电源后	基本设定

注: 1. 不能在转矩控制模式下使用。

2. 用于转矩限制的模拟量指令的输入电压没有极性, 取电压绝对值进行正反转转矩限制。

(1) 基于模拟量的转矩限制的输入信号

进行模拟量转矩限制时输入信号如下表所示。

表 5-97 进行模拟量转矩限制时输入信号表

种类	名称	连接端子	含义
输入	T-REF	CN1-9	转矩指令输入信号
	SG	CN1-10	转矩指令输入信号接地。

(2) 基于模拟量的转矩限制相关参数

进行模拟量转矩限制时相关参数如下表所示。

表 5-98 进行模拟量转矩限制时相关参数表

Pn400	转矩指令输入增益		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	10-100	1%	30		
Pn402	正转转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	800		
Pn403	反转转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	800		
Pn415	T-REF 滤波时间常数		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-65535	0.01ms	0		

5.9.4 基于外部转矩限制和模拟量指令的转矩限制

同时使用外部输入信号和模拟量指令进行转矩限制的方式。

在 /P-CL (或 /N-CL) 信号 ON 时, 以模拟量指令和 Pn404 (或 Pn405) 的设定值中较小的值进行转矩限制。

表 5-99 外部转矩限制输入表

参数	含义	生效时间	分类
Pn002	n. □□□ 3	/P-CL、N-CL 有效时, 将 T-REF 端子用作外部转矩限制输入端子。再次接通电源后	基本设定

注: 不能转矩控制模式下使用。

(1) 输入信号

模拟量指令转矩限制时的输入信号如下所示:

表 5-100 外部转矩限制时的输入信号表

种类	名称	连接端子	含义
输入	T-REF	CN1-9	转矩指令输入信号。
	SG	CN1-10	转矩指令输入信号接地。

表 5-101 外部转矩限制时的输入信号表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输入	/P-CL	CN1-45 (出厂设定)	ON (闭合)	使正转侧外部转矩限制为 ON。 限制值: 模拟量指令、Pn402、Pn404 的设定值中较小的值。
			OFF (断开)	使正转侧外部转矩限制为 OFF。 限制值: Pn402。
输入	/N-CL	CN1-46 (出厂设定)	ON (闭合)	使反转侧外部转矩限制为 ON。 限制值: 模拟量指令、Pn403、Pn405 的设定值中较小的值。
			OFF (断开)	使反转侧外部转矩限制为 OFF。 限制值: Pn403。

(2) 相关参数

表 5-102 与外部转矩限制 + 模拟量指令转矩限制相关的参数表

Pn400	转矩指令输入增益		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	10-100	0.1V	30 (3.0V)		
Pn402	正转转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	800		
Pn403	反转转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	800		
Pn404	正转外部转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	100		
Pn405	反转外部转矩限制		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-800	1%	100		
Pn415	T-REF 滤波时间常数		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-65535	0.01ms	0		

5.9.5 转矩限制的确认信号

当电机为转矩限制状态时输出此信号。

表 5-103 当电机为转矩限制状态时输出信号表

种类	名称	连接端子	输出状态	含义
输出	/CLT	需要进行分配	ON (闭合)	电机输出转矩受限。
			OFF (断开)	电机输出转矩未受限。

5.10 安全功能

安全回路 (STO)

为了保护作业人员免受机器活动部位危险动作的伤害，降低使用机器时的风险，提高其安全性，本伺服单元内置了安全功能。特别是因机械维护而必须在防护罩被打开的危险区域作业时，该功能可以防止机械发出危险动作。

5.10.1 硬接线基极封锁 (HWBB) 功能

硬接线基极封锁功能 (以下简称 HWBB 功能) 是指通过硬接线切断电机电流的安全功能。

通过分别连接在 2 个通道的输入信号上的独立回路来阻止控制电机电流的功率模块的驱动信号，可以使功率模块 OFF，切断电机电流 (请参照下面的回路图)。

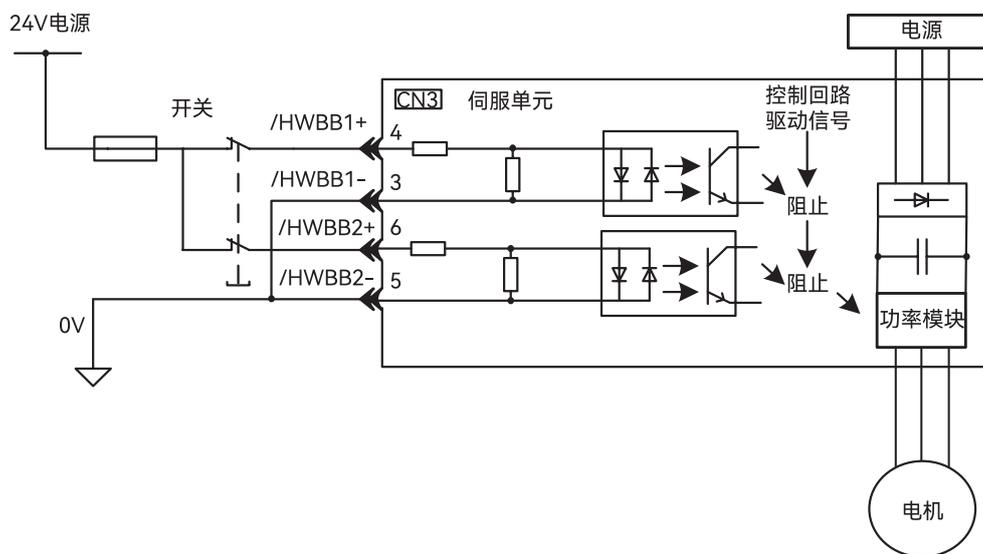


图 5-26 硬接线基极封锁功能图

注：关于安全功能用信号的连接，输入信号连接在 0V 公共端，输出信号连接在共发射极输出端。这与本书对其他信号的说明正好相反。为了不弄错信号状态，在安全功能的说明中，信号的 ON/OFF 定义为以下状态。

1. ON：接点闭合或晶体管 ON、信号线中电流流通状态。
2. OFF：接点断开或晶体管 OFF、信号线中没有电流流通的状态。

(1) 关于风险评估

使用 HWBB 功能时，请务必进行设备的风险评估，确认设备满足安全标准所规定的安全级别。

即使 HWBB 功能有效，仍然会存在以下风险，请务必在风险评估中考虑到以下因素的安全性。

- 在有外力（垂直轴时的重力等）时电机会动作。请另行准备机械式制动器等装置。
- 由于功率模块的故障，电机有可能因为电气角在180度以内的范围动作。请确认该动作是否会引发危险。

旋转角因电机种类和电机机型而异。最大旋转角如下所述。

旋转型电机：1/6 转以下（根据电机轴换算的旋转角）。

直接驱动电机：1/20 转以下（根据电机轴换算的旋转角）。

- HWBB 功能不能用于切断伺服单元的电源，也不进行电气绝缘。在维护伺服单元时，请另行采取切断伺服单元电源等措施。

(2) 硬接线基极封锁状态（HWBB状态）

硬接线基极封锁功能运行时的伺服单元状态如下。/HWBB1 或 /HWBB2 信号 OFF 时，伺服单元的 HWBB 功能动作，进入硬接线基极封锁状态（以下简称为 HWBB 状态）。

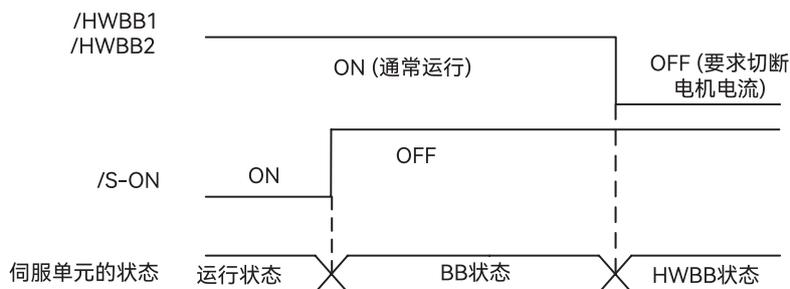


图 5-27 硬接线基极封锁状态时序图

(3) 从 HWBB 状态恢复的方法

通常，使伺服 ON (/S-ON) 信号 OFF 并进入伺服电机不通电状态后，通过将 /HWBB1、/HWBB2 信号置为 OFF 可以使伺服

单元进入 HWBB 状态。在该状态下将 /HWBB1、/HWBB2 信号置为 ON 后，将变为基极封锁状态（以下简称 BB 状态），可以接收伺服（/S-ON）信号。

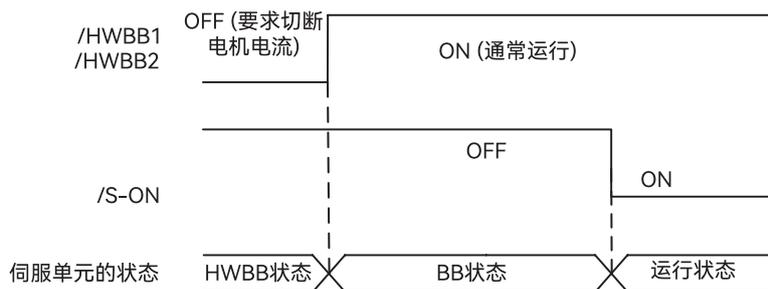


图 5-28 从 HWBB 状态恢复时序图

若在 /HWBB1、/HWBB2 信号 OFF 时输入了伺服 ON（/S-ON）信号，即使将 /HWBB1、/HWBB2 信号置为 ON，也将保持 HWBB 状态不变。

此时，请使伺服 ON（/S-ON）信号 OFF 后进入 BB 状态，然后再重新输入伺服 ON（/S-ON）信号。

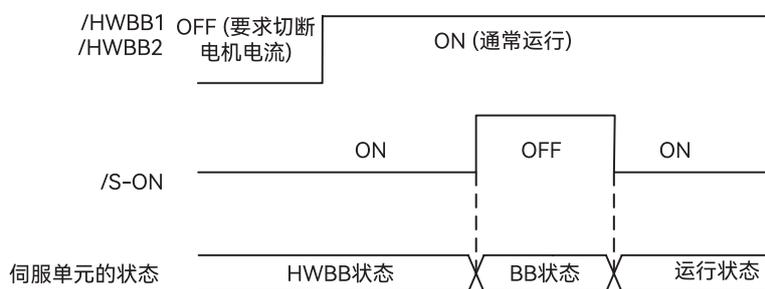


图 5-29 状态恢复时序图

注：1. 即使通过切断主回路电源等方法进行基极封锁，在伺服 ON（/S-ON）信号 OFF 以前，仍将保持 HWBB 状态。

2. 通过伺服 ON（/S-ON）信号分配（Pn50A.1）将伺服 ON（/S-ON）信号设为始终“有效”时将无法恢复。使用 HWBB 功能时，请勿进行这种设定。

(4) HWBB 信号的故障检出

输入 /HWBB1 或 /HWBB2 信号中的任意一个后，10 秒以内未输入另一个信号时，将发生安全功能用信号输入时间异常（A.Eb1）警报”。通过该功能可以检出 HWBB 信号断线等故障。

注：“安全功能用信号输入时间异常（A.Eb1）警报”与安全功能无关，在进行系统设计时请充分注意这一点。

(5) 输入信号（HWBB 信号）的连接示例和规格

必须将输入信号双工化。输入信号（HWBB 信号）的连接示例和规格如下所示：

注：关于安全功能用信号的连接，输入信号连接在 0V 公共端，输出信号连接在共发射极输出端。这与本书对其他信号的说明正好相反。为了不弄错信号状态，在安全功能的说明中，信号的 ON/OFF 定义为以下状态。

1. ON：接点闭合或晶体管 ON、信号线中电流流通状态。
2. OFF：接点断开或晶体管 OFF、信号线中没有电流流通的状态。

输入信号（HWBB 信号）连接示例：

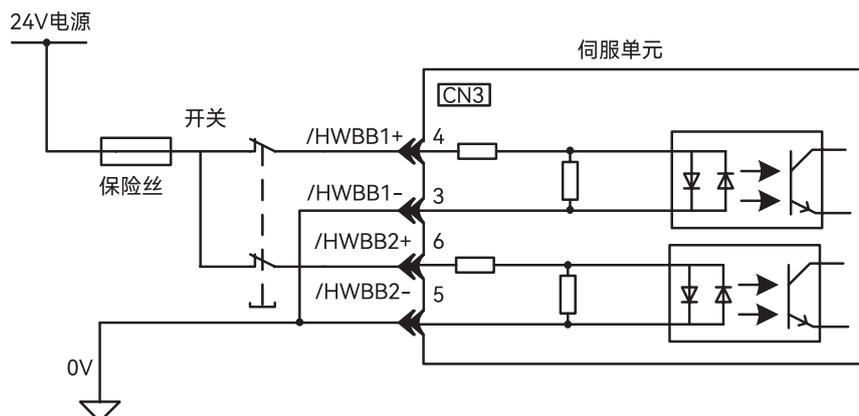


图 5-30 HWBB 输入信号连接示例图

表 5-104 输入信号（HWBB 信号）的规格表

种类	信号名	插头针号	设定	含义
输入	/HWBB1	CN3-4	ON (闭合)	不使用 HWBB 功能 (通常运行)
		CN3-3	OFF (断开)	使用 HWBB 功能 (要求切断电机电流)
	/HWBB2	CN3-6	ON (闭合)	不使用 HWBB 功能 (通常运行)
		CN3-5	OFF (断开)	使用 HWBB 功能 (要求切断电机电流)

表 5-105 输入信号（HWBB 信号）的电气特性表

项目	特性	备注
内部阻抗	3.3kΩ	-
工作电压范围	+11V ~ +25V	-
最大延迟时间	20ms	/HWBB1、/HWBB2 OFF 后到 HWBB 功能起动前的时间。

通过将 2 通道输入信号 /HWBB1、/HWBB2 置为 OFF 来请求 HWBB 功能后，20ms 以内切断通向电机的电力（参照下图）。

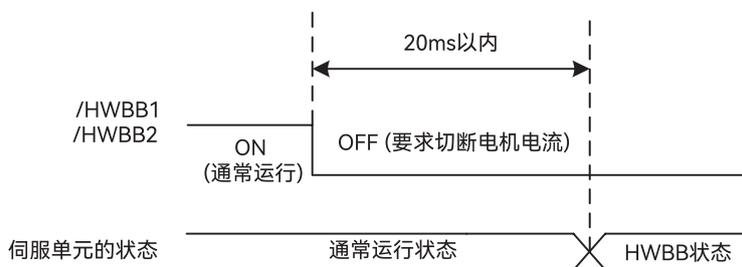


图 5-31 基极封锁功能运行时序图

注：1. /HWBB1、/HWBB2 信号的 OFF 时间不到 0.5ms 时，将不判断为 OFF。

2. 可使用监视显示功能，确认输入信号的状态。详情请参照“安全输入信号监视”。

(6) 通过辅助功能运行时

在通过辅助功能运行时，HWBB 功能也有效。

但在以下辅助功能下，/HWBB1、/HWBB2 信号为 OFF，在以辅助功能运行的过程中即使将 /HWBB1、/HWBB2 信号置为 ON，也将无法运行。请退出辅助功能模式后重新进入，再次开始运行。

- JOG 运行 (Fn002)
- 原点搜索 (Fn003)
- 程序 JOG 运行 (Fn004)

- 高级自动调谐 (Fn201)
- EasyFFT (Fn206)
- 自动调整电机电流检出信号的偏置 (Fn00E)

(7) 关于伺服准备就绪输出 (/S-RDY)

由于在 HWBB 状态下不能接收伺服 ON 信号，因此伺服准备就绪输出为 OFF。

/HWBB1、/HWBB2 信号同时为 ON，且伺服 ON (/S-ON) 信号为 OFF (BB 状态) 时，伺服准备就绪输出 ON。

以下为主回路电源 ON、SEN 信号 ON (使用绝对值编码器时)、未发生伺服警报时的示例：

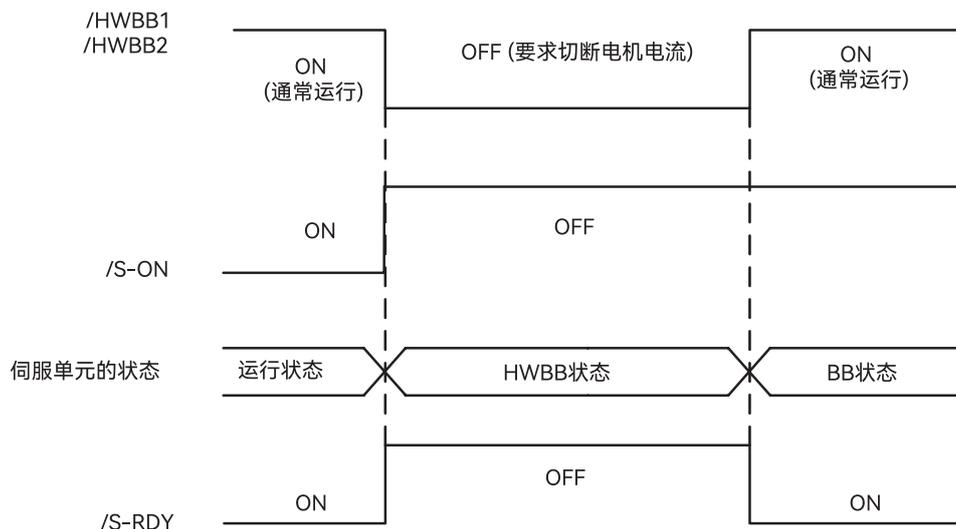


图 5-32 伺服准备就绪输出 (/S-RDY) 时序图

(8) 关于制动器信号 (/BK)

/HWBB1 或 /HWBB2 信号 OFF、HWBB 功能运行时，制动器信号 (/BK) 为 OFF。此时，“制动器指令—伺服 OFF 延迟时间 (Pn506)”无效，因此在制动器信号 (/BK) OFF 后到制动器实际发生作用之前，电机可能会因外力而动作。

注：由于制动器信号输出与安全功能无关，因此请在进行系统设计时确保在 HWBB 状态下，即使制动信号发生故障也不会发生危险。

另外，伺服电机的制动器为固定专用，不能用于制动用途，敬请注意。

(9) 关于动态制动器

通过“伺服 OFF 时停止方法的选择 (Pn001.0)”将动态制动器设定为“有效”时，/HWBB1 或 /HWBB2 信号 OFF、HWBB 功能运行后，动态制动器将使伺服电机停止。

注：1. 由于动态制动器与安全功能无关，因此请在系统设计时确保在 HWBB 状态下，即使进入自由运行也不会发生危险。通常建议设计通过指令停止后再进入 HWBB 状态的顺控回路。

2. 在频繁使用 HWBB 功能的用途中，若通过动态制动器停止电机，可能会导致伺服单元内部元件的老化。为防止元件老化，请设计停止后再进入 HWBB 状态的顺控回路。

(10) 关于位置偏差清除动作的设定

HWBB 状态下的位置偏差清除根据清除信号形式 (Pn200.2) 的设定来实施。

设为位置控制时不清除位置偏差 (Pn200.2 = 1) 时，在 HWBB 状态下，若不停止来自上位装置的位置指令，位置偏差将会持续堆积，导致出现以下情况。

- 发生位置偏差过大警报 (A.d00)。
- 从 HWBB 状态切换到 BB 状态使伺服 ON 时，电机将只运行积累的位置偏差部分。

因此，在 HWBB 状态时，请停止来自上位装置的位置指令。另外，若设定为不清除位置偏差 (Pn200.2 = 1)，在 HWBB 状态或 BB 状态时，请输入清除信号 (CLR) 来清除位置偏差。

(11) 关于伺服警报输出信号 (ALM)

HWBB 状态下无法输出伺服警报输出信号 (ALM)。

5.10.2 外围设备监视 (EDM1)

外围设备监视 (EDM1) 是对 HWBB 功能的故障进行监视的功能。请与安全装置等反馈连接。

EDM1信号的故障检出信号:

EDM1 和 /HWBB1、/HWBB2 信号的关系如下所示。

可以通过确认表中 EDM1 信号的 4 种状态来检出 EDM1 信号回路自身的故障。如果在电源接通等时可以确认, 则可以检出故障。

表 5-106 EDM1 四种状态表

信号名	逻辑			
/HWBB1	ON	ON	OFF	OFF
/HWBB2	ON	OFF	ON	OFF
EDM1	OFF	OFF	OFF	ON

注: EDM1 信号不是安全输出, 请勿将其用于故障监视功能以外的用途。

(1) 输出信号 (EDM1信号) 的连接示例和规格

输出信号 (EDM1 信号) 的连接示例和规格如下所示。

注: 关于安全功能用信号的连接, 输入信号连接在 0V 公共端, 输出信号连接在共发射极输出端。这与本书对其他信号的说明正好相反。

为了不弄错信号状态, 在安全功能的说明中, 信号的 ON/OFF 定义为以下状态。

1. ON: 接点闭合或晶体管 ON、信号线中电流流通状态。
2. OFF: 接点断开或晶体管 OFF、信号线中没有电流流通的状态。

(2) 输出信号 (EDM1 信号) 的连接示例:

输出信号 (EDM1 信号) 为共发射极输出, 连接示例如下所示:

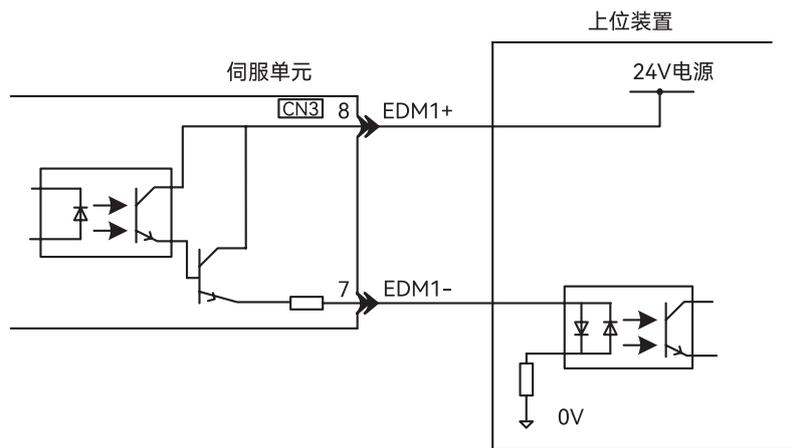


图 5-33 输出信号 (EDM1 信号) 为共发射极输出

表 5-107 输出信号 (EDM1 信号) 规格

种类	信号名	插头针号	设定	含义
输出	EDM1	CN3-8 CN3-7	ON (闭合)	/HWBB1 信号和 /HWBB2 信号均正常动作。
			OFF (断开)	/HWBB1 信号或 /HWBB2 信号未动作。或 /HWBB1 信号和 /HWBB2 信号均未动作。

表 5-106 输出信号 (EDM1 信号) 的电气特性

项目	特性	备注
最大容许电压	DC30V	—
最大电流	DC50mA	—
ON 时的最大电压降	1.0V	电流为 20mA 时 EDM1+ ~ EDM1- 间的电压
最大延迟时间	20ms	从 /HWBB1、/HWBB2 变化到 EDM1 变化的时间

5.10.3 安全功能的确认试验

装置启动时、维护中更换了伺服单元时或者接线以后，请务必实施下述 HWBB 功能的确认试验。

- 请确认在将 /HWBB1、/HWBB2 信号置为 OFF 时，面板操作器的显示变为“Hbb”，电机停止动作。
- 请通过 Un015 确认 /HWBB1、/HWBB2 信号的 ON/OFF 状态。
- 信号的 ON/OFF 与显示不吻合时，有可能是外围设备发生故障、外部接线断线/短路或伺服单元发生了故障。请找出原因并采取相应措施。
- 通过连接设备的反馈回路输入显示等，确认 EDM1 信号在通常运行时为 OFF。

5.10.4 使用安全功能时的安全注意事项

- 为确认 HWBB 功能是否满足应用系统的安全要求，请务必实施系统的风险评估。否则会因使用不当而导致人身伤害事故。
- 即使在 HWBB 功能运行中，电机也可能因外力（垂直轴的重力等）而动作，请另行设置满足系统安全要求的机械式制动器等。否则会因使用不当而导致人身伤害事故。
- 即使在 HWBB 功能动作中，电机也可能因为伺服单元故障而在 180 度电气角以下的范围内动作，请仅在能确保该动作不会带来危险的用途下使用。否则会因使用不当而导致人身伤害事故。
- 动态制动器·制动器信号并不与安全功能相关。请在系统设计时确保 HWBB 功能动作时这些故障不会带来危险。否则会因使用不当而导致人身伤害事故。
- 请在安全功能用信号上连接符合安全标准的设备。否则会因使用不当而导致人身伤害事故。
- 将 HWBB 功能作为紧急停止功能使用时，请另行使用电气机械部件来切断电机电源。否则会因使用不当而导致人身伤害事故。
- HWBB 功能不是用来切断伺服单元电源或进行电气绝缘的功能。在进行伺服单元的维护等时，请务必采用其他办法来切断伺服单元的电源。否则会导致触电。

5.11 绝对值编码器

使用绝对值编码器时，断电上电后，PLC 可读取当前位置数据，因此可以不必在每次接通电源时进行原点复归操作。

为了保存绝对值编码器的位置数据，需要安装电池单元。将电池安装在带电池单元的编码器电缆的电池单元上。不使用带电池单元的编码器电缆时，请在上位装置中安装电池。

禁止：请勿在上位装置和电池单元两侧安装电池（如果同时在两侧安装，电池之间则会形成短路，非常危险）。

使用绝对值编码器时，设定 Pn002.2=0（出厂设定）。

表 5-108 绝对值编码器参数设定表

参数	含义	生效时间	分类
Pn002	n. □ 0 □ □	再次接通电源后	基本设定
	n. □ 1 □ □ (出厂设定)		

5.11.1 绝对值数据要求 (SEN_ON指令)

从伺服单元输出绝对值数据时，需要输入传感器 ON (SEN_ON) 指令。传感器 ON (SEN_ON) 指令在以下时刻动作。

表 5-109 绝对值数据输入表

种类	名称	连接端子	状态	含义
输入	SEN	CN1-4	OFF (L 电平)	电源接通时的状态。
			ON (H 电平)	向伺服单元请求绝对值数据。

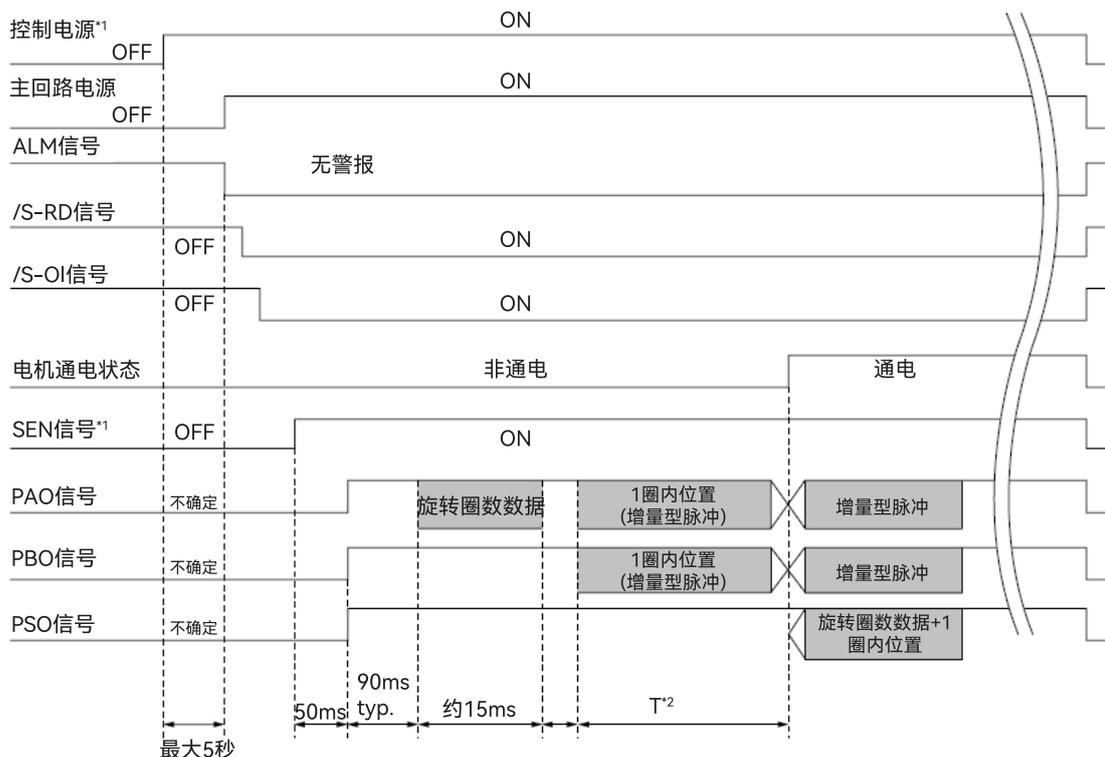


图 5-34 伺服单元输出绝对值数据时时序图

注：使控制电源 OFF 时，发出传感器 OFF (SEN_OFF) 指令。

5.11.2 电池的更换

电池电压在约 3.0V 以下时，将显示编码器电池警报 (A.830) 或绝对值编码器电池异常警告 (A.930)。出现上述警报或警告时，请按照以下步骤更换电池。

通过 Pn008.0 来设定是显示警报 (A.830) 还是警告 (A.930)。

表 5-110 显示警告参数设定表

参数	含义	生效时间	分类
Pn008	n. □□□ 0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	n. □□□ 1		

• 设定了 Pn008.0=0时

接通控制电源，输出最长 5 秒钟的 ALM 信号后，进行 4 秒钟的电池电压监视。

4 秒钟后，即使电池电压下降至规定值以下，也不显示警报。

- 设定了Pn008.0=1时

接通控制电源，输出最长 5 秒钟的 ALM 信号后，始终进行电池电压监视。


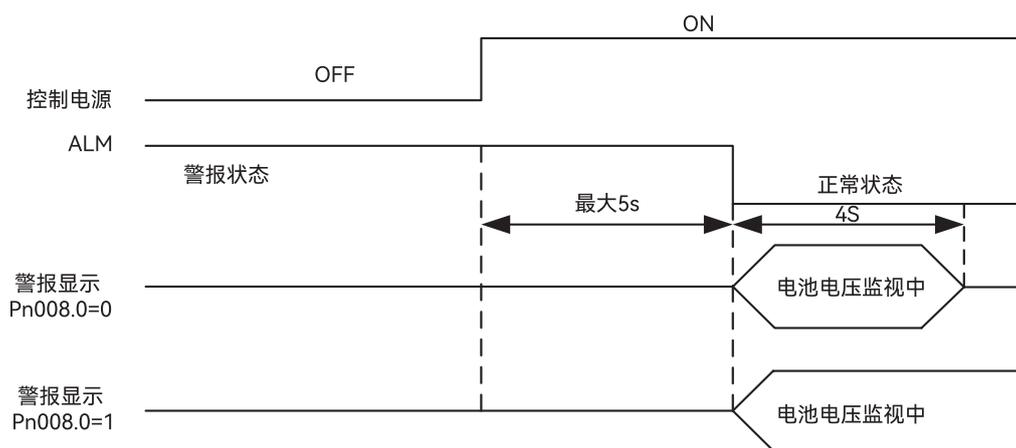



图 5-35 警报显示时序图

电池的更换步骤：使用带电池单元的编码器电缆时


- (1) 只接通伺服单元的控制电源。
- (2) 打开电池单元的盒盖。

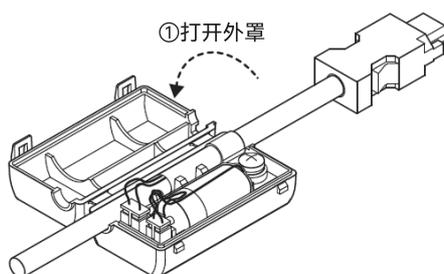

- (3) 取出旧电池，安装新电池。

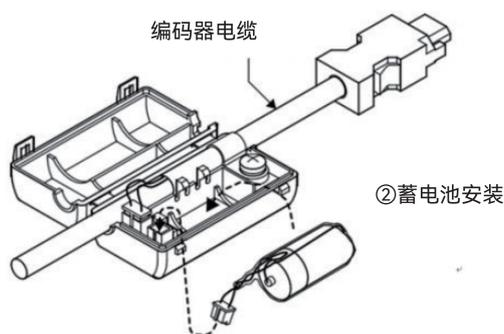

- (4) 合上电池的盒盖。

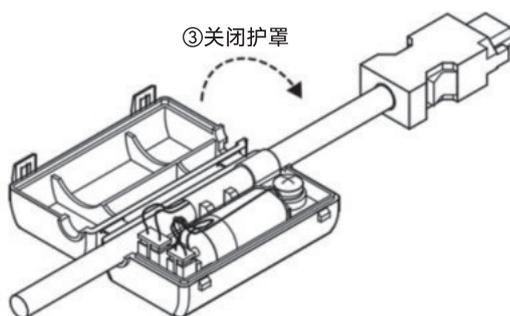

- (5) 更换电池后，为解除“编码器电池警报 (A.830)”显示，请切断伺服单元电源。

(6) 再次接通伺服单元的电源。

(7) 确认错误显示消失，伺服单元可正常动作。

注：若在伺服单元的控制电源 OFF 后拆下电池（包括拆下编码器电缆时），所设定的绝对值编码器数据将会丢失。

5.11.3 绝对值数据的收发顺序

下面说明从接收绝对值编码器的输出到伺服单元将绝对值数据发送至上位装置的顺序。

(1) 绝对值数据概述

如下图所示，伺服单元输出的绝对值编码器的旋转量串行数据及脉冲从“PAO、PBO、PCO”被输出。

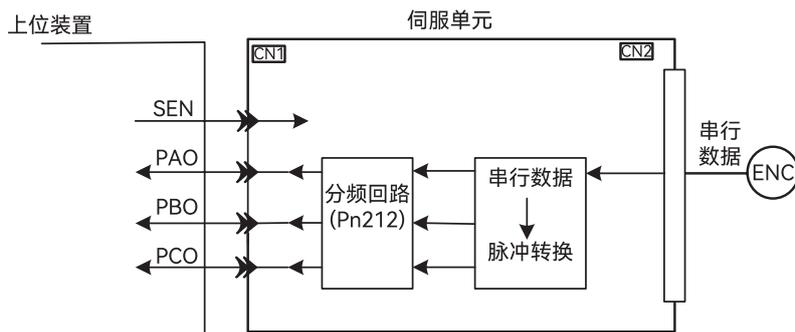


图 5-36 伺服单元输出绝对值数据传输示意图

表 5-111 信号输出表

信号名	状态	信号内容
PAO	初始时	旋转量串行数据 初始增量型脉冲。
	通常时	增量型脉冲。
PBO	初始时	初始增量型脉冲。
	通常时	增量型脉冲。
PCO	常时	原点脉冲。

C 相输出规格:

C 相（原点脉冲）的脉冲幅度随编码器分频脉冲数（Pn212）而变化，和 A 相幅度相同。输出时间为下述模式中的一种。

- 与 A 相上升沿同步
- 与 A 相下降沿同步
- 与 B 相上升沿同步
- 与 B 相下降沿同步

注：通过上位装置处理绝对值编码器的收发时，请勿通过 PCO 信号输出进行计数复位。

(2) 绝对值数据的收发顺序

- ① 从上位装置发送传感器 ON (SEN_ON) 指令。
- ② 100ms 后，进入旋转量串行数据接收等待状态，用于增量型脉冲计数的可逆计数器被清零。
- ③ 接收 8 个字符的旋转量串行数据。
- ④ 接收完最后的旋转量串行数据过大约 400ms 后，进入通常的增量型动作状态。

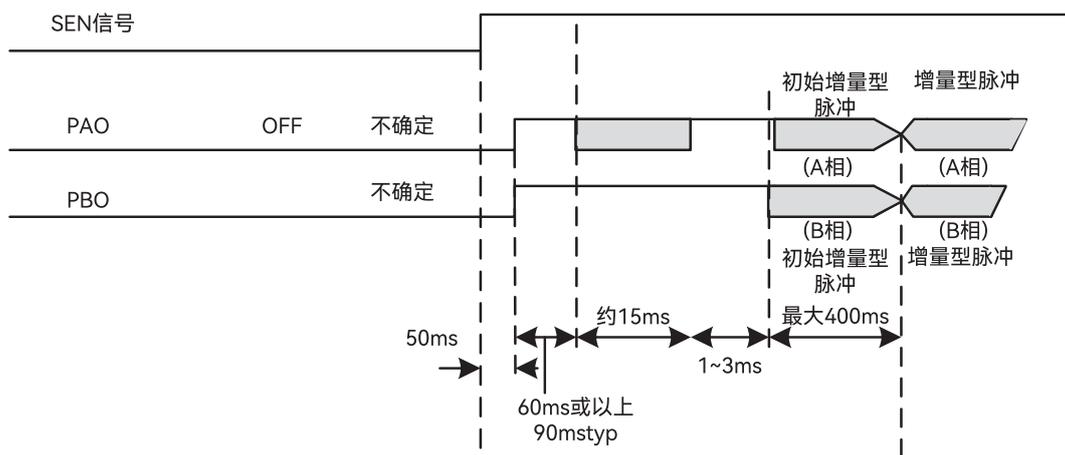


图 5-37 绝对值数据的收发顺序图

< 补充 >

无论 Pn000.0 的设定如何，分频脉冲收到正转指令时，变为 B 相超前。

旋转量串行数据：表示电机轴位于从基准位置（基本设定（初始化）时的值）开始旋转了几圈后的位置。

初始增量型脉冲：和通常的增量型脉冲相同，发出绝对值的初始增量型脉冲，即从电机轴的原点位置开始到当前电机轴位置的脉冲，由伺服单元内部的分频器分频后被输出。

脉冲输出速度根据编码器分频脉冲数（Pn212）的设定值而异。可由下表中的公式求出。

表 5-112 初始增量型脉冲输出速度计算公式

编码器分频脉冲数（Pn212）的设定值	初始增量型脉冲输出速度计算公式
16-16383	$(680 \times Pn212) / 16383$

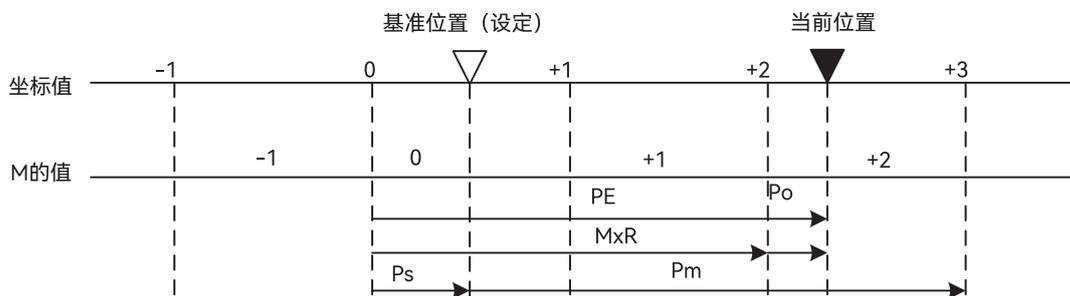


图 5-38 绝对值数据 PM 输出方式图

最终的绝对值数据 PM 根据下式求出。

$$P_E = M \times R + P_O$$

$$P_S = M_S \times R + P_S'$$

$$P_M = P_E - P_S$$

表 5-113 公式符号定义表

符号	含义
P_E	从编码器读取的当前值。
M	旋转量串行数据。
P_O	初始增量型脉冲数。
P_S'	在基本设定时读取的初始增量型脉冲数。
P_M	用户的系统中需要的当前值。
R	编码器旋转 1 圈的脉冲数（分频后的值“Pn212”的值）。

注：反转模式（Pn000.0=1）时为以下公式：

$$P_E = -M \times R + P_O$$

$$P_S = M_S \times R + P_S'$$

$$P_M = P_E - P_S$$

(3) 旋转量串行数据规格和初始增量型脉冲旋转量串行数据规格

旋转量串行数据从 PAO 输出。

表 5-114 旋转量串行数据规格和初始增量型脉冲旋转量串行数据规格表

数据传输方式	起止同步 (ASYNC)
波特率	9600bps
起始位	1 位
停止位	1 位
奇偶校验	偶数
字符码	ASCII7 位
数据格式 (8 位字符)	<p>“P” “+”或“-” “0”~“9” 旋转量数据5位 “CR”</p> <p>↑ 起始位 00001010 1 停止位 数据 偶数校验</p> <p>1. 零旋转范围为“P+00000” (CR) 或“P-00000” (CR) 中的任意一个。 2. 旋转量的范围为“±32768”。若超出此范围, “+32768”时数据变为“-32768”, “-32768”时数据变为“+32768”。 变更旋转圈数上限值时, 将在“旋转数上限值设定”中的设定范围内变更。</p>

初始增量型脉冲和通常的增量型脉冲相同, 初始增量型脉冲在伺服单元内部分频后被输出。

(4) 警报内容传输

使用绝对值编码器时, 伺服单元检出的警报内容可在 SEN 信号从 H 电平变为 L 电平时以串行数据的形式通过 PAO 输出传送到上位装置。

注: 伺服 ON 中不接收 SEN 信号, 警报内容的输出示例如下所示。

表 5-115 警报内容传输表

SEN信号	<p>高电平</p> <p>低电平</p>
PAO输出	<p>增量型脉冲</p> <p>串行数据</p>

5.11.4 绝对值编码器初始化 (发生警报时)

危险 ⚠

· 执行绝对值编码器的设定后, 旋转量数据为 -2 转 ~ +2 转范围的值。由于机械系统的基准位置会发生变化, 请根据设定后的位置确定上位装置的基准位置。

· 不进行上位装置的定位即运行机器, 可能会发生意外的机械动作, 导致人身事故或机械损坏。请谨慎运行机械。

在以下场合时, 必须对绝对值编码器进行初始化设定。

- 系统首次投入使用时。

- 发生“编码器备份警报 (A.810)”时。
- 发生“编码器和数校验警报 (A.820)”时。
- 要将绝对值编码器的旋转量串行数据初始化时。

通过 Fn008 进行基本初始化设定。

初始化设定步骤:

- (1) 在面板按 **(M)** 键选择辅助功能 Fn000, 面板显示“**Fn000**”。
- (2) 按下 **(^)** 或 **(v)** 键, 面板显示为“**Fn008**”。
- (3) 按 **(S)** 键约 1 秒钟, 面板显示为“**PGCL1**”。
- (4) 按 **(^)** 键直至面板显示“**PGCL5**”。(如果中途进行了错误的按键操作, 则面板显示“**no.op**”约闪烁 1 秒钟, 然后返回辅助功能执行模式。此时请从头开始重新操作)
- (5) 按 **(M)** 键, 开始设定绝对值编码器初始化。设定完成后, 面板显示“**donE**”约闪烁 1 秒钟。
- (6) 返回面板显示“**PGCL5**”。
- (7) 为使设定有效, 请重新接通电源。

5.12 位置比较输出功能

5.12.1 功能说明

位置比较功能是利用瞬时的位置数据, 与预先存放在数据组中的数值做比较, 当比较条件成立时, 就立即输出一个脉冲宽度可设置的 DO 信号作为后续运动控制使用。

位置比较功能: 可选择 DO 端子输出高 / 低电平有效。选择高电平有效时, 对应的 DO 端子与公共端连通时有效, 与公共端断开无效; 选择低电平有效时, 对应 DO 端子与公共端子连通时无效, 断开时有效。Y7S 的 DO 输出总共有 4 个。

表 5-116 功能说明表

位置比较输出功能的动作条件	
控制模式	所有控制模式
其他	适当设定控制参数以外的要素, 电机正常旋转无障碍状态。

5.12.2 相关对象

表 5-117 相关对象说明表

参数	名称	单位	说明
Pn610	位置比较输出功能	—	0: 关闭 (出场设定); 1: 正向比较; 2: 负向比较; 3: 双向比较;
Pn611	第一设定位置	—	-1073741824—107374182 3
Pn613	第二设定位置	—	-1073741824—107374182 3
Pn615	第三设定位置	—	-1073741824—107374182 3
Pn617	第四设定位置	—	-1073741824—107374182 3
Pn619	第一位置输出信号有效时间	0.125ms	0—65535
Pn61A	第一位置输出信号有效时间	0.125ms	0—65535
Pn61B	第一位置输出信号有效时间	0.125ms	0—65535

Pn61C	第一位置输出信号有效时间	0.125ms	0—65535
Pn513	Bit0: 第一位置输出比较	—	0: 无效 (不使用上述信号输出) 1: 从 CN1-25! 26 输出端子输出上述信号 2: 从 CN1-27! 28 输出端子输出上述信号 3: 从 CN1-29! 30 输出端子输出上述信号 4: 从 CN1-37! 38 输出端子输出上述信号 5: 从 CN1-31! 32 输出端子输出上述信号
	Bit1: 第二位置输出比较	—	0: 无效 (不使用上述信号输出) 1: 从 CN1-25! 26 输出端子输出上述信号 2: 从 CN1-27! 28 输出端子输出上述信号 3: 从 CN1-29! 30 输出端子输出上述信号 4: 从 CN1-37! 38 输出端子输出上述信号 5: 从 CN1-31! 32 输出端子输出上述信号
	Bit2: 第三位置输出比较	—	0: 无效 (不使用上述信号输出) 1: 从 CN1-25! 26 输出端子输出上述信号 2: 从 CN1-27! 28 输出端子输出上述信号 3: 从 CN1-29! 30 输出端子输出上述信号 4: 从 CN1-37! 38 输出端子输出上述信号 5: 从 CN1-31! 32 输出端子输出上述信号
	Bit3: 第四位置输出比较	—	0: 无效 (不使用上述信号输出) 1: 从 CN1-25! 26 输出端子输出上述信号 2: 从 CN1-27! 28 输出端子输出上述信号 3: 从 CN1-29! 30 输出端子输出上述信号 4: 从 CN1-37! 38 输出端子输出上述信号 5: 从 CN1-31! 32 输出端子输出上述信号

5.12.3 功能运行

(1) 功能原理

位置比较 COMPARE 是利用伺服反馈回的瞬时位置数据, 与预先存放在目标位置数组中的数值做比较, 当比较条件成立时, 就立即输出一个 DO 脉冲信号 (DO 序号可配置, 脉冲宽度可配置), 作为后续运动控制使用。由于比较的动作是在 FPGA 内部完成, 没有软件数据通信延迟的问题, 对于高速运转的运动轴也可以做到准确的比较。

位置比较输出功能: 当位置比较输出功能 Pn610 的值 0 变为 1/2/3 的时开始比较。当 Pn610 变为 0 时, 立即结束比较, 当前比较状态清零。

位置比较输出宽度: 位置比较条件满足时, 输出 DO 有效电平信号, 有效电平信号的宽度可以通过 Pn619/Pn61A/Pn61B/Pn61C 设定, 范围: 0~65535×0.125ms。

目标位置比较点: 共计 4 个目标位置比较点, 目标位置比较值需提前更新到 Pn611/Pn613/Pn615/Pn617 目标参数中。

(2) 功能运行

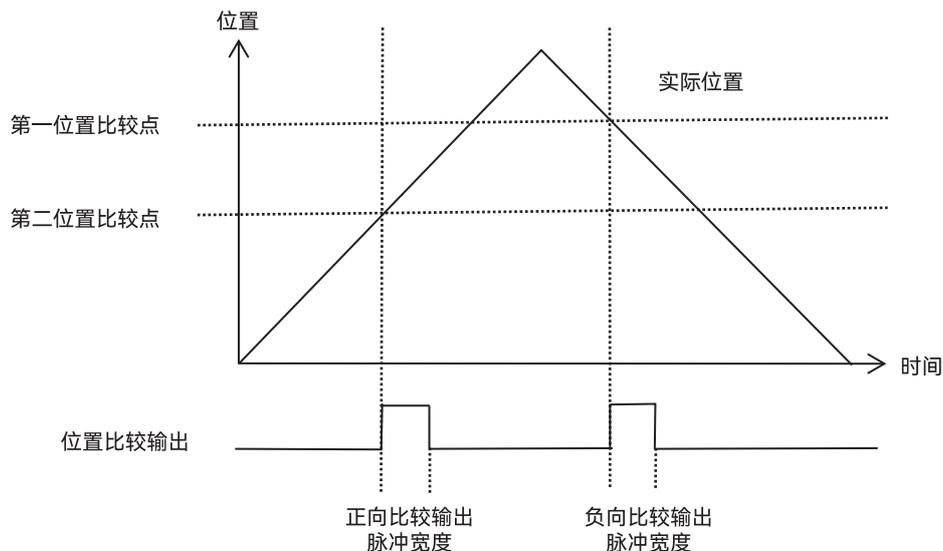


图 5-39 功能运行图

当 Pn610 设置为 1- 正向比较输出时，当轴通过目标位置比较点且大小关系由小变大时，DO 输出位置比较信号。

当 Pn610 设置为 2- 反向比较输出时，当轴通过目标位置比较点且大小关系由大变小时，DO 输出位置比较信号。

当 Pn610 设置为 3- 双向比较输出时，与轴的通过方向无关，在通过目标位置比较点且大小关系发生变化时，DO 输出位置比较信号。

5.13 重力补偿功能

重力补偿功能是将伺服电机作为垂直轴使用时，在制动器打开时，防止活动部因机械自重而落下的功能。

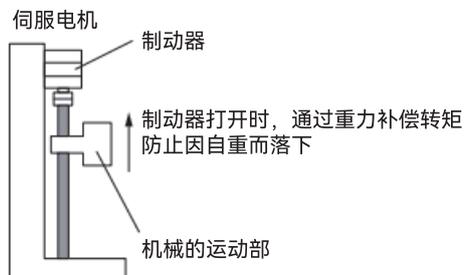


图 5-40 功能运行图

活动部执行上升后下降动作时的时间图如下所示。

制动器动作时间的详情请参照以下内容。

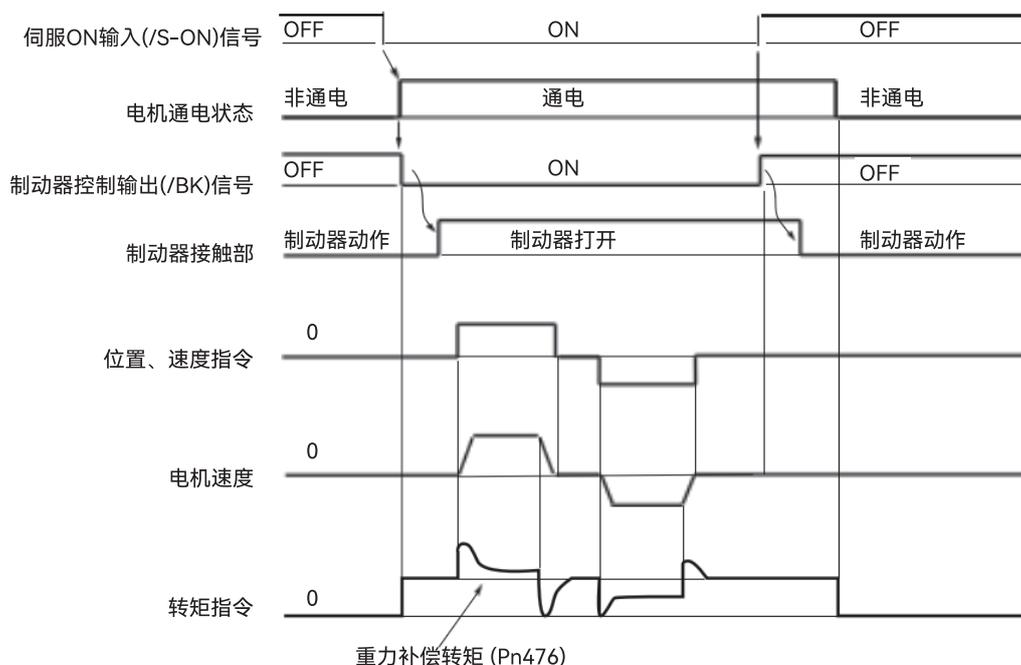


图 5-41 制动器动作时间图

5.13.1 需要设定的参数

要使用重力补偿功能，需要进行以下参数的设定。

表 5-118 参数设定表

参数	功能			生效时间
Pn609.5=0	不使用重力补偿功能。			再次接通电源后
Pn609.5=2	使用重力补偿功能。			
Pn476	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间
	-1000 ~ 1000	0.1%	0	即时生效

5.13.2 重力补偿功能的操作步骤

重力补偿功能的操作步骤如下所示。

1. 设定为 Pn609.1 = 2 (使用重力补偿功能)。
2. 为使设定生效，重新接通伺服单元的电源。
3. 可使用 Y7S 上位机软件 HCServoWorks.Y7S，在伺服 ON 状态下确认电机停止时的转矩指令值。
4. 在 Pn476 (重力补偿转矩) 中设定步骤 3 确认的转矩指令值。
5. 多次执行伺服 ON / 伺服 OFF，对 Pn476 进行微调，以免机械的运动部落下。

5.13.3 自动更新重力补偿功能的操作步骤

自动更新重力补偿功能的操作步骤如下所示。

表 5-119 自动更新重力补偿参数设定表

参数	功能			生效时间
PN 609.bit5=0	不使用重力补偿功能。			再次接通电源后
PN 609.bit5=1	使用重力补偿功能。			
PN631.0=0	不自动更新			即时生效
PN631.0=1	自动更新, 掉电不储存			
PN631.0=2	自动更新, 掉电储存			
PN 476	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间
	-1000 ~ 1000	0.1%	0	即时生效

1. 设定为 PN609=H0020;

Bit5=0 时, 重力补偿功能关闭

Bit5=1 时, 重力补偿功能打开

再设置 PN476 (重力补偿值: -1000-1000)

2. 设置 PN631.0=0: 不自动更新 PN476 (默认为 0) ;

3. 设置 PN631.0=1: 自动更新, 上电自动更新 PN476 重力补偿值, 掉电重新初始化成设定值;

4. 设置 PN630.0=2: 自动更新, 上电自动更新 PN476 重力补偿值, 并且掉电储存;

5.14 其他输入输出信号

5.14.1 输入信号分配注意事项

变更输入信号后, 请将进行 Pn50A = n. □□□ 1 (输入信号分配模式) 的设定。

表 5-120 Pn50A = n. □□□ 1 (输入信号分配模式) 参数设定表

参数	含义	生效时间	分类
Pn50A (输入信号选择1)	n. □□□ 0	再次接通电源后	基本设定
	n. □□□ 1 (出厂设定)		

5.14.2 报警输出 (ALM) 信号

伺服单元发生故障时, 输出此信号。

表 5-121 报警信号输出表

种类	名称	连接端子	状态	含义
输出	报警输出 (ALM)	CN1-31、CN1-32 (出厂设定)	ON (闭合)	伺服单元正常状态。
			OFF (断开)	伺服单元报警状态。

5.14.3 警告输出 (/WARN) 信号

伺服单元设有警报和警告。警报为伺服单元存在异常，需立即停止运行的状态。警告为发生警报前的通告，无需停止运行的状态。

表 5-122 警告信号输出表

种类	名称	连接端子	状态	含义
输出	警告输出 (/WARN)	需分配	ON (闭合)	伺服单元警告状态。
			OFF (断开)	伺服单元正常状态。

5.14.4 报警复位 (/ALM-RST) 信号

发生伺服警报 (ALM) 时，可通过此信号进行复位。部分报警无法通过此信号进行复位时，请断电复位。

表 5-123 报警复位信号输入表

种类	名称	连接端子	生效时间	分类
输入	报警复位 (/ALM-RST)	CN1-44 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定

5.14.5 旋转检出输出信号 (/TGON)

当电机转速高于 Pn502 的设定值时输出此信号。

表 5-124 旋转检出信号输出表

种类	名称	连接端子	状态	含义
输出	旋转检出输出信号 (/TGON)	CN1-27、CN1-28 (出厂设定)	ON (闭合)	伺服电机转速高于 Pn502 设定值
			OFF (断开)	伺服电机转速低于 Pn502 设定值

旋转检出输出 (/TGON) 相关参数：

设定输出 (/TGON) 信号的条件范围。

表 5-125 Pn502 (旋转检出值) 参数设定表

Pn502	旋转检出值			速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	单位	出厂设定			
	1-10000	rpm	20	即刻生效	基本设定	

5.14.6 准备就绪输出 (/S-RDY) 信号

伺服准备就绪输出 (/S-RDY) 信号在伺服单元可接收伺服 ON 输入 (/S-ON) 信号的状态下变为 ON。

表 5-126 准备就绪信号输出表

种类	名称	连接端子	状态	含义
输出	准备就绪输出信号 (/S-RDY)	CN1-29、CN1-30 (出厂设定)	ON (闭合)	可接收伺服 ON (/S-ON) 信号的状态
			OFF (断开)	不可接收伺服 ON (/S-ON) 信号的状态

注：1. 使用绝对值编码器时，还需输入绝对值数据要求信号 (SEN) 后，可输出准备就绪 (/S-RDY) 信号。

2. 主回路电源 ON、非硬件基极封锁状态、未发生警报时可输出准备就绪 (/S-RDY) 信号。

5.14.7 转矩到达输出信号

当实际转矩指令（绝对值） \geq （Pn537 + Pn538）时信号由无效变为有效；

当实际转矩指令（绝对值） $<$ （Pn537 - Pn538/4）时信号由有效变为无效。

表 5-127 转矩到达信号输出表

种类	名称	连接端子	状态	含义
输出	转矩到达输出信号	需分配	ON（闭合）	转矩指令绝对值到达设定值
			OFF（断开）	转矩指令绝对值小于设定值

转矩到达输出相关参数：

设定转矩到达输出信号的条件范围。

表 5-128 转矩到达参数设定表

Pn537	转矩到达值			转矩	生效时间	分类
	设定范围	单位	出厂设定			
	0-3000	0.1%	1000			
Pn538	转矩到达检测宽度			转矩	生效时间	分类
	设定范围	单位	出厂设定			
	0-3000	0.1%	200			

5.15 MODBUS

Y7S 系列伺服驱动器可支持 Modbus 通讯协议，采用对应的通讯接口，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。

设置 Pn650.0 Modbus 停止位，0：1 个停止位；1:2 个停止位。

Pn650.1 Modbus 校验位，0：偶校验；1：无校验；2：奇校验。

串口调试软件设置校验位和停止位都与伺服设置一致才可正常通讯

表 5-129 Pn604（串口波特率）参数设定表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn604(串口波特率)	0	2400bps	再次接通电源后 基本设定
	1	4800bps	
	2	9600bps	
	3（出厂设定）	19200bps	
	4	38400bps	
	5	57600bps	
	6	115200bps	

表 5-130 Pn650（Modbus 通讯格式设置）参数设定表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn650.0 (Modbus停止位)	n. □□□ 0 (出厂设定)	1 个停止位	再次接通电源后 基本设定
	n. □□□ 1	2 个停止位	
Pn650.1 (Modbus校验位)	n. □□ 0 □ (出厂设定)	偶校验	
	n. □□ 1 □	无校验	
	n. □□ 2 □	奇校验	

5.16 内部位置模式

5.16.1 多段位置模式开关

(1) 多段内部模式开关1

表 5-131 Pn29B=n. □□□ X (多段位置模式) 参数设定表

参数	含义	生效时刻	分类	
Pn29B.0 (多段位置模式)	n. □□□ 0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定	
	单次运行结束停机			
	n. □□□ 1			循环运行
	n. □□□ 2			DI 切换运行
n. □□□ 3	顺序运行			

注: Pn29B.1 为位置指令终点段数, 设置值 0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段。

(2) 多段内部模式开关2

表 5-132 Pn29C=n. □□□ X (余量处理方式) 参数设定表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn29C.0 (余量处理方式)	n. □□□ 0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	继续运行没走完的段 (只有在 Pn29B BIT0 不设置为 2 时生效)		
n. □□□ 1	从第一段重新开始运行		

注: Pn29C.1 是等待时间单位, 设置 0 时单位为 ms (只有在 Pn29B.0 为 0 或 1 时生效), 设置为 1 时单位为 s。

5.16.2 多段位置

(1) 第一段移动位移距离

表 5-133 Pn2A0 (第一段移动位移距离) 参数设定表

Pn2A0	第一段移动位移距离			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	-1073741824~1073741824	指令单位	0		

(2) 第一段移动最大运动速度

表 5-134 Pn2A2 (第一段移动最大运动速度) 参数设定表

Pn2A2	第一段移动最大运动速度			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0 ~ 0000	rpm	500		

(3) 第一段移动加减速时间

表 5-135 Pn2A3 (第一段移动加减速时间) 参数设定表

Pn2A2	第一段移动加减速时间			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	2 ~ 10000	MS	100		

(4) 第一段移动完成后等待时间

表 5-136 Pn2A4（第一段移动完成后等待时间）参数设定表

Pn2A2	第一段移动完成后等待时间			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定	即时生效	基本设定
	0 ~ 10000	MS	0		

注：第二段至第十六段多段位置，详情可参考第十一章参数一览。

5.16.3 多段位置模式使用方法

将 Pn000.1 控制方式选择设置为 1：位置控制。同时将 Pn29A.0 位置来源切换设置为 1。设置 Pn29B.0 多段位置模式，0：单次运行结束停机；1：循环运行；2：DI 切换运行；3：顺序运行。同时设置 Pn29B.1 位置指令终点段数（0-F 对应 1-16 段）。根据具体情况分别设置各段位移的运行参数 Pn2A0~Pn2EF。设置各段运行位移量时需要注意电子齿轮比的影响。

设置 Pn29C.0 余量处理方式，0：继续运行没走完的段（只有在 Pn29B BIT0 不设置为 2 时生效）；1：从第 1 段重新开始。Pn29C.2 位移指令类型选择 0：相对位置指令；1：绝对位移指令。

若 Pn29B.0 多段位置模式设置为 3：顺序运行，还需设置 Pn29C.3 顺序运行起始段落选择，该参数决定了顺序模式下运行完第一轮之后，第二轮及之后每轮结束运行的开始段落。若需要使用外部输入信号作为多段位置使能信号，需要设置 Pn51A.0 多段位置指令使能，根据实际接线情况分配引脚。或通过配置 Pn5A1、Pn5A3 和 PnC11 来使用虚拟 DI 输入来改变多段位置使能信号。

(1) 单次运行后停机

例如，设置 Pn29B.0 多段位置模式为 0：单次运行停机，Pn29B.1 终点段数为 3（第 4 段），Pn29C.0 余量处理方式为 0：继续运行没走完的段。Pn29C.2 位移指令类型选择为 0：相对位移指令。

设置第 1 段到第 4 段的位移参数。分别给上伺服使能和多段位置使能信号，电机按照设置的参数运行第 1 段到第 4 段，运行完结束停机。每段之间会按照设置的等待时间等待。结束之后，断开伺服使能信号或多段位置使能信号之再次给上，电机将会重新从第 1 段开始运行，到第 4 段停止。

(2) 循环运行

参数设置与单次运行停机类似，根据具体情况设置终点段数、余量处理方式、位移指令类型选择和各段位移具体参数，与单次运行结束停机不同的是，当电机运行到终点段之后，电机重新从 1 段开始重复运行。

(3) DI 切换运行

若需要使用实体 IO 来控制 DI 切换运行模式，则首先要设置 Pn519 分配各个引脚。

表 5-137 Pn519（输入信号选择 8）参数设定表

参数	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	
Pn519	输入信号选择 8	0000H — FFFFH	—	8888H	再次接通电源后	基本设定	
	Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0						
	多段位置CMD1						
	0	SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。					
	1	SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。					
	2	SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。					
	3	SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。					
	4	SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。					
	5	SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。					
	6	SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。					
	7	将信号一直固定为“有效”。					
	8	将信号一直固定为“无效”。					
	9	SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。					
	A	SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。					
	B	SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。					
	C	SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。					
	D	SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。					
E	SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。						
F	SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。						
多段位置CMD2							
0 ~ F	与上述信号分配相同。						
多段位置CMD3							
0 ~ F	与上述信号分配相同。						
多段位置CMD4							
0 ~ F	与上述信号分配相同。						

下表为 CMD1-CMD4 不同输入情况下所对应的运行段落

表 5-138 CMD1-CMD4 对应的运行段落设定表

段落序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CMD1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
CMD2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
CMD3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
CMD4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

也可以使用虚拟 DI 进行信号输入，设置方式如下：

表 5-139 Pn5A1、Pn5A3、PnC11 参数设定表

参数	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别
Pn5A1	虚拟 DI 选择开关 2	0000 - FFFFH	—	0000H	再次接通电源后	—
	Bit0: 多段位置选择 0 开关 (0 关闭, 1 打开) Bit1: 多段位置选择 1 开关 (0 关闭, 1 打开) Bit2: 多段位置选择 2 开关 (0 关闭, 1 打开) Bit3: 多段位置选择 3 开关 (0 关闭, 1 打开) Bit4: 多段位置使能开关					
Pn5A3	虚拟 DI 极性选择 2	0000 - FFFFH	—	0000H	再次接通电源后	—
	Bit0: 多段位置极性选择 0 (0 高有效, 1 低有效) Bit1: 多段位置极性选择 1 (0 高有效, 1 低有效) Bit2: 多段位置极性选择 2 (0 高有效, 1 低有效) Bit3: 多段位置极性选择 3 (0 高有效, 1 低有效) Bit4: 多段位置使能 (0 高有效, 1 低有效)					
PnC11	虚拟 IO 输入					
	Bit0: 多段位置选择 0 Bit1: 多段位置选择 1 Bit2: 多段位置选择 2 Bit3: 多段位置选择 3 Bit4: 多段位置使能					

(1) 先配置 Pn5A1 的多段位置选择开关 0-3 和多段位置使能开关

01 06 05 A1 00 1F 99 2C，设置虚拟 IO 的多段位置选择开关 0-3 和多段位置使能开关为打开。

(2) 再设置 Pn5A3 虚拟 IO 输入极性

01 06 05 A3 00 00 79 24，设置虚拟 IO 的多段位置选择 0-3 和多段位置使能开关极性为高有效。

(3) 再根据表格对 PnC11 的 bit0 到 bit4 根据实际运行需求写入 1（极性设置为高有效），配置虚拟 IO 输入信号使电机按照输入信号运行对应的段落。

先给上多段位置信号，再给上多段位置使能信号，电机会根据多段位置信号对应段落的设置参数进行移动。更改多段位置信号之后，需要断开后再重新给上多段位置使能信号。

(4) 顺序运行

参数设置与单次运行停机、循环运行类似，根据具体情况设置终点段数、余量处理方式、位移指令类型选择和各段位移具体参数，与单次运行结束停机和循环不同的是，当电机运行到终点段之后，电机重新 Pn29C.3 顺序运行起始段落选择所设置的段落开始运行第二轮及第二轮之后的每轮。同时，顺序运行与单次运行结束停机、循环运行不同的是，顺序运行 每段位移之间没有等待时间，当上一段落运行完成之后会直接运行下一段落。

5.16.4 位置模式指令来源选择

1. 位置模式下，如有需要在线切换内外部指令，可设置参数 Pn29A.0=2。

2. 设置参数 Pn51A.3 分配位置指令来源切换信号，默认为外部位置指令，切换后为内部位置指令。

表 5-140 Pn29A=n. □□□ X(位置指令来源选择) 参数设定表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn29A.0(位置指令来源选择)	n. □□□ 0 (出厂设定)	立即生效	基本设定
	n. □□□ 1		
	n. □□□ 2		

表 5-141 位置指令来源切换信号设定表

种类	名称	连接端子	输入状态	含义
输入	位置指令来源切换信号	需进行分配	ON (闭合)	内部位置指令
			OFF (断开)	外部脉冲指令

Pn29A.0=1 时, Pn000.1=1, 5, 7 的控制方式变为由外部脉冲指令变为内部位置控制。

Pn29A 的设定		Pn000.1 的设定和动作		
		n. □□ 1 □	n. □□ 5 □	n. □□ 6 □
Pn29A (位置来源切换)	n. □□□ 1	位置控制 (脉冲序列指令)	内部设定速度控制 - 位置控制 (脉冲序列指令)	位置控制 - 速度控制 (脉冲序列指令)
	n. □□□ 2	内部多段位置控制	内部设定速度控制 - 内部多段位置控制	内部多段位置控制 - 速度控制

5.17 黑匣子

5.17.1 黑匣子功能配置

黑匣子功能可抓取故障发生时刻或指定条件下的数据并自动进行保存, 通过后台读取上传, 以使用户进行问题原因分析和处理。Y7S 系列黑匣子功能默认不开启。

表 5-142 Pn640 (黑匣子功能配置) 参数设定表

Pn640	黑匣子功能配置			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0000H - FFFFH	-	0001H	再次接通电源后	基本设定

注: 当 Bit0=0 时: 关闭黑匣子功能。

当 Bit0=1 时: 打开黑匣子功能, 并以任意报警或警告为触发。

当 Bit0=3 时: 关闭黑匣子功能, 并以 PN641 中设置的报警为触发。

(1) 黑匣子报警数据锁存功能

表 5-143 Pn640=n. □□ X □ (黑匣子功能配置) 参数设定表

参数	含义	生效时刻	分类
Pn640.1 (黑匣子功能配置)	n. □□ 0 □ (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	n. □□ 1 □		
	n. □□ 2 □		

注: 报警之后需要连接上位机读取黑匣子数据。

5.17.2 黑匣子锁存报警代码设置

表 5-144 Pn641 (黑匣子锁存报警代码设置) 参数设定表

Pn641	黑匣子锁存报警代码设置			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0000H - FFFFH	-	0001H	再次接通电源后	基本设定

黑匣子锁存报警代码使用举例:

设置对应报警代码，如果 A.C90，PN641 就写入 C90；如果 F10，则 PN641 就写入 F10。

5.18 回原模式

5.18.1 回原模式介绍

CiA402 内部定义了 31 种回原方式，如下表 5-145 所述。

以下描述中以 HSW 表示原点位置传感器信号，以 NL 表示负向限位信号，以 PL 表示正向限位信号。ON 表示信号的有效状态，OFF 表示信号的无效状态。OFF → ON 表示信号从无效状态到有效状态的跳变沿，ON → OFF 表示信号从有效状态到无效状态的跳变沿。下面分别介绍各种原点模式运行轨迹和信号状态变化，各种回原点模式图示中的图标意义如图 5-40 所示：

表 5-145 原点回归模式启动及运行流程

回原方式	说明
0	无
1	起步朝负向运行，以负向运行时遇到 NL 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后回退找最近的 Z 脉冲位置作为原点
2	起步朝正向运行，正向运行时遇到 PL 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后回退找最近的 Z 脉冲位置作为原点
3	起步时 HSW 无效则朝正向运行，否则朝负向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
4	起步时 HSW 无效则朝正向运行，否则朝负向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
5	起步时 HSW 无效则朝负向运行，否则朝正向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
6	起步时 HSW 无效则朝负向运行，否则朝正向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
7	起步时 HSW 无效则朝正向运行，否则朝负向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
8	起步时 HSW 无效则朝正向运行，否则朝负向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
9	起步时都是朝正向运行，不论 HSW 有效或无效。朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
10	起步时都是朝正向运行，不论 HSW 有效或无效。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
11	起步时 HSW 无效则朝负向运行，否则朝正向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
12	起步时 HSW 无效则朝负向运行，否则朝正向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
13	起步时都是朝负向运行，不论 HSW 有效或无效。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
14	起步时都是朝负向运行，不论 HSW 有效或无效。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
15	保留
16	保留
17	类似方式 1，但不找 Z 脉冲，以负向运行时遇到 NL 的 OFF → ON 状态位置作为原点
18	类似方式 2，但不找 Z 脉冲，以正向运行时遇到 PL 的 OFF → ON 状态位置作为原点
19	类似方式 3，但不找 Z 脉冲，以负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点
20	类似方式 4，但不找 Z 脉冲，以正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点
21	类似方式 5，但不找 Z 脉冲，以正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点
22	类似方式 6，但不找 Z 脉冲，以负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点

23	类似方式 7，但不找 Z 脉冲，以朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点
24	类似方式 8，但不找 Z 脉冲，以朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点
25	类似方式 9，但不找 Z 脉冲，以朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点
26	类似方式 10，但不找 Z 脉冲，以朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点
27	类似方式 11，但不找 Z 脉冲，以朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点
28	类似方式 12，但不找 Z 脉冲，以朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点
29	类似方式 13，但不找 Z 脉冲，以朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点
30	类似方式 14，但不找 Z 脉冲，以朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点
31	保留
32	保留
33	起步时朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点
34	起步时朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点
35	以当前位置为原点

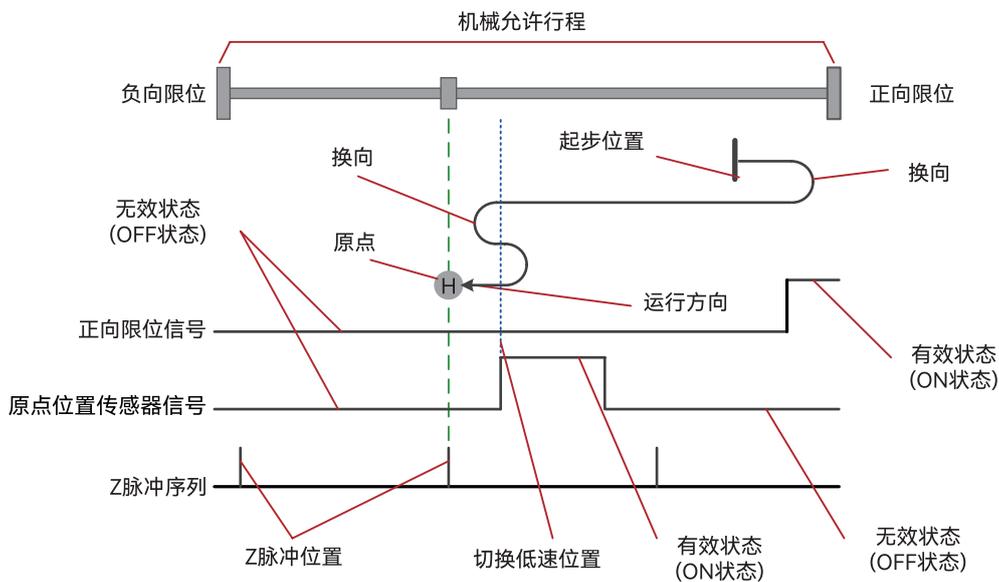


图 5-42 原点模式图示中各种图标的意义

一般的，建议将原点模式 3~6、19~22，应用在 HSW 的 OFF/ON 状态正好将整个机械允许行程范围分成两部分的情形，因为这 8 种模式下，无论何时遇到 NL 还是 PL，都是停止并报警，并不会自动反向寻找原点。

建议将原点模式 7~14、23~30，应用在 HSW 的 ON 状态正好将整个机械允许行程范围。

分成三部分的情形，此时 ON 状态区间只占据整个机械允许行程范围很小一部分（即 ON 状态是短时暂态）。

以上只是建议，并不是强制要求。

(1) 模式 1, 寻找负限位和 Z 脉冲, 减速点: 反向超程开关

起步时如果减速点信号无效, 则以高速朝负向运行, 遇到负限位开关的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速朝正向运行时遇到负限位开关的 ON → OFF 状态之后, 继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时如果减速点信号有效, 则以低速朝正向运行。在朝正向遇到负限位开关的 ON → OFF 状态之后, 继续正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

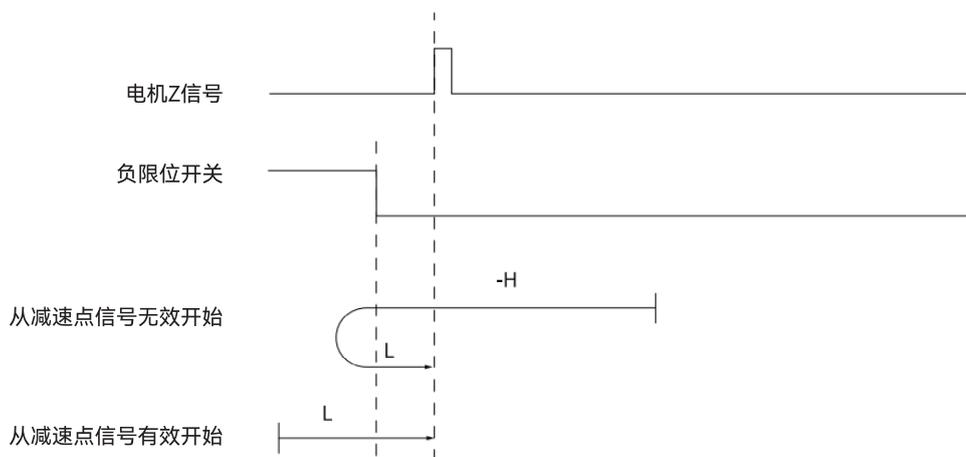


图 5-43 原点模式 1 轨迹及信号状态

(2) 模式 2, 寻找正限位和 Z 脉冲, 减速点: 正向超程开关

起步时如果减速点信号无效, 则以高速朝正向运行, 遇到正向限位开关的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速朝负向运行时遇到正向限位开关的 ON → OFF 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时如果减速点信号有效, 则以低速朝负向运行。在朝负向运行时遇到正向限位开关的 ON → OFF 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-44 所示。

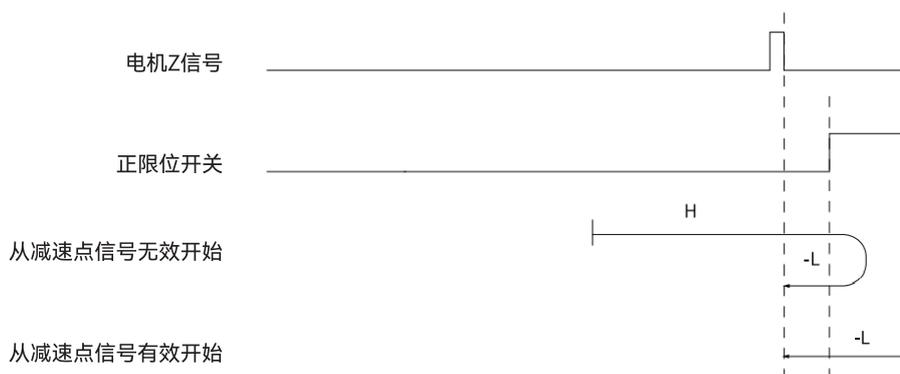


图 5-44 原点模式 2 轨迹及信号状态

(3) 模式 3, 寻找朝负向运行时 HW 的 ON→OFF 位置和 Z 脉冲, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效则以高速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-45 所示

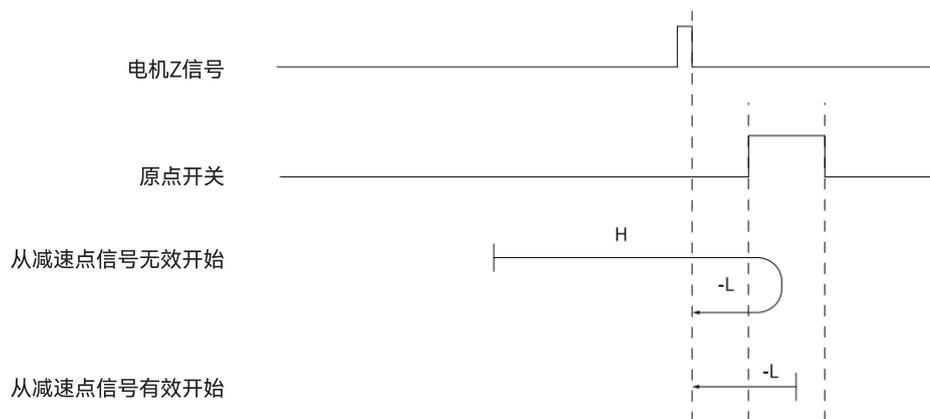


图 5-45 原点模式 3 轨迹及信号状态

(4) 模式 4, 寻找朝正向运行时 HW 的 OFF→ON 位置和 Z 脉冲, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效则以低速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后, 继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-46 所示

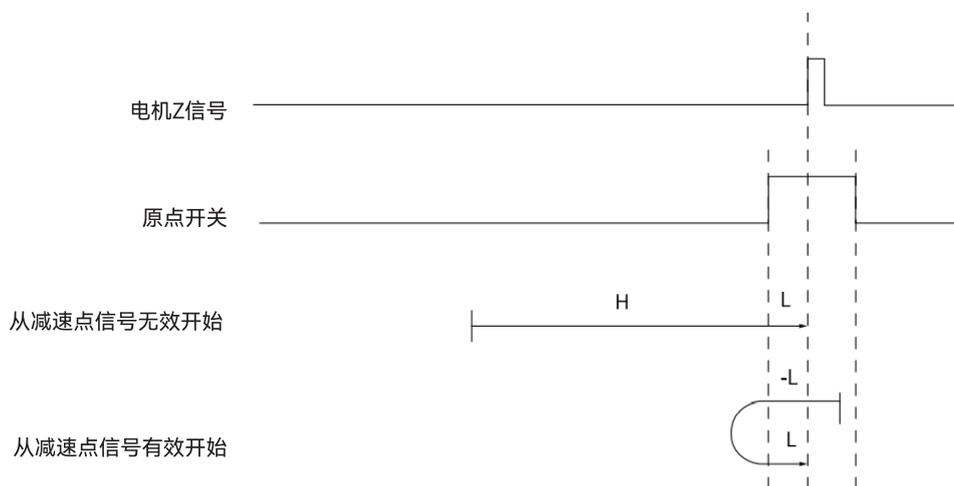


图 5-46 原点模式 4 轨迹及信号状态

(5) 模式 5, 寻找朝正向运行时 HW 的 ON→OFF 位置和 Z 脉冲, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后, 继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效则以低速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-47 所示

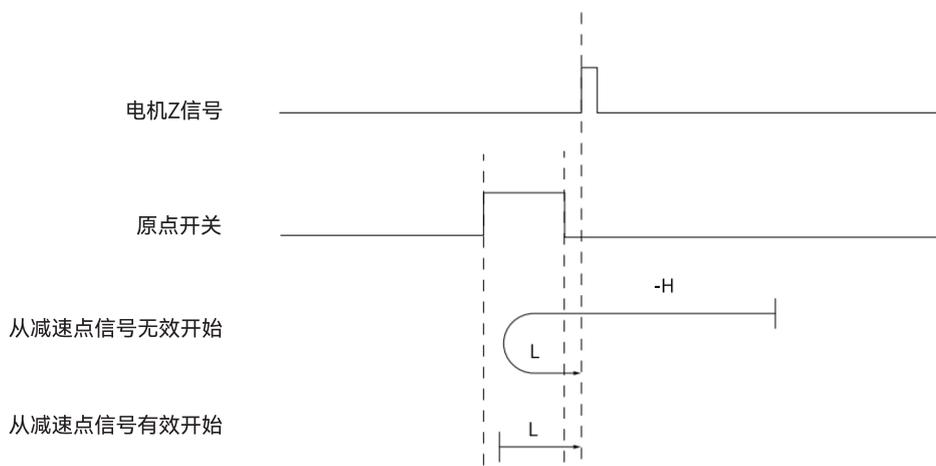


图 5-47 原点模式 5 轨迹及信号状态

(6) 模式 6, 寻找朝负向运行时 HW 的 OFF→ON 位置和 Z 脉冲, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效则以高速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-48 所示

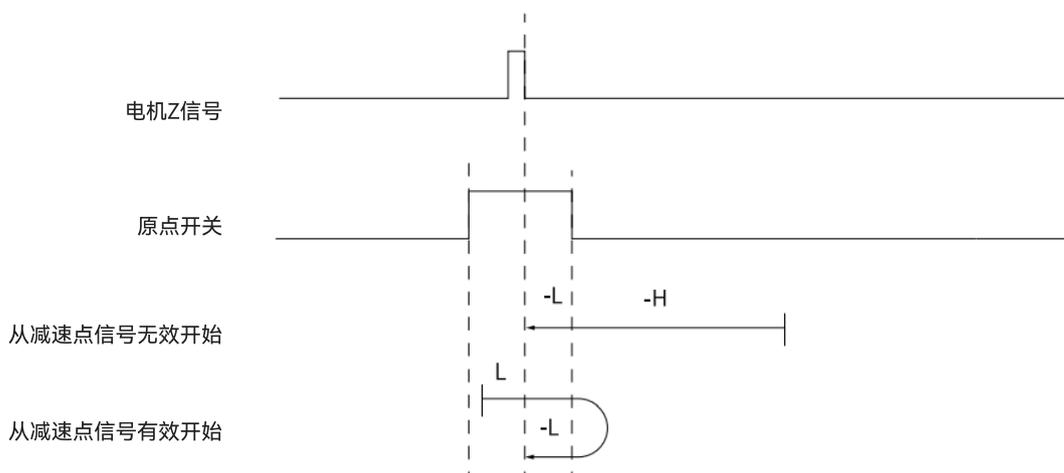


图 5-48 原点模式 6 轨迹及信号状态

(7) 模式 7, 寻找朝负向运行时HW的ON→OFF位置和Z脉冲, 遇正限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效, 且未遇到正限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到正限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-49 所示

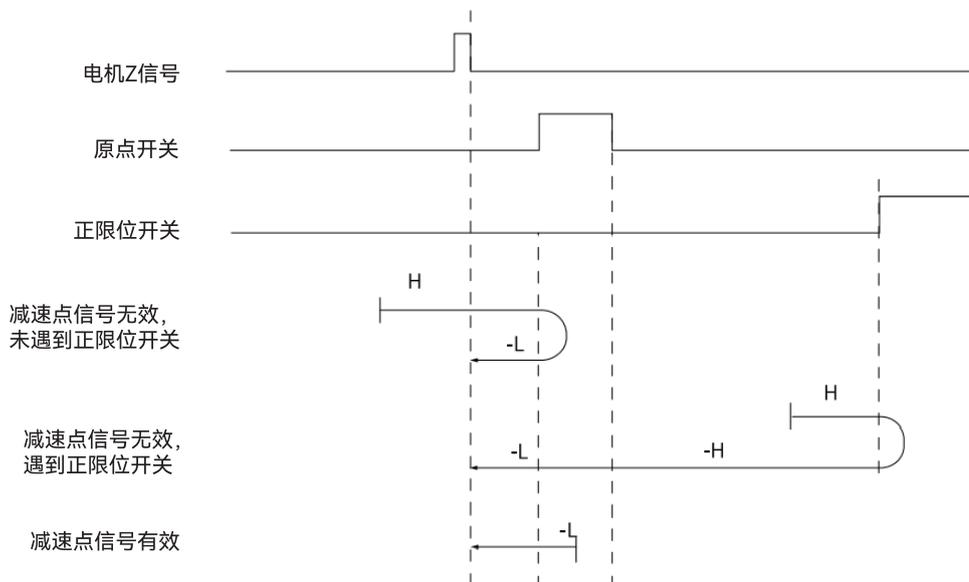


图 5-49 原点模式 7 轨迹及信号状态

(8) 模式 8，寻找朝正向运行时HW的OFF→ON位置和Z脉冲，遇正限位自动反向，减速点：原点开关（HW）

起步时 HW 无效，且未遇到正限位开关，则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行，在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 无效，且遇到正限位开关，则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速，然后低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行，在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效，则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行，在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-50 所示

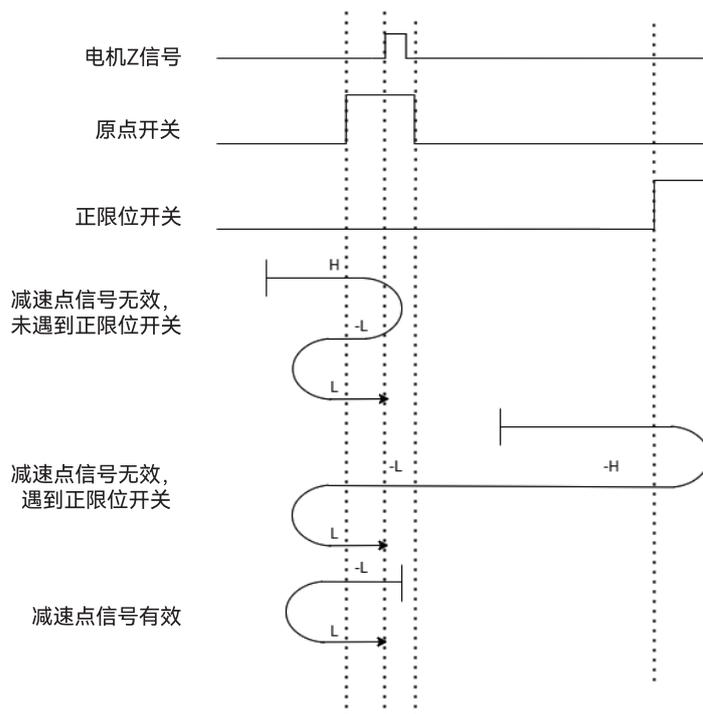


图 5-50 原点模式 8 轨迹及信号状态

(9) 模式 9, 寻找朝负向运行时HW的OFF→ON位置和Z脉冲, 遇正限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效, 且未遇到正限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行, 在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后, 继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到正限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行, 在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后, 继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后, 继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-51 所示

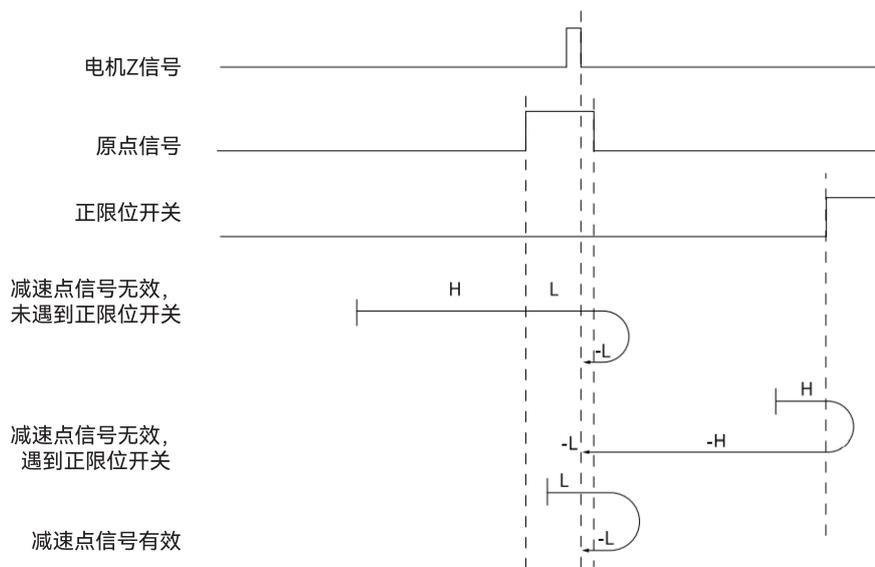


图 5-51 原点模式 9 轨迹及信号状态

(10) 模式 10, 寻找朝正向运行时HW的 ON→OFF位置和Z脉冲, 遇正限位自动反向, 减速点: 原点开关(HW)

起步时 HW 无效, 且未遇到正限位开关, 则高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到正限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-52 所示

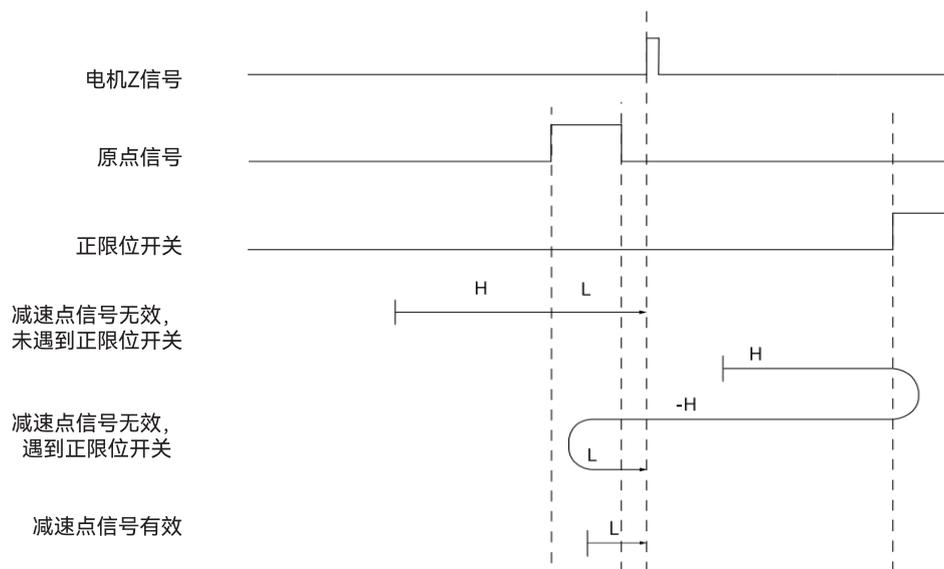


图 5-52 原点模式 10 轨迹及信号状态

(11) 模式 11, 寻找朝正向运行时HW的 ON→OFF位置和Z脉冲, 遇负限位自动反向减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效, 且未遇到负限位开关, 则高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后停止, 换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到负限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-53 所示

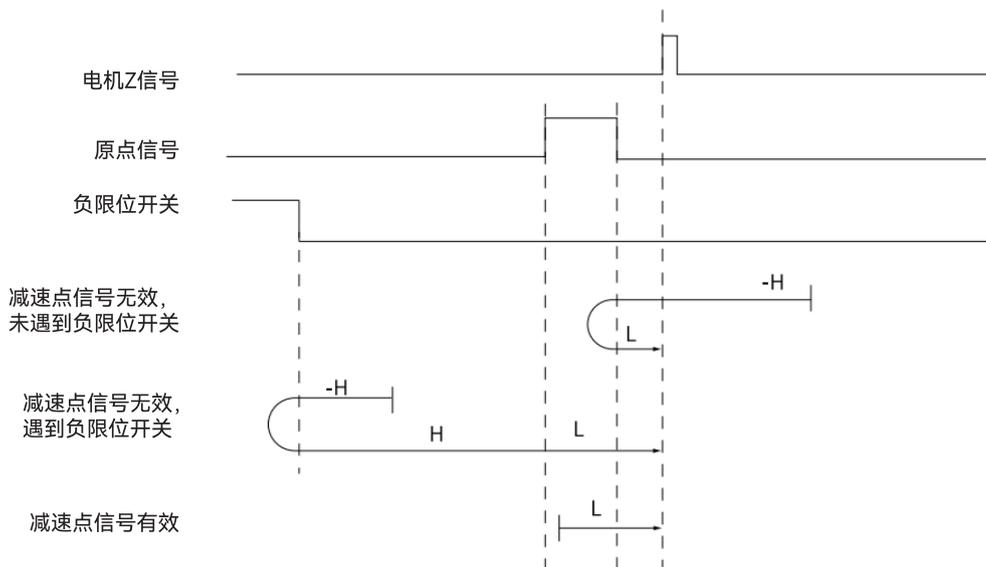


Figure 5-53 Homing Mode 11 Trajectory and Signal Status

(12) 模式 12, 寻找朝负向运行时HW的 OFF→ON位置和Z脉冲, 遇负限位自动反向, 减速点: 原点开关(HW)

起步时 HW 无效, 且未遇到负限位开关, 则高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 换低速朝正向运行。在遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速朝负向运行。在低速朝负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到负限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后停止, 换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后停止, 换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如图 5-54 所示:

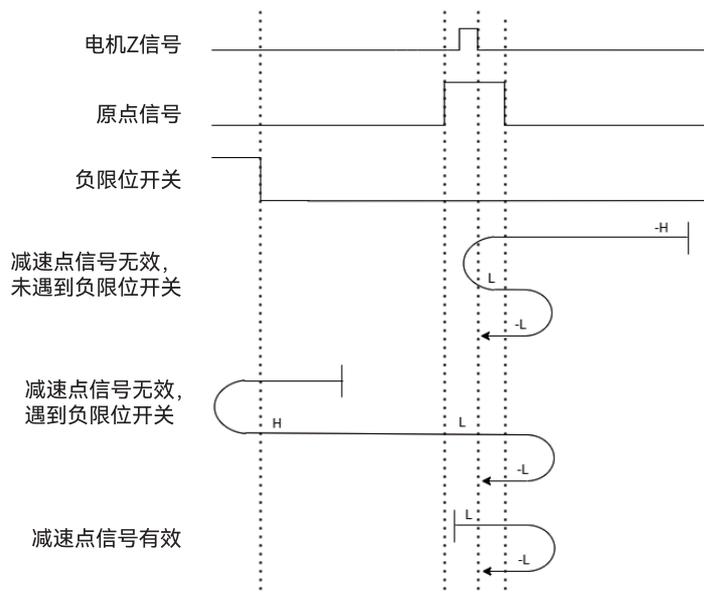


图 5-54 原点模式 12 轨迹及信号状态

(13) 模式 13, 寻找朝正向运行时HW的 OFF→ON位置和Z脉冲, 遇负限位自动反向, 减速点: 原点开关(HW)

起步时 HW 无效, 且未遇到负限位开关, 则高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后换低速朝负向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后停止, 换低速正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到负限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后停止, 换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后停止, 换低速正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后停止, 换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如图 5-55 所示

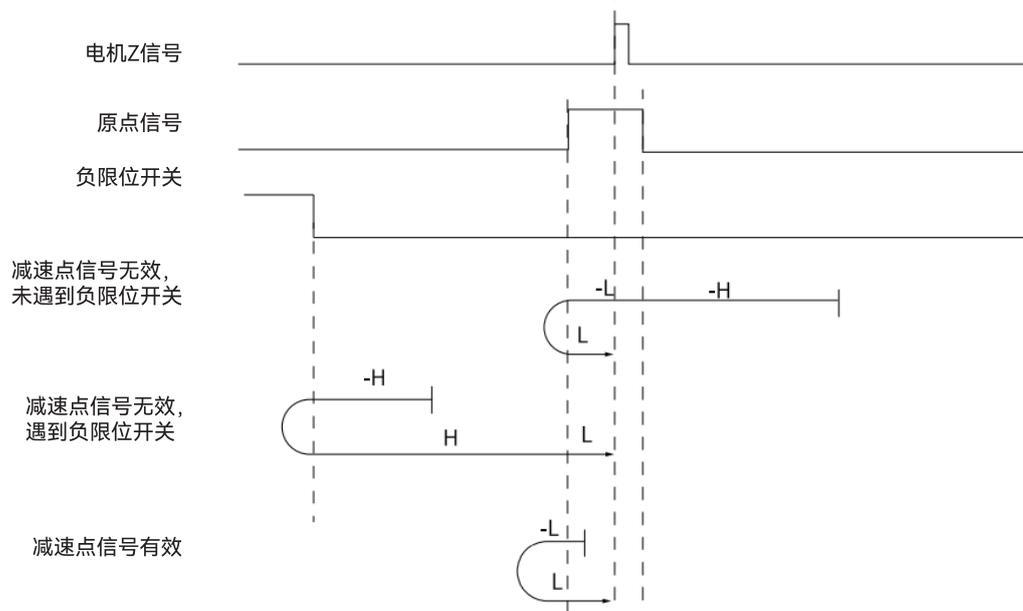


图 5-55 原点模式 13 轨迹及信号状态

(14) 模式 14, 寻找朝负向运行时HW的 ON→OFF位置和Z脉冲,遇负限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效, 且未遇到负限位开关, 则高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后换低速朝负向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到负限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后停止, 换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如图 5-56 所示

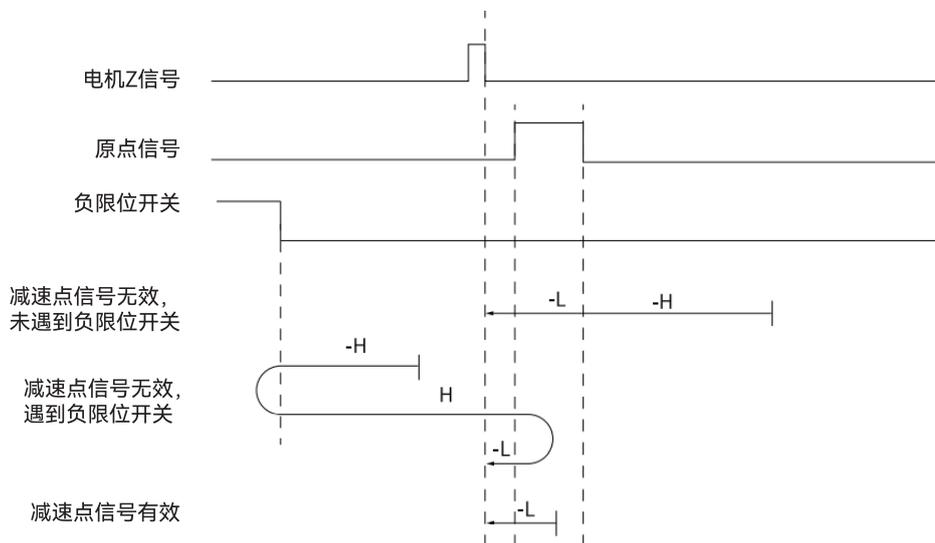


图 5-56 原点模式 14 轨迹及信号状态

(15) 模式 15, 保留, 请不要设置。

(16) 模式 16, 保留, 请不要设置。

(17) 模式 17, 寻找负限位, 减速点: 反向超程开关

起步时如果负限位开关无效, 则以高速朝负向运行, 遇到负限位开关的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速朝正向运行遇到负限位开关的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时如果负限位开关有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行遇到的负限位开关的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-57 所示

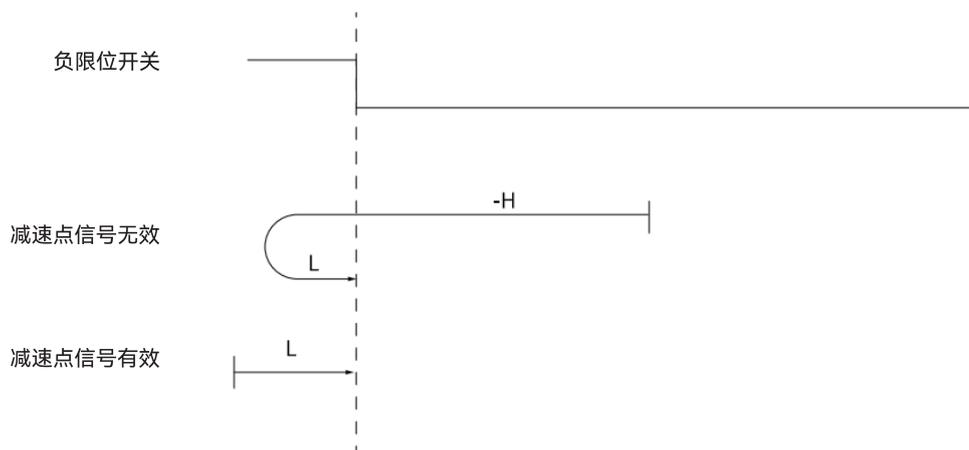


图 5-57 原点模式 17 轨迹及信号状态

(18) 模式 18, 寻找正限位, 减速点: 正向超程开关

起步时如果正限位开关无效, 则以高速朝正向运行, 遇到正限位开关的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速朝负向运行遇到正限位开关的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时如果正限位开关有效, 则以低速朝负向运行。在低速朝负向运行遇到正限位开关的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-58 所示

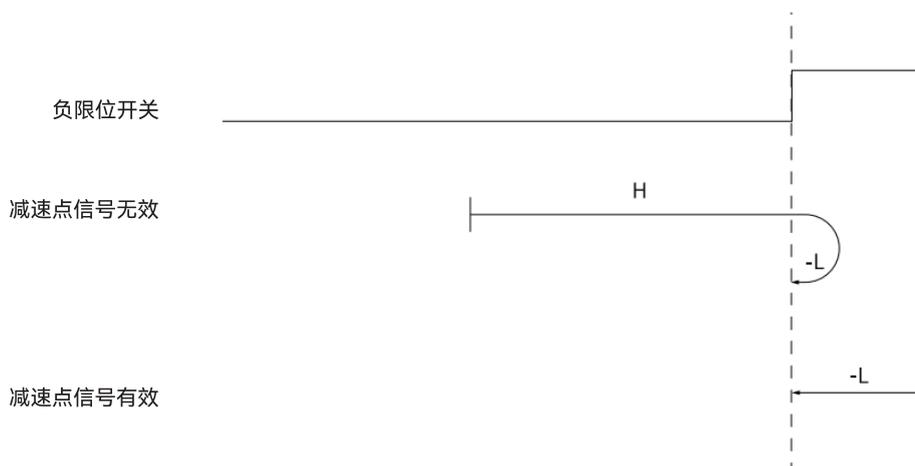


图 5-58 原点模式 18 轨迹及信号状态

(19) 模式 19, 寻找朝负向运行时原点开关的 ON→OFF 位置, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效则以高速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HW 的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-59 所示

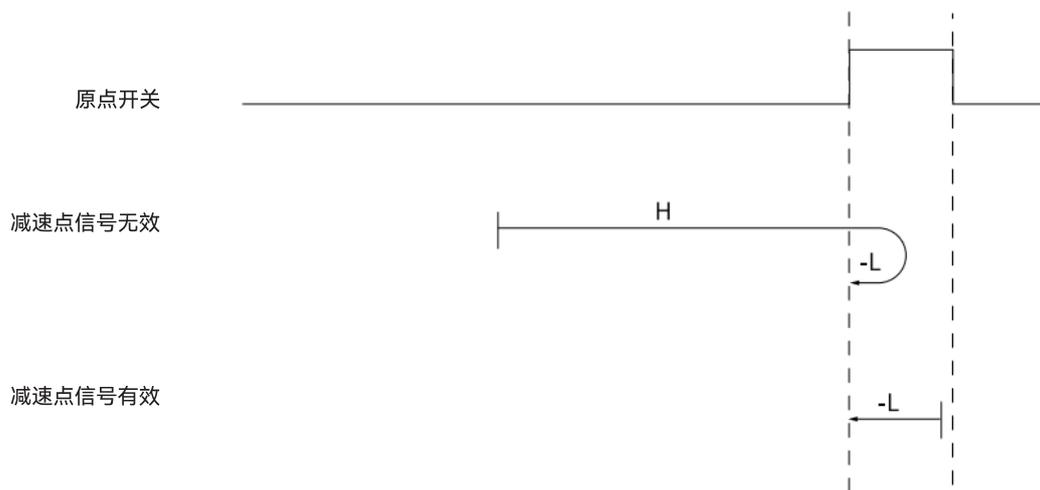


图 5-59 原点模式 19 轨迹及信号状态

(20) 模式 20, 寻找朝正向运行时 HW 的 OFF→ON 位置, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效则以低速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HW 的 OFF → ON 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-60 所示

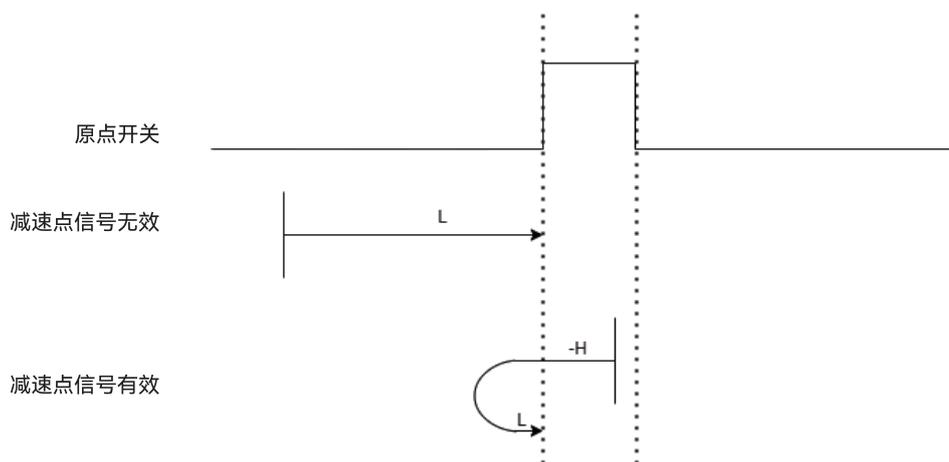


图 5-60 原点模式 20 轨迹及信号状态

(21) 模式 21, 寻找朝正向运行时 HW 的 ON→OFF 位置, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HW 的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效则以低速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-61 所示

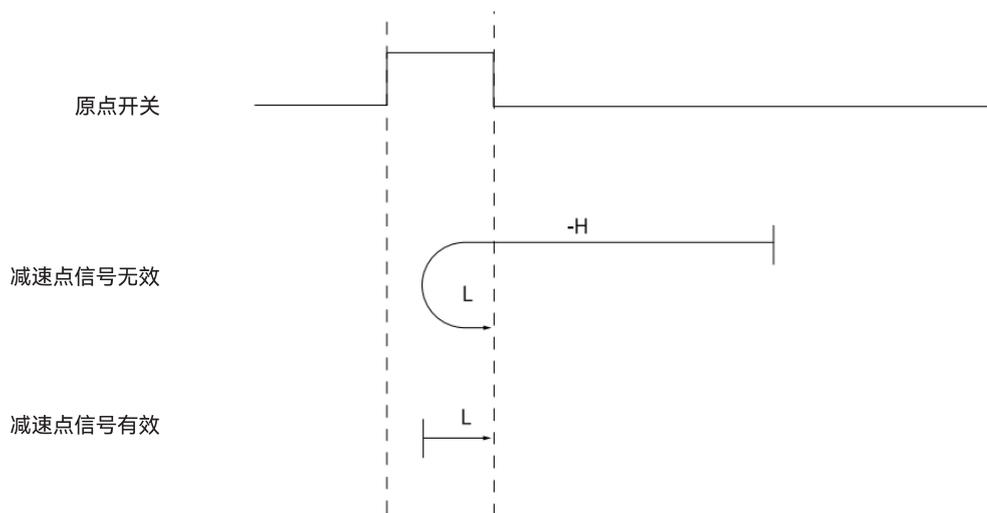


图 5-61 原点模式 21 轨迹及信号状态

(22) 模式 22, 寻找朝负向运行时 HW 的 OFF→ON 位置, 减速点: 原点开关 (HW)

起步时 HW 无效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效则以高速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HW 的 OFF → ON 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-62 所示

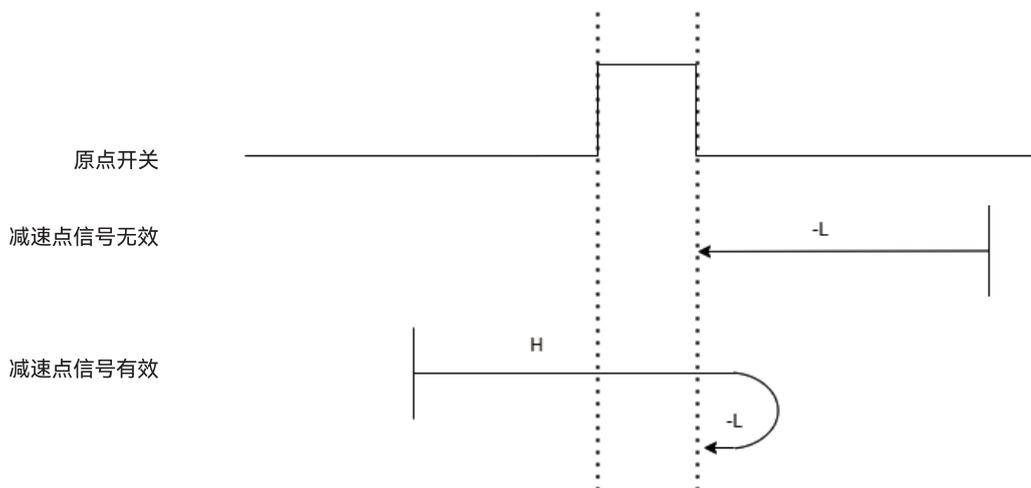


图 5-62 原点模式 22 轨迹及信号状态

(23) 模式 23, 寻找朝负向运行时 HW 的 ON→OFF 位置, 遇正限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HM)

起步时 HW 无效, 且未遇到正限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到正限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。如图 5-63 所示:

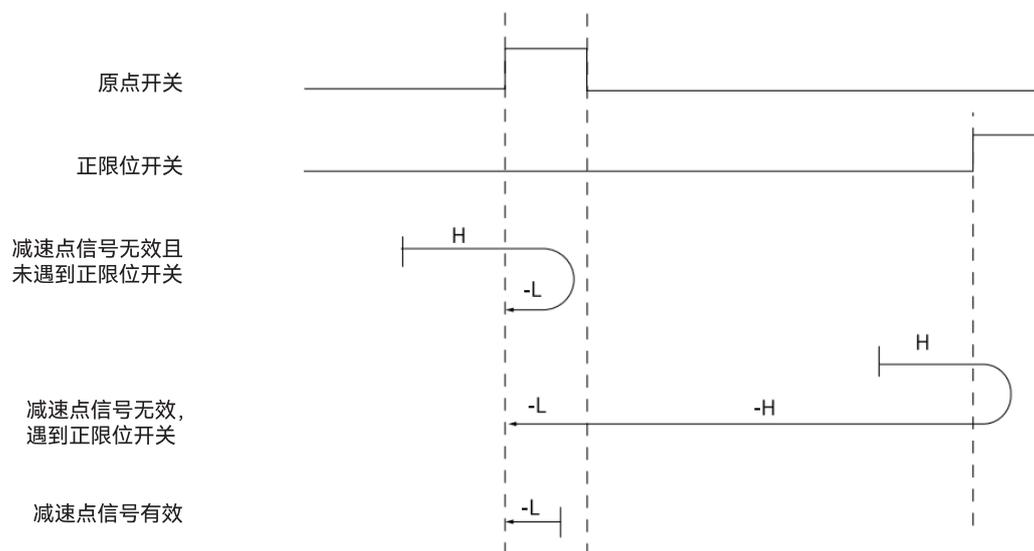


图 5-63 原点模式 23 轨迹及信号状态

(24) 模式 24, 寻找朝正向运行时 HW 的 OFF→ON 位置, 遇正限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HM)

起步时 HW 无效, 且未遇到正限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到正限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。如图 5-64 所示:

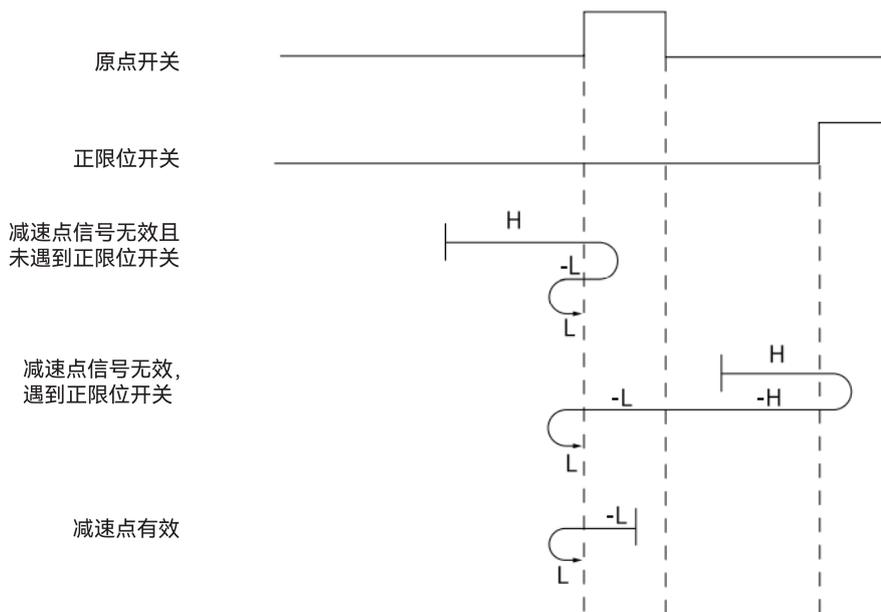


图 5-64 原点模式 24 轨迹及信号状态

(25) 模式 25, 寻找朝负向运行时 HW 的 OFF→ON 位置, 遇正限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HM)

起步时 HW 无效, 且未遇到正限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速负向运行, 在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到正限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速负向运行, 在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速负向运行, 在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-65 所示

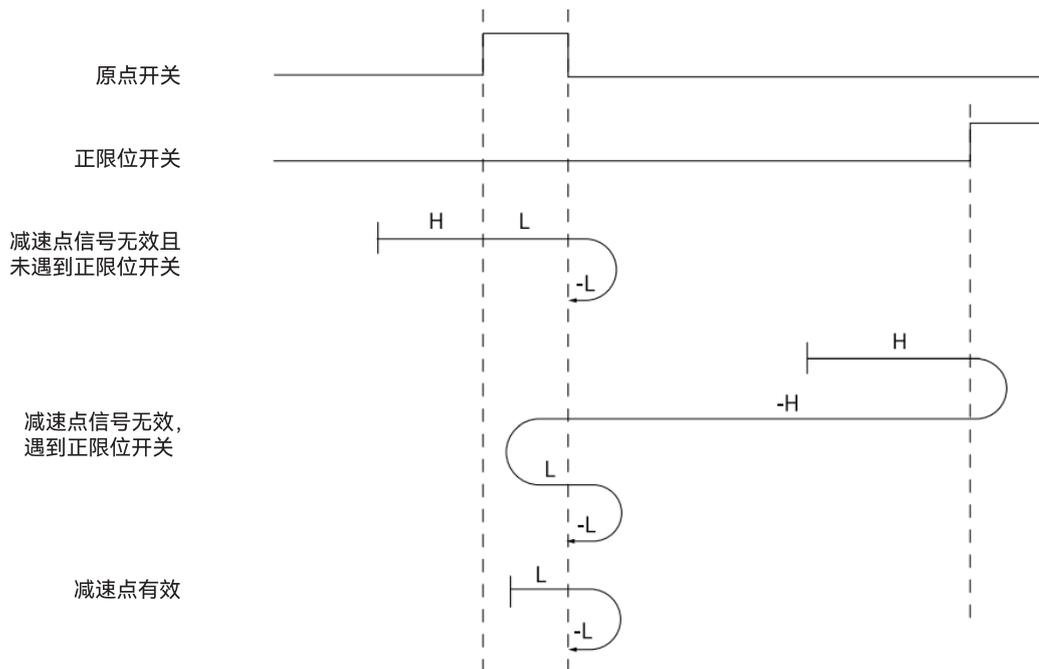


图 5-65 原点模式 25 轨迹及信号状态

(26) 模式 26, 寻找朝正向运行时 HW 的 ON→OFF 位置, 遇正限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HM)

起步时 HW 无效, 且未遇到正限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到正限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-66 所示

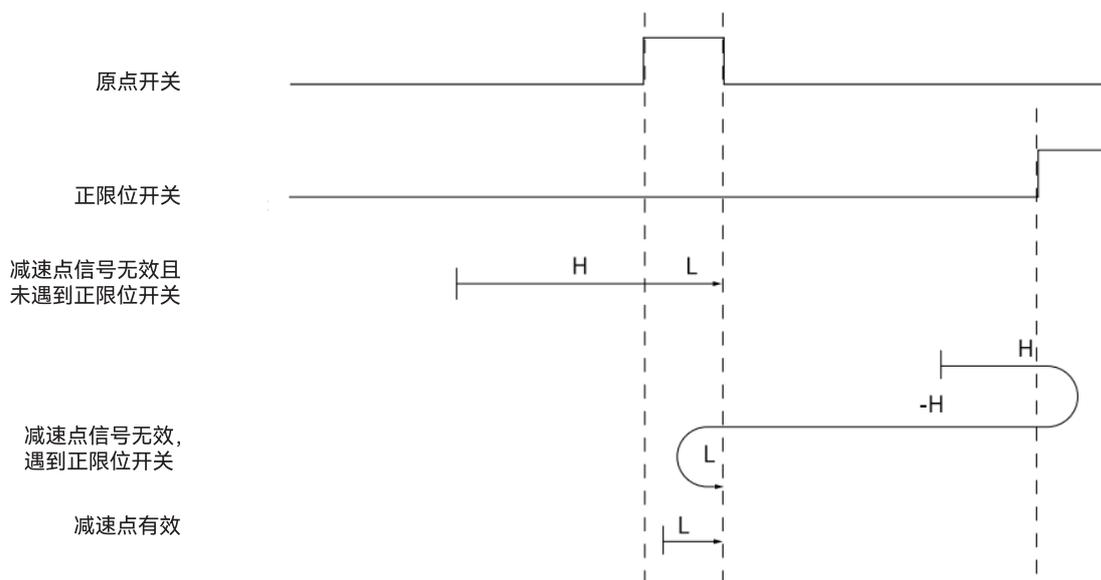


图 5-66 原点模式 26 轨迹及信号状态

(27) 模式 27, 寻找朝正向运行时 HW 的 ON→OFF 位置, 遇负限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HM)

起步时 HW 无效, 且未遇到负限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到负限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-67 所示

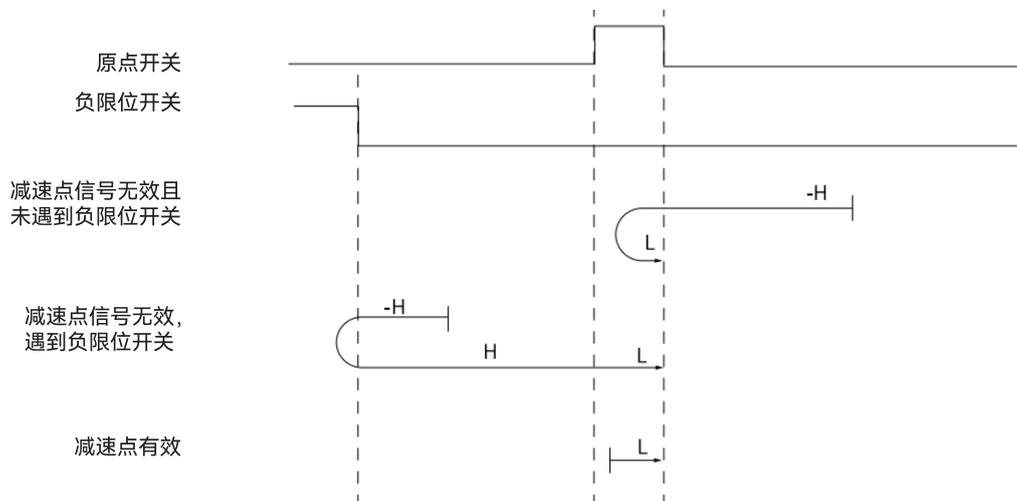


图 5-67 原点模式 27 轨迹及信号状态

(28) 模式 28, 寻找朝负向运行时 HW 的 OFF→ON 位置, 遇负限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HM)

起步时 HW 无效, 且未遇到负限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速负向运行, 在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到负限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速负向运行, 在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速负向运行, 在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。如图 5-68 所示

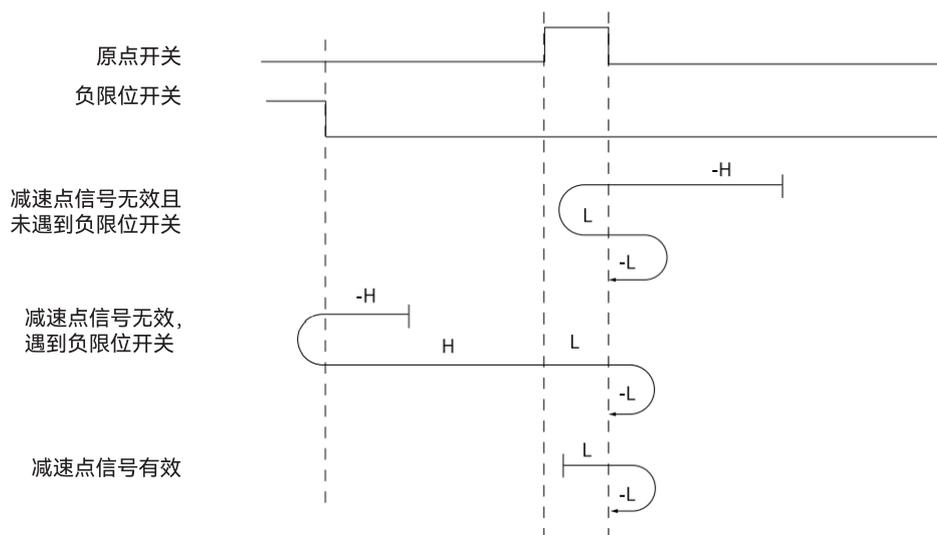


图 5-68 原点模式 28 轨迹及信号状态

(29) 模式 29, 寻找朝正向运行时 HW 的 OFF→ON 位置, 遇负限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HM)

起步时 HW 无效, 且未遇到负限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到负限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 换低速正向运行, 在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。如图 5-69 所示:

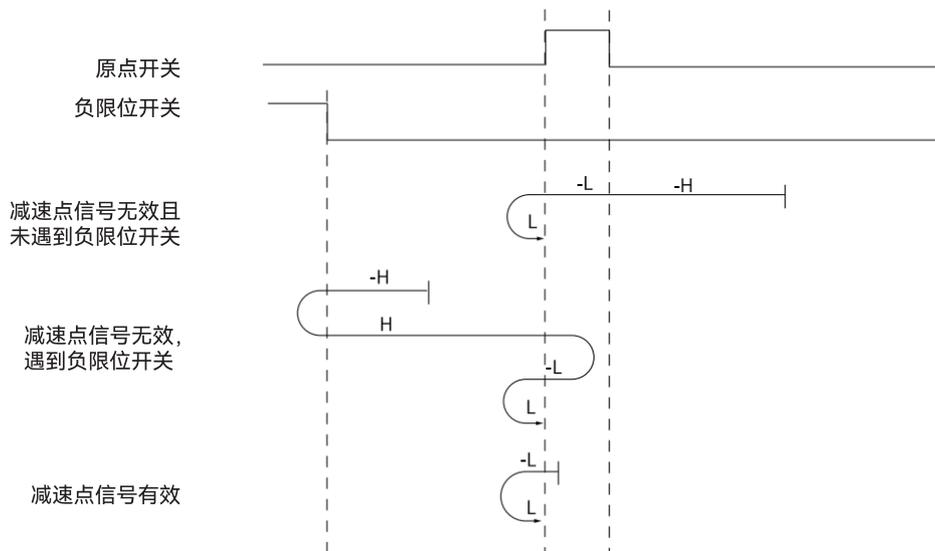


图 5-69 原点模式 29 轨迹及信号状态

(30) 模式 30, 寻找朝负向运行时 HW 的 ON→OFF 位置, 遇负限位自动反向, 减速点: 原点开关 (HM)

起步时 HW 无效, 且未遇到负限位开关, 则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 无效, 且遇到负限位开关, 则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HW 有效, 则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 以停止位置作为原点。

如图 5-70 所示

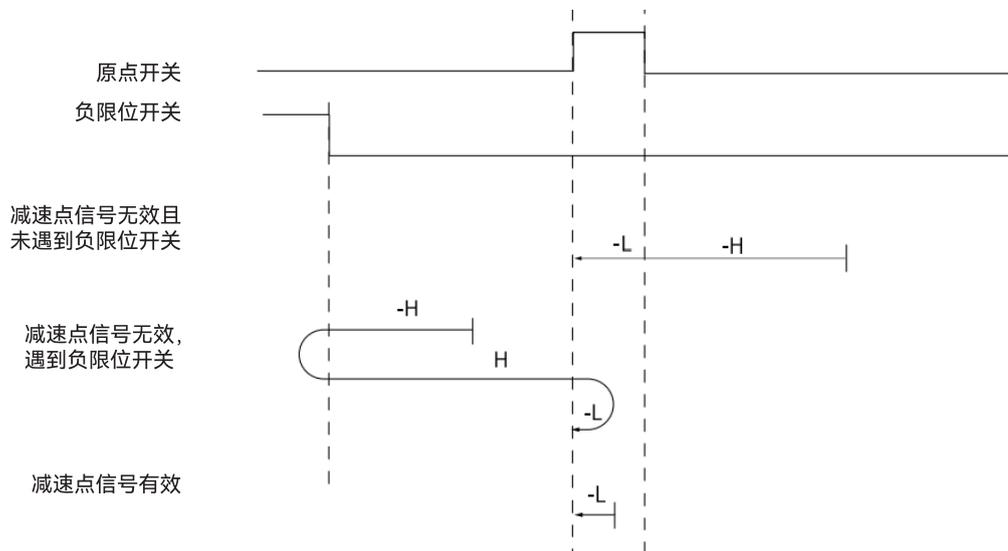


图 5-70 原点模式 30 轨迹及信号状态

(31) 模式 31, 保留, 请不要设置。

(32) 模式 32, 保留, 请不要设置。

(33) 模式 33, 寻找负向运行时最近的 Z 脉冲

起步时以低速朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-71 所示

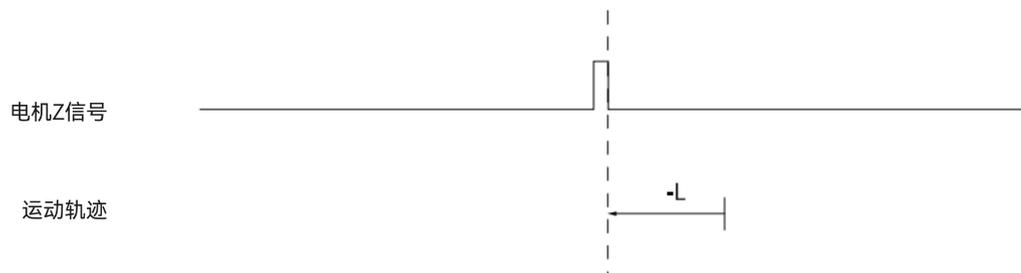


图 5-71 原点模式 33 轨迹及信号状态

(34) 模式 34, 寻找正向运行时最近的 Z 脉冲

起步时以低速朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

如图 5-72 所示

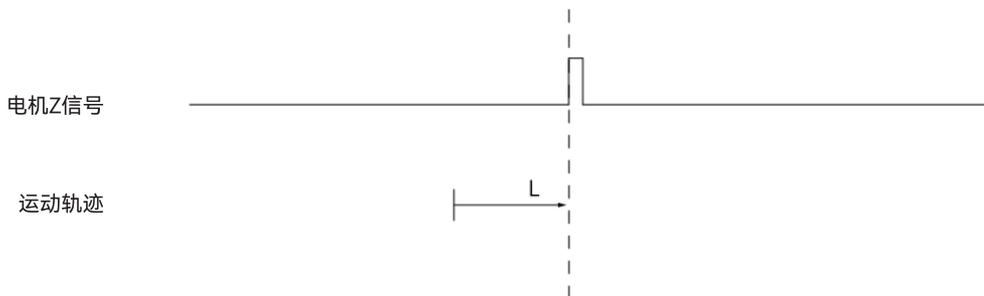


图 5-72 原点模式 34 轨迹及信号状态

(35) 模式 35, 以当前位置为机械原点

触发原点回零后, 以当前位置为原点。如图 5-73 所示



图 5-73 原点模式 35 轨迹及信号状态

5.18.2 回原模式使用方法

表 5-146 原点回归模式涉及参数表

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻
Pn6A1	高速搜索原点速度	0-6000	rpm	0	即时生效
Pn6A2	低速搜索原点速度	0-6000	rpm	0	即时生效
Pn6A3	搜索原点加减速时间	0-10000	ms	0	即时生效
Pn6A4	回原偏置	-2147483648-- 2147483647	—	0	即时生效

设置 Pn6A1 高速搜索原点开关的速度和 Pn6A2 低速搜索原点开关的速度, 以及 Pn6A3 搜索原点时的加减速时间。若 Pn6A0.0 设置为 1: 在原先基础上叠加偏执值作为原点, 还需要设置 Pn6A4 原点偏置。

若使用实体 IO 来进行回原操作, 则需要设置 Pn51A.1 原点搜索开始信号和 Pn51A.2 原点信号。或者也可以使用虚拟 DI 进行信号输入, 设置方式如下:

(1) 先配置 Pn5A1

01 06 05 A1 00 60 D8 CC, 设置虚拟 IO 的原点搜索开始信号和原点信号为打开。

(2) 再设置 Pn5A3 虚拟 IO 输入极性

01 06 05 A3 00 00 79 24, 设置虚拟 IO 的原点搜索开始信号和原点信号极性为高有效。

(3) 再对 PnC11 的对应位写入 0 (极性设置为低有效) 或 1 (极性设置为高有效) 输入虚拟 IO 信号使电机按照输入信号运行对应的段落。

以模式 1 举例:

模式 1: 寻找负限位和 Z 脉冲, 减速点: 反向超程开关起步时如果减速点信号无效, 则以高速朝负向运行, 遇到负限位开关的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速朝正向运行时遇到负限位开关的 ON → OFF 状态之后, 继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时如果减速点信号有效, 则以低速朝正向运行。在朝正向遇到负限位开关的 ON → OFF 状态之后, 继续正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。当收到原点搜索开始信号时, 若此时负限位信号无效, 电机以高速负向运行, 此时改变负限位信号状态, 将负限位信号变为有效, 电机则换为低速正向运行。此时再次改变负限位信号为无效, 电机会在下一个 Z 脉冲位置停止, 并将该位置作为原点。

收到原点搜索开始信号后 (原点搜索过程之中需要一直置 1), 才会开始回原, 回原完成信号置 0。完成回原之后回原完成信号之 1。完成 1 次回原之后, 若想再次进行一次回原, 需要先将原点搜索信号置 0, 再将它置 1。

5.19 虚拟DI/DO

5.19.1 虚拟DI

虚拟 DI 的相关参数: Pn5A0, Pn5A2, PnC10。其中, Pn5A0、Pn5A2 和 PnC10 的信号分配如下表所示:

表 5-147 虚拟 DI 的相关参数设定表

位	名称	信号名
Bit0	伺服 ON	ServoOn
Bit1	禁止正转侧驱动输入	Pot
Bit2	禁止反转侧驱动输入	Not
Bit3	报警复位	AlmReset
Bit4	内部设定速度 D	SpdD
Bit5	内部设定速度 A	SpdA
Bit6	内部设定速度 B	SpdB
Bit7	零钳位	Zclamp
Bit8	磁极检测	PoleDetect
Bit9	P 控制	Pcon
Bit10	指令脉冲阻止	Inhibit
Bit11	增益切换	GainSel
Bit12	控制模式切换	Csel
Bit13	正向转矩限制	Pcl
Bit14	反向转矩限制	Ncl
Bit15	指令脉冲输入倍频切换	Psel

使用虚拟 DI 输入时, 首先将 Pn5A0 对应的信号使能开关使能, 比如 Bit0 对应的是 ServoOn 信号, 打开后输入信号将会以 Modbus 通信为准 (默认实体 IO 输入为准)

发送如下指令:

(1) 01 06 05 A0 00 01 48 E4, 此指令含义是将虚拟 DI 的 bit0: ServoOn 启用。若想要将其它信号启用, 则将信号对应位设置为 1 即可。若发送内容为 00 10, 就意味着将 bit4: SpdD 启用。

(2) 01 06 05 A2 00 00 28 E4, 此指令含义是通过 Pn5A2 设置虚拟 DI 全部信号输入极性为高有效。若想设置某一信号是低有效则将 Pn5A2 的对应位设置为 1。

(3) 根据 (2) 中的极性设置发送相应的指令, 若 (2) 中极性设置为高有效, 发送 01 06 0C 10 00 01 4A 9F, 若 (2) 中极性设置为低有效, 则发送如下指令: 01 06 0C 10 FF FE 4B 2F, 发送成功后就可以在上位机上看到对应信号的状态变化了。

全选	名称	值
<input type="checkbox"/>	清除信号	-
<input type="checkbox"/>	冲击电阻短路继电器	-
<input type="checkbox"/>	再生晶体管	-
<input type="checkbox"/>	再生异常检出	-
<input type="checkbox"/>	AC电源投入	-
<input type="checkbox"/>	过电流	-
<input type="checkbox"/>	未经过原点	-
<input checked="" type="checkbox"/>	伺服ON	1
<input checked="" type="checkbox"/>	P控制	0
<input checked="" type="checkbox"/>	超程 (P-OT)	0
<input checked="" type="checkbox"/>	超程 (N-OT)	0
<input checked="" type="checkbox"/>	转矩限制 (P-CL)	0
<input checked="" type="checkbox"/>	转矩限制 (N-CL)	0
<input checked="" type="checkbox"/>	报警复位	0
<input type="checkbox"/>	编码器 (SEN)	-
<input checked="" type="checkbox"/>	内部设定速度选择D	0
<input checked="" type="checkbox"/>	内部设定速度选择A	0
<input checked="" type="checkbox"/>	内部设定速度选择B	0
<input checked="" type="checkbox"/>	控制模式切换C-SEL	0
<input checked="" type="checkbox"/>	零钳位ZCLAMP	0
<input checked="" type="checkbox"/>	指令脉冲阻止INHIBIT	0
<input checked="" type="checkbox"/>	增益切换G-SEL	0
<input type="checkbox"/>	紧急停止EMG-STP	-
<input type="checkbox"/>	脉冲指令PULS	-
<input type="checkbox"/>	符号指令SIGN	-
<input type="checkbox"/>	偏差清除CLR	-
<input checked="" type="checkbox"/>	指令脉冲输入倍频切换PSEL	0

5.19.2 虚拟DO

可以通过对虚拟 DO 相关参数的读取来判断伺服的各种状态。

虚拟 DO 相关参数 Pn5B2, PnC20。其中 Pn5B2 和 PnC20 的相关信号分配如下表所示:

表 5-148 虚拟 DO 的相关参数设定表

位	名称	信号名
Bit0	速度一致	VCMP
Bit1	旋转检出	TGON
Bit2	伺服准备好	SVREADY
Bit3	扭矩控制检出	CLT
Bit4	速度控制检出	VLT
Bit5	抱闸	BRAKE
Bit6	警告	WARNING
Bit7	报警	ALARM
Bit8	定位完成	COIN
Bit9	定位接近	NEAR
Bit10	Z相	CPHASE
Bit11	脉冲输入倍频切换	PSELA

发送指令如下:

(1) 01 06 05 B2 00 01 E8 E1, 此指令含义为通过虚拟 DO 的 Pn5B2 参数将对应的信号 Bit0: VCMP 速度一致设置为低有效。若想要将其它信号也设置为低有效, 那就将 Pn5B2 中对应的信号位设置为 1。如果想要将虚拟 DO 的信号设置为高有效, 那就把 Pn5B2 中对应信号位设置为 0。

(2) 01 03 0C 20 00 01 86 90, 此指令含义为通过读取 PnC20 来查看虚拟 DO 各个信号的状态。

(3) 01 03 02 00 25 79 9F, 此指令为 (2) 指令的指令返回, 表示了 PnC20 的值, 通过判断对应位的值即可得到伺服的相关状态。以这一条指令举例, 由于在 (1) 中已经将 Bit0 设置为低有效。00 25 换算为二进制值为 0010 0101。它的 Bit0 为 1, 那就说明此时伺服没有达到速度一致的状态。

注: Bit5 抱闸信号与其余信号逻辑相反, 如将 Bit5 设置为低有效, 抱闸打开 Bit5 为 1, 抱闸关闭 Bit5 为 0。

5.20 报警延迟断使能功能

伺服报警后可通过设定 pn609.bit7=1 打开延迟断使能开关，再通过 PN60D 设定时间来延迟断使能。

表 5-149 报警延迟断使能参数表

参数	含义	生效时刻	类别
Pn609.bit7 (报警延迟断使能开关)	0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	1		

表 5-150 Pn60D 报警延时断使能计数参数表

Pn60D	报警延时断使能计数			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-200	2ms	0	再次接通电源后	基本设定

步骤:

1. PN609=H0080
Bit7=0, 延迟使能功能关闭
Bit7=1, 延迟使能功能开启
2. PN60D 使能延迟时间: 0-200, 单位 2ms, 根据实际情况设置;

5.21 DI滤波功能

DI 需要设置一定的管脚滤波时间对输入脉冲指令进行滤波, 防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

表 5-151 DI 滤波时间参数表

Pn5C0	DI滤波参数			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-5000	0.1ms	0	立即生效	基本设定

当伺服检测到超过 Pn5C0 时间的连续高电平输入后, DI 内部状态切换为有效。当伺服检测到超过 Pn5C0 时间的连续低电平输入后, DI 内部状态切换为无效。其中, 滤波后信号相比于输入信号, 将延迟 Pn5C0 时间。

设定时间为 t_1 , 下图为波形举例

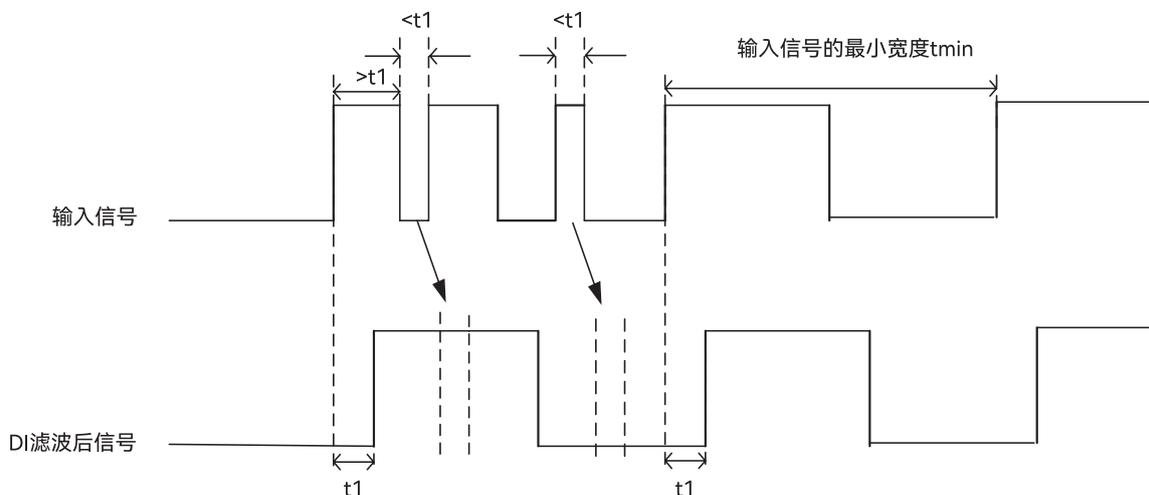


图 5-74 DI 滤波波形举例

DI 滤波时间 t_1 需满足: $t_1 \leq (20\% \sim 25\%)t_{\min}$ 。

5.22 陷波滤波功能

陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制，可尝试继续增大伺服增益。

表 5-152 自适应陷波滤波器功能相关参数表

参数	含义	生效时刻	分类	
Pn671(自适应陷波滤波器功能选择)	0 (出厂设定)	自适应滤波器不再更新	立即生效	基本设定
	1	一个自适应滤波器有效 (第 3 组陷波器)		
	2	两个自适应滤波器有效 (第 3 组和第 4 组陷波器)		
	3	仅测试共振点		
	4	清除自适应陷波器，恢复第 3 组和第 4 组陷波器的值到出厂状态		
	5	A 型及自适应陷波器 3&4 无效，恢复到出厂值		
	6	A 型 & 陷波器 3&4 自适应陷波有效		
	7	A 型振动抑制 (Pn672/Pn675) 有效		

表 5-153 第三通道和第四通道陷波器相关参数表

Pn672	第三通道陷波器频率			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	50-4000	HZ	4000		
Pn673	第三通道陷波器宽度等级			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-20	—	2		
Pn674	第三通道陷波器深度等级			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-99	—	0		
Pn675	第四通道陷波器频率			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	50-4000	HZ	4000		
Pn676	第四通道陷波器宽度等级			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-20	—	2		
Pn677	第四通道陷波器深度等级			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-99	—	0		

1. 电机运行情况下，伺服增益提高时，可能在机械共振频率附近产生共振，若有一个共振点，可通过设置参数 Pn671=1 打开一个自适应滤波器，可缓解共振，同时自动更新第三通道滤波器参数。

2. 若出现两个共振点，设置 Pn671=2，启动两个自适应陷波器缓解共振，并自动更新第三通道和第四通道滤波器参数。

3. 若共振得到有效缓解，待伺服运行一段时间后可设置 Pn671=0，不再更新滤波器参数。

4. 若仅测试共振点，设置 Pn671=3。

5. 若想要恢复第三通道和第四通道滤波器参数值，并不使用自适应滤波器，设置 Pn671=4。

5.23 转矩反馈偏差过大报警功能

伺服通过设定 pn609.bit4=1 打开转矩指令与反馈偏差过大报警，再通过 Pn651 和 Pn652 设定检测转矩灵敏度和平均次数。

表 5-154 转矩指令与反馈偏差过大报警开关参数表

参数		含义	生效时刻	类别
Pn609.bit4 (转矩指令与反馈偏差过大报警开关)	0 (出厂设定)	关闭	再次接通电源后	基本设定
	1	打开		

表 5-155 转矩检测灵敏度阈值及平均次数参数表

Pn651	电机乱相检测灵敏度阈值			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	10-90	%	30	立即生效	基本设定
Pn652	电机乱相检测灵敏度平均次数			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	2-200	次数	32	立即生效	基本设定

步骤:

1. Pn609=H0010

Bit4=0, F26 转矩指令与反馈偏差过大报警功能关闭

Bit4=1, F26 转矩指令与反馈偏差过大报警功能开启

2. 设置 Pn651 检测转矩灵敏度阈值 范围: 10%~90%, Pn652 检测转矩灵敏度平均次数 范围: 2~200 次, 根据实际情况设置;

3. 当检测到转矩指令与反馈偏差值过大时会报警 F26。

5.24 用户自定义转矩过载报警功能

伺服通过 Pn60E 和 Pn60F 设定过载阈值和时间, 再设定 pn61F.bit0=1 打开转矩过载报警功能。

表 5-156 转矩过载功能开关参数表

参数		含义	生效时刻	类别
Pn61F.bit0 (转矩过载功能开关)	0 (出厂设定)	关闭	再次接通电源后	基本设定
	1	打开		

表 5-157 转矩过载阈值和时间参数表

Pn60E*	转矩过载阈值设置			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-65535	%	0	再次接通电源后	基本设定
Pn60F	用户转矩过载时间			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-65535	10ms	0	再次接通电源后	基本设定

* 注: 该参数设置需要 ≥ 15 , 否则会出现 040 报警

步骤:

1. 设置参数 Pn60E 用户转矩过载阈值和 Pn60F 用户转矩过载时间的值 (需先设置 Pn60E 和 Pn60F 再设置 Pn61F)。

2. 设置参数 Pn61F.Bit0=1 打开用户转矩设定报警功能。

3. 电机运行, 当转矩指令超过 Pn60E 设定的值, 经过 Pn60F 设定的时长后报警 750。

5.25 电机温度报警功能

伺服可通过设定 Pn61F.bit13=1 打开电机温度报警开关，Pn632 设定温度报警阈值，使用温度传感器接入 CN10-5,6。当温度超过设定阈值时，伺服报警 F12。

表 5-158 电机温度报警开关参数表

参数		含义	生效时刻	类别
Pn61F.bit13 (电机温度报警开关)	0 (出厂设定)	关闭	再次接通电源后	基本设定
	1	打开		

表 5-159 电机温度报警阈值参数表

Pn632	电机温度报警			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	80-150	℃	120	再次接通电源后	基本设定

步骤:

1. 设置参数 Pn61F.Bit13=1 打开电机温度报警开关。
2. 使用温度传感器 KTY84 接入 CN10 抱闸端口 5, 6 引脚。(对于 KTY84 而言, 两根线没有正负区分)
3. 设置参数 Pn632 设定温度报警阈值。
4. 可通过 Un1F6 监控显示检测的温度值。(Pn61F Bit13 必须设为 1, 否则 Un1F6 显示 0)
5. 当 Un1F6 显示值超过设定温度 (Pn632) 后立即报警 F12。

5.26 内置抱闸断线报警功能

伺服搭配使用抱闸电机，通过设定 Pn61F.bit12 打开抱闸报警开关，启用抱闸断线报警功能。

电机搭配注意事项:

1. 使用禾川电子标签电机时，仅限抱闸电机，驱动器自动识别到电机为抱闸电机，参数默认情况下该功能自动启用；
2. 使用禾川非电子标签电机时，需要修改参数启用该功能，并要求电机名称能明确的写明是抱闸电机；
3. 如使用第三方电机时，电机名称请修改为参照禾川电机型号的形式，并将第 10 位修改为“B”即可。

表 5-160 抱闸开关参数表

参数		含义	生效时刻	类别
Pn61F.bit12 (抱闸报警开关)	0 (出厂设定)	关闭	再次接通电源后	基本设定
	1	打开		

步骤:

1. 若为电子标签电机设置参数 Pn61F.Bit12=0，若为非电子标签电机设置参数 Pn61F.Bit12=1，打开抱闸报警开关。
2. 插入 CN10 抱闸端口 (1 接 24v, 2 接 0V, 3 接 BK+, 4 接 BK-)
3. 在报警功能开启的情况下，电机使能状态下断开抱闸线和断开抱闸线状态下使能都会报警 340。


5.27 脉冲输入的软件滤波

电机运行情况下，外部输入脉冲位置指令，可通过参数 Pn201 对输入脉冲进行滤波。即当伺服检测到超过 Pn201 时间的连续高电平输入后，该次脉冲输入有效。当伺服检测到低于 Pn201 时间的连续高低电平输入后，该次脉冲输入无效。

例，Pn201>t1, 则该段电平无效，保持之前电平。

表 5-161 脉冲输入软件滤波参数表

Pn201	脉冲输入软件滤波			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-8000	0.1us	0	即刻生效	基本设定

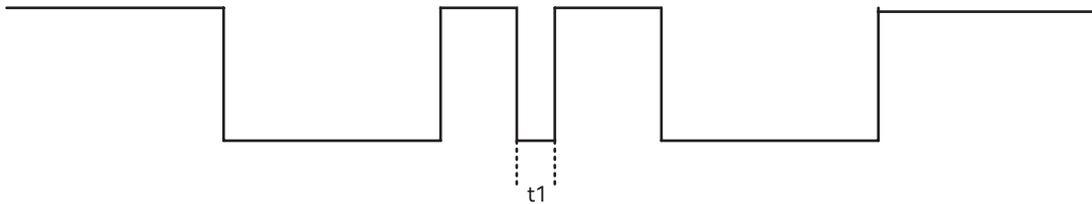

5.28 转矩脉动补偿功能

伺服设定 Pn423.Bit0 打开脉冲补偿辨识开关可减小电机运行时的反馈速度波动。

表 5-162 转矩脉动补偿开关参数表

参数	含义	生效时刻	类别
Pn423.Bit0 (脉动补偿开关)	0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	1		
	2 脉动辨识		

步骤

1. 设置参数 Pn423.0=2 打开转矩脉动辨识。
2. 电机正转运行一段时间后，反馈速度波形明显变小。
3. 脉动辨识完成后 Pn423.Bit0 自动变为 1，打开转矩脉动补偿功能。

5.29 在线惯量识别功能

伺服驱动器提供在线惯量识别功能，位置模式电机运行情况下，设置参数 Pn670 开启在线惯量识别功能。

表 5-163 在线惯量识别参数表

参数	含义	生效时刻	类别
Pn670 (在线惯量识别)	0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	1		
	2		
	3		

表 5-164 在线惯量更新时间参数表

Pn66F	在线惯量更新时间			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-65535	min	0	再次接通电源后	基本设定

步骤:

1. 位置模式电机运行情况下，设置参数 Pn670 开启在线惯量识别功能。
2. 在线惯量可通过 Un138 实时监控。

3. 可设置参数 Pn66F 在线惯量更新时间，根据 Pn66F 的设置时间将惯量值自动更新到 Pn103 转动惯量比（Pn66F 为 0 时则不更新到 Pn103）。

5.30 乱相检测功能

伺服可通过设定 Pn61F.bit15=1 打开乱相检测功能开关。

表 5-165 乱相检测功能参数表

参数		含义	生效时刻	类别
Pn61F.bit15 (乱相检测功能开关)	0 (出厂设定)	关闭	再次接通电源后	基本设定
	1	打开		

步骤:

1. 设置参数 Pn61F.Bit=1 开启乱相检测功能。
2. 若动力线 UVW 线序接错或者少接，运行电机会报警 F21。

5.31 摩擦补偿功能

摩擦补偿功能旨在降低机械传动中的摩擦力对运行效果影响，根据运行的正负方向来进行不同的正负补偿值。伺服可通过设定 Pn477.0=1 打开摩擦力辨识使能。

摩擦补偿功能仅在位置模式有效。

表 5-166 摩擦力辨识使能参数表

参数		含义	生效时刻	类别
Pn477.0 (摩擦力辨识使能)	0 (出厂设定)	无效	立即生效	基本设定
	1	使能		

表 5-167 摩擦理补偿相关参数表

Pn471	正向库伦摩擦力补偿扭矩			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-1000	0.1%	0		
Pn472	反向库伦摩擦力补偿扭矩			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-1000	0.1%	0		
Pn478	正向库伦摩擦力补偿滤波时间			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-12800	0.1ms	0		
Pn479	反向库伦摩擦力补偿滤波时间			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-12800	0.1ms	0		

步骤:

1. 设置参数 Pn477.1=1 开启摩擦力辨识使能。
2. 位置模式运行电机，此时可通过 Un058 监控摩擦力辨识状态。

表 5-168 Un058 相关设定表

UN	含义	
Un058	0	未开始
	1	未使能
	2	库伦摩擦力辨识状态
	3	象限纹辨识状态 1
	4	象限纹辨识状态 2
	5	辨识完成
	6	辨识错误

3. 辨识完成后，通过软件识别器抓取波形可观察到反馈速度与指令速度曲线更加贴合。

4. 同时参数 Pn471, Pn472, Pn478, Pn479 会自动写入伺服。

5.32 手动BK功能

伺服在未使能状态可通过设定 Pn6A8=1 手动打开抱闸功能（断电重启会自动复位为 0）。

表 5-169 非使能状态下手动 BK 功能参数表

参数	含义	生效时刻	类别
Pn6A8 (非使能状态下手动BK控制)	0 (出厂设定)	立即生效	基本设定
	1		

5.33 碰撞停机检测功能

伺服可设定 Pn6A9 碰撞检测转矩和 Pn6AA 碰撞检测时间，当超出设定条件时发生报警 F30。

表 5-170 碰撞停机检测功能参数表

Pn6A9	碰撞检测转矩			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-300	%	0		
Pn6AA	碰撞检测时间			生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-5000	ms	0		

步骤:

1. 设置参数 Pn6A9 碰撞检测转矩和 Pn6AA 碰撞检测时间。
 2. 当转矩指令大于 Pn6A9 且电机处于停止状态持续超过 Pn6AA 的时间后，报警 F30。
- 例：设置 Pn6A9=30,Pn6AA=1500,当超过 30% 转矩，速度为 0，超过 1.5S 后，报警 F30。

第 6 章 调整

6.1	关于调整.....	189
6.1.1	基本调整方法.....	189
6.1.2	调整时的监视.....	189
6.1.3	调整时的安全注意事项.....	191
6.2	免调整功能.....	193
6.2.1	关于免调整功能.....	193
6.2.2	免整值设定 (Fn200) 操作步骤.....	194
6.2.3	相关参数.....	195
6.3	高级自动调谐1—通过伺服内部位置命令调整.....	196
6.3.1	关于自动调谐1.....	197
6.3.2	高级自动调谐1注意事项.....	199
6.4	高级自动调谐2—通过上位装置位置命令进行调整.....	200
6.4.1	关于高级自动调谐2.....	202
6.4.2	高级自动调谐2注意事项.....	203
6.5	单参数调谐.....	204
6.5.1	关于单参数调谐.....	204
6.5.2	单参数调谐的操作步骤.....	204
6.6	关于自动调谐的补充说明.....	205
6.6.1	功能补充说明.....	205
6.6.2	相关参数.....	206
6.7	A型抑振控制功能.....	207
6.7.1	关于A型抑振控制功能.....	207
6.7.2	A型抑振控制功能的操作步骤.....	208
6.7.3	相关参数.....	208

6.8 振动抑制功能	209
6.8.1 关于振动抑制功能.....	209
6.8.2 振动抑制功能的注意事项	209
6.8.3 相关参数	210
6.9 调整应用功能	211
6.9.2 摩擦补偿的手动调整.....	214
6.9.3 电流控制模式选择功能	215
6.9.4 电流增益值设定功能.....	215
6.9.5 速度检出方法选择功能	216
6.10 其他调整功能	216
6.10.1 前馈	216
6.10.2 P（比例）控制	216
6.10.3 设定模式开关（P控制/PI控制切换）	217
6.10.4 转矩指令滤波器.....	218

6.1 关于调整

调整是通过多个参数（速度环增益、位置环增益、滤波器、摩擦补偿、转动惯量比等）优化伺服单元响应性的功能，彼此之间相互影响。因此，伺服增益的设定必须考虑到各个参数设定值之间的平衡。

伺服增益的出厂设定为稳定的设定。可根据用户机械的状态，使用下列与调整相关的辅助功能来调整伺服增益，以进一步提高响应性。高级自动调谐功能是 Y7S 伺服的最新增益控制算法，使用该功能后，上述的多个参数将被自动调整，因此通常无需单独调整，推荐使用该功能进行调整。

6.1.1 基本调整方法

下表为与调整相关的辅助功能的说明。请根据所用机械的状态和运行条件进行选择。

表 6-1 与调整相关的辅助功能

与调整相关的辅助功能	概要	可使用的控制方式	操作工具	
			面板操作器	HCServoWorks
免调整 (Fn200)	出厂时该功能的设定无效，如果使用免调整功能请将 Pn170.0=1。无论机械种类及负载波动如何，都可以获得稳定的响应。	速度控制 位置控制	√	√
高级自动调谐 1 (内部命令)	当开启自动增益调谐功能 1 时，伺服单元会进行以下自动调整。（推荐使用该功能） <ul style="list-style-type: none"> 转动惯量比 增益（位置环增益、速度环增益等） 滤波器（转矩指令滤波器、陷波滤波器） 摩擦补偿 A 型抑振控制 振动抑制 	速度控制 位置控制	x	√
高级自动调谐 2 (上位机命令)	当开启自动增益调谐功能 2 时，从上位装置输入位置指令，在运行的同时，进行以下自动调整。 <ul style="list-style-type: none"> 增益（位置环增益、速度环增益等） 滤波器（转矩指令滤波器、陷波滤波器） 摩擦补偿 A 型抑振控制 振动抑制 	位置控制	x	√
单参数调谐	从上位装置输入位置指令或速度指令，在运行的同时进行以下调整。 <ul style="list-style-type: none"> 增益（位置环增益、速度环增益等） 滤波器（转矩指令滤波器、陷波滤波器） 摩擦补偿 A 型抑振控制 	速度控制 位置控制	△	√
A 型抑振控制功能	用来抑制 100~1000Hz 振动的功能	速度控制 位置控制	x	√
振动抑制功能	用来抑制定位时产生的余振的功能	位置控制	x	√

√：可操作 △：可操作，但是部分功能受限 ×：不可操作

6.1.2 调整时的监视

调整伺服增益时，必须一边观察机械的动作状态和信号波形一边进行调整。为了便于观察信号波形，请将存储记录装置等测量仪器连接在伺服单元的模拟量监视连接用端口（CN5）上。

以下是和模拟量信号的监视有关的设定和参数。

(1) 可以观测的监视信号

通过 Pn006 及 Pn007 可以选择以下所示的监视信号。

Pn006 用于模拟量监视 1，Pn007 用于模拟量监视 2。

表 6-2 监测信号参数

参数		内容		
		监视信号	输出单位	备注
Pn006 Pn007	n. □□ 00 [Pn007 的出厂设定]	电机转速	1V/1000rpm	-
	n. □□ 01	速度指令	1V/1000rpm	-
	n. □□ 02 [Pn006 的出厂设定]	转矩指令	1V/100% 额定转矩	-
	n. □□ 03	位置偏差	0.05V/1 指令单位	速度 / 转矩控制时为 0V。
	n. □□ 04	位置放大器偏差	0.05V/1 编码器脉冲单位	设定电子齿轮比后的位置偏差。
	n. □□ 05	位置指令速度	1V/1000rpm	输出 n 倍于输入指令脉冲的位置指令速度。
	n. □□ 06	保留参数 (请勿变更)	-	-
	n. □□ 07	电机—负载位置间偏移	0.01V/1 指令单位	-
	n. □□ 08	定位完成	定位完成: 5V 定位未完: 0V	以输出电压来表示结束状态。
	n. □□ 09	速度前馈	1V/1000rpm	-
	n. □□ 0A	转矩前馈	1V/100% 额定转矩	-
	n. □□ 0B	有效增益 *1	第 1 增益: 1V 第 2 增益: 2V	以输出电压来表示增益种类。
	n. □□ 0C	位置指令输出结束	输出完成: 5V 输出未完: 0V	以输出电压来表示结束状态。
	n. □□ 0D	外部编码器速度	1V/1000rpm	电机轴换算值。

*1 详情请参照“切换增益”

(2) 设定模拟量监视倍率

根据下式来设定模拟量监视 1 及 2 的输出电压。

模拟量监视 1 输出电压 =

$$(-1) \times \{ \text{模拟量监视 1 信号选择 (Pn007=n.00 □□)} \times \text{模拟量监视 1 倍率 (Pn552)} + \text{模拟量监视 1 偏置电压 (Pn550)} \}$$

模拟量监视 2 输出电压 =

$$(-1) \times \{ \text{模拟量监视 2 信号选择 (Pn007=n.00 □□)} \times \text{模拟量监视 2 倍率 (Pn553)} + \text{模拟量监视 2 偏置电压 (Pn551)} \}$$

(3) 相关参数

可以通过下列参数变更监视倍率和偏置。

表 6-3 调整相关参数

Pn550	模拟量监视1偏置电压			速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定			
	-10000 ~ 10000	0.1V	0	即时生效	基本设定	
Pn551	模拟量监视2偏置电压			速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定			
	-10000 ~ 10000	0.1V	0	即时生效	基本设定	

Pn552	模拟量监视1倍率		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	-10000 ~ 10000	x0.01	100		
Pn553	模拟量监视2倍率		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	-10000 ~ 10000	x0.01	100		

<例>

电机转速设定 (n.00 □□) 时的模拟量监视输出

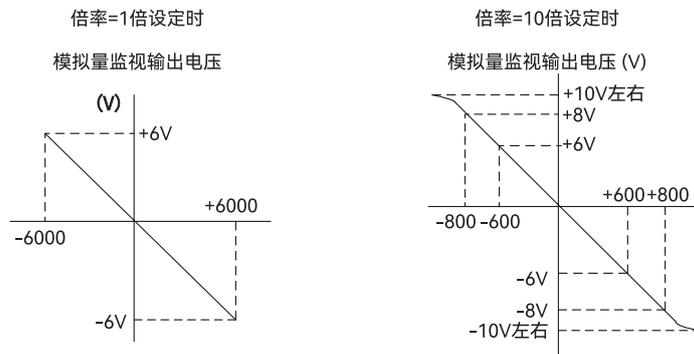


图 6-1 模拟量检测输出

6.1.3 调整时的安全注意事项

进行调整时，请务必遵守以下各项内容。

- 在伺服ON、电机旋转时，请勿触摸电机旋转部。
- 伺服电机运行时，请使其处于可随时紧急停止的状态。
- 请在确认试运行正常结束后再进行调整。
- 为确保安全，请在机械侧设置停止装置。

进行调整时，请以适当的条件设定下列 (1) ~ (5) 项所示的伺服单元保护功能。

(1) 设定超程

请进行超程设定。有关详细内容，请参照“5.3.5 超程的设定”。

(2) 转矩限制的设定

转矩限制功能是计算出机械运行所需的转矩，为使其不超出该值而对输出转矩进行限制的功能。在机械发生干扰或碰撞等故障时可以减轻冲击。若转矩设定得低于运行所需的值，则有可能发生超调或者振动。

(3) 设定位置偏差过大警报值

位置偏差过大警报是使用伺服单元进行位置控制时的有效保护功能。

在电机动作与指令不符时，通过设定适当的位置偏差过大警报值，可以检出异常情况，使电机停止运行。

位置偏差是指位置指令值与实际位置的差。

位置偏差可以用下面的位置环增益 (Pn102) 与电机速度的关系式来表示。

①请参照“5.5.4 电子齿轮比”。

$$Pn102 = 400 \frac{Pn78C}{Pn78E} = \frac{1}{1} \text{ 时的计算示例如下}$$

$$\frac{600}{60} \times \frac{1048576}{400/10} \times \frac{1}{1} \times 2 = 2621440 \times 2$$

$$= 5242880(\text{Pn520 Factory setting}) \times (1.2 \sim 2)$$

② 确认 Pn102 的设定时，请将参数显示设定为“显示所有参数”（Pn00B.0 = 1）。

$$\text{位置偏差“指令单元”} = \frac{\text{电机速度}[\text{rpm}]}{60} \times \frac{\text{编码器分辨率} \times 1}{\frac{\text{Pn102}[\frac{0.1}{\text{s}}]}{10} \times 2} \times \frac{\text{Pn78C}}{\text{Pn78E}}$$

位置偏差过大报警值（Pn520）[设置单元：1 指令单元]

$$\text{Pn520} > \frac{\text{电机最高速度}[\text{rpm}]}{60} \times \frac{\text{编码器分辨率} \times 1}{\frac{\text{Pn102}[\frac{0.1}{\text{s}}]}{10} \times 2} \times \frac{\text{Pn78C}}{\text{Pn78E}} \times (1.2 \sim 2)$$

双下划线部分的“× (1.2 ~ 2)”是为避免位置偏差过大警报（A.d00）频繁发生的盈余系数。

只要保持上式的关系进行设定，在常规运行时就不会发生位置偏差过大警报。

当由于电机动作与指令不符而发生位置偏差时，则会检测出异常情况，使电机停止运行。

当位置指令的加减速速度超出电机的追踪能力时，跟随滞后将变大，从而导致位置偏差不能满足上述关系式。请将位置指令的加减速速度降至电机能追踪的值，或增大位置偏差过大报警值。

表 6-4 设定位置偏差过大报警值参数

Pn520	位置偏差过大报警值			生效时间	分类
	位置				
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1 ~ 1073741823	1 个指令单位	219895614	即时生效	基本设定

表 6-5 报警编号

报警编号	报警名称	报警内容
A.d00	位置偏差过大警报	位置偏差超出位置偏差过大报警值（Pn520）时显示的警报。

(4) 设定振动检测功能

请通过振动检出的检出值初始化（Fn01B），为振动检出功能设定适当的值。有关详细内容，请参照“7.15 对振动检出的检出值进行初始化（Fn01B）”。

(5) 设定伺服ON时位置偏差过大报警值

如果在位置偏差积累的状态下将伺服置为 ON，为使位置偏差变为“0”，电机将返回原来的位置，从而引发危险。为避免该类情况发生，可在伺服 ON 时设定位置偏差过大报警值，对动作进行限制。

相关参数和警报如下所示。

表 6-6 设定伺服 ON 时位置偏差过大参数

Pn526	伺服ON时位置偏差过大报警值			生效时间	分类
	位置				
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1 ~ 1073741823	1 个指令单位	5242880 0	即时生效	基本设定
Pn528	伺服ON时位置偏差过大警告值			生效时间	分类
	位置				
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	10 ~ 100	1%	100	即时生效	基本设定
Pn529	伺服ON时速度限制值			生效时间	分类
	位置				
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0 ~ 10000	rpm	10000	即时生效	基本设定

表 6-7 报警编号

报警编号	报警名称	报警内容
A.d01	伺服 ON 时位置偏差过大报警	伺服 OFF 中，位置偏差在 Pn526 的设定值以上时试图进行伺服 ON 时显示的报警。
A.d02	伺服 ON 时速度限制所引起的位置偏差过大报警	如果在位置偏差积累的状态下伺服 ON，则通过伺服 ON 时速度限制值（Pn529）执行速度限制。在该状态下输入指令脉冲，当超出位置偏差过大警报值（Pn520）的设定值时显示的报警。

6.2 免调整功能

出厂时免调整功能设为“无效”。如果使用免调整功能请将 Pn170.0=1。发生共振或振动时，请通过 6.2.2 免调整值设定 (Fn200) 操作步骤“变更刚性值（相当于 Pn170.2）及负载值（相当于 Pn170.3）”。

注：1. 免调整功能在出厂时设定为“无效”。如果使用免调整功能请将 Pn170.0=1。伺服单元安装到机械上后，在最初的伺服 ON 时会发出瞬间声响，这是设定自动陷波滤波器时的声音，不是故障。下次伺服 ON 时不再发出声音。有关自动陷波滤波器的详细内容，请参照下页的“（3）关于设定自动陷波滤波器”。

2. 在超过电机容许负载转动惯量使用时，电机可能产生振动。此时，请通过 Fn200 设定 Mode = 2，或者降低调谐值。

6.2.1 关于免调整功能

免调整功能是指无论机械种类及负载波动如何，都可以通过自动调整获得稳定响应的功能。

（1）选择免调整有效/无效

免调整功能的有效 / 无效通过以下参数来选择。

表 6-8 免调整功能的有效 / 无效参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn170	n. □□□ 0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	n. □□□ 1		
	n. □□ 0 □ (出厂设定)		
	n. □□ 1 □		

（2）使用限制

免调整功能在位置控制及速度控制时有效。转矩控制时无效。

另外，当免调整功能有效时，下表所示的控制功能会受到部分限制。

表 6-9 免调整功能的有效 / 无效参数

功能名称	可执行/不可执行	可执行的条件及备注
振动检出值初始化 (Fn01B)	√	—
高级自动调谐 1	△	· 仅在推定转动惯量时可以选择。 · 执行时免调整功能无效，结束后则恢复有效。
高级自动调谐 2	x	—
单参数调谐	x	—
A 型抑振控制功能	x	—
振动抑制功能	x	—
EasyFFT	√	—

摩擦补偿	x	—
增益切换	x	—
推定脱机转动惯量 (通过 HCServoWorks 执行)	x	请将免调整功能设为无效 (Pn170.0 = 0) 后执行。
机械分析 (通过 HCServoWorks 执行)	√	请将免调整功能设为无效 (Pn170.0 = 0) 后执行。

√: 可操作 △: 可操作, 但是部分功能受限 ×: 不可操作

(3) 关于设定自动陷波滤波器

通常请设为“自动调整”(出厂设定为“自动调整”)。

设为“自动调整”时, 在免调整功能有效时将自动检出振动, 设定陷波滤波器。

请仅在不变更执行该功能前的陷波滤波器设定时, 将其设为“不自动调整”。

表 6-10 设定自动陷波滤波器参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn460	n. □ 0 □ □	即时生效	基本设定
	n. □ 1 □ □ (出厂设定)		

(4) 关于免调整值

免调整值有“刚性值”和“负载值”两种。可使用辅助功能 (Fn200) 或参数 (Pn170) 的设定来选择调整值。

表 6-11 刚性值

参数	含义	生效时间	分类
Pn170	n. □ 0 □ □	即时生效	基本设定
	n. □ 1 □ □		
	n. □ 2 □ □		
	n. □ 3 □ □		
	n. □ 4 □ □ (出厂设定)		

表 6-12 负载值

参数	含义	生效时间	分类
Pn170	n. 0 □ □ □	即时生效	基本设定
	n. 1 □ □ □ (出厂设定)		
	n. 2 □ □ □		

6.2.2 免整值设定 (Fn200) 操作步骤

免调整值设定的操作步骤如下所示。

免调整值设定的操作可通过面板操作器或 HCServoWorks 执行。

(1) 执行前的确认事项

执行免调整值设定前, 请确认以下设定。不满足设定时, 操作中会显示“NO_OP”。

- 免调整选择为有效 (Pn170.0 = 1) 。
- 参数禁止写入功能 (Fn010) 未设为“禁止写入”。

(2) 通过面板操作器操作的步骤

- ① 按下 (M) 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 (▲) 或 (▼) 键选择到“Fn200”。
- ③ 长按 (S) 键 1 秒后，切换到免调整值的负载值设定画面“d l”。
- ④ 按下 (M) 键，切换到免调整值的刚性值设定画面“L 4”。
- ⑤ 按下 (▲) 或 (▼) 键选择刚性值。数字越大增益越高，响应性也越高。（出厂设定：4）
 - 刚性值过大时，可能发生振动。此时请降低刚性值。
 - 发生高频时，请按 (S) 键，将陷波滤波器的频率自动调整为振动频率。
- ⑥ 按下 (M) 键，状态显示将变成“donE”并闪烁约 1 秒钟，然后显示“L0004”。设定被保存在伺服单元内。
- ⑦ 按下 (S) 键约 1 秒钟，则返回“Fn200”的显示。

注：如果影响波形中发生超调，或者在容许负载转动惯量以上的情况下使用时（产品保证对象以外），请按键，使负载值变为“2”。(3) Alarm and treatment method

(3) 警报及处理方法

发生共振音，或在位置控制中发生较大的振动时，可能会出现自动调谐警报（A.521）。此时请进行下述处理。

- 发生共振音时

通过 Fn200 减小 Mode 或 Level 的设定值。

- 位置控制中发生较大振动时

通过 Fn200 增大 Mode 或 Level 的设定值。还可以通过参数设定来增大 Pn170.3 的设定值，或者减小 Pn170.2 的设定值。

(4) 免调整功能有效时变为无效的参数

在出厂设定的免调整功能有效时，下表中的参数 Pn100、Pn101、Pn102、Pn103、Pn104、Pn105、Pn106、Pn160、Pn139、Pn408 无效。

但在执行下表所示功能时，上述与增益相关的参数有可能变为有效。

例如，在免调整功能有效的状态下执行 Easy FFT，参数 Pn100、Pn104、Pn101、Pn105、Pn102、Pn106、Pn103 以及手动增益切换的设定值为有效，而 Pn408.3、Pn160.0 和 Pn139.0 的设定值则为无效。

表 6-13 免调整功能有效时变为无效参数

免调整功能有效时变为无效的参数			执行的功能及有效的参数		
项目	参数	参数编号	转矩控制	EasyFFT	机械分析（垂直轴模式）
增益类	速度环增益	Pn100	√	√	√
	第 2 速度环增益	Pn104	√	√	√
	速度环积分时间常数	Pn101	x	√	√
	第 2 速度环积分时间常数	Pn105	x	√	√
	位置环增益	Pn102	x	√	√
高级控制类	第 2 位置环增益	Pn106	x	√	√
	转动惯量比	Pn103	√	√	√
	摩擦补偿功能选择	Pn408.3	x	x	x
增益切换类	A 型抑振控制选择	Pn160.0	x	x	x
	增益切换功能开关	Pn139.0	x	x	x

√：参数设定值有效 x：参数设定值无效

6.2.3 相关参数

有关以下的 3 个项目，如下表所示。

- 与该功能相关的参数

执行该功能时使用或者参照的参数。

- 执行该功能时可否变更参数的设定值

“否”：执行该功能时不能通过 HCServoWorks 等变更参数。

“可”：执行该功能时可通过 HCServoWorks 等变更参数。

- 执行该功能之后有无参数的自动设定

“有”：执行该功能后参数设定值将被自动设定或调整。

“无”：执行该功能后参数设定值不被自动设定或调整。

表 6-14 免调整相关参数

参数	名称	可否变更设定值	有无自动设定
Pn170	免调整类开关	否	有
Pn401	第 1 段第 1 转矩指令滤波时间常数	否	有
Pn40C	第 2 段陷波滤波器频率	否	有
Pn40D	第 2 段陷波滤波器 Q 值	否	有

6.3 高级自动调谐1—通过伺服内部位置命令调整

本节对通过高级自动调谐 1 进行调整的方法进行说明。

注：1. 高级自动调谐 1 是通过伺服内部位置命令来控制机构运行的。使用时需要注意安全距离和机械碰撞。

2. 高级自动调谐 1 使用时请确保免调整功能 Pn170.0=0, 为关闭状态。

3. 高级自动调谐 1 以当前设定的速度环增益 (Pn100) 为基准开始调整。因此, 如果在调整开始时发生振动, 将无法进行正确的调整。此时, 请降低速度环增益 (Pn100) 直到振动消失, 然后进行调整。

4. 执行高级自动调谐 1 后, 因变更机械的负载状态、传动机构等, 再次进行“推定负载转动惯量”的高级自动调谐时, 则请变更以下参数, 并将上次调整后的设定值全部设定为无效。如果在不变更参数的情况下执行高级自动调谐 1, 可能会导致机械振动, 造成机械损坏。

① Pn00B.0 = 1 (显示全部参数)

② Pn140.0 = 0 (不使用模型追踪控制)

③ Pn160.0 = 0 (不使用 A 型抑振控制)

④ Pn408 = n.00 · 0 (不使用摩擦补偿、第 1 或第 2 陷波)

5. 高级自动调谐 1 的操作可通过两种方法执行：

(1) 通过 HCServoWorks 软件上位机执行；

(2) 通过面板按钮执 (具体操作方法见 8.17 高级自动调谐 1)；

(3) 通过参数启动执行, 详情参数见下表 (具体操作方法见 3.3.1 数值设定型的操作)。

表 6-15 参数启动谐调对应表

参数		功能
Pn6B1 调谐一键控制 (Fn201)	0	停止
	1	中刚性结构 插补模式
	2	中刚性结构 快速定位模式
	3	中刚性结构 标准模式
	4	低刚性结构 插补模式
	5	低刚性结构 快速定位模式
	6	低刚性结构 标准模式
	7	高刚性结构 插补模式
	8	高刚性结构 快速定位模式
	9	高刚性结构 标准模式
11~19	功能设定与 1~9 一致	
Pn6B2 调谐移动距离		范围 -32768~32767
Pn6B3 调谐初始增益等级		0: 无初始值, 以速度环增益 (Pn100) 为准 1~5: 数值越大, 增益越大
Pn6B4 调谐初始推定惯量		0: 无初始值, 以转动惯量推定开始值 (Pn324) 为准 1~3: 数值越大, 惯量水平越大 (只对带惯量推定时有效)
Pn6B5 调谐初始定位精度		0: 无初始值, 以定位完成幅度 (Pn522) 为准 1~9: 数值越大, 定位精度越低
Pn6B6 增益保存时的百分比		范围 1~100
Pn6B7 调谐配置功能	n. □□□ 0	无
	n. □□□ 1	调谐开始时自动调整相关功能强制初始化 (模型追踪、A 型抑振、陷波滤波、振动抑制)

表 6-16 谐调模式说明表

调谐模式	调整内容
调谐模式 1	对增益、陷波滤波、A 型振动进行调整
调谐模式 2	对增益、模型追踪、陷波滤波、A 型抑制、抑制振动进行调整
调谐模式 3	对增益、陷波滤波、A 型抑制、抑制振动进行调整

表 6-17 机构选择说明表

机构选择	机构类型
低刚性结构	传送带结构
中刚性结构	滚珠丝杠、直线电机
高刚性结构	刚体系

6.3.1 关于自动调谐1

高级自动调谐 1 是指在设定的范围内执行自动运行 (正转及反转的往复运动) 时, 伺服单元根据机械特性自动进行调整的功能。可以在不连接上位装置的情况下执行高级自动调谐。自动运行的动作规格如下。

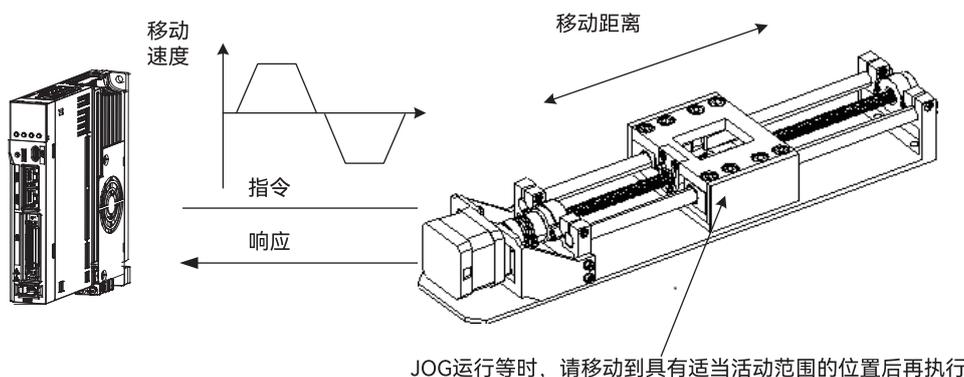


图 6-2 自动运行动作规格

高级自动调谐1对以下项目进行调整:

- 转动惯量比。
- 增益调整（速度环增益、位置环增益等）。
- 滤波器调整（转矩指令滤波器、陷波滤波器）。
- 摩擦补偿。
- A型抑振控制。
- 振动抑制（仅限调谐模式 = 2或3时）。

注：高级自动调谐 1 在自动运行模式下进行调整，因此在动作中可能会发生振动或超调。为确保安全，请在随时可以紧急停止的状态下执行高级调谐。

执行前的确认事项

执行高级自动调谐 1 前，请务必确定以下设定。没有进行以下项目设定时，操作会显示“NO_OP”：

- 主回路电源须为ON
- 伺服须为OFF
- 禁止正转驱动（P-OT）、禁止反转驱动（N-OT）不得为超程状态
- 清除信号须为L电平（不清除）
- 不得为转矩控制
- 增益切换选择开关为手动增益切换（Pn139.0 = 0）。
- 选择了第1增益。
- 无电机测试功能选择无效（Pn00C.0 = 0）。
- 未发生警报或警告。
- 硬接线基极封锁功能（STO）无效
- 自动增益切换须为无效
- 不得设定为禁止写入（Fn010）
- 设定免调整功能为无效（Pn170.0 = 0）

< 补充 >

- 在速度控制状态下执行高级自动调谐时，将自动切换至位置控制执行调整。调整结束后返回速度控制。

以下场合时，将无法正常运行高级自动调谐 1。请通过高级自动调谐 2 或单参数调谐进行调整。

- 机械系统只能在一个方向上运行时。
- 活动范围较窄，在0.5圈以下时。

高级自动调谐 2 →参照“7.4 高级自动调谐 2”。

单参数调谐→参照“7.5 单参数调谐”。

以下情况下，无法顺利通过高级自动调谐 1 进行调整。请通过高级自动调谐 2 或单参数调谐进行调整。

- 无法获得适当的活动范围时。
- 转动惯量在设定的运行范围内变动时。
- 机械的动态摩擦较大时。
- 机械的刚性低、定位动作中出现振动时。
- 使用位置积分功能时。
- P（比例）控制时。

注：设定为“推定转动惯量”时，在推定转动惯量的过程中，或通过 /P-CON 信号切换为 P 控制时，将显示“Error”。

- 使用模式开关时。

注：设定为“推定转动惯量”时，在推定转动惯量的过程中，模式开关功能变为无效，成为 PI 控制。模式开关功能在转动惯量推定完成后再次变为有效。

- 输入了速度前馈、转矩前馈时。
- 调谐初始定位精度（Pn6B5）较窄时。

高级自动调谐2→参照“6.4高级自动调谐2”。

单参数调谐→参照“6.5单参数调谐”。

在不变更调谐初始定位精度（Pn6B5）而对超调量进行微调整时，使用超调检出值（Pn561）。由于 Pn561 的出厂设定为 100%，因此容许最多调整到与定位完成幅宽相同的超调量。如果变更为 0%，则在定位完成幅宽内不发生超调即可进行调整。但变更该值后，定位时间可能会延长。

表 6-18 超调检出值参数

Pn561	超调检出值		速度 位置 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-100	1%	100	即时生效	基本设定

6.3.2 高级自动调谐1注意事项

执行高级自动调谐 1 操作异常时的原因和对策如下所示

高级自动调谐 1 若调谐失败可通过查看报警号对应的原因和对策进行处理。

表 6-19 调谐警告号对应表

警告编号	原因	对策
A.9C0 高级自动调谐警告 1	运行状态错误	-
A.9C1 高级自动调谐警告 2	免调整功能有效时，未执行转动惯量推定	在 HCServoWorks 启动方式下设定 '推定转动惯量 [默认] 重新启动调谐，或在操作面板启动方式下设定 'J.ON' 重新启动调谐，或免调整功能设为无效（Pn170.0=0）
A.9C2 高级自动调谐警告 3	超过 10s 未检出定位完成信号 [COIN]	将高级自动调谐初始增益等级（Pn6B3）增大一级，或将高级自动调谐定位精度（Pn6B5）增大一级
A.9C3 高级自动调谐警告 4	速度环路增益搜索到达下限 发生机械振动	将自动调谐初始定位精度（Pn6B5）减小一级 可通过 A 型抑振调整功能、振动抑制功能来抑制振动

A.9C4 高级自动调谐警告 5	位置环或模型环回路增益搜索到达下限	将高级自动调谐定位精度 (Pn6B5) 增大一级
	在电机停止时定位完成信号 (/COIN) 不稳定, 正在 ON/OFF	在 HCServoWorks 启动方式下设定 '定位对应 (注重超调)' 重新启动调谐, 或在操作面板启动方式下设定 'L. 3' 重新启动调谐
	发生机械振动	通过 A 型抑振调整功能、振动抑制功能来抑制振动
A.9C5 高级自动调谐警告 6	转动惯量自推定的动作已开始, 但并未执行推定处理	将自动调谐初始增益等级 (Pn6B3) 增大一级 增大移动距离
A.9C6 高级自动调谐警告 7	转动惯量自推定的推定结果偏差过大, 重试 10 次后偏差仍未减小	无法推定出当前机械惯量, 根据机械规格直接手动设定转动惯量比 (Pn103) 在 HCServoWorks 启动方式下设定 '不推定转动惯量' 重新启动调谐, 或在操作面板启动方式下设定 'J. OFF' 重新启动调谐
A.9C7 高级自动调谐警告 8	转动惯量自推定的过程中检出了低频振动	将高级自动调谐初始惯量水平 (Pn6B4) 增大一级
A.9C8 高级自动调谐警告 9	达到了转矩限制值	当设定了转矩限制时增大限制值
		将高级自动调谐初始惯量水平 (Pn6B4) 增大一级
A.9C9 高级自动调谐警告 10	转动惯量自推定过程中, 外部输入了 (/P-CON) 使得速度环控制方式变更为 P 控制	在转动惯量自推定时变更为 PI 控制
A.9CA 高级自动调谐警告 11	调谐过程伺服发生报警或警告	排除警报或警告的原因然后重试
A.9CB 高级自动调谐警告 12	调谐过程伺服主电未就绪	接通主回路电源然后重试
A.9CC 高级自动调谐警告 13	调谐过程伺服处于超程状态	排除发生超程的原因然后重试
A.9CD 高级自动调谐警告 14	调谐过程伺服未使能	调谐运行过程中不要进行伺服使能 OFF 操作
A.9CE 高级自动调谐警告 15	调谐过程当前伺服生效增益非第 1 增益	将自动增益切换设为无效 (Pn139.0=0) 且 G-SEL 为 OFF 状态
A.9CF 高级自动调谐警告 16	调谐过程伺服处于 STO 状态	解除 STO 状态然后重试
A.9D0 高级自动调谐警告 17	调谐前未进行过磁极检测	先进行 '磁极检测' 操作然后重试
A.9D1 高级自动调谐警告 18	调谐过程超过最大时间限制	确认机械连接情况然后重试
A.9D2 高级自动调谐警告 19	调谐完成后增益结果保存失败	调谐过程中请勿其他参数写入操作然后重试
A.9D3 高级自动调谐警告 20	调谐过程上位机下行指令超时	检查 USB 接线是否良好或更换 USB 线然后重试

注: 若发生调谐相关警告时, 可无需手动清除, 重新启动调谐即可。

6.4 高级自动调谐2—通过上位装置位置命令进行调整

本节对高级自动调谐 2 进行调整的方法进行说明。该功能是通过上位装置的运行指令控制机构运行的, 因此也称为高级自动调谐 2。

注: 1. 高级自动调谐 2 是通过上位装置的运行指令控制机构运行的。使用时需要注意安全距离和机械碰撞。

2. 高级自动调谐 2 使用时请确保免调整功能 Pn170.0=0, 为关闭状态。

3. 高级自动调谐 2 以当前设定的速度环增益 (Pn100) 为基准开始调整。因此, 如果在调整开始时发生振动, 将无法进行正确的调整。此时,

请降低速度环增益 (Pn100) 直到振动消失, 然后进行调整。

4. 执行高级自动调谐 2 后, 因变更机械的负载状态、传动机构等, 再次进行“推定负载转动惯量”的高级自动调谐时, 则请变更以下参数, 并将上次调整后的设定值全部设定为无效。如果在不变更参数的情况下执行高级自动调谐 2, 可能会导致机械振动, 造成机械损坏。

- ① Pn00B.0 = 1 (显示全部参数)
- ② Pn140.0 = 0 (不使用模型追踪控制)
- ③ Pn160.0 = 0 (不使用 A 型抑振控制)
- ④ Pn408 = n.00 • 0 (不使用摩擦补偿、第 1 或第 2 陷波)

5. 高级自动调谐 2 的操作可通过三种方法执行:

- (1) 通过 HCServoWorks 软件上位机执行;
- (2) 通过面板按钮执行 (具体操作方法见 8.18 高级自动调谐 2);
- (3) 通过参数启动执行, 详情参数见下表 (具体操作方法见 3.3.1 数值设定型的操作)。

表 6-20 参数启动调谐对应表

参数		功能
Pn6B0 调谐一键控制 (Fn202)	0	停止
	1	中刚性结构 插补模式
	2	中刚性结构 快速定位模式
	3	中刚性结构 标准模式
	4	低刚性结构 插补模式
	5	低刚性结构 快速定位模式
	6	低刚性结构 标准模式
	7	高刚性结构 插补模式
	8	高刚性结构 快速定位模式
	9	高刚性结构 标准模式
	11~19	功能设定与 1~9 一致
Pn6B3 调谐初始增益等级		0: 无初始值, 以速度环增益 (Pn100) 为准 1~5: 数值越大, 增益越大
Pn6B4 调谐初始推定惯量		0: 无初始值, 以转动惯量推定开始值 (Pn324) 为准 1~3: 数值越大, 惯量水平越大 (只对带惯量推定时有效)
Pn6B5 调谐初始定位精度		0: 无初始值, 以定位完成幅度 (Pn522) 为准 1~9: 数值越大, 定位精度越低
Pn6B6 增益保存时的百分比		范围 1~100
Pn6B7 调谐配置功能	n. □□□ 0	无
	n. □□□ 1	调谐开始时自动调整相关功能强制初始化 (模型追踪、A 型抑振、陷波滤波、振动抑制)

表 6-21 机构选择说明表

机构选择	机构类型
低刚性结构	传送带结构
中刚性结构	滚珠丝杠、直线电机
高刚性结构	刚体系

6.4.1 关于高级自动调谐2

高级自动调谐 2 是对来自上位装置的运行指令自动进行最佳调整的方法。

高级自动调谐 2 还可用于高级自动调谐之后的追加调整。

另外，如果 Pn103 中设定了正确的转动惯量比，则可以省去高级自动调谐，只执行高级自动调谐 2。

高级自动调谐 2 对以下项目进行调整。

- 增益调整（速度环增益、位置环增益等）
- 滤波器调整（转矩指令滤波器、陷波滤波器）
- 摩擦补偿
- A型抑振控制

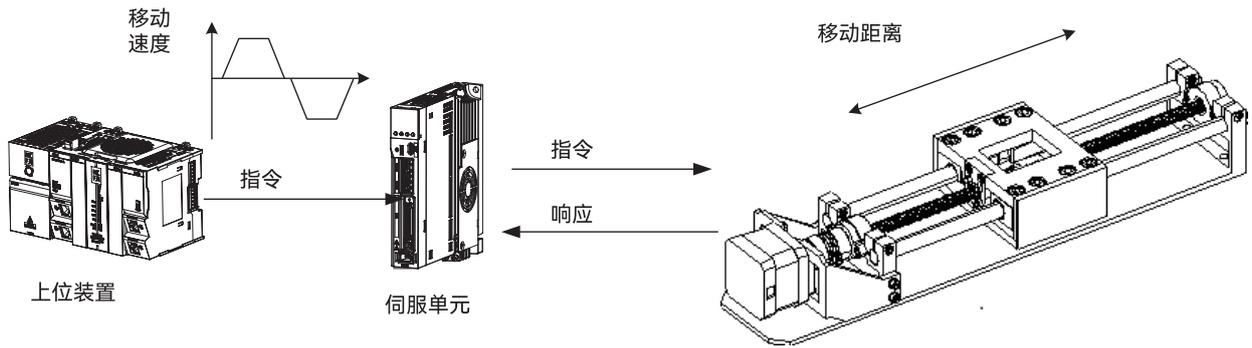


图 6-4 自运行模式示例

注：高级自动调谐 2 进行自动调整，因此在动作中可能会发生振动或超调。为确保安全，请在随时可以紧急停止的状态下执行高级调谐。

执行前的确认事项

执行高级自动调谐 2 前，请务必确定以下设定。没有进行以下项目设定时，操作会显示“NO_OP”：

- 主回路电源须为ON
- 伺服须为OFF
- 禁止正转驱动（P-OT）、禁止反转驱动（N-OT）不得为超程状态
- 增益切换选择开关为手动增益切换（Pn139.0 = 0）。
- 选择了第1增益。
- 无电机测试功能选择无效（Pn00C.0 = 0）。
- 未发生警报或警告。
- 硬接线基极封锁功能（STO）无效
- 自动增益切换须为无效
- 不得设定为禁止写入（Fn010）
- 设定免调整功能为无效（Pn170.0 = 0）
- 电机通电中（伺服ON 中）处于位置控制状态。

以下场合时，无法顺利通过高级自动调谐 2 进行调整。请通过单参数调谐进行调整。

- 上位装置指令指示的移动量为调谐初始定位精度（Pn6B5）的设定值或以下时。
- 上位装置指令指示的移动速度为旋转检出值（Pn502）的设定值或以下时。
- 停止时间（定位完成信号 /COIN 为OFF 状态的时间）为10ms或以下时。
- 机械的刚性低、定位动作中出现振动时。

- 使用位置积分功能时。
- P（比例）控制时。
- 使用模式开关时。
- 调谐初始定位精度（Pn6B5）较窄时。

单参数调谐→参照“7.5单参数调谐”。

仅在不变更定位调谐初始定位精度（Pn6B5）而对超调量进行微调整时使用超调检出值（Pn561）。由于 Pn561 的出厂设定为 100%，因此容许最多调整到与定位完成幅宽相同的超调量。如果变更为 0%，则在定位完成幅宽内不发生超调即可进行调整。但变更该值后，定位时间可能会延长。

表 6-22 高级自动谐振 2 相关参数

Pn561	超调检出值		位置 速度 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0-100	1%	100	即时生效	基本设定

6.4.2 高级自动调谐2注意事项

执行高级自动调谐 2 操作异常时的原因和对策如下所示

表 6-23 执行高级自动谐振 2 参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn160	n. □□ 0 □	即可生效	调谐
	n. □□ 1 □ (出厂设定)		

高级自动调谐 2 若调谐失败可通过查看报警号对应的原因和对策进行处理。

表 6-24 调谐报警号对应表

警告编号	原因	对策
A.9C0 高级自动调谐警告 1	运行状态错误	—
A.9C2 高级自动调谐警告 3	超过 10s 未检出定位完成信号 [COIN]	将高级自动调谐初始增益等级（Pn6B3）增大一级，或将高级自动调谐定位精度（Pn6B5）增大一级
A.9C3 高级自动调谐警告 4	速度环回路增益搜索到达下限	将自动调谐初始定位精度（Pn6B5）减小一级
	发生机械振动	可通过 A 型抑振调整功能、振动抑制功能来抑制振动
A.9C4 高级自动调谐警告 5	位置环或模型环回路增益搜索到达下限	将高级自动调谐定位精度（Pn6B5）增大一级
	在电机停止时定位完成信号（/COIN）不稳定，正在 ON/OFF	在 HCServoWorks 启动方式下设定 '定位对应（注重超调）' 重新启动调谐，或在操作面板启动方式下设定 'L. 3' 重新启动调谐
	发生机械振动	通过 A 型抑振调整功能、振动抑制功能来抑制振动
A.9C8 高级自动调谐警告 9	达到了转矩限制值	当设定了转矩限制时增大限制值
		将高级自动调谐初始惯量水平（Pn6B4）增大一级
A.9C9 高级自动调谐警告 10	转动惯量自推定过程中，外部输入了（/P-CON）使得速度环控制方式变更为 P 控制	在转动惯量自推定时变更为 PI 控制
A.9CA 高级自动调谐警告 11	调谐过程伺服发生报警或警告	排除警报或警告的原因然后重试
A.9CB 高级自动调谐警告 12	调谐过程伺服主电未就绪	接通主回路电源然后重试
A.9CC 高级自动调谐警告 13	调谐过程伺服处于超程状态	排除发生超程的原因然后重试

A.9CD 高级自动调谐警告 14	调谐过程伺服未使能	调谐运行过程中不要进行伺服使能 OFF 操作
A.9CE 高级自动调谐警告 15	调谐过程当前伺服生效增益非第 1 增益	将自动增益切换设为无效 (Pn139.0=0) 且 G-SEL 为 OFF 状态
A.9CF 高级自动调谐警告 16	调谐过程伺服处于 STO 状态	解除 STO 状态然后重试
A.9D2 高级自动调谐警告 19	调谐完成后增益结果保存失败	调谐过程中请勿其他参数写入操作然后重试
A.9D3 高级自动调谐警告 20	调谐过程上位机下行指令超时	检查 USB 接线是否良好或更换 USB 线然后重试

注：若发生调谐相关警告时，可无需手动清除，重新启动调谐即可。

6.5 单参数调谐

本节对通过单参数调谐进行调整的方法进行说明。

6.5.1 关于单参数调谐

单参数调谐是从上位装置输入速度指令或位置指令，在运行的同时，手动进行调整的方法。

通过单参数调谐调整一个或两个值，就可以自动调整相关伺服增益的设定值。

单参数调谐对以下项目进行调整。

- 增益调整（速度环增益、位置环增益等）。
- 滤波器调整（转矩指令滤波器、陷波滤波器）。
- 摩擦补偿。
- A型抑振控制。

< 补充 >

在通过高级自动调谐 1、高级自动调谐 2 无法得到满意的响应特性时，请使用单参数调谐。

另外，在单参数调谐后还想进一步对各伺服增益进行微调时，请参照“调整应用功能”执行手动调谐。

注：调整中可能发生振动或超调。为确保安全，请在随时可以紧急停止的状态下执行高级调谐。

执行前的确认事项：

执行单参数调谐前，请务必确定以下设定。没有进行以下项目设定时，操作会显示“NO_OP”：

- 无电机测试功能选择需为无效（Pn00C.0 = 0）。
- 不得设定为禁止写入（Fn010）。
- 设定免调整功能为无效（Pn170.0 = 0）。
- 通过速度控制执行调谐时，调谐模式设定为0或1。

6.5.2 单参数调谐的操作步骤

单参数调谐的操作步骤如下所示。

根据所选择的调整模式，单参数调谐的操作步骤有以下 2 种。

- Mode = 0或1时——模型追踪控制为“无效”，进行定位用途以外的调整。
- Mode = 2或3时——模型追踪控制为“有效”，进行定位专用的调整。

单参数调谐的操作可通过面板操作器或 HCServoWorks 中的任意一种来执行。

但面板操作器仅在将调谐模式设为“Mode = 0”、“Mode = 1”时才可操作。

请在利用高级自动调谐等正确设定转动惯量比（Pn103）后再进行操作。

6.6 关于自动调谐的补充说明

6.6.1 功能补充说明

自动陷波滤波功能:

通常请设为“自动调整”（出厂设定为“自动调整”）。

设为“自动调整”时，在执行该功能时将自动检出振动，并调整陷波滤波器。

请仅在不变更改执行该功能前的陷波滤波器设定时，将其设为“不自动调整”。

表 6-25 自动陷波滤波参数

参数	含义	生效时刻	类别
Pn460	n. □□□ 0	不通过辅助功能自动调整第 1 段陷波滤波器	即时生效 调谐
	n. □□□ 1 (出厂设定)	通过辅助功能自动调整第 1 段陷波滤波器	
	n. □ 0 □□	不通过辅助功能自动调整第 2 段陷波滤波器	
	n. □ 1 □□ (出厂设定)	通过辅助功能自动调整第 2 段陷波滤波器	

A 型抑振控制功能:

A 型抑振控制在发生不适用陷波滤波器的低频振动时有效。

通常请设为“自动调整”（出厂设定为“自动调整”）。

设为“自动调整”时，在高级自动调谐时会自动检出振动，自动调整并设定 A 型抑振控制。

表 6-26 A 型抑振控制参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn160	n. □□ 0 □	不使用辅助功能自动调整 A 型抑振控制	即时生效 调谐
	n. □□ 1 □ (出厂设定)	A 型抑振控制通过辅助功能进行自动调整	

振动抑制功能:

振动抑制功能主要是用来抑制定位时由于机台等的振动而引发的 1 ~ 100Hz 左右的低频振动（晃动）。

通常请设为“自动调整”（出厂设定为“自动调整”）。

设为“自动调整”时，在高级自动调谐时会自动检出振动，自动调整并设定振动抑制控制。

请仅在不变更改执行高级自动调谐前设定的振动抑制控制的设定时，将其设为“不自动调整”。

表 6-27 振动抑制功能参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn140	n. □ 0 □□	振动抑制功能不通过辅助功能进行自动调整	即时生效 调谐
	n. □ 1 □□ (Factory setting)	振动抑制功能通过辅助功能进行自动调整	

摩擦补偿功能:

摩擦补偿功能是针对下列状态变化的补偿功能。

- 机器滑动部位的润滑剂粘性阻力变动
- 机械组装偏差引起的摩擦阻力变动
- 老化引起的摩擦阻力变动

摩擦补偿的适用条件因模式而不同。“Mode= 1”遵从“摩擦补偿功能选择 (Pn408.3)”的设定。“Mode = 2”或“Mode = 3”则与“摩擦补偿功能选择 (Pn408.3)”的设定无关，通过“摩擦补偿功能有效”进行调整。

表 6-28 摩擦补偿功能参数

摩擦补偿功能选择		模式	"Mode = 1"	"Mode = 2"	"Mode = 3"
Pn408	n.0 □□□ (出厂设定)		摩擦补偿无效时调整	摩擦补偿有效时调整	摩擦补偿有效时调整
	n.1 □□□		摩擦补偿有效时调整		

前馈功能:

在出厂设定模式下通过“Mode= 2”、“Mode = 3”进行调整后，“前馈 (Pn109)”、“速度前馈 (V-REF) 输入”以及“转矩前馈 (T-REF) 输入”将变为无效。

根据系统构成，若要同时使用来自上位装置的“速度前馈 (V-REF) 输入”、“转矩前馈 (T-REF) 输入”以及模型追踪控制，请设为 Pn140.3 = 1。

表 6-29 前馈功能参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn140	n.0 □□□ (出厂设定)	即时生效	调谐
	n.1 □□□		

注：在该功能下使用模型追踪控制时，模型追踪控制将在伺服内部设定最佳前馈。因此，通常不同时使用来自上位装置的“速度前馈 (V-REF) 输入”和“转矩前馈 (T-REF) 输入”。但可根据需要同时使用模型追踪控制和“速度前馈 (V-REF) 输入”、“转矩前馈 (T-REF) 输入”。此时，如果输入的前馈不正确，则有可能引起超调，敬请注意。

6.6.2 相关参数

有关参数，如下表 6-30 所示。

- 与该功能相关的参数

执行该功能时使用或者参照的参数。

- 执行该功能时可否变更参数的设定值。

“否”：执行该功能时不能通过 HCServoWorks 等变更参数。

“可”：执行该功能时可通过 HCServoWorks 等变更参数。

- 执行该功能之后有无参数的自动设定

“有”：执行该功能后参数设定值将被自动设定或调整。

“无”：执行该功能后参数设定值不被自动设定或调整。

表 6-30 单参数调谐相关参数

参数	名称	可否变更设定值	有无自动设定
Pn100	速度环增益	否	有
Pn101	速度环积分时间常数	否	有
Pn102	位置环增益	否	有
Pn103	转动惯量比	否	无
Pn121	摩擦补偿增益	否	有
Pn123	摩擦补偿系数	否	有
Pn124	摩擦补偿频率补偿	否	无
Pn125	摩擦补偿增益补正	否	有
Pn401	第 1 段第 1 转矩指令滤波时间常数	否	有
Pn408	转矩类功能开关	可	有
Pn409	第 1 段陷波滤波器频率	否	有
Pn40A	第 1 段陷波滤波器 Q 值	否	有
Pn40C	第 2 段陷波滤波器频率	否	有
Pn40D	第 2 段陷波滤波器 Q 值	否	有
Pn140	模型追踪控制类开关	可	有
Pn141	模型追踪控制增益	否	有
Pn142	模型追踪控制增益补正	否	有
Pn143	模型追踪控制偏置（正转方向）	否	有
Pn144	模型追踪控制偏置（反转方向）	否	有
Pn145	振动抑制 1 频率 A	否	有
Pn146	振动抑制 1 频率 B	否	有
Pn147	模型追踪控制速度前馈补偿	否	有
Pn160	抑振控制类开关	可	有
Pn161	A 型抑振频率	否	有
Pn163	A 型抑振阻尼增益	否	有

6.7 A型抑振控制功能

本节对 A 型抑振控制功能进行说明。

6.7.1 关于 A 型抑振控制功能

A 型抑振控制功能用于在通过单参数调谐进行调整后，进一步提高抑制振动的效果。

A 型抑振控制功能可有效抑制提高控制增益时发生的 100 ~ 1000Hz 左右的持续振动。

该功能将通过高级自动调谐或高级自动调谐 2 被自动设定，因此几乎无需使用。请仅在需要进一步实施微调整以及因振动检出失败而需要重新调整时使用。

执行该功能后，若要提高响应特性，请执行单参数调谐等。通过单参数调谐等提高了防振增益后，有可能再次发生振动。此时，请再次执行该功能，进行微调整。

注：• 执行该功能后，相关参数将被自动设定。因此，在执行该功能前后，响应性可能会发生较大变化，为安全起见，请在随时可以紧急停止的状态下执行该功能。

• 执行 A 型抑振控制功能之前，请通过高级自动调谐等来正确设定转动惯量比（Pn103）。否则可能无法进行正常控制，导致振动发生。

• 使用该功能可检出的振动频率范围为 100Hz ~ 1,000Hz。检出范围外的振动不能被检出，而显示“F----”。此时请通过单参数调谐的“Mode = 2”自动设定陷波滤波器，或使用振动抑制功能。

- 增大 A 型防振阻尼增益 (Pn163)，可以提高抑振效果，但阻尼增益过大反而可能会增大振动。请一边确认抑振效果，一边在 0% ~ 200% 的范围内以 10% 为单位逐渐增大阻尼增益的设定值。阻尼增益达到 200% 后仍然无法获得抑振效果时，请中止设定，通过单参数调谐等来降低控制增益。

执行前的确认事项:

执行 A 型抑振控制前，请务必确定以下设定。没有进行以下项目设定时，操作会显示“NO_OP”:

- 免调整选择无效 (Pn170.0 = 0)。
- 无电机测试功能选择需为无效 (Pn00C.0 = 0)。
- 不得为转矩控制。
- 不得设定为禁止写入 (Fn010)。

6.7.2 A型抑振控制功能的操作步骤

在输入动作指令后发生振动的情况下执行该功能。

A 型抑振控制功能通过 HCServoWorks 来执行。该功能不能通过面板操作器来操作。

A 型抑振控制功能的操作步骤如下所示。

- 初次使用 A 型抑振控制功能时。
- 不知道振动频率时。
- 知道振动频率时。
- 使用 A 型抑振控制功能后进一步进行微调整时。

6.7.3 相关参数

有关参数，如下表 6-31 所示。

- 与该功能相关的参数。

执行该功能时使用或者参照的参数。

- 执行该功能时可否变更参数的设定值。

“否”：执行该功能时不能通过 HCServoWorks 等变更参数。

“可”：执行该功能时可通过 HCServoWorks 等变更参数。

- 执行该功能之后有无参数的自动设定。

“有”：执行该功能后参数设定值将被自动设定或调整。

“无”：执行该功能后参数设定值不被自动设定或调整。

- 执行该功能之后有无参数的自动设定。

表 6-31 A 型抑制控制功能参数

参数	名称	可否变更设定值	有无自动设定
Pn160	抑振控制类开关	可	有
Pn161	A 型抑振频率	否	有
Pn162	A 型抑振增益补正	可	无
Pn163	A 型抑振阻尼增益	否	有
Pn164	A 型抑振滤波时间常数 1 补正	可	无
Pn165	A 型抑振滤波时间常数 2 补正	可	无

6.8 振动抑制功能

本节对振动抑制功能进行说明。

6.8.1 关于振动抑制功能

振动抑制功能主要用来抑制定位时由于机台等的振动而引发的 1 ~ 100Hz 左右的过低频振动（晃动）。

该功能将通过高级自动调谐 1 或高级自动调谐 2 被自动设定，因此几乎无需使用。请仅在需要进一步实施微调整以及因振动检出失败而需要重新调整时使用。

执行该功能后，若要提高响应特性，请执行单参数调谐。

注：• 执行该功能后，相关参数将被自动设定。因此，在执行该功能前后，响应性可能会发生较大变化，为安全起见，请在随时可以紧急停止的状态下执行该功能。

- 执行该功能之前，请通过高级自动调谐等正确设定转动惯量比（Pn103）。否则可能无法进行正常控制，导致振动发生。
- 使用该功能可检出的振动频率范围为 1 ~ 100Hz。检出范围外的振动不能被检出，而显示“F-----”。
- 如果未发生因位置偏差引起的振动，或振动频率在检出频率范围外，则不能检出振动。此时，请使用位移仪或振动计等可以测量振动频率的仪器对振动进行测量。
- 在无法用自动检出的振动频率来消除振动时，可能是实际振动频率和检出频率之间出现了误差，请对振动频率进行微调整。

(1) 执行前的确认事项

执行振动抑制功能前，请务必确定以下设定。没有进行以下项目设定时，操作会显示“NO_OP”：

- 需为位置控制。
- 设定免调整功能为无效（Pn170.0 = 0）。
- 无电机测试功能选择需为无效（Pn00C.0 = 0）。
- 不得设定为禁止写入（Fn010）。

(2) 影响性能的项目

对于停止时持续发生的振动，无法通过振动抑制功能获得充分的振动抑制效果。此时，请通过 A 型抑振控制功能或单参数调谐来进行调整。

(3) 关于振动频率的检出

位置偏差中未出现振动或位置偏差的振动较小时，可能无法检出频率。通过改变相对于定位完成幅宽（Pn522）的比率，即残留振动检出幅宽（Pn560）的设定，可以调整检出灵敏度，因此请调整残留振动检出幅宽（Pn560），再次执行振动频率的检出。

表 6-32 振动频率的检出参数设置

Pn560	残留振动检出幅度		速度 位置 转矩	生效时刻	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1-3000	0.1%	400	即时生效	基本设定

注：请以 10% 为大致标准来变更设定值。设定值越小，检出灵敏度越高，但设定值过小可能无法正确检出振动。振动频率的自动检出在每次定位动作时所检出的频率会有一些差异。请执行数次定位动作，边确认抑振效果边进行调整。

6.8.2 振动抑制功能的注意事项

振动抑制功能的操作步骤如下所示。

振动抑制功能的操作可通过 HCServoWorks 来执行。该功能不能通过面板操作器来操作。

关于振动抑制功能的补充信息:

振动抑制功能的补充信息如下所示。

前馈功能:

出厂设定模式下,“前馈 (Pn109)”、“速度前馈 (V-REF) 输入”以及“转矩前馈 (T-REF) 输入”将变为无效。

根据系统构成,若要同时使用来自上位装置的“速度前馈 (V-REF) 输入”、“转矩前馈 (T-REF) 输入”和模型追踪控制,请设为 Pn140.3 = 1。

表 6-33 前馈功能参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn140	n.0 □□□ (出厂设定)	即时生效	调谐
	n.1 □□□		

注:在该功能下使用模型追踪控制时,模型追踪控制将在伺服内部设定最佳前馈。

因此,通常不同时使用来自上位装置的“速度前馈 (V-REF) 输入”和“转矩前馈 (T-REF) 输入”。

但可根据需要同时使用模型追踪控制和“速度前馈 (V-REF) 输入”、“转矩前馈 (T-REF) 输入”。

此时,如果输入的前馈不正确,则有可能引起超调,敬请注意。

6.8.3 相关参数

有关参数,如下表 6-34 所示。

- 与该功能相关的参数

执行该功能时使用或者参照的参数。

- 执行该功能时可否变更参数的设定值

“否”:执行该功能时不能通过 HCServoWorks 等变更参数。

“可”:执行该功能时可通过 HCServoWorks 等变更参数。

- 执行该功能之后有无参数的自动设定

“有”:执行该功能后参数设定值将被自动设定或调整。

“无”:执行该功能后参数设定值不被自动设定或调整。

表 6-34 振动抑制功能参数

参数	名称	可否变更设定值	有无自动设定
Pn140	模型追踪控制类开关	可	有
Pn141	模型追踪控制增益	否	有
Pn142	模型追踪控制增益补正	否	无
Pn143	模型追踪控制偏置 (正转方向)	否	无
Pn144	模型追踪控制偏置 (反转方向)	否	无
Pn145	振动抑制 1 频率 A	否	有
Pn146	振动抑制 1 频率 B	否	有
Pn147	模型追踪控制速度前馈补偿	否	无
Pn14A	振动抑制 2 频率	否	无
Pn14B	振动抑制 2 补正	否	无

6.9 调整应用功能

以下对通过高级自动调谐 1、高级自动调谐 2 以及单参数调谐进行调整后，进一步进行个别调整时的功能进行说明。

- 增益切换。
- 摩擦补偿功能。
- 电流控制模式选择。
- 电流增益值设定功能。
- 速度检出方法选择功能。

6.9.1 切换增益

增益切换功能中有使用外部输入信号的“手动增益切换”和自动进行切换的“自动增益切换”。

通过使用增益切换功能，可在定位时提高增益、缩短定位时间，在电机停止时降低增益、抑制振动。

表 6-35 切换增益参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn139	n. □□□ 0 (出厂设定)	再次接通电源后	调谐
	n. □□□ 2		

注：1. n. □□□ 1 为保留参数（请勿设定）。

2. 关于切换的增益组合，请参照“（1）切换的增益组合”。
3. 关于手动切换增益，请参照“（2）手动切换增益”。
4. 关于自动切换增益，请参照“（3）自动切换增益”。

（1）切换的增益组合

表 6-36 切换的增益组合

切换的增益	速度环增益	速度环积分时间常数	位置环增益	转矩指令滤波器	模型追踪控制增益*	模型追踪控制增益修正*	摩擦补偿增益
第 1 增益	速度环增益 (Pn100)	速度环积分时间常数 (Pn101)	速度环增益 (Pn102)	第 1 段第 1 转矩指令滤波时间常数 (Pn401)	模型追踪控制增益 (Pn141)	模型追踪控制增益修正 (Pn142)	模型摩擦补偿增益 (Pn121)
第 2 增益	第 2 速度环增益 (Pn104)	第 2 速度环积分时间常数 (Pn105)	第 2 位置环增益 (Pn106)	第 1 段第 2 转矩指令滤波时间常数 (Pn412)	第 2 模型追踪控制增益 (Pn148)	第 2 模型追踪控制增益修正 (Pn149)	第 2 模型摩擦补偿增益 (Pn122)

* 模型追踪控制增益、模型追踪控制增益修正的增益切换仅适用于“手动切换增益”。

另外，在这些参数中，仅在同时满足下列条件并输入增益切换信号时切换增益。不满足条件时，即使上表中其它的参数切换，这些参数也不会切换。

- 无指令
- 电机停止中

（2）手动切换增益

“手动切换增益”通过外部输入信号（/G-SEL）来切换第 1 增益及第 2 增益。

表 6-37 手动切换增益参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn139	n. □□□ 0 (出厂设定) 手动切换增益 通过外部输入信号 (/G-SEL) 手动切换增益	即时生效	调谐

表 6-38 手动切换增益

种类	信号名	连接器针号	设定	含义
输入	/G-SEL	需要分配	OFF	切换为第 1 增益。
			ON	切换为第 2 增益。

(3) 自动切换增益

“自动切换增益”仅在位置控制时有效。切换条件通过以下设定执行。

表 6-39 自动切换增益参数

参数	切换条件	切换增益	切换等待时	切换时间
Pn139	n. □□□ 2	第 1 增益 第 2 增益	等待时间 1 Pn135	切换时间 1 Pn131
		第 2 增益 第 1 增益	等待时间 2 Pn136	切换时间 2 Pn132

请从以下设定中选择自动切换增益的“切换条件 A”。


表 6-40 自动切换增益的“切换条件 A”参数

参数	位置控制切换条件A	位置控制以外 (不切换)	有效时刻	类别	
Pn139	n. □□ 0 □ (factory setting)	定位完成信号 (/COIN) ON	固定于第 1 增益	再次接通电源后	调谐
	n. □□ 1 □	定位完成信号 (/COIN) OFF	固定于第 2 增益		
	n. □□ 2 □	定位接近信号 (/NEAR) ON	固定于第 1 增益		
	n. □□ 3 □	定位接近信号 (/NEAR) OFF	固定于第 2 增益		
	n. □□ 4 □	位置指令滤波器输出 = 0 且指令脉冲输入 OFF	固定于第 1 增益		
	n. □□ 5 □	位置指令脉冲输入 ON	固定于第 2 增益		

* 自动切换模式 1 (Pn139.0=2)

切换增益时的等待时间和切换时间之间的关系

例如，在以定位完成信号 (/COIN) ON 为条件的自动切换增益模式下，假设为从位置环增益 Pn102 切换为第 2 位置环增益 Pn106 的情况。切换条件的 /COIN 信号为 ON，且从切换条件已成立的时间开始等待了等待时间 Pn135 后，在切换时间 Pn131 期间将增益从 Pn102 到 Pn106 进行直线变更。

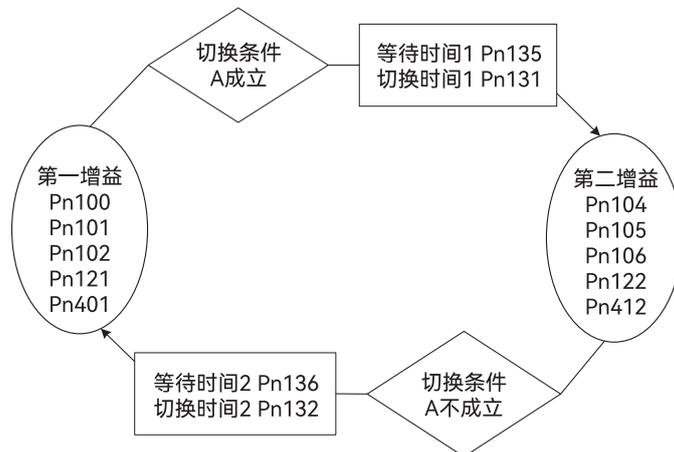

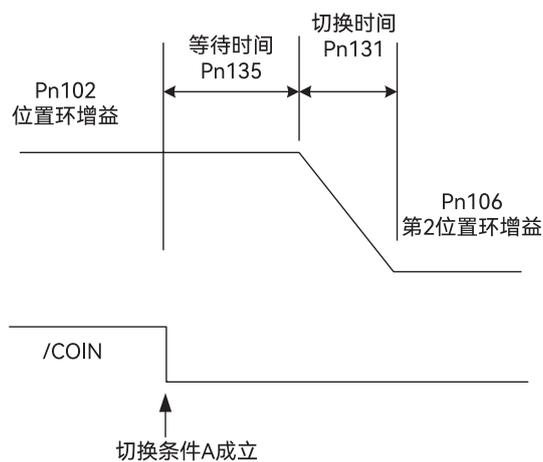


图 6-5 切换增益时的等待时间和切换时间之间的关系

注：增益切换在 PI 或 I-P 控制方式 (Pn10B) 下均可执行。

(4) 相关参数

表 6-41 调整应用功能参数

参数	含义	生效时刻	类别
Pn100	速度环增益	即时生效	调谐
Pn101	速度环积分时间常数		
Pn102	位置环增益		
Pn401	第 1 段第 1 转矩指令滤波时间常数		
Pn141	模型追踪控制增益		
Pn142	模型追踪控制增益修正		
Pn121	摩擦补偿增益		
Pn104	第 2 速度环增益		
Pn105	第 2 速度环积分时间常数		
Pn106	第 2 位置环增益		
Pn412	第 1 段第 2 转矩指令滤波时间常数		
Pn148	第 2 模型追踪控制增益		
Pn149	第 2 模型追踪控制增益修正		
Pn122	第 2 摩擦补偿增益		

(5) 自动增益切换相关参数

表 6-42 自动增益切换相关参数

参数	含义	生效时刻	类别
Pn131	增益切换时间 1	即时生效	调谐
Pn132	增益切换时间 2		
Pn135	增益切换等待时间 1		
Pn136	增益切换等待时间 2		

(6) 相关监视

表 6-43 自动增益切换相关监视编号

监视编号	监视名称	显示值	内容
Un014	有效增益监视	1	第 1 增益有效时显示
		2	第 2 增益有效时显示

注：免调整功能有效时显示“1”。

表 6-44 自动增益切换相关监视参数

参数	模拟量监视	监视名称	输出值	内容
Pn006	n. □□ 0B	有效增益监视	1V	第 1 增益有效
Pn007			2V	第 2 增益有效

6.9.2 摩擦补偿的手动调整

摩擦补偿功能是对粘性摩擦变动及固定负载变动进行补正的功能。

摩擦补偿功能可以通过高级自动调谐 1、高级自动调谐 2、单参数调谐进行自动调整，下面就需要进行手动调整时的步骤进行说明。

(1) 需要设定的参数

要使用摩擦补偿功能，需要进行以下参数的设定。

表 6-45 摩擦补偿功能参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn408	n.0 □□□ (出厂设定)	即时生效	基本设定
	n.1 □□□		

表 6-46 摩擦补偿功能参数

参数	含义	生效时刻	类别
Pn121	摩擦补偿增益	即时生效	调谐
Pn123	摩擦补偿系数		
Pn124	摩擦补偿频率补正		
Pn125	摩擦补偿增益补正		

(2) 摩擦补偿功能的操作步骤

摩擦补偿功能的操作步骤如下所示。

注：使用摩擦补偿功能时，请尽可能正确地设定转动惯量比（Pn103）。如果转动惯量比设定错误，可能会引起振动。

① 将以下摩擦补偿相关参数恢复到出厂设定值。

摩擦补偿增益（Pn121）→出厂设定：100

摩擦补偿系数（Pn123）→出厂设定：0

摩擦补偿频率补正（Pn124）→出厂设定：0

摩擦补偿频率补正（Pn125）→出厂设定：100

注：请使摩擦补偿频率补正（Pn124）、摩擦补偿增益补正（Pn125）始终为出厂设定。

② 为确认摩擦补偿功能的效果，请逐渐增大摩擦补偿系数（Pn123）。

注：通常将摩擦补偿系数（Pn123）的设定值设为 95% 以下。如果效果不够明显，请在不产生振动的范围内以 10% 的幅度增大摩擦补偿增益（Pn121）的设定值。

调整参数的效果：

Pn121：摩擦补偿增益设定对外部干扰的响应性的参数。设定值越高，对外部干扰的响应性越好，但在装置有共振频率时，设定值过高可能会产生振动。

Pn123：摩擦补偿系数

设定摩擦补偿效果的参数。设定值越高效果越好，但设定值过高，响应也越容易发生振动。通常请将设定值设在 95% 以下。

③ 调整效果：调整结果以调整前和调整后的波形图示例表示如下。

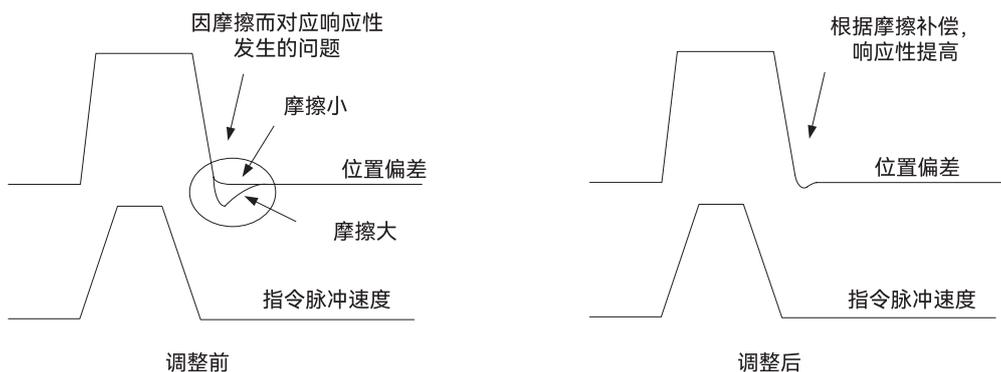


图 6-6 调整结果以调整前和调整后的波形图示例

6.9.3 电流控制模式选择功能

电流控制模式选择功能，可降低电机停止中的高频噪音。可使用该功能的伺服单元的型号如下所示。该功能在出厂设定模式下有效，被设定为在众多场合下有效的条件。使用该功能时，请设定 Pn009.1 = 1。

表 6-47 电流控制模式选择功能参数

参数	含义	生效时间	类别
Pn009	n. □□ 0 □	再次接通电源	调谐
	n. □□ 1 □ (出厂设定)		

6.9.4 电流增益值设定功能

电流增益值设定功能是根据速度环增益 (Pn100) 来调整伺服单元内部的电流控制参数，以降低噪音的功能。通过降低电流增益值 (Pn13D 为 2000 时，电流增益为内部设定值)，可降低噪音等级。但同时会导致伺服单元的响应特性变差。因此，请在能够确保响应特性的范围内调整。另外，转矩控制 (Pn000.1 = 2) 时无效。



选择电源控制模式 2，可能会导致停止中的负载率增大。

表 6-48 电流增益值设定功能参数

Pn13D	电流增益值		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	100 ~ 2000	1%	2000	即时生效	调谐

注：变更该功能后，速度环的响应特性也将发生变化，因此需要重新进行伺服调整。

6.9.5 速度检出方法选择功能

速度检出方法选择功能可使运行中的电机速度变得平滑。请设定 Pn009.2 = 1，选择速度检出 2，可使运行中的电机速度变得平滑。

表 6-49 速度检出方法选择功能参数

参数	含义	生效时间	分类
Pn009	n. □ 0 □ □ (出厂设定)	再次接通电源后	调谐
	n. □ 1 □ □		

注：变更速度检出方法后，速度环的响应特性也将发生变化，因此需要重新进行伺服调整。

6.10 其他调整功能

6.10.1 前馈

前馈是在位置控制时，进行前馈补偿以缩短定位时间的功能。

表 6-50 前馈功能参数

Pn109	前馈			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	位置 出厂设定		
	0 ~ 100	1%	0	即时生效	调谐
Pn10A	前馈滤波器时间常数			生效时间	分类
	设定范围	设定单位	位置 出厂设定		
	0-6400	0.01ms	0	即时生效	调谐

注：如果前馈设定的值过大，可能会引起机械振动。请将设定值降到 80% 以下。

6.10.2 P（比例）控制

通过输入信号（/P-CON）从上位装置选择 P 控制的动作。

但设定为带零位固定功能的速度控制时，由于设计有位置环，因此通常无需使用该功能。将 /P-CON 信号置为 ON 时，变为 P 控制。

P 控制动作通过 Pn000.1 和输入信号（/P-CON）来设定。

(1) /P-CON 输入信号

将 /P-CON 用于 PI 控制 /P 控制的切换信号。

表 6-51 /P-CON 输入信号

种类	名称	连接端子	状态	含义
输入	/P-CON	CN1-41 (出厂设定)	OFF (H 电平)	变为 PI 控制 (比例 / 积分控制)
			ON (L 电平)	变为 P 控制 (比例控制)

(2) 控制方式和 P 控制输入信号

控制方式为速度控制或位置控制时可切换为 P 控制。

表 6-52 控制方式参数

参数	含义	切换至P控制	
Pn000 (功能选择基本开关0)	n. □□ 0 □	速度控制	可通过出厂设定进行切换。 (CN1-41 = /PCON) 可根据需要将 /P-CON 分配给其它端子
	n. □□ 1 □ (出厂设定)	位置控制	
	n. □□ 2 □	转矩控制	
	n. □□ 3 □	内部设定速度控制	请务必将 /P-CON 分配给 CN1-40 ~ 46 中的任意 1 个端子
	n. □□ 4 □	内部设定速度控制 - 速度控制	
	n. □□ 5 □	内部设定速度控制 - 位置控制	
	n. □□ 6 □	内部设定速度控制 - 转矩控制	
	n. □□ 7 □	位置控制 - 速度控制	
	n. □□ 8 □	位置控制 - 转矩控制	
	n. □□ 9 □	转矩控制 - 速度控制	
	n. □□ A □	速度控制 - 带零位固定功能的速度控制	
	n. □□ B □	位置控制 - 带指令脉冲禁止功能的位置控制	

6.10.3 设定模式开关 (P控制/PI控制切换)

模式开关是自动进行 P 控制、PI 控制切换的功能。

通过 Pn10B.0 设定切换条件，超过 Pn10C、Pn10D、Pn10E、Pn10F 的设定值时，P 控制起作用。

如果设定了切换条件和条件值，则可抑制加减速时的超调并缩短稳定时间。

(1) 相关参数

通过 Pn10B.0 选择模式开关的切换条件。

表 6-53 设定模式开关参数

参数	选择模式开关	设定条件值的参数	生效时刻	类别	
Pn10B	n. □□□ 0 (出厂设定 0)	以内部转矩指令为条件	Pn10C	即时生效	基本设定
	n. □□□ 1	以速度指令为条件	Pn10D		
	n. □□□ 02	以加速度为条件	Pn10E		
	n. □□□ 03	以位置偏差为条件	Pn10F		
	n. □□□ 04	不选择模式开关	-		


表 6-54 设定切换条件值的参数

参数	含义	生效时刻	类别
Pn10C	模式开关 (转矩指令)	即时生效	调谐
Pn10D	模式开关 (速度指令)		
Pn10E	模式开关 (加速度)		
Pn10F	模式开关 (位置偏差)		

例: 将模式开关的切换条件作为转矩指令时 (出厂设定)

转矩指令超出 Pn10C 中设定的转矩时，速度环将切换为 P 控制。

出厂时转矩指令值被设定为 200%。

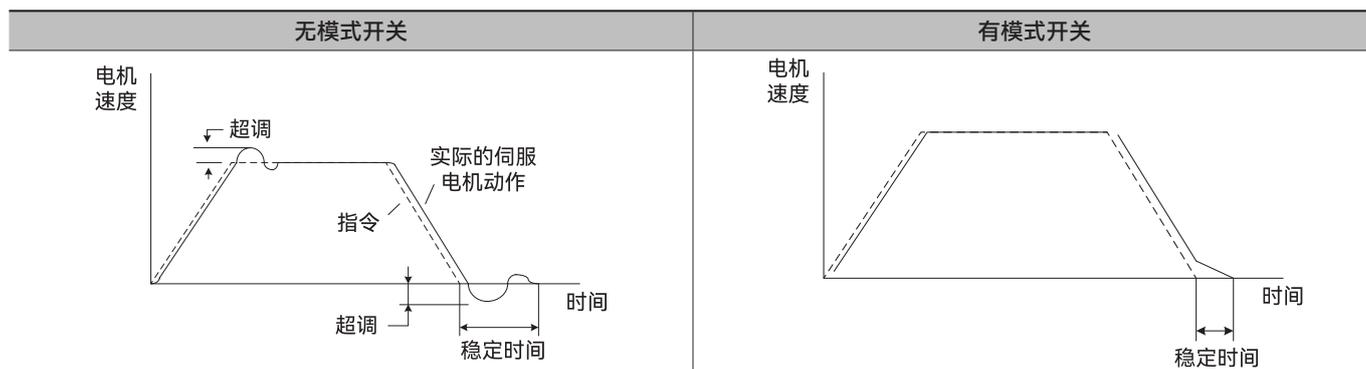

6.10.4 转矩指令滤波器

转矩指令中串行配置有一次延迟滤波器和陷波滤波器，各自独立发挥作用。

陷波滤波器通过 Pn408 来切换有效 / 无效。

(1) 转矩指令滤波器

可能因伺服驱动而导致机器振动时，如果对以下转矩指令滤波时间参数进行调整，则有可能消除振动。数值越小，越能进行响应性良好的控制，但受机械条件的制约。

表 6-55 转矩指令滤波器参数

Pn401	第1段第1转矩指令滤波时间常数		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0 ~ 65535	0.01ms	100		

转矩指令滤波器的设定标准

- 速度环增益 (Pn100[Hz]) 和转矩滤波器时间常数 (Pn401[ms])
- 稳定控制范围的调整值 $Pn401[ms] \leq 1000 / (2\pi Pn100[Hz] \cdot 4)$
- 极限调整值 $Pn401[ms] < 1000 / (2\pi \cdot Pn100[Hz] \cdot 1)$

表 6-56 第 2 段 2 次转矩指令滤波频参数

Pn40F	第2段2次转矩指令滤波频		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	100 ~ 5000	1Hz	5000		

表 6-57 第 2 段 2 次转矩指令滤波器 Q 值参数

Pn410	第2段2次转矩指令滤波器Q值		速度 位置 转矩	生效时间	分类
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	50 ~ 100	0.01ms	50		

注：设定为 5000 时，滤波器变为无效。

(2) 陷波滤波器

陷波滤波器是用来清除因滚珠丝杠轴的共振等引起的特定振动频率成分的滤波器。

增益曲线如下图所示，特定的频率（以下称为陷波频率）呈凹陷（notch）形状。通过这个特性，能够消除或降低陷波频率附近的频率成分。

陷波滤波器 Q 值的值越大，凹陷和相位延迟越厉害。

注：通过 Pn408 选择陷波滤波器的有效 / 无效。

表 6-58 陷波滤波器的有效 / 无效参数


参数	含义	生效时刻	类别
Pn408	n. □□□ 0 [出厂设定]	即时生效	基本设定
	n. □□□ 1		
	n. □ 0 □□ [出厂设定]		
	n. □ 1 □□		

表 6-59 机械的振动频率设定陷波滤波器的参数

参数	含义	生效时刻	类别
Pn409	第 1 段陷波滤波器频率	即时生效	调谐
Pn40A	第 1 段陷波滤波器 Q 值		
Pn40B	第 1 段陷波滤波器的陷波深度		
Pn40C	第 2 段陷波滤波器频率		
Pn40D	第 2 段陷波滤波器 Q 值		
Pn40E	第 2 段陷波滤波器的陷波深度		

注: 1. 请勿将陷波滤波器频率 (Pn409 或 Pn40C) 设定为接近速度环的响应频率。至少应将该频率设定为速度环增益 (Pn100) 的 4 倍以上 (但 Pn103 应正确设定)。若设定错误, 可能会因发生振动而导致机械损坏。

2. 请务必在电机停止时变更陷波滤波器频率 (Pn409 或 Pn40C)。如果在电机动作过程中进行变更, 可能会导致振动。

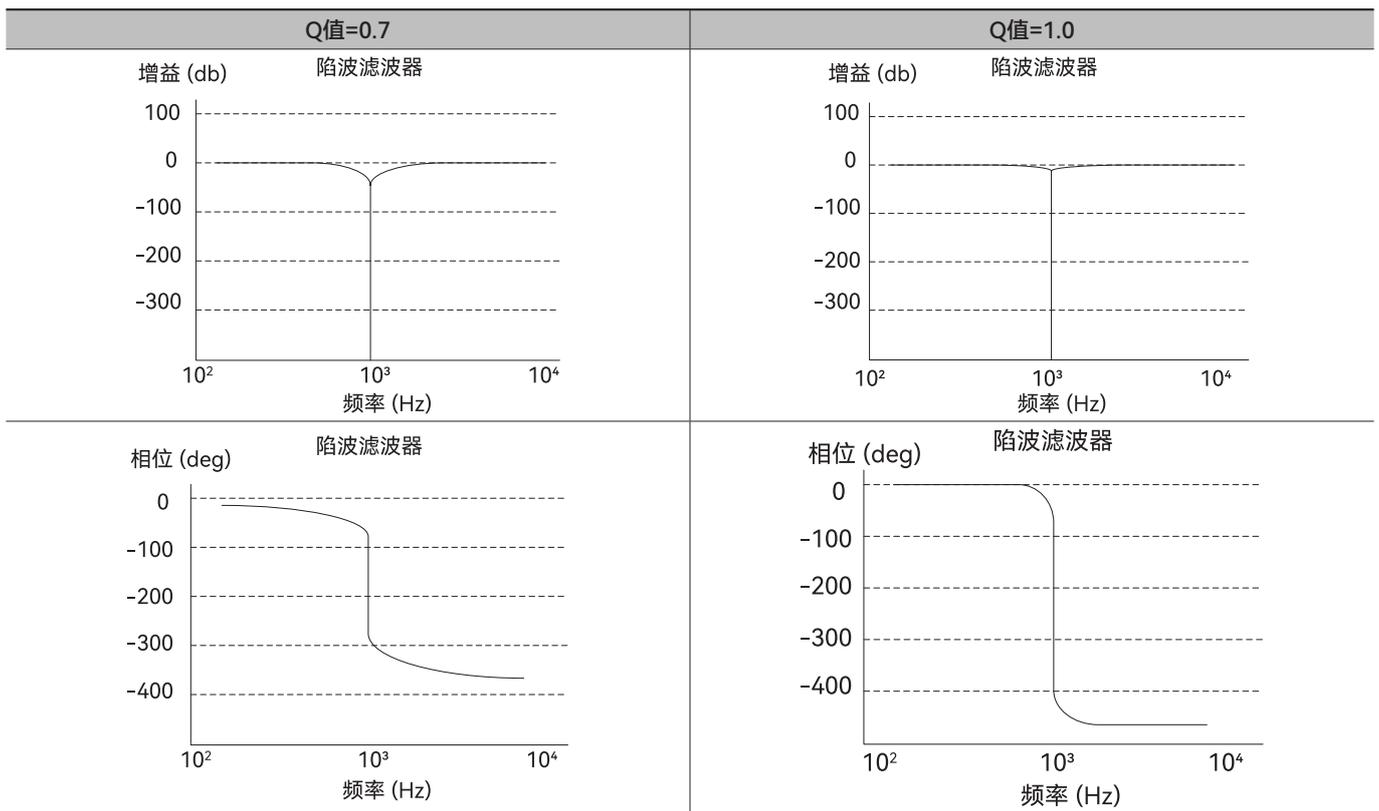

第 7 章 辅助功能

7.1 辅助功能一览	221
7.2 报警记录的显示(Fn000)	221
7.3 简易刚性选择(Fn001)	222
7.4 JOG运行(Fn002)	223
7.5 原点搜索定位(Fn003)	224
7.6 程序JOG运行(Fn004)	224
7.7 参数设定值的初始化(Fn005)	226
7.8 报警记录的删除(Fn006)	226
7.9 绝对值编码器的设定（初始化）以及编码器警报复位(Fn008)	226
7.10 模拟量（速度·转矩）指令偏置量的自动调整(Fn009)	227
7.11 速度指令偏置的手动调整(Fn00A)	227
7.12 转矩指令偏置的手动调整(Fn00B)	227
7.13 模拟量监视输出的手动调整(Fn00C)	228
7.14 模拟量监视输出的增益调整(Fn00D)	229
7.15 电机电流检出信号偏置量的自动调整（Fn00E）	230
7.16 电机电流检出信号偏置量的手动调整（Fn00F）	230
7.17 参数的写入禁止设定(Fn010)	231
7.18 显示电机机型(Fn011)	232
7.19 显示伺服单元的软件版本(Fn012)	232
7.20 振动检测的检出值初始化(Fn01B)	232
7.21 软件复位(Fn030)	233
7.22 电流JOG(Fn082)	234
7.23 高级自动调谐1(Fn201)	234
7.24 高级自动调谐2(Fn202)	235
7.25 EasyFFT(Fn206)	236

7.1 辅助功能一览

辅助功能是指与伺服电机的运行、调整相关的功能。

在面板操作器上显示为以 Fn 开头的编号。

下表列出了辅助功能一览和参照项目。

表 7-1 辅助功能一览表

Fn编号	功能	面板操作器的操作	使用HCServoWorks	参考章节
Fn000	显示警报记录	1	1	7.2
Fn001	简易刚性选择	1	1	7.3
Fn002	JOG 运行	1	1	7.4
Fn003	原点搜索	1	1	7.5
Fn004	程序 JOG 运行	1	1	7.6
Fn005	对参数设定值进行初始化	1	1	7.7
Fn006	清除警报记录	1	1	7.8
Fn008	绝对值编码器的设定（初始化）以及编码器警报复位	1	1	7.9
Fn009	模拟量（速度·转矩）指令偏置量的自动调整	1	1	7.10
Fn00A	速度指令偏置的手动调整	1	1	7.11
Fn00B	转矩指令偏置的手动调整	1	1	7.12
Fn00C	调整模拟量监视输出的偏置	1	1	7.13
Fn00D	调整模拟量监视输出的增益	1	1	7.14
Fn00E	自动调整电机电流检出信号的偏置	1	1	7.15
Fn00F	手动调整电机电流检出信号的偏置	1	1	7.16
Fn010	设定参数写入禁止	1	0	7.17
Fn011	显示电机机型	1	1	7.18
Fn012	显示软件版本	1	1	7.19
Fn013	发生“旋转圈数上限值不一致（A.CC0）警报”时设定旋转圈数上限值	1	1	—
Fn01B	对振动检出的检出值进行初始化	1	1	7.20
Fn030	软件复位	1	1	7.21
Fn082	电流 JOG	1	1	7.22
Fn200	设定免调整值	1	1	6.2.2
Fn201	高级自动调谐	0	1	6.3
Fn202	指令输入型高级自动调谐	0	1	6.4
Fn203	单参数调谐	1	1	6.5
Fn204	A 型抑振控制功能	0	1	6.7
Fn205	振动抑制功能	0	1	6.8
Fn206	EasyFFT	1	1	7.22
Fn207	在线振动监视	1	1	—

1: 可操作 0: 不可操作

7.2 报警记录的显示(Fn000)

伺服单元有追溯显示功能，最多可以追溯显示 10 个已发生的警报记录。

可以确认发生警报的编号和时间戳。

时间戳是指以 100ms 为单位测量控制电源及主回路电源接通后持续的时间，在发生警报时显示总运行时间的功能。

如果按一年 365 天每天 24 小时运行，可以持续测量约 13 年。

<时间戳显示示例>

显示 36000 时

$$36000 \times 100 \text{ [ms]} = 3600 \text{ [s]} = 60 \text{ [min]} = 1 \text{ [h]}$$

因此总运行时间为 1 小时。

警报记录的显示步骤如下所示:

- ① 按下 (M) 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 长按 (S) 键 1 秒后, 则显示最新的警报。
- ③ 短按 (S) 键后, 显示报警时间戳的低四位, 再短按 (S) 键一次, 显示报警时间戳的中间四位, 再短按 (S) 键一次, 显示报警时间戳的最高两位; 再短按 (S) 键一次, 重新显示回当前查看的报警记录。
- ④ 每按一次 (V) 键就往前显示一个旧警报。每按一次 (A) 键, 就往后显示一个新警报。左端数位的数字越大, 显示的警报就越旧。
- ⑤ 按下 (S) 键约 1 秒钟, 则返回辅助功能菜单“Fn000”的显示。

<补充>

- 连续发生相同警报时, 如果发生错误的间隔不到 1 小时则不保存, 超过 1 小时则全部保存。
- 未发生警报时, 面板操作器上显示“口_ _ _”

注意

· JOG 运行过程中超程防止功能无效。运行的同时必须考虑所用机械的运行范围。

· 警报记录只有通过“警报记录的删除 (Fn006)”才能被删除。即使进行警报复位或者切断伺服单元的主回路电源, 也无法删除警报记录。

7.3 简易刚性选择(Fn001)

简易刚性选择 (Fn001) 操作步骤如下:

- ① 在面板按 (M) 键选择辅助功能 Fn000, 面板显示“Fn000”。
- ② 按下 (A) 或 (V) 键, 面板显示为“Fn001”。
- ③ 按 (S) 键约 1 秒钟, 面板显示为“d.0001”。
- ④ 按下 (A) 或 (V) 键, 调整偏置量。
- ⑤ 按 (M) 键后, 面板显示“donE”闪烁约 1 秒后, 面板显示“d.00xx”。
- ⑥ 按 (S) 键约 1 秒钟, 返回辅助功能面板显示“Fn001”。

表 7-2 刚性等级对照表

level (刚性等级)	pn100 (速度增益)	pn101 (速度积分)	pn102 (位置增益)	pn401 (转矩滤波)
1	100	4500	140	300
2	200	3000	286	198
3	300	2500	428	148
4	400	2000	571	99
5	500	1666	714	82
6	600	1333	857	66
7	700	1166	1000	58
8	800	1000	1143	49
9	900	900	1286	44

10	1000	800	1429	39
11	1100	733	1571	36
12	1200	667	1714	33
13	1300	619	1857	30
14	1400	571	2000	28
15	1500	535	2143	26
16	1600	500	2286	24
17	1700	472	2428	23
18	1800	444	2571	22
19	1900	422	2714	20
20	2000	400	2857	19
21	2100	383	2940	18
22	2200	366	3080	17
23	2300	353	3220	16
24	2400	340	3370	15
25	2500	330	3500	14
26	2600	320	3650	13
27	2700	312	3800	12
28	2800	304	3930	11
29	2900	297	4118	10
30	3000	290	4250	9

7.4 JOG运行(Fn002)

JOG 运行是指不连接上位装置而通过速度控制来确认伺服电动机动作的功能。

(1) 运行前的设定事项

要进行 JOG 运行，必须事先进行以下设定。

- S-ON输入信号ON时,请将其切换为OFF。
- Pn50A.1 被设定为“7”(常时伺服ON“有效”)时, 请将其变更为“7”以外的值。

表 7-3 点动 (JOG) 速度参数

Pn304	点动 (JOG) 速度			生效时间	类别
	速度	位置	转矩		
	设定范围	设定单位	出厂设定	即时生效	基本设定
0 ~ 10000	1 rpm	500			

- 请在考虑所用机械的运行范围后再设定JOG运行速度。JOG运行速度通过Pn304进行设定

(2) 操作步骤

下面说明伺服电机旋转方向设定为 Pn000.0=0，以 (CCW 方向为正转方向) 时的操作步骤。在 Fn002 过程中的加减速以 Pn305、Pn306 为准，对应这两个参数的使用请参照“5.4.4 软起动”章节。

JOG 运行的操作步骤如下所示:

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键显示“Fn002”。
- ③ 按下 **(S)** 键，显示“= JOG”。
- ④ 按下 **(M)** 键，显示“- JOG”进入伺服 ON (电机通电状态)。

- ⑤ 按下 \triangle 键（正转）或 ∇ 键（反转），在按键期间，伺服电机按照 Pn304 设定的速度旋转。
- ⑥ 按下 \textcircled{M} 键，进入伺服 OFF（电机不通电）状态。<补充>也可以按 \textcircled{S} 键约 1 秒钟使伺服 OFF。
- ⑦ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，则返回“Fn002”的显示。

7.5 原点搜索定位(Fn003)

原点搜索是确定增量型编码器的原点脉冲（C 相）位置并停止在该位的功能。该功能在需要对电机轴和机械位置进行定位时使用。

原点搜索可在下列条件下执行。

- S-ON未输入。
- 参数Pn50A.1 \neq 7。

执行时的电机转速为 60rpm。

重要!

- 原点搜索请在联轴节未联结的状态下执行。
- 执行原点搜索时，禁止正转驱动（P-OT）及禁止反转驱动（N-OT）无效。

原点搜索定位的操作步骤如下所示：

- ① 按下 \textcircled{M} 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 \triangle 或 ∇ 键显示“Fn003”。
- ③ 长按 \textcircled{S} 键一秒钟，显示 Fn003（原点搜索）的执行画面“-.CSR”，持续时间大约 1 秒。
- ④ 先按 \textcircled{M} 键伺服使能，再长按 \triangle （电机正转）或 ∇ （电机反转）进行原点搜索，伺服电机旋转原点搜索方向根据 Pn000.0 的设定而变化。一直按住 \triangle （电机正转）或 ∇ （电机反转）直到伺服电机停止，面板上闪烁显示“-.CSR”，此时电机搜索原点结束。
- ⑤ 原点搜索结束后，按 \textcircled{M} 键使电机失能，面板显示“-.CSR”。
- ⑥ 长按 \textcircled{S} 键 1 秒后，返回辅助功能菜单“Fn003”（原点搜索功能）面板显示。

7.6 程序JOG运行(Fn004)

程序 JOG 运行是指设定并执行由事先设定的运行模式、移动距离、移动速度、加减速时间、重复运转次数所决定的连续运行的功能。

该功能和 JOG 运行（Fn002）相同，设定时不连接上位装置，可以确认伺服电机的动作，执行简单的定位动作。

(1)运行前的设定事项

要进行程序 JOG 运行，必须事先进行以下设定。

- 请在考虑所用机械的运行范围及安全的运行速度的基础上，设定正确的运行移动距离及运行速度。
- 请使伺服单元处于伺服准备就绪状态。
- S-ON输入信号ON时，请将其切换为OFF。
- Pn50A.1被设定为“7”（常时伺服ON“有效”）时，请将其变更为“7”以外的值。

<补充>

- 可以执行位置指令滤波等在位置控制时使用的功能。
- 超程防止功能生效。
- 使用绝对值编码器时，SEN信号常时有效，所以无需输入。

(2)相关参数

可在程序 JOG 运行设定的参数如下所示。

表 7-4 程序 JOG 运行设定参数

Pn530	程序JOG运行类开关		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0000 ~ 0005	-	0000	即时生效	基本设定
Pn531	程序JOG移动距离		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1 ~ 1073741824 (2 ³⁰)	1 指令单位	32768	即时生效	基本设定
Pn533	程序JOG移动速度		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	1 ~ 10000	1 rpm	500	即时生效	基本设定
Pn534	程序JOG加减速时间		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定
Pn535	程序JOG等待时间		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定
Pn536	程序JOG移动次数		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0 ~ 1000	1 次	1	即时生效	基本设定

表 7-5 Pn530 设定参数

参数	含义	出厂设定	
Pn530	n. □□□ 0	(等待时间 Pn535 → 正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536	0
	n. □□□ 1	(等待时间 Pn535 → 反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536	
	n. □□□ 2	(等待时间 Pn535 → 正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536 (等待时间 Pn535 → 反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536	
	n. □□□ 3	(等待时间 Pn535 → 正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536 (等待时间 Pn535 → 反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536	
	n. □□□ 4	(等待时间 Pn535 → 正转移动 Pn531 → 等待时间 Pn535 → 反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536	
	n. □□□ 5	(等待时间 Pn535 → 正转移动 Pn531 → 等待时间 Pn535 → 正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536	

(3)无限次运行的设定方法

- Pn530.0=0/1/4/5时，将程序JOG移动次数(Pn536) 设定为“0”，即可进行无限次运行。
- 程序JOG运行模式按照Pn530.0的设定。各种运行模式下,Pn536≠0时最大移动次数为1000次。详情请参照表7-3和表7-4

(4)操作步骤

程序 JOG 运行的操作步骤如下所示：

- ① 按下 (M) 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 (▲) 或 (▼) 键显示“Fn004”。
- ③ 按下 (S) 键约 1 秒钟以上。
- ④ 按下 (M) 键，进入伺服 ON (电机通电状态)。
- ⑤ 按符合运行模式的最初动作方向的 (▲) 键或 (▼) 键，则经过设定的等待时间后开始动作。
- ⑥ 如果程序 JOG 运行结束，则闪烁显示“End”后返回步骤 4 的显示。

7.7 参数设定值的初始化(Fn005)

将参数恢复为出厂设定时使用的功能。

重要

- 参数设定值初始化必须在伺服 OFF 的状态下执行。在伺服 ON 的状态下无法执行。
- 为使设定生效，操作后必须重新接通伺服单元电源。

参数设定初始化操作步骤如下：

- ① 按下  键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下  或  键显示“Fn005”。
- ③ 按下  键约 1 秒钟以上，显示“P.INIT”。
- ④ 按下  键，则开始参数的初始化。初始化期间，显示会闪烁。
- ⑤ 初始化完成后，“donE”约闪烁显示 1 秒钟。
- ⑥ 显示“donE”后，返回显示“P.INIT”。
- ⑦ 按下  键，返回“Fn005”的显示。
- ⑧ 为使设定生效，请重新接通伺服单元电源。

7.8 报警记录的删除(Fn006)

删除伺服单元中记录的所有警报记录的功能。

警报记录只能通过该功能删除。即使进行警报复位或者切断伺服单元的主回路电源，也无法删除警报记录。

报警记录的删除操作步骤如下所示：

- ① 按下  键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下  或  键显示“Fn006”。
- ③ 按下  键约 1 秒钟以上，显示“TRCLR”。
- ④ 按下  键，清除警报记录。清除后“donE”约闪烁显示 1 秒钟。
- ⑤ 显示“donE”后，返回显示。
- ⑥ 按下  键，返回“Fn006”的显示。

7.9 绝对值编码器的设定（初始化）以及编码器警报复位(Fn008)

危险

· 执行绝对值编码器的设定后，旋转量数据为 -2 转 ~ +2 转范围的值。由于机械系统的基准位置会发生变化，请根据设定后的位置确定上位装置的基准位置。

· 不进行上位装置的定位即运行机器，可能会发生意外的机械动作，导致人身事故或机械损坏。请谨慎运行机械。

在以下场合时，必须对绝对值编码器进行初始化设定。

- 系统首次投入使用时。
- 发生“编码器备份警报 (A.810)”时。
- 发生“编码器和数校验警报 (A.820)”时。

- 要将绝对值编码器的旋转量串行数据初始化时。

通过 Fn008 进行基本初始化设定

- ① 在面板按 **(M)** 键选择辅助功能 Fn000，面板显示“**Fn000**”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，面板显示为“**Fn008**”。
- ③ 按 **(S)** 键约 1 秒钟，面板显示为“**PGCL1**”。
- ④ 按 **(^)** 键直至面板显示“**PGCLS**”。（如果中途进行了错误的按键操作，则面板显示“**no-op**”约闪烁 1 秒钟，然后返回辅助功能执行模式。此时请从头开始重新操作）
- ⑤ 按 **(M)** 键，开始设定绝对值编码器初始化。设定完成后，面板显示“**donE**”约闪烁 1 秒钟。
- ⑥ 返回面板显示“**PGCLS**”。
- ⑦ 为使设定有效，请重新接通电源。

7.10 模拟量（速度·转矩）指令偏置量的自动调整(Fn009)

指令偏置的自动调整（Fn009）操作步骤如下：

- ① 使伺服 OFF，从上位装置或外部回路输入 0V 指令电压。
- ② 在面板按 **(M)** 键选择辅助功能 Fn000，面板显示“**Fn000**”。
- ③ 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，面板显示为“**Fn009**”。
- ④ 按 **(S)** 键约 1 秒钟，面板显示为“**REF_o**”。
- ⑤ 按 **(S)** 键后，面板显示“**donE**”闪烁约 1 秒后，面板显示“**REF_o**”。
- ⑥ 按 **(S)** 键约 1 秒钟，返回辅助功能面板显示“**Fn009**”。

7.11 速度指令偏置的手动调整(Fn00A)

手动调整速度指令偏置（Fn00A）操作步骤如下：

- ① 伺服处于准备就绪状态。
- ② 在面板按 **(M)** 键选择辅助功能 Fn000，面板显示“**Fn000**”。
- ③ 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，面板显示为“**Fn00A**”。
- ④ 按 **(S)** 键约 1 秒钟，面板显示为“**=SPd**”，（设定为禁止写入时，面板显示“**no-op**”约闪烁显示 1 秒钟。请通过 Fn010 设定为可写入状态）。
- ⑤ 从外部使伺服 ON，面板显示“**-SPd**”。
- ⑥ 按 **(S)** 键约 1 秒钟，面板显示当前的偏置值，例如为“**00000**”。
- ⑦ 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，将电机调整为停止。该值为偏置量。
- ⑧ 按 **(M)** 键后，面板闪烁显示“**donE**”，然后切换为“**-SPd**”。
- ⑨ 按 **(S)** 键后，则返回显示“**Fn00A**”。

7.12 转矩指令偏置的手动调整(Fn00B)

手动调整转矩指令偏置（Fn00B）操作步骤如下：

- ① 在面板按 **(M)** 键选择辅助功能 Fn000，面板显示“**Fn000**”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，面板显示为“**Fn00b**”。

- ③ 按 S 键后, 面板显示 trg 。(设定为禁止写入时, 面板显示 no-w 约闪烁 1 秒钟。请通过 Fn010 设定为可写入状态)
- ④ 使伺服 ON, 面板显示 trg 。
- ⑤ 按 S 键约 1 秒钟, 显示当前的偏置量。
- ⑥ 按下 Δ 或 ∇ 键, 调整偏置量。
- ⑦ 按 M 键后, 面板显示 donE 闪烁, 然后切换显示 trg 。
- ⑧ 按 S 键约 1 秒钟, 返回辅助功能面板显示 Fn00b 。

7.13 模拟量监视输出的手动调整(Fn00C)

分别手动调整模拟量监视输出(转矩指令监视及电机转速监视)的偏置量。转矩指令监视、电机转速监视的偏置量可以单独调整。偏置值在产品出厂时已经调整完毕, 所以一般不需要使用该功能。

(1)调整示例

电机转速监视的偏置量调整示例如下所示。

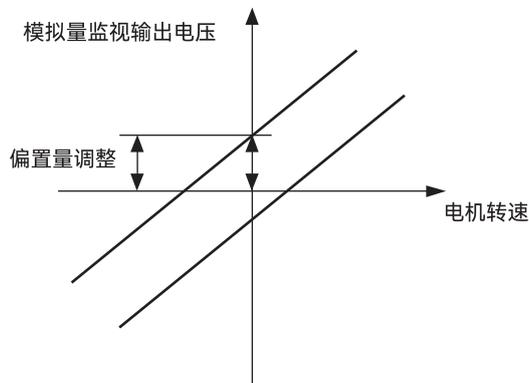


图 7-1 电机转速监视的偏置量调整示例图

表 7-6 电机转速监视的偏置量规格

项目	规格
零调整范围	-2V ~ + 2V
调整单位	18.9 mV/LSB

<补充>

- 设定为禁止写入(Fn010) 时, 无法执行该功能。
- 即使执行参数设定值的初始化(Fn005), 调整值也不能被初始化。
- 调整偏置量时, 请在模拟量监视输出为零输出的状态下连接实际使用的测量仪后进行调整。零输出的设定示例如下所示。
- 在电机不通电的状态下, 将监视信号设定为转矩指令。
- 速度控制时, 将监视信号设定为位置偏差。

(2)操作步骤

模拟量监视输出的零调整操作步骤如下:

- ① 按下 M 键切换到辅助功能模式 Fn000 。
- ② 按下 Δ 或 ∇ 键显示 Fn00C 。
- ③ 按下 S 键约 1 秒钟, 显示 Ch1-o 。
- ④ 按下 M 键, 可在一通道和二通道的监视输出之间进行切换, 二通道显示为 Ch2-o 。
- ⑤ 按下 S 键 (不到 1 秒钟), 显示零调整数据。

- ⑥ 按下 Δ 键或 ∇ 键变更数据，可以调整模拟量监视输出的偏置量。
- ⑦ 按下 S 键（不到 1 秒钟），切换为显示模拟量监视输出的通道。
- ⑧ 按下 S 键约 1 秒钟，返回“Fn00C”的显示。

7.14 模拟量监视输出的增益调整(Fn00D)

分别手动调整模拟量监视输出（转矩指令监视及电机转速监视）的增益。转矩指令监视、电机转速监视的增益可以单独调整。增益在产品出厂时已经调整完毕，所以一般不需要使用该功能。

(1)调整示例

电机转速监视的增益调整示例如下所示。

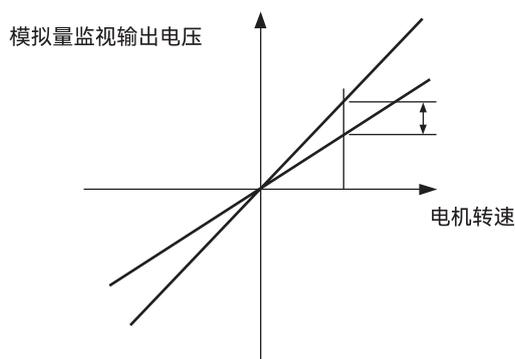


图 7-2 电机转速监视的增益调整示例图

设定增益调整幅度时，可以 100% 输出值（增益调整值 0）为标准，在标准值的 0.5 倍到 1.5 倍之间进行调整。

<例>

设定值设为“-125”时：

$$100 + (-125 \times 0.4) = 50 [\%]$$

因此，监视输出电压为 0.5 倍。

设定值设为“125”时：

$$100 + (125 \times 0.4) = 150 [\%]$$

因此，监视输出电压为 1.5 倍。

表 7-7 电机转速监视的增益调整示例规格

项目	规格
零调整范围	50% ~ 150%
调整单位	0.4%/LSB

<补充>

- 设定为禁止写入(Fn010) 时，无法执行该功能。
- 即使执行参数设定值的初始化(Fn005)，调整值也不能被初始化。

(2)操作步骤

模拟量监视输出的零调整操作步骤如下：

- ① 按下 M 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 Δ 或 ∇ 键显示“Fn00D”。
- ③ 按下 S 键约 1 秒钟，显示“Ch1.0”。

- ④ 按下 **(M)** 键，可在一通道和二通道的监视输出之间进行切换，二通道显示为“**[Ch2_G]**”。
- ⑤ 按下 **(S)** 键（不到 1 秒钟），显示增益调整数据。
- ⑥ 按下 **(^)** 键或 **(v)** 键变更数据，可以调整模拟量监视输出的增益。
- ⑦ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟，返回“**[Fn000]**”的显示。

7.15 电机电流检出信号偏置量的自动调整 (Fn00E)

该功能仅在要进一步减少转矩波动等需要进行更高精度的调整时使用。一般不需要进行调整。

重要

- 电机电流检出信号偏置量的自动调整必须在伺服 OFF 的状态下执行。
- 与其他伺服单元相比，产生的转矩波动明显较大时，请执行偏置量的自动调整。

电机电流检出信号偏置量的自动调整的操作步骤如下：

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“**[Fn000]**”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键显示“**[Fn00E]**”。
- ③ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟以上，显示“**[Cur_0]**”。
- ④ 按下 **(M)** 键，则实现偏置量自动调整。清除后“**[donE]**”约闪烁显示 1 秒钟。
- ⑤ 显示“donE”后，返回显示。
- ⑥ 按下 **(S)** 键，返回“**[Fn00E]**”的显示。

7.16 电机电流检出信号偏置量的手动调整 (Fn00F)

该功能仅在要进一步减少转矩波动等需要进行更高精度的调整时使用。一般不需要进行调整。

重要

- 进行手动调整时，如果误执行了此功能，可能会导致特性下降。
- 要进行手动调整时，请遵循下述注意事项。
- 使伺服电机转速约为 100 rpm。
 - 在模拟量监视状态下观测转矩指令监视，将波动调整到最小。

电机电流检出信号偏置量的手动调整的操作步骤如下：

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“**[Fn000]**”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键显示“**[Fn00F]**”。
- ③ 调整 U 相偏置量按 **(S)** 键约 1 秒钟，显示“**[U1_0]**”。
- ④ 按下 **(S)** 键（不到 1 秒钟），显示 U 相偏置量。
- ⑤ 按下 **(^)** 键或 **(v)** 键，变更偏置量。转矩指令也必须一边观测监视信号一边谨慎地进行调整。
- ⑥ 按下 **(S)** 键（不到 1 秒钟），确定 U 相电流偏置调整。
- ⑦ 调整 V 相的偏置量。按 **(S)** 键约 1 秒钟，显示“**[U2_0]**”。
- ⑧ 按下 **(S)** 键（不到 1 秒钟），显示 V 相的偏置量。
- ⑨ 按下 **(^)** 键或 **(v)** 键，变更偏置量。转矩指令也必须一边观测监视信号一边谨慎地进行调整。
- ⑩ 按下 **(S)** 键（不到 1 秒钟），返回“**[U2_0]**”的显示，确认 W 相电流偏置调整。
- ⑪ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟，返回“**[Fn00F]**”的显示。

7.17 参数的写入禁止设定(Fn010)

防止无意中写入参数的功能。

(1)操作步骤

表 7-8 参数数值设定值

数值	功能操作
0000	写入许可（解除写入禁止）
0001	写入禁止（下一次接通电源后，将无法写入参数）

电机电流检出信号偏置量的自动调整的操作步骤如下：

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 **(▲)** 或 **(▼)** 键显示“Fn010”。
- ③ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟以上。
- ④ 按下 **(▲)** 键或 **(▼)** 键，设定为下述任一值。参考表 8-8。
- ⑤ 显示“done”后，返回显示“P000_”。
- ⑥ 按下 **(S)** 键约一秒钟，返回“Fn010”的显示。
- ⑦ 为使设定生效，请重新接通伺服单元电源。

注：Fn010 此功能调试软件上暂无法实现。

(2)相关参数

所有的 Pn 口口口及“表 7-9 写入禁止设定对象辅助功能一览表”中列出的辅助功能（Fn 口口口）都可以设定为写入禁止或写入许可。

表 7-9 写入禁止设定对象辅助功能一览表

Fn 编号	功能	面板操作器的操作	使用HCServoWorks HCServoWorks.Y7S
Fn002	JOG 运行	1	1
Fn003	原点搜索	1	1
Fn004	程序 JOG 运行	1	1
Fn005	对参数设定值进行初始化	1	1
Fn006	清除警报记录	1	1
Fn008	绝对值编码器的设定（初始化）以及编码器警报复位	1	1
Fn009	模拟量（速度·转矩）指令偏置量的自动调整	1	1
Fn00A	速度指令偏置的手动调整	1	1
Fn00B	转矩指令偏置的手动调整	1	1
Fn00C	调整模拟量监视输出的偏置	1	1
Fn00D	调整模拟量监视输出的增益	1	1
Fn00E	自动调整电机电流检出信号的偏置	1	1
Fn00F	手动调整电机电流检出信号的偏置	1	1
Fn013	发生“旋转圈数上限值不一致（A.CC0）警报”时设定旋转圈数上限值	1	1
Fn01B	对振动检出的检出值进行初始化	1	1
Fn200	设定免调整值	1	1

注：参数的写入禁止设定（Fn010）生效时，如果执行上述辅助功能，面板操作器的显示如下，无法执行相应操作。要执行这些辅助功能，必须将 Fn010 变更为“写入许可”，面板上显示“no-op”，闪烁 1 秒钟。

7.18 显示电机机型(Fn011)

显示伺服单元连接的伺服电机的机型及电压、容量、编码器类型、编码器分辨率的功能。伺服单元若为特殊规格产品，也会显示该规格产品的编号。

操作步骤如下所示：

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键显示“Fn011”。
- ③ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟，则显示伺服电机机型和电压的识别数据，例如“E0132”，其中 01 表示 220V 电机，3 表示高惯量，2 表示 X6 电机。
- ④ 按下 **(M)** 键，则显示伺服电机的容量，例如“P0040”为 400W。
- ⑤ 按下 **(M)** 键，显示编码器类型及分辨率，例“E0023”为增量型 23 位编码器，“E0123”为绝对值 23 位编码器。
- ⑥ 按下 **(M)** 键，则显示伺服单元的特殊规格编号。“40000”表示标准产品。
- ⑦ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟，返回“Fn011”的显示。

7.19 显示伺服单元的软件版本(Fn012)

显示伺服单元及编码器的软件版本的功能。

显示伺服单元及编码器的软件版本操作步骤如下所示。

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键显示“Fn012”。
- ③ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟以上，则显示 FPGA 版本，例如“R.2A11”。
- ④ 按下 **(M)** 键，则显示伺服单元的软件版本，例如“U.2B03”。
- ⑤ 按下 **(M)** 键，则显示伺服单元的从机固件版本，例如“C.2520”。
- ⑥ 按下 **(M)** 键，则显示伺服单元的机种信息版本，例如“P.2B06”。
- ⑦ 按下 **(S)** 键，返回“Fn012”的显示。

7.20 振动检测的检出值初始化(Fn01B)

该功能是指为了能在运行状态下检出机械振动后更准确地检出“振动警报 (A.520)”及“振动警告 (A.911)”而自动设定振动检出值 (Pn312) 的功能。

振动检出功能可检出伺服电机转速一定的振动成分。振动超出用下列检出公式求得的检出值时，将通过振动检出开关 (Pn310) 显示警报或警告。

$$\text{检出值} = \text{振动检出值 (Pn312[rpm])} \times \text{检出灵敏度} \text{ ("Pn312" ["%"])} / 100$$

<备注>

• 只有在通过出厂设定的振动检出值(Pn312)检出振动而没有在正确的时间显示“振动警报(A.520)”或“振动警告(A.911)”时，才能设定该功能。

• 根据所用机械的状态，振动警报和警告的检出灵敏度可能会有所差别。此时，请参考上述检出公式，对振动检出灵敏度(Pn311)进行微调。

重要!

- 伺服增益设定不当时，可能难以检出振动。而且可能无法检出所发生的所有振动。
- 请设定适当的转动惯量比 (Pn103)。设定不当时，可能会误检出，或无法检出振动警报和振动警告。
- 要设定此功能，客户必须以实际使用的指令来控制运行。
- 请在变为要设定振动检出值的运行状态后再执行。如果在伺服电机低速旋转时进行设定，则伺服 ON 后将立刻检出振动。如果在电机以最高转速 10% 以下的转速运行时进行设定，则会导致检出失败，显示“Error”。

(1)操作步骤

电机电流检出信号偏置量的自动调整的操作步骤如下：

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键显示“Fn01B”。
- ③ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟，显示“dINIT”。
- ④ 按下 **(M)** 键，则“dINIT”闪烁，检出并更新振动值。检出和更新会持续到再次按下 MODE/SET 键为止。
- ⑤ 在适当的时间再次按 **(M)** 键，结束检出和更新，使设定生效。正常完成设定后显示“danE”。无法正常完成设定时显示“Error”。
- ⑥ 按下 **(S)** 键，返回“Fn01B”的显示。

(2)相关参数

相关参数如下所示：

表 7-10 振动检出的检出值初始化参数

Pn311	振动检出灵敏度		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	50 ~ 500	1%	100	即时生效	基本设定

Pn312	振动检出值		速度 位置 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定		
	0 ~ 5000	1 rpm	50	即时生效	基本设定

注：Pn312 通过振动检出的检出值来设定，因此无需调整。检出灵敏度由 Pn311 设定。

表 7-11 Pn310 参数设定

参数	含义	生效时间	类别	
Pn310	n. □□□ 0 (出场设定)	即时生效	基本设定	
	n. □□□ 1			检出振动后发出警告 (A.911)。
	n. □□□ 2			检出振动后发出警报 (A.520)。

7.21 软件复位(Fn030)

通过软件从内部使伺服单元复位的功能。变更参数设定后有时需要重新接通电源，使用该功能可使设定生效，而不需要重新接通电源。

重要!

- 该功能必须在伺服 OFF 的状态下开始操作。
- 该功能和上位装置无关，可使伺服单元复位。请务必确认与上位装置的联锁已经解除。

软件复位的操作步骤如下：

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键显示“Fn030”。
- ③ 按下 **(S)** 键约 1 秒钟，显示“GrStl”。

- ④ 按下 Δ 键，直至显示“5r5t5”。
- ⑤ 按下 \textcircled{M} 键，则面板显示消失。
- ⑥ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，返回“Fn030”的显示。

7.22 电流JOG(Fn082)

JOG 运行是指不连接上位装置而通过转矩控制来确认伺服电机动作的功能。

(1)运行前的设定事项

要进行 JOG 运行，必须事先进行以下设定。

- S-ON输入信号ON时,请将其切换为OFF。
- Pn50A.1 被设定为“7”(常时伺服ON“有效”)时，请将其变更为“7”以外的值。

(2)操作步骤

电流 JOG 运行的操作步骤如下所示：

- ① 按下 \textcircled{M} 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 Δ 或 ∇ 键显示“Fn082”。
- ③ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，显示“t.000”。
- ④ 按下 Δ 键或 ∇ 键，调整转矩指令大小。
- ⑤ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，显示“R.000”。
- ⑥ 按下 Δ 键或 ∇ 键，调整电角度。
- ⑦ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，显示“Stop.0”。
- ⑧ 按下 \textcircled{M} 键，进入电流 JOG，显示“CJOG0”，当电角度 $< 360^\circ$ 时，电流环电角度为设定的值，按下 Δ 键或 ∇ 键，输出正反转指令，电机保持角度不动；当电角度 $\geq 360^\circ$ 时，电流环电角度值由编码器决定，按下 Δ 键或 ∇ 键，电机正转或反转。
- ⑨ 按下 \textcircled{M} 键，退出电流 JOG，显示“Stop.0”。
- ⑩ 按下 \textcircled{S} 键，则返回“Fn082”的显示。

7.23 高级自动调谐1(Fn201)

高级自动调谐 1 (Fn201) 操作步骤如下：

- ① 按下 \textcircled{M} 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 Δ 或 ∇ 键显示“Fn201”。
- ③ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，进入启动前配置阶段，根据需求进行调整
 - (1) 显示“J.on”，此时为勾选惯量自整定，若想取消勾选按下 Δ 键显示“J.OFF”。
 - (2) 按下 \textcircled{M} 键，显示“0030”，调谐移动距离，单位：圈，用 Δ 或 ∇ 键更改移动距离。
 - (3) 按下 \textcircled{M} 键，显示“L 2”，选择调谐模式¹，用 Δ 或 ∇ 键更改模式。
 - (4) 按下 \textcircled{M} 键，显示“t 2”，选择机械结构²，用 Δ 或 ∇ 键更改模式。
 - (5) 按下 \textcircled{M} 键，显示“GAIN.2”，设置自动调谐初始增益等级，用 Δ 或 ∇ 键更改数值。
 - (6) 按下 \textcircled{M} 键，显示“JrAt.2”，设置自动调谐初始推定惯量，用 Δ 或 ∇ 键更改数值。
 - (7) 按下 \textcircled{M} 键，显示“GOIn.4”，设置自动调谐初始定位精度，用 Δ 或 ∇ 键更改数值。
 - (8) 按下 \textcircled{M} 键，显示“G.0070”，设置增益保存比例，用 Δ 或 ∇ 键更改数值， \textcircled{S} 键移位。

(9) 按下 \textcircled{M} 键，显示“Auto”，默认开启自动化流程，按 $\textcircled{\wedge}$ 更改设定，显示“hAnd”，关闭自动化流程。

④ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，启动调谐，自动执行以下相关按键操作；

如需手动按键操作，在③.(9) 时设定为“hAnd”，关闭自动化流程。

⑤ 显示“SET-”，进入调谐流程。

⑥ 按下 \textcircled{M} 键，伺服使能，显示“SET-”或“SET-”。

⑦ 按下 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键显示“J.1000”，进入惯量自推定阶段，显示值闪烁，推定完成后显示值不再闪烁。

⑧ 再次按下 $\textcircled{\wedge}$ 键或 $\textcircled{\vee}$ 键显示“G.run5”，开始增益搜索。

⑨ 增益搜索完成且无错误后，显示“End”。

⑩ 按下 \textcircled{S} 键，显示“done”，将调谐结果保存后自动退出高级自动调谐，显示“Fn201”。

注：1.*1 调谐模式详情见 6.3 高级自动调谐 1- 表 6-16 调谐模式说明表

2.*2 机械结构详情见 6.3 高级自动调谐 1- 表 6-17 机构选择说明表

3. 调谐过程中发生任何错误，显示“Error”，然后自动退出高级自动调谐并显示警告码，如“.9C3”，详见 6.3.2 《调谐警告号对应表》。

7.24 高级自动调谐2(Fn202)

高级自动调谐 2 (Fn202) 操作步骤如下：

① 按下 \textcircled{M} 键切换到辅助功能模式“Fn000”。

② 按下 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键显示“Fn202”。

③ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，进入启动前配置阶段^{*1} 根据需求进行调整

(1) 显示“J.on”，此时为勾选惯量自整定，若想取消勾选按下 $\textcircled{\wedge}$ 键显示“J.off”。

(2) 按下 \textcircled{M} 键，显示“L 2”，选择调谐模式^{*2}，用 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键更改模式。

(3) 按下 \textcircled{M} 键，显示“t 2”，选择机械结构^{*3}，用 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键更改模式。

(4) 按下 \textcircled{M} 键，显示“GAI.n.2”，设置自动调谐初始增益等级，用 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键更改数值。

(5) 按下 \textcircled{M} 键，显示“JrAt.2”，设置自动调谐初始推定惯量，用 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键更改数值。

(6) 按下 \textcircled{M} 键，显示“GOIn.4”，设置自动调谐初始定位精度，用 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键更改数值。

(7) 按下 \textcircled{M} 键，显示“G.0070”，设置增益保存比例，用 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键更改数值， \textcircled{S} 键移位。

(8) 按下 \textcircled{M} 键，显示“Auto”，默认开启自动化流程，按 $\textcircled{\wedge}$ 更改设定，显示“hAnd”，关闭自动化流程。

④ 按下 \textcircled{S} 键约 1 秒钟，启动调谐，自动执行以下相关按键操作；

如需手动按键操作，在③.(8) 时设定为“hAnd”，关闭自动化流程。

⑤ 显示“SET-”，进入调谐流程。

⑥ 从上位单元控制伺服使能，显示“SET-”或“SET-”。

⑦ 按下 $\textcircled{\wedge}$ 或 $\textcircled{\vee}$ 键显示“J.1000”，进入惯量自推定阶段，显示值闪烁，推定完成后显示值不再闪烁，然后显示“G.run5”，从上位单元输入位置指令（建议位置指令间隔时间至少 300ms），开始增益搜索。

⑧ 增益搜索完成且无错误后，显示“End”。

⑨ 按下 \textcircled{S} 键^{*4}，显示“done”，将调谐结果保存后自动退出高级自动调谐，显示“Fn202”。

注：1.*2, *3 模式与 7.17 高级自动调谐 1(Fn201) 相同

2.*1, *4 上位机单元控制伺服已经处于运行状态中，可以直接进入或退出 Fn202 高级自动调谐，电机运行时显示“WAIT”，在电机静止状态下才消失（建议位置指令间隔时间至少 300ms）。

3. 调谐过程中发生任何错误，显示“Error”，然后自动退出高级自动调谐并显示警告码，如“.9C3”，详见 6.4.2 《调谐警告号对应表》。

7.25 EasyFFT(Fn206)

发生振动后，如果根据该振动频率设定陷波滤波器，对抑制振动有时会有一定效果。该功能利用机械特性检出设定陷波滤波器的频率，然后将该频率设定给参数。该设定功能称为 EasyFFT。

EasyFFT 将来自伺服单元的周期波形指令传输给伺服电机，在一定时间内让伺服电机稍微旋转几次，使机械产生振动。伺服单元根据机械产生的振动检出共振频率，再根据该共振频率设定相应的陷波滤波器。陷波滤波器可有效去除高频率的振动和杂音。

- ① 按下 **(M)** 键切换到辅助功能模式“Fn000”。
- ② 按下 **(^)** 或 **(v)** 键显示“Fn206”。
- ③ 按下 **(S)** 键约 1 秒以上，显示“In15”（此处可以通过上下键修改测试时振动幅度，可以选择默认不变）。
- ④ 按下 **(S)** 键约 1 秒以上，显示“F.”。
- ⑤ 按下 **(M)** 键（不到 1 秒钟），显示“...run”。
- ⑥ 按下 **(^)** 或 **(v)** 键，电机会运行很小角度并发出声音，同时会显示“E_FFT”闪烁三次。

完成后显示“F.XXXX”（XXXX 为当前测试出的第一段陷波滤波频率，）如果想多次测试，还在该界面，再次按 **(^)** 或 **(v)** 键

测试完成后，想将该频率写入的话，按 **(M)** 键，会显示“done”并闪烁三次后依旧保持显示“...run”

再按 **(^)** 或 **(v)** 键，同第一段测试过程，显示“F.XXXX”后，再按 **(M)** 键，写入第二段频率。

写入第一段时，会将 PN408.0 改为 1，即第 1 段功能打开，同时写入 PN409（第二段同理，将 PN408.2 改为 1，同时写入 PN40C）

两段均写入后，长按 **(S)** 键，退出 FN206 功能。

- ⑦ 如果测试出频率后，不按 **(M)** 键，则不会写入对应频率。

第 8 章 监视显示

8.1	监视显示一览	238
8.2	监视显示的操作示例	238
8.3	32位10进制显示的读取方法	239
8.4	输入信号监视	239
8.4.1	输入信号状态的确认	239
8.4.2	输入信号显示状态的判别方法	239
8.5	输出信号监视	240
8.5.1	输出信号状态的确认	240
8.5.2	输出信号显示状态的判别方法	240
8.5.3	输出信号显示示例	240
8.6	接通电源时的监视显示	241

8.1 监视显示一览

监视显示是指对伺服单元中设定的指令值、输入输出信号的状态以及伺服单元的内部状态进行显示的功能。监视显示一览如下所示。

表 8-1 监视显示一览表

Un编号	显示内容	单位
Un000	电机转速	rpm
Un001	速度指令	rpm
Un002	内部转矩指令 (相对于额定转矩的值)	%
Un003* ³	旋转角 1 (32 位 10 进制显示)	从原点开始的脉冲数
Un004	旋转角 2 (从原点开始的角度 (电气角))	deg
Un005* ¹	输入信号监视	—
Un006* ²	输出信号监视	—
Un007	输入指令脉冲速度 (仅位置控制时有效)	rpm
Un008	偏差计数器 (位置偏差量) (仅位置控制时有效)	指令单位
Un009	累计负载率 (将额定转矩设为 100% 时的值 : 显示 10s 周期的有效转矩)	%
Un00A	再生负载率 (以可处理的再生电能为 100% 时的值 : 显示 10s 周期的再生功耗)	%
Un00B	DB 电阻功耗 (以动态制动器动作时的可处理电能为 100% 时的值 : 显示 10s 周期的 DB 功耗)	%
Un00C	输入指令脉冲计数器 (32 位 10 进制显示)	指令单位
Un00D	反馈脉冲计数器 (编码器脉冲数的 4 倍递增数据 : 32 位 10 进制显示)	编码器脉冲
Un00E	全闭环反馈脉冲计数器 (全闭环反馈脉冲数的 4 倍递增数据 : 32 位 10 进制显示)	外部编码器脉冲
Un012	总运行时间	100 ms
Un013* ³	反馈脉冲计数器 (32 位 10 进制显示)	指令单位
Un014	有效增益监视	—
Un015	安全输入输出信号监视	—
Un020	电机额定速度	rpm
Un021	电机最高速度	rpm
Un135	W 相电流	0.1A
Un136	U 相电流	0.1A
Un138	在线惯量值	%
Un140	母线电压	V
Un14E	速度模拟量输入监控	1mV
Un14F	转矩模拟量输入监控	1mV
Un1F6	电机温度	°C
Un1F9	用户位置反馈	指令单位

注: *1. 请参照“8.4 输入信号监视”。

*2. 请参照“8.5 输出信号监视”。

*3. 请参照“8.3 32 位 10 进制显示的读取方法”。

8.2 监视显示的操作示例

详情请参照“3.4 监视显示 (Un □□□) 的操作”。

8.3 32位10进制显示的读取方法

详情请参照“3.3.1 数值设定型”。

8.4 输入信号监视

输入信号的状态可以通过“输入信号监视 (Un005)”进行确认。确认步骤、显示的判别方法以及显示示例如下所示。

8.4.1 输入信号状态的确认

通过 Un005 确认输入信号状态的步骤如下所示：

- (1) 按下 **(M)** 键切换到监视功能模式“Un005”的显示。
- (2) 长按 **(S)** 键 1 秒后，显示当前状态。状态通过面板操作器的段来显示，显示的判别方法请参照“8.4.2 输入信号显示状态的判别方法”。
- (3) 长按 **(S)** 键约 1 秒钟，返回“Un005”显示。

8.4.2 输入信号显示状态的判别方法

被分配的输入信号的状态通过面板操作器的段 (LED) 的点亮状态进行显示。输入针和 LED 编号的对应关系见下表。



上：OFF (H 电平)
下：ON (L 电平)

8 7 6 5 4 3 2 1
编号


- 输入信号为OFF（开路）状态时上方的段（LED）点亮。
- 输入信号为ON（短路）状态时下方的段（LED）点亮。

显示LED编号	输入针号	出厂设定
1	CN1-40	/S-ON
2	CN1-41	/P - CON
3	CN1-42	P-OT
4	CN1-43	N-OT
5	CN1-44	/ALM-RST
6	CN1-45	/ALM-RST
7	CN1-46	/N-CL
8	CN1-47	SEN

8.4.3 输入信号显示示例

输入信号的显示示例如下所示：

 
- /HomeSwitch信号ON时



8 7 6 5 4 3 2 1

← 编号 1 的下方点亮

- /HomeSwich信号OFF时

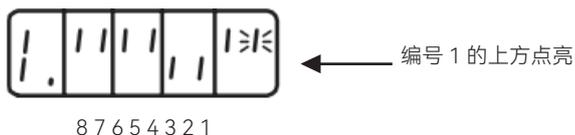

8.5 输出信号监视

输入信号的状态可以通过“输入信号监视 (Un006)”进行确认。确认步骤、显示的判别方法以及显示示例如下所示。


8.5.1 输出信号状态的确认

通过 Un006 确认输出信号状态的步骤如下所示：

- (1) 按下 (M) 键切换到监视功能模式“Un006”的显示。
- (2) 长按 (S) 键 1 秒后，显示当前状态。状态通过面板操作器的段来显示，显示的判别方法请参照“8.5.2 输出信号显示状态的判别方法”。
- (3) 长按 (S) 键约 1 秒钟，返回“Un006”显示。

8.5.2 输出信号显示状态的判别方法

被分配的输出信号的状态通过面板操作器的段 (LED) 的点亮状态进行显示。输出针和 LED 编号的对应关系见下表。

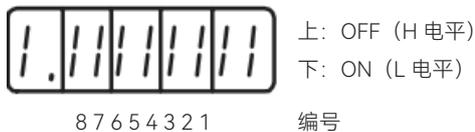


- 输出信号为OFF（开路）状态时上方的段（LED）点亮。
- 输出信号为ON（短路）状态时下方的段（LED）点亮。

显示LED编号	输出针号	出厂设定
1	CN1-31, -32	ALM
2	CN1-25, -26	/COIN or /V-CMP
3	CN1-27, -28	/TGON
4	CN1-29, -30	/S-RDY
5	CN1-37, -38	—
6	—	—
7	—	—
8	—	—

8.5.3 输出信号显示示例

输出信号的显示示例如下所示。

- ALM信号动作时(H电平时报警)

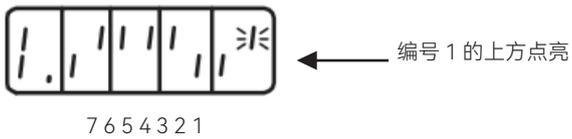

8.6 接通电源时的监视显示

如果通过 Pn52F 设定 Un 编号，则接通电源时面板操作器上显示已设定的 Un 编号的数据。但如果已设定为 FFF [出厂设定值]，则接通电源时显示状态 (bb、run 等)。

表 8-2 Pn52F 参数设定表

Pn52F	接通电源时的监视显示		位置 速度 转矩	生效时间	类别
	设定范围	设定单位	出厂设定	即时生效	基本设定
0 - FFF	--	FFF			

第 9 章 全闭环功能

9.1 全闭环模型建立与连线.....	243
9.2 全闭环相关设定参数	244
9.3 全闭环设定步骤	246
9.4 全闭环参数设定	246
9.4.1 全闭环编码器方向设定	246
9.4.2 全闭环编码器节距的设定	247
9.4.3 全闭环速度反馈的选择	247
9.4.4 全闭环的试运行.....	247
9.4.5 全闭环编码器数据长度设定	248
9.5 全闭环分频脉冲输出功能.....	248
9.6 全闭环报警及解决方法.....	249
9.7 不使用全闭环时第二编码器反馈	249

9.1 全闭环模型建立与连线

全闭环回路系统是利用辅助编码器将机械末端的实际位置反馈给伺服驱动器，以改善传动系统的导丝杆背隙、联轴器或皮带传动挠性、传动系统温度热膨胀、传动系统的线性度或末端滑动等因素，达成高定位精度需求。

全闭环编码器线必须使用屏蔽双绞线。

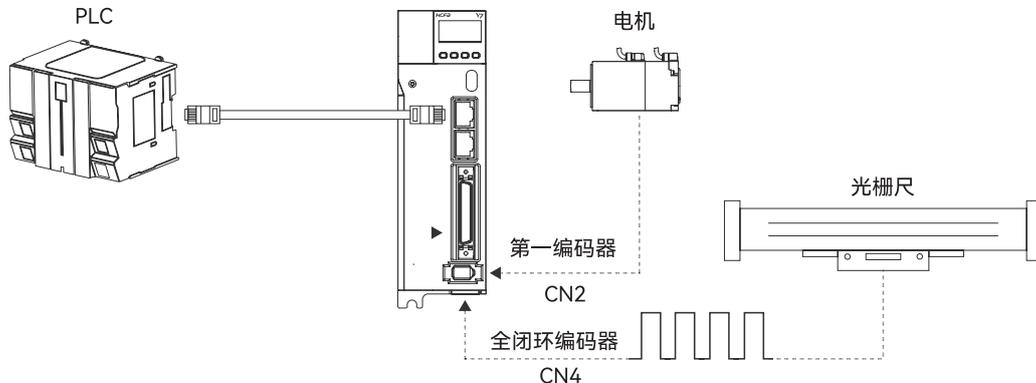


图 9-1 全闭环模型图

将全闭环编码器（CN4）按照表 9-1 引脚定义焊好后接入，第一编码器（CN2）与电机相连接，上位机与伺服驱动器之间通过网线连接建立通讯。CN4 引脚图如下。（不同驱动 CN4 位置不同，具体参考 1.4、1.5 章节）

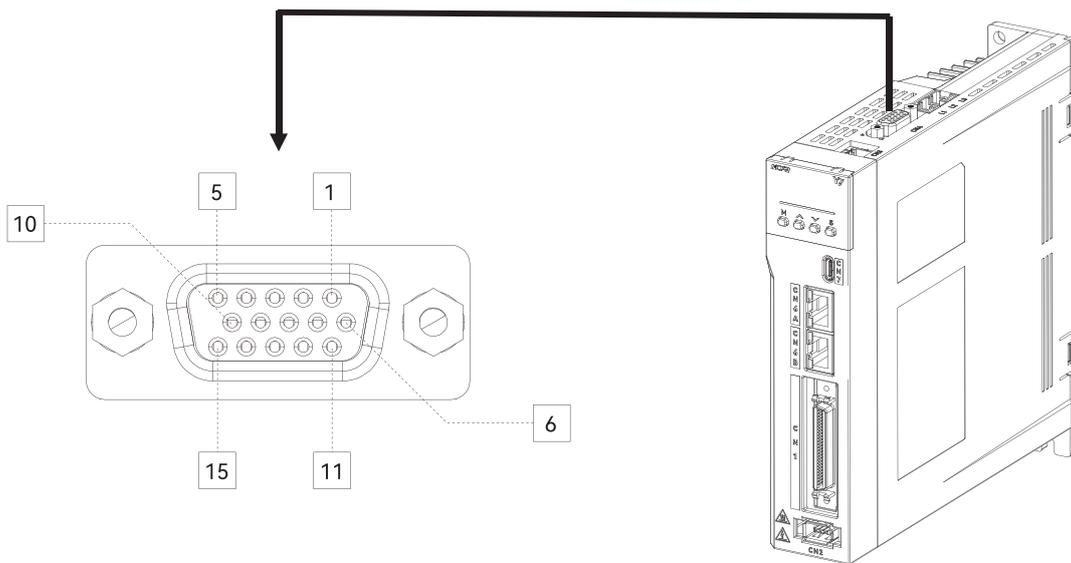


图 9-2 CN4 引脚图

表 9-1 全闭环光栅尺引脚定义

引脚	增量式ABZ编码器带差分霍尔传感器	正弦余弦编码器带差分霍尔传感器和Z信号	BISS编码器	多摩川编码器
1	+5V 输出 电流输出≤ 300mA	+5V 输出 电流输出≤ 300mA	+5V 输出 电流输出≤ 300mA	+5V 输出 电流输出≤ 300mA
2	0V 输出	0V 输出	0V 输出	0V 输出
3	霍尔 U+	霍尔 U+	—	—
4	霍尔 U-	霍尔 U-	—	—
5	霍尔 V+	霍尔 V+	—	—
6	增量编码器 A-	正弦编码器 Sin -	BISS -C CLK -	Serial DATA -
7	增量编码器 B-	正弦编码器 Cos -	BIS SC DATA -	—
8	增量编码器 Z-	增量编码器 Z-	—	—
9	霍尔 W+	霍尔 W+	—	—

10	霍尔 V-	霍尔 V-	—	—
11	增量编码器 A+	正弦编码器 Sin +	BISS -C CLK+	Serial DATA+
12	增量编码器 B+	正弦编码器 Cos +	BIS SC DATA+	—
13	增量编码器 Z+	增量编码器 Z+	—	—
14	霍尔 W-	霍尔 W-	—	—
15	温度传感器信号	温度传感器信号	温度传感器信号	温度传感器信号
Shell	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽

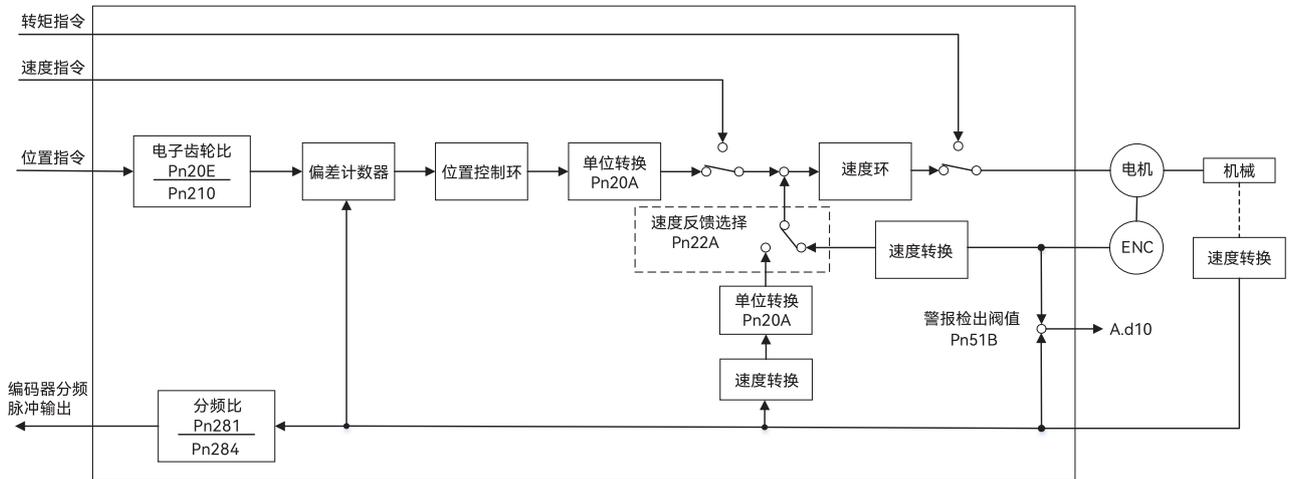


图 9-3 全闭环系统控制框图

9.2 全闭环相关设定参数

参数	名称	设定范围	出厂设定	设定单位	设定生效
Pn002.3	外部编码器的使用方法	0-4	0	-	断电生效
	0	不使用			
	1	在标准运行方向上使用			
	2	预约参数（请勿变更）			
	3	在反转运行方向上使用			
	4	预约参数（请勿变更）			
Pn20A	外部编码器节距值	4-1048576	3 2768	1 P/R ev	断电生效
Pn22A.3	全闭环控制时的速度反馈选择	0-1	0	-	断电生效
	0	使用电机编码器速度			
	1	使用外部编码器速度			
Pn281	编码器输出分辨率	1-4096_	2 0	1 脉冲边沿 / 节距	断电生效
Pn284	光栅节距内对应的脉冲数	0 000-FFFF	0	1 脉冲边沿 / 节距	断电生效
Pn51B	电机 - 负载位置间偏差过大检出值	0-1073741824	1000	1 个指令单位	即时生效

Pn606	编码器数据长度	0000H-C8C8H	0000H	-	断电生效
	第二编码器数据长度				
	0 ~ 1	数据长度			
	第一编码器数据长度				
	2 ~ 3	数据长度			
Pn607.0	第二编码器类型选择	0-5	0	-	断电生效
	0	HCFA 编码器			
	1	BISS 编码器			
	2	YAS 编码器			
	3	ABZ 编码器			
	4	AB 编码器			
	5	SinCos 编码器			
Pn20E	(电子齿轮比分子)	1-1073741824	4	-	断使能生效
Pn210	(电子齿轮比分母)	1-1073741824	1	-	断使能生效

9.3 全闭环设定步骤

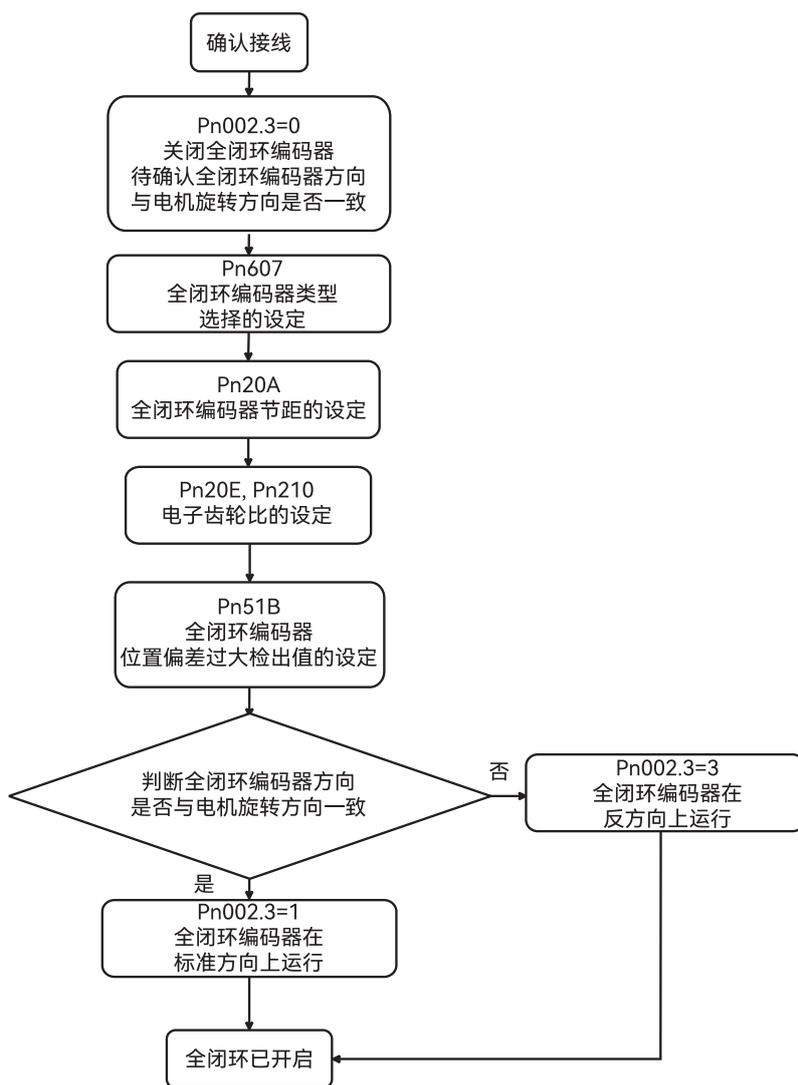


图 9-4 全闭环系统设定步骤

9.4 全闭环参数设定

9.4.1 全闭环编码器方向设定

表 9-2 全闭环编码器方向设定表

参数	名称	设定范围	出厂设定	设定单位	设定生效
Pn002.3	全闭环编码器使用方向设定	0-4	0	-	断电生效
	0	不使用			
	1	在标准运行方向上使用			
	2	预约参数（请勿变更）			
	3	在反转运行方向上使用			
	4	预约参数（请勿变更）			

在使用全闭环功能之前，请务必确认全闭环编码器的使用方向是否与电机旋转方向一致，电机旋转方向的设定（Pn000.0）参考 5.3.4 章节；确认步骤如下：

1. 确认全闭环系统搭建完成，且参数设定完成（此时 Pn002.3=0，全闭环编码器的反馈默认为标准运行方向上的反馈）；
2. 打开 HCServoWorks 的监视面板，勾选“反馈脉冲计数器”与“全闭环反馈脉冲计数器”；
3. 此时进行速度 JOG，同时查看上位机监视面板，此时反馈脉冲计数器与全闭环反馈脉冲计数器的值是否同时递增或同时递减
4. 如“反馈脉冲计数器”与“全闭环反馈脉冲计数器”的反馈值不是同时递增或递减，则需要进行参数调整；可以修改 Pn002.3 的值即可；修改完成后重复上述操作直至反馈值符号相同。

警告：如“反馈脉冲计数器”与“全闭环反馈脉冲计数器”的反馈值不是同时递增或递减，此时使用位置模式进行运行时会出现飞车现象，将会损坏机床，请务必确认此步骤是否正确！

9.4.2 全闭环编码器节距的设定

表 9-3 全闭环编码器节距设定表

参数	名称	设定范围	出厂设定	设定单位	设定生效
Pn20A	全闭环编码器节距	4-65536	32768	节距 /Rev	断电生效

参数功能：电机旋转一圈时全闭环所对应的 AB 脉冲数；

电机转一圈所对应的全闭环编码器脉冲计算方式可以以物理量来推算；若全闭环编码器节距（Pn20A）设定不正确，容易导致全闭环编码器的反馈位置和电机编码器之间的误差因长时间运转而逐渐增加，最终触发报警 A.d10。

当机台使用丝杆传动并搭配全闭环编码器形成全闭环回路控制，需使用丝杆导程与全闭环编码器分辨率来计算电机转一圈所对应的全闭环编码器脉冲数。若已确认丝杆与全闭环编码器的规格时，用户可以直接以理论值推算 Pn20A。

示例：

若丝杆导程为 5 mm，光栅尺（全闭环编码器）分辨率为 1 μm；

$$\frac{5\text{mm}}{1\mu\text{m}} = \frac{5000\mu\text{m}}{1\mu\text{m}} = 5000 \text{ pluse} = \text{Pn20A}$$

电机转一圈时，全闭环编码器反馈 5000 个脉冲。

9.4.3 全闭环速度反馈的选择

Pn002.3=0（不使用外部编码器）时，无法使用此参数。

表 9-4 全闭环速度反馈选择设定表

参数	名称	设定范围	出厂设定	设定单位	设定生效
Pn22A.3	全闭环控制时的速度反馈选择	0-1	0	-	断电生效
	0	使用电机编码器速度			
	1	使用外部编码器速度			

9.4.4 全闭环的试运行

在确认接线与参数设置均无误后：

1. 打开 HCServoWorks 上位机的监视面板，勾选“反馈脉冲计数器”和“全闭环反馈脉冲计数器”记录下当前数值。
2. 打开 HCServoWorks 上位机的“试运行”，在 JOG 操作面板设定点动速度，使能并运行，参考章节 9.4.1 确保全闭环编码器

的使用方向与电机旋转方向一致。

3. 点击程序 JOG，运行条件可自行设置；

假设第一编码器分辨率 =M，全闭环编码器节距 (Pn20A) =N，齿轮比 X:Y，

程序 JOG 移动距离 =L，程序 JOG 移动速度 =500，程序 JOG 移动次数 =1，程序 JOG 运行模式 =0（当前设置为正转运行）；

则：电机旋转圈数 $R=L/N \times X/Y$ ，此时“反馈脉冲计数器”的值应为 $M \times R$ ，“全闭环反馈脉冲计数器”的值应为 $N \times R$ 。

9.4.5 全闭环编码器数据长度设定

biss 协议需要增加设置 pn606 编码器数据长度选择，如 32 位 biss 编码器应修改为 20 填入；单圈加多圈 biss 绝对值应将单圈位数与多圈位数相加后转 16 进制填写。

表 9-5 编码器数据长度设定表

参数	名称	设定范围	出场设定	设定单位	设定生效
Pn606	编码器数据长度	0000H-C8C8H	0000H	-	断电生效
	第二编码器数据长度				
	0 ~ 1	数据长度			
	第一编码器数据长度				
	2 ~ 3	数据长度			

9.5 全闭环分频脉冲输出功能

表 9-6 全闭环分频脉冲输出功能设定表

参数	名称	设定范围	出场设定	设定单位	设定生效
Pn281	全闭环编码器输出分辨率	1-4096	20	1 脉冲边沿 / 节距	断电生效
Pn284	光栅节距内对应的脉冲数	0-65535	0	1 脉冲边沿 / 节距	断电生效

设定伺服单元发送至上位装置的编码器分频脉冲输出 (PAO、/PAO、PBO、/PBO，参考章节 2.6.1 信号的编码器输出分辨率。

分频脉冲数 =Pn281/Pn284；

设定示例：

Pn281=4，Pn284=1，齿轮比 1: 1；

PLC 给伺服 A 发送一个脉冲指令，则伺服 B 接收到 4 个边沿信号；

Pn281=4，Pn284=1，齿轮比 2: 1；

PLC 给伺服 A 发送一个脉冲指令，则伺服 B 接收到 8 个边沿信号；

Pn281=4，Pn284=1，齿轮比 1: 2；

PLC 给伺服 A 发送一个脉冲指令，则伺服 B 接收到 2 个边沿信号；

Pn281=2，Pn284=1，齿轮比 1: 1；

PLC 给伺服 A 发送一个脉冲指令，则伺服 B 接收到 2 个边沿信号；

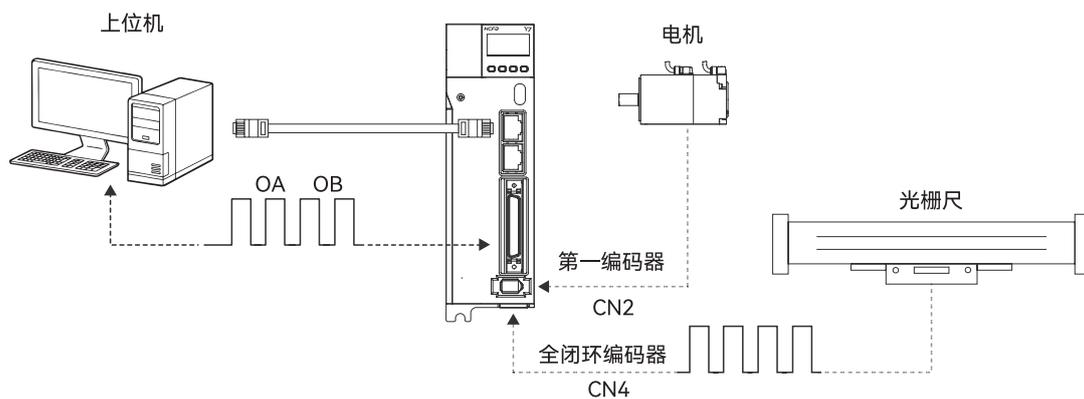


图 9-5 全闭环系统分频脉冲示意图

9.6 全闭环报警及解决方法

表 9-6 全闭环报警及解决方法

A.d10 全闭环位置偏差过大		
触发条件及原因	条件	全闭环位置偏差过大
	原因	1.Pn51B 设置值太小; 2. 连接器是否松动或连接机构时发生问题。
检查及处理措施	1. 检查 Pn51B 的设定值是否合理, 可适当加大; 2. 检查接线是否存在问题。	
A.CF1 全闭环编码器通讯故障		
触发条件及原因	条件	全闭环编码器通讯故障
	原因	1.CN4 线路出现问题; 2. 全闭环编码器类型选择错误。
检查及处理措施	1. 查看 CN4 线路是否存在焊接错误的情况, 检查线路; 2. 查看 Pn607.0 的设置是否正确。	

9.7 不使用全闭环时第二编码器反馈

伺服在不开启全闭环状态时 (Pn002.3=0), 可通过设置参数 Pn61D.1=1 开启第二编码器反馈。

表 5-156 不使用全闭环时第二编码器反馈功能参数表

参数	含义	生效时刻	类别
Pn61D.1 (不使用全闭环时第二编码器反馈)	0 (出厂设定)	再次接通电源后	基本设定
	1		
	2		

步骤:

1. 在不使用全闭环时 (Pn002.3=0), 通过设置参数 Pn61D.1=1 开启第二编码器反馈 正转, 或 Pn61D.1=2 开启第二编码器反馈 反转 (Pn61D.1=0 不开启)。

2. 设置完成后可通过 Un00E 全闭环反馈脉冲计数监控。

第 10 章 报警显示

10.1 显示警报时.....	251
10.1.1 警报一览表.....	251
10.1.2 警报的原因及处理措施.....	254
10.2 警告显示.....	262
10.2.1 警告一览表.....	262
10.2.2 警告的原因及处理措施.....	263
10.3 可以从伺服电机的动作、状态来判断的故障原因及处理措施	265

10.1 显示警报时

本节对显示警报时的处理方法进行说明。

“10.1.1 警报一览表”中按照警报编号的顺序，列出了警报名称、警报内容、发生警报时的停止方法、警报复位可否。

“10.1.2 警报的原因及处理措施”中列出了警报的原因及其处理方法。

10.1.1 警报一览表

警报的停止方法：

BM.1：警报时的停止方法取决于 Pn001.0。出厂设定为动态制动器（DB）停止。

BM.2：警报时的停止方法取决于 Pn00B.1。出厂设定为速度指令为零的零速停止。

转矩控制时，一般使用 BM.1 的停止方法。通过设定 Pn00B.1 = 1，可以设定与 BM.1 相同的停止方法。在协调使用多台伺服电机时，为了防止因警报时的停止方法各不相同而损坏机械，可以使用该停止方法。

警报复位可否：

可：可通过警报复位解除警报。但如果未彻底排除警报原因，则无法解除警报。

否：无法通过警报复位解除警报。

警报一览表如下所示：

表 10-1 警报一览表

警报编号	警报名称	警报内容	警报时的停止方法	警报复位可否
A.020	参数和校验异常	伺服单元内部参数的数据异常。	BM.1	否
A.021	参数格式化异常	伺服单元内部参数的数据格式异常。	BM.1	否
A.022	系统和校验异常	伺服单元内部参数的数据异常。	BM.1	否
A.030	主回路检出异常	主回路的各种检出数据异常。	BM.1	可
A.040	参数设定异常	超出设定范围。	BM.1	否
	输出引脚定义重复	输出引脚定义重复	BM.1	否
A.041	分频脉冲输出设定异常	编码器分频脉冲数 (Pn212) 不符合 设定范围或设定条件。	BM.1	否
A.042	参数组合异常	多个参数的组合超出设定范围。	BM.1	否
A.044	半闭环 / 全闭环参数设定异常	选购模块和 Pn00B.3、Pn002.3 的 设定不符。	BM.1	否
A.050	组合错误	在可组合的电机容量范围外。	BM.1	可
A.051	产品未支持警报	连接了不支持的产品。	BM.1	否
A.080	直线型电机刻度间距设置错误	光栅尺节距 (Pn282) 的值为出厂设定值	BM.1	否
A.0b0	伺服 ON 指令无效警报	执行了让电机通电的辅助功能后， 从上位装置输入了伺服 ON 输入 (/S-ON) 信号。	BM.1	可
A.100	过电流检出	过电流流过了功率晶体管或散热片 过热。	BM.1	否
A.300	再生故障	再生类故障。	BM.1	可
A.320	再生过载	发生了再生过载。	BM.2	可
A.330	主回路电源接线错误	· AC 输入 /DC 输入的设定错误 · 电源接线错误。	BM.1	可
A.340	内置抱闸断线报警	电机抱闸线断开	BM.1	可
A.400	过电压	主回路 DC 电压异常高。	BM.1	可
A.410	欠电压	主回路 DC 电压不足。	BM.2	可
A.450	主回路电容过电压	主回路电容老化或者故障。	BM.1	否
A.510	超速	电机速度为最高速度以上。	BM.1	可

A.511	分频脉冲输出过速	超过了设定的编码器分频脉冲数 (Pn212) 的脉冲输出速度上限。	BM.1	可
A.520	振动警报	检出电机速度异常振动。	BM.1	可
A.521	自动调谐警报	在免调整功能自动调谐中检出了振动。	BM.1	可
A.550	最高速度设定异常	Pn385 的设定值超过了最高速度	BM.1	可
A.710	过载 (瞬时最大负载)	以大幅度超过额定值的转矩运行了 数秒至数十秒。	BM.2	可
A.720	过载 (连续最大负载)	以超过额定值的转矩连续运行。	BM.1	可
A.730 A.731	DB 过载	由于 DB (动态制动器) 动作, 旋转能量超过了 DB 电阻的容量。	BM.1	可
A.740	冲击电流限制电阻过载	主回路电源接通频度过高。	BM.1	可
A.750	用户自定义转矩过载	转矩超过设定值且超过设定过载时间	BM.2	可
A.7A0	散热片过热	伺服单元的散热片温度超过了 100°C。	BM.2	可
A.7AB	伺服单元内置风扇停止	伺服单元内部的风扇停止转动。	BM.1	可
A.810	编码器备份警报	编码器的电源完全耗尽, 位置数据被清除。	BM.1	否
A.820	编码器和数校验警报	编码器存储器的和数校验结果异常。	BM.1	否
A.830	编码器电池警报	接通控制电源后, 电池电压在规定值以下。	BM.1	可
A.840	编码器数据警报	编码器内部数据异常。	BM.1	否
A.850	编码器过速	接通电源时, 编码器高速旋转。	BM.1	否
A.860	编码器过热	编码器的内部温度过高。	BM.1	否
A.8A0	外部编码器故障	外部编码器故障。	BM.1	可
A.8A1	外部编码器模块故障	串行转换单元故障。	BM.1	可
A.8A2	外部编码器传感器故障 (增量型)	外部编码器故障。	BM.1	可
A.8A3	外部编码器位置故障 (绝对值)	外部编码器位置数据异常。	BM.1	可
A.8A5	外部编码器过速故障	来自外部编码器的过速故障。	BM.1	可
A.8A6	外部编码器过热故障	来自外部编码器的过热故障。	BM.1	可
A.b10	速度指令 A/D 异常	速度指令输入的 A/D 转换器故障。	BM.2	可
A.b11	速度指令 A/D 转换数据异常	速度指令的 A/D 转换数据异常。	BM.2	可
A.b20	转矩指令 A/D 异常	转矩指令输入的 A/D 转换器故障。	BM.2	可
A.b31	电流检出故障 1	U 相电流检出回路故障。	BM.1	否
A.b32	电流检出故障 2	V 相电流检出回路故障。	BM.1	否
A.b33	电流检出故障 3	电流检出回路故障。	BM.1	否
A.bF0	系统警报 0	发生了伺服单元内部程序异常 0。	BM.1	否
A.bF1	系统警报 1	发生了伺服单元内部程序异常 1。	BM.1	否
A.bF2	系统警报 2	发生了伺服单元内部程序异常 2。	BM.1	否
A.bF3	系统警报 3	发生了伺服单元内部程序异常 3。	BM.1	否
A.bF4	系统警报 4	发生了伺服单元内部程序异常 4。	BM.1	否
A.C10	防止失控检出	伺服电机失控。	BM.1	可
A.C21	霍尔式传感器故障	霍尔式传感器故障。	BM.1	否
A.C22	相位信息不一致	相位信息不一致	BM.1	否
A.C50	磁极检测失败	磁极检测失败。	BM.1	否
A.C51	磁极检测时检出超程	磁极检测时检出了超程信号	BM.1	否
A.C52	磁极检测未完	在磁极检测未完的状态下伺服 ON。	BM.1	否
A.C53	磁极检测超出活动范围	磁极检测中移动范围超过了设定值 (Pn48E)。	BM.1	否
A.C54	磁极检测失败 2	磁极检测失败。	BM.1	否
A.C80	编码器清除故障 (旋转圈数上限 值设定异常)	绝对值编码器的多旋转量的清除或者设定不正确。	BM.1	否
A.C90	编码器通信故障	编码器与伺服单元间无法通信。	BM.1	否

A.C91	编码器通信位置数据加速度异常	编码器的位置数据的计算中发生了故障。	BM.1	否
A.C92	编码器通信定时器异常	编码器与伺服单元间的通信用定时器发生了故障。	BM.1	否
A.CA0	编码器参数异常	编码器的参数被破坏。	BM.1	否
A.Cb0	编码器回送校验异常	与编码器的通信内容错误。	BM.1	否
A.CC0	旋转圈数上限值不一致	编码器和伺服单元的旋转圈数上限值 不一致。	BM.1	否
A. CF1	全闭环串行转换单元通信故障	接受失败	BM.1	否
A. CF2	反馈选购模块通信故障 (定时器停止)	与反馈选购模块通信用的定时器发生故障。	BM.1	否
A.d00	位置偏差过大	在伺服 ON 状态下, 位置偏差超过了 位置偏差过大警报值 (Pn520)。	BM.1	可
A.d01	伺服 ON 时位置偏差过大报警	伺服 OFF 中, 位置偏差在 Pn526 的设定值以上的状态时, 伺服 ON。	BM.1	可
A.d02	伺服 ON 时速度限制引起的位置偏差过大报警	在位置偏差积累状态下使伺服 ON, 则通过伺服 ON 时速度限制值 (Pn529) 来限制速度在此状态下输入指令脉冲, 不解除限制而超出位置偏差过大警报值 (Pn520) 的设定值。	BM.2	可
A.d10	电机 - 负载位置间偏差过大	电机-负载位置间偏差过大。	BM.2	可
A. Eb1 ^{*1}	安全功能用信号输入时间异常	安全功能用信号输入时间异常。	BM.1	否
A.F10	电源线缺相	在主电源 ON 的状态下, R、S、T 相中某一相的低电压状态持续了 1 秒钟或以上。	BM.2	可
A.F12	电机温度报警	检测温度超过设定值	BM.1	可
A.F21	电机动力线乱相异常报警	发生乱相	BM.1	否
A.F26	转矩指令与转矩反馈差值异常	转矩指令与转矩反馈偏差过大	BM.1	可
A.F30	碰撞停机报警	检测到碰撞停机且状态持续超过设定时间	BM.2	可
FL-1 ^{*2}	系统警报	发生了伺服单元内部程序异常。	—	否
FL-2 ^{*2}			—	否
A.———	非错误显示	正常动作状态。	—	—

注: *1. 警报编号为 A.Eb 口警报, 是带 STO 安全接口的全功能伺服单元发生的警报。

*2. 该警报不被保存到警报记录中。仅显示在面板显示部。

10.1.2 警报的原因及处理措施

伺服驱动器发生故障时，面板显示器上将显示警报“A. 口口口或 CPF 口口”。下面列出了警报的原因和处理措施。如果按照下表进行处理后仍然无法消除故障，请与代理商或本公司联系。

表 10-2 警报原因及处理措施表 -1

警报编号: 警报名称 (警报内容)	原因	确认方法	处理措施
A.020: 参数和校验异常 (伺服单元内部参数的数据异常)	电源电压瞬时下降	测量电源电压	将电源电压设定在规格范围内，进行参数设定值的初始化 (Fn005)。
	在参数写入过程中关闭了电源	确认断电的时间	在进行参数设定值的初始 (Fn005) 后，再次输入参数。
	参数的写入次数超过了最大值	确认是否从上位装置频繁地进行了参数变更	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。改变参数写入方法。
	因来自 AC 电源、接地以及静电等的噪音而产生了误动作	多次接通电源后仍发生警报时，有可能是噪音的原因	采取防止噪音干扰的措施。
	由于气体、水滴或切削油等导致伺服单元内部的部件发生了故障	确认安装环境	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.021: 参数格式化异常 (伺服单元内部参数的数据形式异常)	与发生警报的伺服单元的软件版本相比，写入参数的软件版本更新	利用 Fn012 确认软件版本是否相同。如果版本不同，有可能导致警报发生	写入软件版本、型号相同的其他伺服单元的参数，然后再接通电源。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.022: 系统和校验异常 (伺服单元内部参数的数据异常)	电源电压瞬时下降	测量电源电压	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	在设定辅助功能的过程中关闭了电源	确认断电的时间	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	伺服单元故障	多次接通电源后仍发生警报时，有可能是发生了故障	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.030: 主回路检出部故障	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.040: 参数设定异常 (超过设定范围)	伺服单元容量与伺服电机容量不匹配	确认伺服单元与伺服电机的容量及组合	使伺服单元与伺服电机的容量相互匹配。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	在参数设定范围外	确认变更后的参数的设定范围	使变更后的参数为设定范围内的值。
	电子齿轮比的设定值在设定范围外	确认电子齿轮比是否为 $0.001 < (Pn20E/Pn210) < \text{编码器分辨率} * 0.4$	将电子齿轮比设为 $0.001 < (Pn20E/Pn210) < \text{编码器分辨率} * 0.4$ 。
A.041: 分频脉冲输出设定异常	编码器分频脉冲数 (Pn212) 不满足设定范围和设定条件	确认 Pn212	将 Pn212 设定为适当的值。
A.042 ^{*1} : 参数组合异常	由于变更了电子齿轮比 (Pn20E/Pn210) 或伺服电机，使得程序 JOG 运行 (Fn004) 的速度不符合设定范围	确认检出条件公式 ^{*1} 是否成立	减小电子齿轮比 (Pn20E/Pn210) 的值。
	由于变更了程序 JOG 移动速度 (Pn533)，导致程序 JOG 运行 (Fn004) 的速度不符合设定范围	确认检出条件公式 ^{*1} 是否成立	增大程序 JOG 移动速度 (Pn533) 的值。
	由于变更了电子齿轮比 (Pn20E/Pn210) 或伺服电机，高级自动调谐的移动速度不符合设定范围	确认检出条件公式 ^{*1} 是否成立	减小电子齿轮比 (Pn20E/Pn210) 的值。

A.044: 半闭环 / 全闭环参数设定故障	全闭环模块与 Pn002.3 的设定不符	确认 Pn002.3 的设定	使全闭环模块与 Pn002.3 的设定相符。
A.050: 组合错误 (在可组合的电机容量范围以外)	伺服单元容量与伺服电机的容量不匹配	确认为 $1/4 \leq \text{电机容量} / \text{伺服单元容量} \leq 4$	使伺服单元与伺服电机的容量相互匹配。
	编码器故障	与别的伺服电机更换, 确认警报不再发生	更换伺服电机 (编码器)。
	伺服单元故障	—	有可能是伺服单元故障。换伺服单元。
A.051: 产品不支持警报	在伺服单元上连接了不支持的串行转换单元、编码器、外部编码器	确认产品的组合	变更为配套的组合。
A.0b0: 伺服 ON 指令无效警报	执行了让电机通电的辅助功能后, 从上位装置输入了伺服 ON 输入 (/SON) 信号。	—	再次接通伺服单元的电源或者执行软件复位。

注: *1. 检出条件公式下述两者中任一条件公式成立时, 检出警报。

$$\text{Pn533 [rpm]} \times \left[\frac{\text{编码器分辨率}}{6 \times 10^5} \right] \leq \text{Pn20E/Pn210} \quad \text{电机最高转速 [rpm]} \times \left[\frac{\text{编码器分辨率}}{\text{约 } 3.66 \times 10^{12}} \right] \geq \text{Pn20E/Pn210}$$

表 10-3 警报原因及处理措施表 -2

警报编号: 警报名称 (警报内容)	原因	确认方法	处理措施
A.100: 过电流检出 (过电流流过了功率晶体管或散热片过热)	主回路电缆接线错误或接触不良	确认接线是否正确详情参照	修改接线。
	主回路电缆内部发生短路或接地故障	确认电缆的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。	电缆有可能短路。更换电缆。
	伺服电机内部发生短路或接地短路	确认电机端子的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。	有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。
	伺服单元内部发生短路或接地	确认伺服单元的伺服电机连接端子的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。详情参照	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	再生电阻接线错误或接触不良	确认接线是否正确	修改接线。
	动态制动器 (因 DB、伺服单元而发生的紧急停止) 的使用频度高、或发生了 DB 过载警报	通过 DB 电阻功耗 (Un00B) 来确认 DB 的使用频率。或者利用警报记录的显示 (Fn000) 来确认是否发生了 DB 过载警报 A.730、A.731。	变更伺服单元的选型、运行方法和机构, 以降低 DB 的使用频度。
	再生电阻值过高, 超过了再生处理能力	利用再生负载率 (Un00A) 来确认再生电阻的使用频率	考虑运行条件和负载, 再次探讨再生电阻值。
	伺服单元的再生电阻值过小	利用再生负载率 (Un00A) 来确认再生电阻的使用频率	将再生电阻值变更为伺服单元最小容许电阻值以上的值。
	在伺服电机停止时或低速运行时承受了高负载	确认运行条件是否在伺服驱动器的规格范围以外。	减轻伺服电机承受的负载或以较高的运行速度运行。
	因噪音而产生误动作	改善接线、安装等噪音环境, 确认有无效果	采取防止噪音的措施, 如正确进行 FG 的接线等。另外, FG 的电线尺寸请使用和“伺服单元主回路电线尺寸”相同的电线。
A.300: 再生故障	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	将再生电阻容量 (Pn600) 设为“0”以外的值, 却没有外置再生电阻器	确认外置再生电阻器的连接和 Pn600 的值。	连接外置再生电阻器, 或在不需要再生电阻器时, 将 Pn600 设定为 0。
	没有外置再生电阻器, 且伺服单元电源端子 B2-B3 的跨接线脱落	确认电源端子跨接线的接线	正确连接跨接线。

	外置再生电阻器的接线不良、脱落或断线	确认外置再生电阻器的接线	对外置再生电阻器进行正确接线。
	伺服单元故障	—	在不接通主回路电源的状态下，再次接通控制电源，仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.320: 主回路电源接线错误 * 在接通主回路电源时检出	电源电压超过规格范围	测量电源电压	将电源电压设定在规格范围内。
	外置再生电阻值或再生电阻容量不足，或者处于连续再生状态	再次确认运行条件或容量	变更再生电阻值、再生电阻容量再次进行运行条件的调整。
	连续承受负载，处于连续再生状态	确认向运行中的伺服电机施加的负载	再次探讨包括伺服、机械、运行条件在内的系统。
	参数 Pn600 中设定的容量小于外置再生电阻的容量	确认再生电阻器的连接和 Pn600 的值	校正参数 Pn600 的设定值。
	外置再生电阻值过大	确认再生电阻值是否正确	将其变更为正确的电阻值和容量。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.330: 主回路电源接线错误 * 在接通主回路电源时检出	伺服单元内部的电源电压过高，再生电阻器断线	用测量仪器测量再生电阻器的电阻值	使用伺服单元内置的再生电阻器时，更换伺服单元。 使用外置再生电阻器时，更换再生电阻器。
	设定 AC 电源输入时，输入了 DC 电源	确认电源是否为 DC 电源	使电源的设定值与使用的电源保持一致。
	设定 DC 电源输入时，输入了 AC 电源	确认电源是否为 AC 电源	使电源的设定值与使用的电源保持一致。
	将再生电阻容量（Pn600）设为“0”以外的值，却没有外置再生电阻器	确认外置再生电阻器的连接和 Pn600 的值	连接外置再生电阻器，或在不需要外置再生电阻器时，将 Pn600 设定为 0。
	上述以外容量的伺服单元电源端子 B2-B3 的跨接线脱落	确认电源端子跨接线的接线	正确连接跨接线。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.340: 内置抱闸断线报警 (电机抱闸线断开)	电机使能状态下断开抱闸线或断开抱闸线状态下使能	确认电机抱闸线的接线	正确连接电机抱闸线
A.400: 过电压 (通过伺服单元内部的主回路电源部检出过电压)	· AC200V 用伺服单元、AC 电源电压在 290V 以上，或者 AC400V 用伺服单元检出了 AC580V 以上的电源电压 · AC200V 用伺服单元、DC 电源电压在 410V 以上，AC400V 用伺服单元检出了 830V 以上的 DC 电源电压	测量电源电压	将 AC/DC 电源电压调节到产品规格范围内。
	电源处于不稳定状态，或受到了雷击的影响	测量电源电压	改善电源状况，设置浪涌抑制器等后再次接通电源，仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	在 AC 电源电压高于规格范围时进行了加减速	确认电源电压和运行中的速度、转矩	将 AC 电源电压调节到产品规格范围内。
	外置再生电阻值比运行条件大	确认运行条件和再生电阻值	考虑运行条件和负载，再次探讨再生电阻值。
	在容许转动惯量比以上的状态下运行	确认转动惯量比在容许转动惯量比以内	延长减速时间，或减小负载。
	伺服单元故障	—	在不接通主回路电源的状态下，再次接通控制电源，仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。

A.410: 欠电压 (通过伺服单元内部的主回路电源部 检出欠电压)	AC200V 用伺服单元、AC 电源电压在 120V 以下, AC400V 用伺服单元、AC 电源电压在 220V 以下	测量电源电压	将电源电压调节到正常范围。
	运行中电源电压下降	测量电源电压	增大电源容量。
	发生瞬时停电	测量电源电压	如果变更了瞬时停电保持时间 (Pn509), 则设定为较小的值。
	伺服单元的保险丝熔断	—	更换伺服单元, 连接电抗器后再使用伺服单元。
A.450: 主回路电容过电压	伺服单元故障	—	更换伺服单元。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.510: 超速 (电机速度在最高速度以上)	电机接线的 U、V、W 相序错误	确认伺服电机的接线	确认电机接线是否有问题。
	指令输入值超过了过速值	确认输入指令	降低指令值, 或调整增益。
	电机速度超过了最高速度	确认电机速度的波形	降低速度指令输入增益, 调整伺服增益, 或调整运行条件。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.511: 分频脉冲输出过速	分频脉冲的输出频率过大, 超过了限制值	确认分频脉冲的输出设定	降低编码器分频脉冲数 (Pn212) 的设定。
	电机速度过高, 分频脉冲的输出频率超过了限制值	确认分频脉冲的输出设定和电机速度	降低电机速度。
A.520: 振动警报	检出电机速度异常振动	确认电机的异常声音和运行时的速度、转矩波形	降低电机速度。或降低速度环增益 (Pn100)。
	转动惯量比 (Pn103) 的值比实际值大或进行了大的变动	确认转动惯量比	正确地设定转动惯量比 (Pn103)。
A.521: 高级自动调谐警报 (在单参数调谐、EasyFFT、免调整功能中检出了振动)	在使用免调整功能时电机振动很大	确认电机速度的波形	减小负载, 使其在容许转动惯量比以下, 或提高免调整值设定 (Fn200) 的负载值, 或降低刚性值。
	在执行单参数调谐、EasyFFT 过程中, 电机振动很大	确认电机速度的波形	实施各功能操作步骤中的处理措施。
A.710: 过载 (瞬时最大负载) A.720: 过载 (连续最大负载)	电机接线、编码器接线不良或连接不良	确认接线	确认电机接线、编码器接线是否有问题。
	电机运行超过了过载保护特性	确认电机的过载特性和运行指令	重新探讨负载条件、运行条件或者重新研讨电机容量。
	由于机械性因素而导致电机不驱动, 造成运行时的负载过大	确认运行指令和电机速	改善机械性因素。
A.730: A.731: DB 过载 (检出动态制动器的功耗过大)	电机在被外力驱动	确认运行状态	不要通过外力驱动电机。
	DB 停止时的旋转能量超过 DB 电阻的容量	通过 DB 电阻功耗 (Un00B) 来确认 DB 的使用频率	尝试以下措施 · 降低伺服电机的指令速度。 · 减小转动惯量比。 · 减少 DB 停止的次数。
A.740: 冲击电流限制电阻过载 (主回路电源接通频率过高)	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	超过主回路电源 ON/OFF 时的冲击电流限制电阻的容许次数	—	减少主回路电源的 ON/OFF 次数。
A.750: 用户自定义转矩过载 (转矩超过设定值且超过设定过载时间)	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	转矩超过 Pn60E 设定值且经过了 Pn60F 设定过载时间	确认转矩指令	增大 Pn60E 的值 减小转矩指令

A.7A0: 散热片过热 (伺服单元的散热片温度超过了 100°C)	环境温度过高	用温度计测量环境温度	改善伺服单元的安装条件, 降低环境温度。
	通过关闭电源而多次对过载警报复位后进行了运行	通过警报记录的显示 (Fn000) 确认过载警报	变更警报的复位方法。
	负载过大, 或运行时超过了再生处理能力	通过累积负载率 (Un009) 来确认运行中的负载, 通过再生负载率 (Un00A) 来确认再生处理能力	重新探讨负载条件、运行条件。
	伺服单元的安装方向、与其他伺服单元的间隔不合理	确认伺服单元的安装状态	根据伺服单元的安装标准进行安装。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。 更换伺服单元。
A.7AB: 伺服单元内置风扇停止	伺服单元内部的风扇停止转动	确认是否卡入了异物	去除异物后, 仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。 更换伺服单元。
A.810: 编码器备份警报 * 仅在连接绝对值编码器时检出 * 在编码器侧检出	第一次接通绝对值编码器的电源	确认是否是第一次接通电源	进行编码器的设定操作 (Fn008)。
	拆下编码器电缆后又进行了连接	确认是否是第一次接通电源	确认编码器的连接, 进行编码器的设定操作 (Fn008)
	伺服单元的控制电源 (+5V) 以及电池电源均发生故障	确认编码器插头的电池和插头状态是否正确	恢复编码器的供电 (更换电池等) 之后, 进行编码器的设定操作 (Fn008)。
	绝对值编码器故障	—	即使再次进行设定操作也不能解除警报时, 更换伺服电机。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.820: 编码器和数校验警报 * 在编码器侧检出	编码器故障	—	· 绝对值编码器时。 再次设定 (Fn008) 编码器, 仍然频繁发生警报时, 有可能是伺服单元故障。 更换伺服电机。 · 旋转型绝对值编码器或增量型编码器时有可能是伺服电机故障。 更换伺服电机。。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.830: 编码器电池警报 (绝对值编码器的电池电压在规定值以下)	电池连接不良、未连接	确认电池的连接	正确连接电池。
	电池电压低于规定值 (3.0V)	测量电池的电压	更换电池。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.840: 编码器数据警报 * 在编码器侧检出	编码器误动作	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。
	由于噪音等的干扰而导致编码器误动作	—	正确进行编码器外围的接线。 (分离编码器电缆与伺服电机主回路电缆、接地处理等)。
A.850: 编码器超速 * 在接通控制电源时检出 * 在编码器侧检出	接通控制电源时, 伺服电机以 200rpm 以上的速度旋转	通过电机旋转速度监视 (Un000) 来确认接通电源时的电机速度	将伺服电机转速调节到不满 200rpm, 然后接通控制电源。
	编码器故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。

A.860: 编码器过热 * 仅在连接绝对值编码器时 检出 * 在编码器侧检出	伺服电机环境温度过高	测量伺服电机的环境温度	将伺服电机的环境温度调节到 40° C 以下。
	伺服电机以超过额定值的负载运行	通过累积负载率 (Un009) 来确认电机负载	将伺服电机的负载调节到额定值以内后再运行。
	编码器故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。
	伺服单元故障。	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.8A0: 外部编码器故障	电机运行, 绝对值外部编码器的原点位置设定失败。	设定原点位置前, 通过全闭环反馈脉冲计数器监视器 (Un00E) 确认电机未运行	设定原点位置时使电机不动作。
	外部编码器故障	—	更换外部编码器。
A.8A1: 外部编码器模块故障	外部编码器故障	—	更换外部编码器。
	串行转换单元故障	—	更换串行转换单元。
A.8A2: 外部编码器传感器故障 (增量型)	外部编码器故障	—	更换外部编码器。
A.8A3: 外部编码器位置故障 (绝对值)	绝对值外部编码器故障	—	有可能是绝对值外部编码器故障。请根据生产厂家的使用说明书采取相应措施。
A.8A5: 外部编码器过速故障	检出来外部编码器的过热故障	—	更换外部编码器。
A.8A6: 外部编码器过热故障	检出来外部编码器的过热故障	—	更换外部编码器。
A.b10: 速度指令 A/D 异常 * 在伺服 ON 时检出	速度指令输入部误动作	—	对警报复位后再次运行。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.b11: 速度指令 A/D 转换数据异常	速度指令输入部误动作	—	对警报复位后再次运行。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.b20: 转矩指令 A/D 异常 * 在伺服 ON 时检出	指令输入读入部误动作	—	对警报复位后再次运行。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.b31: 电流检出故障 1	U 相电流检出回路故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.b32: 电流检出故障 2	V 相电流检出回路故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.b33: 电流检出故障 3	电流检出回路故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	伺服电机主回路电缆断线	确认伺服电机主回路电缆是否断线	修理电机电缆。
A.bF0: 系统警报 0	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.bF1: 系统警报 1	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.bF2: 系统警报 2	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	从机固件烧录错误	—	重新烧录正确从机固件
A.bF3: 系统警报 3	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。

A.bF4: 系统警报 4	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.C10: 防止失控检出 * 在伺服 ON 时检出	电机接线的 U、V、W 相序错误	确认电机接线	确认电机接线是否有问题。
	编码器故障	—	如果电机接线没有问题，再次接通电源后仍然反发生警报时，可能是伺服电机的故障。更换伺服电机。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.C80: 编码器清除异常 (旋转圈数上限值设定异常)	编码器故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.C90: 编码器通信故障	编码器连用端口的接触不良，或插头接线错误	确认编码器连接用端口的状态	再次插入编码器插头，确认编码器的接线。
	编码器电缆断线、短路，或使用了超过规定阻抗的电缆	确认编码器电缆的状态	使用规格要求的编码器电缆。
	温度、湿度、气体引起的腐蚀；水滴、切削油引起的短路；振动引起的插头接触不良	确认使用环境	改善使用环境，更换电缆。即使这样仍无改善时，则更换伺服单元。
	因噪音干扰而产生误动作。	—	正确进行编码器外围的接线（分离编码器电缆与伺服电机主回路电缆、接地处理等）。
	伺服单元故障	—	将伺服电机连接到其他伺服单元上后接通控制电源时，如果不发生警报，则有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.C91: 编码器通信位置数据加速度异常	编码器电缆产生啮入、包层损坏，信号线受到干扰	确认编码器电缆和接线端口的状态	确认编码器电缆的铺设是否有问题。
	编码器电缆与大电流线捆在一起或者相距过近	确认编码器电缆的设置状态	将编码器电缆铺设在不会遭受浪涌电压的位置。
	FG 的电位因电机侧设备（焊机等）的影响而产生变动	确认编码器电缆的设置状态	将机器接地，阻止向编码器侧 FG 的分流。
A.C92: 编码器通信定时器异常	编码器的信号线受到干扰	—	实施编码器接线抗干扰对策。
	编码器承受过大的振动冲击	确认使用情况	降低机械的振动。或正确安装伺服电机。
	编码器故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.CA0: 编码器参数异常	编码器故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。

A.Cb0 编码器回送校验异常	编码器接线错误、接触不良	确认编码器的接线	确认编码器接线是否有问题。
	编码器电缆规格不同，受到噪音干扰	—	将电缆规格改为双股绞合线或者双股绞合整体屏蔽线，芯线为 0.12mm ² 以上，镀锡软铜绞合线。
	编码器电缆的接线距离过长，受到噪音干扰	—	接线距离最长为 50m。
	FG 的电位因电机侧设备（焊机等）的影响而产生了变动	确认编码器电缆和接线端口的状态	将机器接地，阻止向编码器侧 FG 的分流。
	编码器承受过大的振动冲击	确认使用情况	降低机械的振动或正确安装伺服电机。
	编码器故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。
A.CC0: 旋转圈数上限值不一致	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	DD 电机的旋转圈数上限值（Pn205）与编码器的旋转圈数上限值不同	确认 Pn205	正确设定 Pn205 的设定值（0 ~ 65535）。
	编码器的旋转圈数上限值与伺服单元的旋转圈数上限值不同，或变更了旋转圈数上限值	确认伺服单元 Pn205 的值	在发生警报时进行设定变更 Fn013。
A.d00: 位置偏差过大 (在伺服 OFF 的状态下，位置偏差超过了位置偏差过大警报值 (Pn520))	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
	伺服电机的 U、V、W 的接线不正确	确认伺服电机主回路电缆的接线	确认电机电缆或编码器电缆有无接触不良等问题。
	位置指令的频率较高	试着降低指令脉冲频率后再运行	降低位置指令脉冲频率或指令加速度，或调整电子齿轮比。
	位置指令加速度过大	试着降低指令加速度后再运行	加入位置指令加减速时间常数（Pn216）等的平滑功能。
	相对于运行条件，位置偏差过大警报值（Pn520）较低	确认位置偏差过大警报值（Pn520）是否适当	正确设定参数 Pn520 的值。
A.d01: 伺服 ON 时位置偏差过大警报	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.d02: 伺服 ON 时速度限制引起的位置偏差过大警报	伺服 OFF 中，位置偏差在 Pn526 的设定值以上的状态时，伺服 ON	确认伺服 ON 时的位置偏差 (Un008)	进行设定，使在伺服 ON 时清除位置偏差或设定伺服 ON 时正确的位置偏差过大警报值（Pn526）。
A.d10: 电机 - 负载位置间偏差过大	在位置偏差积累状态下使伺服 ON，则通过伺服 ON 时速度限制值（Pn529）来限制速度。在该状态下输入位置指令，超出了位置偏差过大警报值（Pn520）的设定值。	—	进行设定，使在伺服 OFF 时清除位置偏差或设定正确的位置偏差过大警报值（Pn520）或将伺服 ON 时速度限制值（Pn529）设定为正确的值。
	电机旋转方向与外部编码器安装方向相反	确认电机旋转方向与外部编码器安装方向	将外部编码器安装方向反过来，或将外部编码器的使用方法（Pn002.3）的旋转方向设定为相反方向。
A.Eb1: 安全功能用信号输入时间异常	工件台等的负载位置和外部编码器接合部的安装故障	确认外部编码器接合部	再次进行机械性结合。
	硬接线基极封锁功能的输入信号 / HWBB1、/HWBB2 启动的时间差在 10 秒钟以上	测量 2 个输入信号的时间差	可能是 /HWBB1、/HWBB2 的输出信号回路、机器故障、伺服单元输入信号回路故障、输入信号用电缆断线。确认故障或断线。

A.F10: 电源线缺相 (在主电源 ON 的状态下, R、S、T 相中某一相的低 电压状态持续了 1 秒钟以 上) 在接通主回路电源时 检出	三相电源接线不良	确认电源接线	确认电源接线是否有问题。
	三相电源不平衡	测量三相电源各相的电压	修正电源的不平衡 (调换相位)。
	没有进行单相输入的参数设定 (Pn00B.2 = 1) 就直接输入了单相电 源	确认电源和参数设定	正确设定电源输入和参数。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.F12: 电机温度报警 (检测温度超过设定值)	检测到温度超过 Pn632 设定的值	确认 Un1F6 温度值	增大 Pn632 的值 降低温度
A.F21: 电机动力线乱相异常报警	UVW 动力线相序错误	检查电机的 UVW 动力线相序	调整电机的 UVW 动力线相序
	相位偏移角错误	检查偏移角参数	执行磁极检测, 设置正确的相位偏移 角
A.F26	转矩与反馈偏差值过大	—	正确接好电机的 UVW 动力线 调整 Pn651 和 Pn652 的值
A.F30 碰撞停机报警	转矩指令大于 Pn6A9 且电机处于停止 状态超过 Pn6AA 设定时间	—	增大 Pn6A9 或 Pn6AA 的值
FL-1 ^{*2} : 系统警报	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有 可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
FL-2 ^{*2} : 系统警报	伺服单元故障	—	

注: *2. 该警报不被保存到警报记录中。仅显示在面板显示部。

10.2 警告显示

本节对显示警告时的处理方法进行说明。

“10.2.1 警告一览表”中按照警告编号的顺序列出了警告名称、警告内容。

10.2.1 警告一览表

警告一览表如下所示:

表 10-4 警告一览表

警告编号	警告名称	警告内容
A.900	位置偏差过大	积累的位置偏差超过了 $\frac{\text{Pn520} \times \text{Pn51E}}{100}$ 设定的比例。
A.901	伺服 ON 时位置偏差过大	伺服 ON 时积累的位置偏差超过了 $\frac{\text{Pn520} \times \text{Pn51E}}{100}$ 设定的比例。
A.910	过载	即将达到过载 (A.710 或 A.720) 警报之前的警告显示。 如继续运行, 则有可能发生警报。
A.911	振动	检出电机动作中的异常振动。与 A.520 检出值相同, 通过振动检出开关 (Pn310) 来设定为警报还是警告
A.920	再生过载	即将达到再生过载 (A.320) 警报之前的警告显示。 如继续运行, 则有可能发生警报。
A.921	DB 过载	即将达到 DB 过载 (A.731) 警报之前的警告显示。 如继续运行, 则有可能发生警报。
A.930	绝对值编码器的电池故障	是绝对值编码器电池欠电压的警告显示。

A.941	需要重新接通电源的参数变更	变更了需要重新接通电源的参数。
A.971	欠电压	即将达到欠电压 (A.410) 警报之前的警告显示。 如继续运行, 则有可能发生警报。
A.9A0	超程	伺服 ON 中检出了超程。
A.9B5	电流环状态警告	转矩限制限制过小警告, 小于 30%
A.9B7	伺服使能条件不满足	在硬件基板未封锁状态下, 有条件未满足, 无法使能

注: 1. 如果没有设定为“输出警报代码和警告代码 (Pn001.3 = 1)”, 则不输出警告代码。

2. 如果设定为“不检出警告 (Pn008.2 = 1)”, 则不检出欠电压警告 (A.971) 以外的警告。

10.2.2 警告的原因及处理措施

下表列出了警告的原因及处理措施。如果按照下表进行处理后仍然无法消除故障, 请与代理商或本公司联系。

表 10-5 警告原因及处理措施

警告编号: 警告名称 (警告内容)	原因	确认方法	处理措施
A.900: 位置偏差过大	伺服电机的 U、V、W 的接线不正确	确认伺服电机主回路电缆的接线	确认电机电缆或编码器电缆有无接触不良等问题。
	伺服单元的增益较低	确认伺服单元的增益是否过低	通过高级自动调谐等提高伺服增益。
	位置指令脉冲的频率较	试着降低指令脉冲频率后再运行	降低位置指令脉冲频率或指令加速度, 或调整电子齿轮比。
	位置指令加速度过大。	试着降低指令加速度后再运行	加入位置指令加减速时间常数 (Pn216) 等的平滑功能。
	相对于运行条件, 位置偏差过大警报值 (Pn520) 较低	确认位置偏差过大警报值 (Pn520) 是否适当	正确设定 Pn520 的值。
	伺服单元故障	—	再次接通电源。仍然发生警报时, 有可能是伺服单元故障。 更换伺服单元。
A.901: 伺服 ON 时位置偏差过大	伺服 ON 时积累的位置偏差超过 $\frac{Pn520 \times Pn51E}{100}$ 设定的比例	—	进行设定, 使在伺服 OFF 时清除位置偏差或设定伺服 ON 时适当的位置偏差过大警告值 (Pn528)。
A.910: 过载 (变为过载警报 (A.710 A.720) 之前的警告)	电机接线、编码器接线不良或连接不良	确认接线	确认电机接线、编码器接线是否有问题。
	电机运行超过了过载保护特性	确认电机的过载特性和运行指令	重新探讨负载条件、运行条件。 或者重新研讨电机容量。
	由于机械性因素而导致电机不驱动, 造成运行时的负载过大	确认运行指令和电机速度	改善机械性因素。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。更换伺服单元。
A.911: 振动	检出电机动作中的异常振动	确认电机的异常声音和运行时的速度、转矩波形	降低电机速度或通过单参数调谐等降低伺服增益
	转动惯量比 (Pn103) 的值比实际值大或进行了大的变动	确认转动惯量比	正确地设定转动惯量比 (Pn103)。

A.920: 再生过载 (变为再生过载 (A.320) 之前的警告)	电源电压超过规格范围。	测量电源电压。	将电源电压设定在规格范围内。
	外置再生电阻值、伺服单元的容量或再生电阻容量不足, 或处于连续再生状态	再次确认运行条件或容量 (容量选择软件 HCServoWorks 等)	变更再生电阻值、再生电阻容量或伺服单元容量。 再次进行运行条件的调整 (容量选择软件 HCServoWorks 等)。
	连续承受负载, 处于连续再生状态	确认向运行中的伺服电机施加的负载	再次探讨包括伺服、机械、运行条件在内的系统。
A.921: DB 过载 (变为 DB 过载 (A.731) 之前的警告)	电机在被外力驱动	确认运行状态	不要通过外力驱动电机。
	DB 停止时的旋转能量超过 DB 电阻的容量	通过 DB 电阻功耗 (Un00B) 来确认 DB 的使用频率	尝试以下措施 · 降低伺服电机的指令速度。 · 减小转动惯量。 · 减少 DB 停止的次数。
A.921: DB 过载变为 DB 过载 (A.731) 之前的警告	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。 更换伺服单元。
A.930: 绝对值编码器的电池故障 (绝对值编码器电池的电压低于规定值) * 仅连接绝对值编码器时检出	电池连接不良、未连接	确认电池的连接	正确连接电池。
	电池电压低于规定值 (3.0V)	测量电池的电压	更换电池。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。 更换伺服单元。
A.941: 变更了需要重新接通电源的参数	变更了需要重新接通电源的参数	—	再次接通电源。
A.971: 欠电压	200V 用伺服单元、AC 电源电压在 140V 以下, 400V 用伺服单元、AC 电源电压在 280V 以下	测量电源电压	将电源电压调节到正常范围。
	运行中电源电压下降	测量电源电压	增大电源容量。
	发生瞬时停电	测量电源电压	如果变更了瞬时停电保持时间 (Pn509), 则设定为较小的值。
	伺服单元的保险丝熔断	—	如果变更了瞬时停电保持时间 (Pn509), 则设定为较小的值。
	伺服单元故障	—	可能是伺服单元故障。 更换伺服单元。
A.9A0: 超程 (检出超程状态)	伺服 ON 中检出了超程	使用输入信号监视 (Un005) 确认超程信号的状态	可以从伺服电机的动作、状态来判断的故障原因及处理措施”。 另外, 如果无法用输入信号监视 (Un005) 确认超程信号, 则可能是检出了瞬间超程。采取以下措施 · 不从上位装置向超程范围发送指令。 · 确认超程信号的信号接线。 · 采取抗干扰对策。
A.9B5: 电流环状态警告	转矩限制限制小于 30%, 电流给定大于 30%	转矩指令小于百分 30, 且电机不动	正确设置转矩指令以及最大转矩限制
A.9B7: 伺服使能条件不满足	伺服主回路电源异常	确认伺服主回路电源电缆的接线	确认主回路电源是否连接正确, 是否正常上电, 确认母线电压是否正常

10.3 可以从伺服电机的动作、状态来判断的故障原因及处理措施

可以从伺服电机的动作、状态来判断的故障原因及处理方法如下所示。在一览表中，对用粗线框起的故障进行检查及处理时，请务必切断伺服系统的电源。

表 10-6 故障判断级处理措施表

故障内容	原因	确认方法	处理措施
伺服电机不启动	控制电源未接通	测量控制电源端子间的电压	正确进行接线，使控制电源为 ON。
	主回路电源未接通	测量主回路电源端子间的电压	正确进行接线，使主回路电源为 ON。
	输入输出端子 (CN1) 有接线错误和遗漏	确认输入输出端子 (CN1) 的连接状态	对输入输出端子 (CN1) 进行正确接线。
	伺服电机主回路电缆、编码器电缆的接线脱落	确认接线状态	正确接线。
	伺服电机承受的负载过大	试着进行空载运行，确认负载状态	减轻负载，或更换为容量较大的伺服电机。
	使用的编码器种类与 Pn002.2 的设定不同	确认使用的编码器种类与 Pn002.2 的设定	根据所使用的编码器来设定 Pn002.2。
	未输入速度 / 位置指令	确认输入信号的分配状态	分配输入信号，以便能正确输入速度 / 位置指令。
	输入信号 (Pn50A ~ Pn50D) 的分配有误	确认输入信号 (Pn50A ~ Pn50D) 的分配状态	正确分配输入信号 (Pn50A ~ Pn50D)。
	/S-ON 输入为 OFF	确认 Pn50A.0、Pn50A.1 的设定	正确设定 Pn50A.0、Pn50A.1，使 /S-ON 输入为 ON。
	/P-CON 输入的功能设定错误	确认 Pn000.1 的设定	根据功能目的正确进行设定。
	SEN 输入为 OFF	通过 SEN 信号的 ON/OFF 进行确认	使用绝对值编码器时，将 SEN 信号置为 ON。
	指令脉冲的模式选择错误	确认 Pn200.0 的设定和指令脉冲的形态	使 Pn200.0 的设定和指令脉冲的形态一致。
	速度指令输入不正确 (速度控制时)	在 V-REF 和 SG 间确认控制模式与输入是否一致	正确设定控制模式和输入方法。
	转矩指令输入不正确 (转矩控制时)	在 V-REF 和 SG 间确认控制模式与输入是否一致	正确设定控制模式和输入方法。
	指令脉冲输入不正确 (位置控制时)	确认 Pn200.0 的指令脉冲形态和符号 + 脉冲信号	正确设定控制模式和输入方法。
	位置偏差清除 (/CLR) 输入保持 ON 状态	确认 /CLR 输入信号 (CN1-14、15)	使 /CLR 输入信号 OFF。
禁止正转驱动 (P-OT)、禁止反转驱动 (N-OT) 输入信号保持 OFF 状态	确认 P-OT 或者 N-OT 输入信号	将 P-OT 或者 N-OT 输入信号置为 ON。	
安全输入信号 (/HWBB1 或 /HWBB2) 保持 OFF 状态	确认 /HWBB1 及 /HWBB2 输入信号	将 /HWBB1、/HWBB2 输入信号置为 ON。 不使用安全功能时，将附带的安全跨接插头安装到 CN8 上。	
伺服单元故障	-	更换伺服单元。	
伺服电机瞬间运行后停止不动	伺服电机的接线错误	确认接线	正确接线。
	编码器的接线错误	确认接线	正确接线。
伺服电机的动作不稳定	伺服电机的电缆接线不良	动力线 (U、V、W 相) 及编码器的插头连接可能不稳定。确认接线	紧固端子或插头的松弛，正确接线。

未发出指令而伺服电机旋转	速度指令输入不正确（速度控制时）	在 V-REF 和 SG 间确认控制模式与输入是否一致	正确设定控制模式和输入方法。
	转矩指令输入不正确（转矩控制时）	在 V-REF 和 SG 间确认控制模式与输入是否一致	正确设定控制模式和输入方法。
	速度指令中有偏置偏差	伺服单元的偏置调整不当	调整伺服单元的偏置。
	指令脉冲输入不正确（位置控制时）	确认 Pn200.0 的指令脉冲形态和符号 + 脉冲信号	正确设定控制模式和输入方法。
	伺服单元故障	—	更换伺服单元。
动态制动器 (DB) 不动作	参数 Pn001.0 的设定值不正确。	确认参数 Pn001.0 的设定值。	正确设定 Pn001.0。。
	DB 电阻断线	确认转动惯量、速度、DB 的使用频率。可能是转动惯量、速度过大、DB 的使用频率过大或 DB 电阻断线。	更换伺服单元。另外，为了防止断线，可以采取减轻负载状态的措施。
	DB 驱动回路故障	—	DB 回路部件发生故障。 更换伺服单元。
伺服电机发出异常声音	在使用免调整功能时（出厂设定）伺服电机振动很大	确认电机速度的波形	减小负载，使其在容许转动惯量比以下，或提高免调整值设定 (Fn200) 的负载值，或降低刚性值。
	机械性安装不良	确认伺服电机的安装状态	重新拧紧安装螺丝。
		确认联轴节是否偏芯	使联轴节的芯对准。
		确认联轴节的平衡状态	使联轴节保持平衡。
	轴承内故障	确认轴承附近的声音、有无振动	更换伺服电机。
	振动来源于配套的机械	确认机械侧的活动部分有无异物进入或破损、变形	与该机械的生产厂家联系。
	由于输入输出信号用电缆的规格错误，发生了噪音干扰	确认输入输出信号用电缆是否满足规格。 电缆规格：双股绞合屏蔽线或者双股绞合整体屏蔽线（芯线为 0.12mm ² 以上，镀锡软铜绞合线）	使用满足规格的电缆。
	由于输入输出信号用电缆过长，发生了噪音干扰	确认输入输出信号用电缆的长度	使输入输出信号用电缆的长度在 3m 以内。
	由于编码器电缆的规格错误，发生了噪音干扰	确认编码器电缆是否满足规格。 电缆规格：双股绞合屏蔽线或者双股绞合整体屏蔽线（芯线为 0.12mm ² 以上，镀锡软铜绞合线）	使用满足规格的电缆。
	由于编码器电缆过长，发生了噪音干扰	确认编码器电缆的长度	将编码器电缆的长度设定在 50m 以内。
	由于编码器电缆损伤，发生了噪音干扰	确认编码器电缆是否被夹住、包层是否破损	更换编码器电缆，改变编码器电缆的铺设环境。
	编码器电缆上有过大的噪音干扰	确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近	改变编码器电缆的铺设环境，以免受到大电流电线的浪涌电压影响。
	FG 的电位因伺服电机侧设备（焊机等）的影响而产生变动	确认伺服电机侧设备的接地状态（忘记接地、不完全接地）	将伺服电机侧设备正确接地，阻止向编码器侧 FG 的分流。
	因噪音干扰而导致伺服单元的脉冲计数错误	确认是否在编码器到信号线之间有噪音干扰	对编码器接线采取抗干扰对策。
编码器受到过大振动冲击影响	确认是否发生机械振动，并确认伺服电机安装状态（安装面的精度、固定状态、偏芯）	降低机械振动，并改善伺服电机的安装状态。	
编码器故障	—	更换伺服电机。	

频率约为 200 ~ 400Hz 时, 电机发生振动	伺服增益的平衡性不良	确认是否执行了伺服增益的调谐	实施高级自动调谐。
	速度环增益 (Pn100) 的设定值过高	确认速度环增益 (Pn100) 的设定值出厂设定: $K_v = 40.0\text{Hz}$	设定正确的速度环增益 (Pn100) 的设定值。
	位置环增益 (Pn102) 的设定值过高	确认位置环增益 (Pn102) 的设定值出厂设定: $K_p = 40.0/\text{s}$	设定正确的位置环增益 (Pn102) 的设定值。
	速度环积分时间常数 (Pn101) 设定不当	确认速度环积分时间常数 (Pn101) 的设定值出厂设定: $T_i = 20.0\text{ms}$	设定正确的速度环积分时间常数 (Pn101) 的设定值。
	转动惯量比 (Pn103) 的设定值不正确	确认转动惯量比 (Pn103) 的设定值	设定正确的转动惯量比 (Pn103) 的设定值。
启动与停止时的速度超过过大	伺服增益的平衡性不良	确认是否执行了伺服增益的调谐	实施高级自动调谐。
	速度环增益 (Pn100) 的设定值过高	确认速度环增益 (Pn100) 的设定值 出厂设定: $K_v = 40.0\text{Hz}$	设定正确的速度环增益 (Pn100) 的设定值。
	位置环增益 (Pn102) 的设定值过高	确认位置环增益 (Pn102) 的设定值 出厂设定: $K_p = 40.0/\text{s}$	设定正确的位置环增益 (Pn102) 的设定值。
	速度环积分时间常数 (Pn101) 的设定不当	确认速度环积分时间常数 (Pn101) 的设定值。出厂设定: $T_i = 20.0\text{ms}$	设定正确的速度环积分时间常数 (Pn101) 的设定值。
	转动惯量比 (Pn103) 的设定值不正确	确认转动惯量比 (Pn103) 的设定值	设定正确的转动惯量比 (Pn103) 的设定值。
绝对值编码器位置偏差错误 (上位装置所存储的电源 OFF 时的位置与再次电源 ON 时的位置间的偏差)	由于编码器电缆的规格错误, 发生了噪音干扰	确认编码器电缆是否满足规格。 电缆规格: 双股绞合屏蔽线或者双股绞合整体屏蔽线 (芯线为 0.12mm^2 以上, 镀锡软铜绞合线)	使用满足规格的电缆。
	由于编码器电缆过长, 发生了噪音干扰	确认编码器电缆的长度	将编码器电缆的长度设定在 50m 以内。
	由于编码器电缆损伤, 发生了噪音干扰	确认编码器电缆是否被夹住、包层是否破损	更换编码器电缆, 改变编码器电缆的铺设环境。
	编码器电缆上有过大的噪音干扰	确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近	改变编码器电缆的铺设环境, 以免受到大电流电线的浪涌电压影响。
	FG 的电位因伺服电机侧设备 (焊机等) 的影响而产生变动	确认伺服电机侧设备的接地状态 (忘记接地、不完全接地)	将伺服电机侧设备正确接地, 阻止向编码器侧 FG 的分流。
	因噪音干扰而导致伺服单元的脉冲计数错误	确认是否在编码器到信号线之间有噪音干扰	对编码器接线采取抗干扰对策。
	编码器受到过大振动冲击影响	确认是否发生机械振动, 并确认伺服电机安装状态 (安装面的精度、固定状态、偏芯)	降低机械振动, 并改善伺服电机的安装状态。
	编码器故障	—	更换伺服电机。
	伺服单元的故障 (脉冲不变化)	—	更换伺服单元。
	上位装置的多旋转数据读取错误	确认上位装置的错误检出部	
利用上位装置确认奇偶数据是否已被校验			进行多旋转数据的奇偶校验。
确认伺服单元与上位装置之间的电缆上有无噪音干扰			采取防干扰措施, 再次进行多旋转数据的奇偶校验。

发生超程 (OT)	输入了禁止正转 / 反转驱动信号	确认输入信号用外部电源 (+24V) 的电压	将输入信号用外部电 (+24V) 电压设定为正确的值。
		确认超程限位开关的动作状态	使超程限位开关正常动作。
		确认超程限位开关的接线	正确进行超程限位开关的接线。
		确认 Pn50A、Pn50B 的设定值	正确设定参数。
	禁止正转 / 反转驱动信号误动作	确认输入信号用外部电源 (+24V) 的电压有无波动	消除输入信号用外部电源 (+24V) 的电压波动。
		确认超程限位开关的动作状态是否不稳定	使超程限位开关的动作状态稳定。
		确认超程限位开关的接线 (电缆有无损伤、螺丝的紧固状态等)	正确进行超程限位开关的接线。
	对参数 (Pn50A.3、Pn50B.0) 分配的禁止正转 / 反转驱动信号 (P-OT/N-OT) 错误	确认 P-OT 信号是否被分配给了 Pn50A.3	如果其他信号被分配给了 Pn50A.3, 则重新将 P-OT 信号分配给该参数。
		确认 N-OT 信号是否被分配给了 Pn50B.0	如果其他信号被分配给了 Pn50B.0, 则重新将 N-OT 信号分配给该参数。
	伺服电机停止方法选择错误	确认伺服 OFF 时的 Pn001.0、Pn001.1	选择自由运行停止以外的伺服电机停止方法。
确认转矩控制时的 Pn001.0、Pn001.1		选择自由运行停止以外的伺服电机停止方法。	
因超程 (OT) 而导致停止位置不正确	限位开关的位置和监视装置的长度不当	—	将限位开关设置在适当的位置。
	超程限位开关的位置比惯性运行量短	—	将超程限位开关安装在适当的位置。
发生位置偏差 (未发生警报)	由于编码器电缆的规格错误, 发生了噪音干扰	确认编码器电缆是否满足规格。 电缆规格: 双股绞合屏蔽线或者双股绞合整体屏蔽线 (芯线为 0.12mm ² 以上, 镀锡软铜绞合线)	使用满足规格的电缆。
	由于编码器电缆过长, 发生了噪音干扰	确认编码器电缆的长度	将编码器电缆的长度设定在 50m 以内。
	由于编码器电缆损伤, 发生了噪音干扰	确认编码器电缆是否被夹住、包层是否破损	更换编码器电缆, 改变编码器电缆的铺设环境。
	编码器电缆上有过大的噪音干扰	确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近	改变编码器电缆的铺设环境, 以免受到大电流电线的浪涌电压影响。
	FG 的电位因伺服电机侧设备 (焊机等) 的影响而产生变动。	确认伺服电机侧设备的接地状态 (忘记接地、不完全接地)	将伺服电机侧设备正确接地, 阻止向编码器侧 FG 的分流。
	因噪音干扰而导致伺服单元的脉冲计数错误	确认是否在编码器到信号线之间有噪音干扰	对编码器接线采取抗干扰对策。
	编码器受到过大振动冲击影响	确认是否发生机械振动, 并确认伺服电机安装状态 (安装面的精度、固定状态、偏芯)	降低机械振动, 并改善伺服电机的安装状态。
	机器与伺服电机的联轴节故障	确认机器与伺服电机的联轴节部有无错位	正确固定机器与伺服电机的联轴节。
	由于输入输出信号用电缆的规格错误, 发生了噪音干扰	确认输入输出信号用电缆是否满足规格。 电缆规格: 双股绞合屏蔽线或者双股绞合整体屏蔽线 (芯线为 0.12mm ² 以上, 镀锡软铜绞合线)	使用满足规格的电缆。
	使用指令脉冲输入倍率切换功能时, 由于干扰, 错误检出了指令脉冲输入倍率切换的输入输出信号 (/PSEL、/PSELA)	确认输入输出信号用电缆是否满足规格。 电缆规格: 双股绞合屏蔽线或者双股绞合整体屏蔽线 (芯线为 0.12mm ² 以上, 镀锡软铜绞合线)	使用满足规格的电缆。
	由于输入输出信号用电缆过长, 发生了噪音干扰	确认输入输出信号用电缆的长度	使输入输出信号用电缆的长度在 3m 以内。
	编码器故障 (脉冲不变化)	-	更换伺服电机。
伺服单元故障	-	更换伺服单元。	

Servo motor overheating	环境温度过高	测量伺服电机的环境温度	将环境温度控制在 40° C 以下。
	伺服电机表面脏污	目测确认电机表面的脏污	去除电机表面的脏污、尘埃、油污等。
	伺服电机承受的负载过大	用监视器确认负载状态	如过载则减轻负载，或更换为容量较大的伺服单元及伺服电机。

第 11 章 辅助功能及参数一览

11.1 辅助功能一览	271
11.2 参数一览	272

11.1 辅助功能一览

表 11-1 辅助功能一览表

Fn 编号	功能	面板操作器的操作	使用HCServoWorks	参考章节
Fn000	显示警报记录	1	1	7.2
Fn001	简易刚性选择	1	1	7.3
Fn002	JOG 运行	1	1	7.4
Fn003	原点搜索	1	1	7.5
Fn004	程序 JOG 运行	1	1	7.6
Fn005	对参数设定值进行初始化	1	1	7.7
Fn006	清除警报记录	1	1	7.8
Fn008	绝对值编码器的设定（初始化）以及编码器警报复位	1	1	7.9
Fn009	模拟量（速度·转矩）指令偏置量的自动调整	1	1	7.10
Fn00A	速度指令偏置的手动调整	1	1	7.11
Fn00B	转矩指令偏置的手动调整	1	1	7.12
Fn00C	调整模拟量监视输出的偏置	1	1	7.13
Fn00D	调整模拟量监视输出的增益	1	1	7.14
Fn00E	自动调整电机电流检出信号的偏置	1	1	7.15
Fn00F	手动调整电机电流检出信号的偏置	1	1	7.16
Fn010	设定参数写入禁止	1	0	7.17
Fn011	显示电机机型	1	1	7.18
Fn012	显示软件版本	1	1	7.19
Fn013	发生“旋转圈数上限值不一致（A.CC0）警报”时设定旋转圈数上限值	1	1	—
Fn01B	对振动检出的检出值进行初始化	1	1	7.20
Fn030	软件复位	1	1	7.21
Fn082	电流 JOG	1	1	
Fn200	设定免调整值	1	1	6.2.2
Fn201	高级自动调谐	0	1	6.3
Fn202	指令输入型高级自动调谐	0	1	6.4
Fn203	单参数调谐	1	1	6.5
Fn204	A 型抑振控制功能	0	1	6.7
Fn205	振动抑制功能	0	1	6.8
Fn206	EasyFFT	1	1	7.22
Fn207	在线振动监视	1	1	—

1: 可操作 0: 不可操作

注: 执行辅助功能时, 请务必使用面版操作器或者 HCServoWorks.Y7S。如果试图同时执行辅助功能, 则将显示“no_oP”或“NO-OP”。

11.2 参数一览

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																								
Pn000	功能选择基本开关 0	0000H - 00B3H	—	0010H	再次接通电源后	基本设定	—																																								
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>第3位 第2位 第1位 第0位</p> <p>n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> <div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">旋转方向选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>以 CCW 方向为正转方向。</td> <td rowspan="3">5.3.4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>以 CW 方向为正转方向。（反转模式）</td> </tr> <tr> <td>2-3</td> <td>保留参数</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">控制方式选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>速度控制（模拟量指令）</td> <td rowspan="10">5.3.2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>位置控制（脉冲序列指令）</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>转矩控制（模拟量指令）</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>内部设定速度控制（接点指令）</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>内部设定速度控制（接点指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>内部设定速度控制（接点指令） ↔ 位置控制（脉冲序列指令）</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>内部设定速度控制（接点指令） ↔ 转矩控制（模拟量指令）</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>位置控制（脉冲序列指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>位置控制（脉冲序列指令） ↔ 转矩控制（模拟量指令）</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>转矩控制（模拟量指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>速度控制（模拟量指令） ↔ 带零钳位固定功能的速度控制</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>位置控制（脉冲序列指令） ↔ 带指令脉冲禁止功能的位置控制</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">保留参数（请勿变更）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">保留参数（请勿变更）</td> </tr> </table> </div> </div>							旋转方向选择		参照章节	0	以 CCW 方向为正转方向。	5.3.4	1	以 CW 方向为正转方向。（反转模式）	2-3	保留参数	控制方式选择		参照章节	0	速度控制（模拟量指令）	5.3.2	1	位置控制（脉冲序列指令）	2	转矩控制（模拟量指令）	3	内部设定速度控制（接点指令）	4	内部设定速度控制（接点指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）	5	内部设定速度控制（接点指令） ↔ 位置控制（脉冲序列指令）	6	内部设定速度控制（接点指令） ↔ 转矩控制（模拟量指令）	7	位置控制（脉冲序列指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）	8	位置控制（脉冲序列指令） ↔ 转矩控制（模拟量指令）	9	转矩控制（模拟量指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）	A	速度控制（模拟量指令） ↔ 带零钳位固定功能的速度控制	B	位置控制（脉冲序列指令） ↔ 带指令脉冲禁止功能的位置控制	保留参数（请勿变更）	保留参数（请勿变更）
	旋转方向选择		参照章节																																												
	0	以 CCW 方向为正转方向。	5.3.4																																												
	1	以 CW 方向为正转方向。（反转模式）																																													
	2-3	保留参数																																													
	控制方式选择		参照章节																																												
	0	速度控制（模拟量指令）	5.3.2																																												
	1	位置控制（脉冲序列指令）																																													
	2	转矩控制（模拟量指令）																																													
3	内部设定速度控制（接点指令）																																														
4	内部设定速度控制（接点指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）																																														
5	内部设定速度控制（接点指令） ↔ 位置控制（脉冲序列指令）																																														
6	内部设定速度控制（接点指令） ↔ 转矩控制（模拟量指令）																																														
7	位置控制（脉冲序列指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）																																														
8	位置控制（脉冲序列指令） ↔ 转矩控制（模拟量指令）																																														
9	转矩控制（模拟量指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）																																														
A	速度控制（模拟量指令） ↔ 带零钳位固定功能的速度控制																																														
B	位置控制（脉冲序列指令） ↔ 带指令脉冲禁止功能的位置控制																																														
保留参数（请勿变更）																																															
保留参数（请勿变更）																																															

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																		
Pn001	功能选择应用开关 1	0000H - 1146H	—	0016H	再次接通电源后	基本设定	—																		
	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">伺服OFF时的停止方法</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>通过 DB (动态制动器) 来停止电机</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">5.3.7</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>通过 DB 停止电机, 然后解除 DB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>不使用 DB, 将电机设为自由运行状态</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>最大转矩停车, DB 保持</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>最大转矩停车, DB 不保持</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>减速停车, DB 保持</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>减速停车, DB 不保持</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>							伺服OFF时的停止方法		参照章节	0	通过 DB (动态制动器) 来停止电机	5.3.7	1	通过 DB 停止电机, 然后解除 DB	2	不使用 DB, 将电机设为自由运行状态	3	最大转矩停车, DB 保持	4	最大转矩停车, DB 不保持	5	减速停车, DB 保持	6	减速停车, DB 不保持
	伺服OFF时的停止方法		参照章节																						
	0	通过 DB (动态制动器) 来停止电机	5.3.7																						
	1	通过 DB 停止电机, 然后解除 DB																							
2	不使用 DB, 将电机设为自由运行状态																								
3	最大转矩停车, DB 保持																								
4	最大转矩停车, DB 不保持																								
5	减速停车, DB 保持																								
6	减速停车, DB 不保持																								
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">超程 (OT) 时的停止方法</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>DB 停止或者自由运行停止 (停止方法与 Pn001.0 相同)</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">5.3.5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>以 Pn406 设定的转矩作为最大值, 减速停车后, 进入伺服锁定状态</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>以 Pn406 设定的转矩作为最大值, 减速停车后, 进入自由运行状态</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>减速停车, 伺服进入锁定状态 (转矩模式无效)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>减速停车, 伺服进入自由状态 (转矩模式无效)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>							超程 (OT) 时的停止方法		参照章节	0	DB 停止或者自由运行停止 (停止方法与 Pn001.0 相同)	5.3.5	1	以 Pn406 设定的转矩作为最大值, 减速停车后, 进入伺服锁定状态	2	以 Pn406 设定的转矩作为最大值, 减速停车后, 进入自由运行状态	3	减速停车, 伺服进入锁定状态 (转矩模式无效)	4	减速停车, 伺服进入自由状态 (转矩模式无效)					
超程 (OT) 时的停止方法		参照章节																							
0	DB 停止或者自由运行停止 (停止方法与 Pn001.0 相同)	5.3.5																							
1	以 Pn406 设定的转矩作为最大值, 减速停车后, 进入伺服锁定状态																								
2	以 Pn406 设定的转矩作为最大值, 减速停车后, 进入自由运行状态																								
3	减速停车, 伺服进入锁定状态 (转矩模式无效)																								
4	减速停车, 伺服进入自由状态 (转矩模式无效)																								
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">AC/DC 电源输入的选则</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>AC 电源输入: 从 L1、L2、L3 端子输入 AC 电源。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">5.3.1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>支持 DC 电源输入: 从 B1、N 直接输入 DC 电源或从 P、N 直接输入 DC 电源</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>							AC/DC 电源输入的选则		参照章节	0	AC 电源输入: 从 L1、L2、L3 端子输入 AC 电源。	5.3.1	1	支持 DC 电源输入: 从 B1、N 直接输入 DC 电源或从 P、N 直接输入 DC 电源											
AC/DC 电源输入的选则		参照章节																							
0	AC 电源输入: 从 L1、L2、L3 端子输入 AC 电源。	5.3.1																							
1	支持 DC 电源输入: 从 B1、N 直接输入 DC 电源或从 P、N 直接输入 DC 电源																								
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">警告代码输出选则</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>ALO1、ALO2、ALO3 只输出警报代码。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">5.14.3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ALO1、ALO2、ALO3 输出警报代码和警告代码。但在输出警告代码时, ALM 信号保持 ON (正常) 状态。</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>							警告代码输出选则		参照章节	0	ALO1、ALO2、ALO3 只输出警报代码。	5.14.3	1	ALO1、ALO2、ALO3 输出警报代码和警告代码。但在输出警告代码时, ALM 信号保持 ON (正常) 状态。											
警告代码输出选则		参照章节																							
0	ALO1、ALO2、ALO3 只输出警报代码。	5.14.3																							
1	ALO1、ALO2、ALO3 输出警报代码和警告代码。但在输出警告代码时, ALM 信号保持 ON (正常) 状态。																								

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																
Pn002	功能选择应用开关 2	0000H - 4113H	—	0100H	再次接通电源后	基本设定	—																
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>第3位 第2位 第1位 第0位</p> <p>n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">速度 / 位置控制选择 (T-REF 分配)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无 T-REF 分配。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>将 T-REF 用作外部转矩限制输入。</td> <td>5.9.3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>将 T-REF 用作转矩前馈输入。</td> <td>6.8.2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>/P-CL、/N-CL“有效”时，将 T-REF 用作外部转矩限制输入。</td> <td>5.9.3</td> </tr> </tbody> </table> </div>								速度 / 位置控制选择 (T-REF 分配)		参照章节	0	无 T-REF 分配。	—	1	将 T-REF 用作外部转矩限制输入。	5.9.3	2	将 T-REF 用作转矩前馈输入。	6.8.2	3	/P-CL、/N-CL“有效”时，将 T-REF 用作外部转矩限制输入。	5.9.3
	速度 / 位置控制选择 (T-REF 分配)		参照章节																				
	0	无 T-REF 分配。	—																				
	1	将 T-REF 用作外部转矩限制输入。	5.9.3																				
	2	将 T-REF 用作转矩前馈输入。	6.8.2																				
	3	/P-CL、/N-CL“有效”时，将 T-REF 用作外部转矩限制输入。	5.9.3																				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">转矩控制选择 (V-REF 分配)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>V-REF 无分配。</td> <td rowspan="2">5.6.5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>将 V-REF 用作外部速度限制输入。</td> </tr> </tbody> </table> </div>								转矩控制选择 (V-REF 分配)		参照章节	0	V-REF 无分配。	5.6.5	1	将 V-REF 用作外部速度限制输入。							
	转矩控制选择 (V-REF 分配)		参照章节																				
	0	V-REF 无分配。	5.6.5																				
	1	将 V-REF 用作外部速度限制输入。																					
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">绝对值编码器的使用方法</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>正常使用绝对值编码器。</td> <td rowspan="2">5.11</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>将绝对值编码器用作增量型编码器。</td> </tr> </tbody> </table> </div>								绝对值编码器的使用方法		参照章节	0	正常使用绝对值编码器。	5.11	1	将绝对值编码器用作增量型编码器。							
	绝对值编码器的使用方法		参照章节																				
	0	正常使用绝对值编码器。	5.11																				
	1	将绝对值编码器用作增量型编码器。																					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">外部编码器的使用方法</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>不使用。</td> <td rowspan="5">9.2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>在标准运行方向上使用。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>保留参数 (请勿变更)。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>以反转运行方向上使用。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>保留参数 (请勿变更)。</td> </tr> </tbody> </table> </div>								外部编码器的使用方法		参照章节	0	不使用。	9.2	1	在标准运行方向上使用。	2	保留参数 (请勿变更)。	3	以反转运行方向上使用。	4	保留参数 (请勿变更)。		
外部编码器的使用方法		参照章节																					
0	不使用。	9.2																					
1	在标准运行方向上使用。																						
2	保留参数 (请勿变更)。																						
3	以反转运行方向上使用。																						
4	保留参数 (请勿变更)。																						

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																						
Pn006	功能选择应用开关 6	0000H - 005FH	—	0002H	即时生效	基本设定	—																																						
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>第3位 第2位 第1位 第0位</p> <p>n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">模拟量监视1信号选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00</td><td>电机转速 (1V/1000rpm)。</td><td rowspan="16">—</td></tr> <tr><td>01</td><td>速度指令 (1V/1000rpm)。</td></tr> <tr><td>02</td><td>转矩指令 (1V/100% 额定转矩)。</td></tr> <tr><td>03</td><td>位置偏差 (0.05V/1 指令单位)。</td></tr> <tr><td>04</td><td>位置放大器偏差 (电子齿轮后) (0.05V/1 编码器脉冲单位)。</td></tr> <tr><td>05</td><td>位置指令速度 (1V/1000rpm)。</td></tr> <tr><td>06</td><td>保留参数 (请勿变更)。</td></tr> <tr><td>07</td><td>电机 - 负载间位置偏差 (0.01V/1 指令单位)。</td></tr> <tr><td>08</td><td>定位完成 (定位完成: 5V, 定位未完: 0V)。</td></tr> <tr><td>09</td><td>速度前馈 (1V/1000rpm)。</td></tr> <tr><td>0A</td><td>转矩前馈 (1V/100% 额定转矩)。</td></tr> <tr><td>0B</td><td>有效增益 (第 1 增益: 1V, 第 2 增益: 2V)。</td></tr> <tr><td>0C</td><td>位置指令输出完成 (输出完成: 5V, 输出未完: 0V)。</td></tr> <tr><td>0D</td><td>外部编码器速度 (1V/1000rpm)。</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>							模拟量监视1信号选择		参照章节	00	电机转速 (1V/1000rpm)。	—	01	速度指令 (1V/1000rpm)。	02	转矩指令 (1V/100% 额定转矩)。	03	位置偏差 (0.05V/1 指令单位)。	04	位置放大器偏差 (电子齿轮后) (0.05V/1 编码器脉冲单位)。	05	位置指令速度 (1V/1000rpm)。	06	保留参数 (请勿变更)。	07	电机 - 负载间位置偏差 (0.01V/1 指令单位)。	08	定位完成 (定位完成: 5V, 定位未完: 0V)。	09	速度前馈 (1V/1000rpm)。	0A	转矩前馈 (1V/100% 额定转矩)。	0B	有效增益 (第 1 增益: 1V, 第 2 增益: 2V)。	0C	位置指令输出完成 (输出完成: 5V, 输出未完: 0V)。	0D	外部编码器速度 (1V/1000rpm)。	保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)		
	模拟量监视1信号选择		参照章节																																										
	00	电机转速 (1V/1000rpm)。	—																																										
	01	速度指令 (1V/1000rpm)。																																											
	02	转矩指令 (1V/100% 额定转矩)。																																											
	03	位置偏差 (0.05V/1 指令单位)。																																											
	04	位置放大器偏差 (电子齿轮后) (0.05V/1 编码器脉冲单位)。																																											
	05	位置指令速度 (1V/1000rpm)。																																											
	06	保留参数 (请勿变更)。																																											
07	电机 - 负载间位置偏差 (0.01V/1 指令单位)。																																												
08	定位完成 (定位完成: 5V, 定位未完: 0V)。																																												
09	速度前馈 (1V/1000rpm)。																																												
0A	转矩前馈 (1V/100% 额定转矩)。																																												
0B	有效增益 (第 1 增益: 1V, 第 2 增益: 2V)。																																												
0C	位置指令输出完成 (输出完成: 5V, 输出未完: 0V)。																																												
0D	外部编码器速度 (1V/1000rpm)。																																												
保留参数 (请勿变更)																																													
保留参数 (请勿变更)																																													

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																								
Pn007	功能选择应用开关 7	0000H - 005FH	—	0000H	即时生效	基本设定	6.1.2																																								
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>第3位 第2位 第1位 第0位</p> <p>n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">模拟量监视2信号选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00</td><td>电机转速 (1V/1000rpm)。</td><td rowspan="14">6.1.2</td></tr> <tr><td>01</td><td>速度指令 (1V/1000rpm)。</td></tr> <tr><td>02</td><td>转矩指令 (1V/100% 额定转矩)。</td></tr> <tr><td>03</td><td>位置偏差 (0.05V/1 指令单位)。</td></tr> <tr><td>04</td><td>位置放大器偏差 (电子齿轮后) (0.05V/1 编码器脉冲单位)。</td></tr> <tr><td>05</td><td>位置指令速度 (1V/1000rpm)。</td></tr> <tr><td>06</td><td>保留参数 (请勿变更)。</td></tr> <tr><td>07</td><td>电机—负载间位置偏差 (0.01V/1 指令单位)。</td></tr> <tr><td>08</td><td>定位完成 (定位完成: 5V, 定位未完: 0V)。</td></tr> <tr><td>09</td><td>速度前馈 (1V/1000rpm)。</td></tr> <tr><td>0A</td><td>转矩前馈 (1V/100% 额定转矩)。</td></tr> <tr><td>0B</td><td>有效增益 (第 1 增益: 1V, 第 2 增益: 2V)。</td></tr> <tr><td>0C</td><td>位置指令输出完成 (输出完成: 5V, 输出未完: 0V)。</td></tr> <tr><td>0D</td><td>外部编码器速度 (1V/1000rpm)。</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>							模拟量监视2信号选择		参照章节	00	电机转速 (1V/1000rpm)。	6.1.2	01	速度指令 (1V/1000rpm)。	02	转矩指令 (1V/100% 额定转矩)。	03	位置偏差 (0.05V/1 指令单位)。	04	位置放大器偏差 (电子齿轮后) (0.05V/1 编码器脉冲单位)。	05	位置指令速度 (1V/1000rpm)。	06	保留参数 (请勿变更)。	07	电机—负载间位置偏差 (0.01V/1 指令单位)。	08	定位完成 (定位完成: 5V, 定位未完: 0V)。	09	速度前馈 (1V/1000rpm)。	0A	转矩前馈 (1V/100% 额定转矩)。	0B	有效增益 (第 1 增益: 1V, 第 2 增益: 2V)。	0C	位置指令输出完成 (输出完成: 5V, 输出未完: 0V)。	0D	外部编码器速度 (1V/1000rpm)。	保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)	
模拟量监视2信号选择		参照章节																																													
00	电机转速 (1V/1000rpm)。	6.1.2																																													
01	速度指令 (1V/1000rpm)。																																														
02	转矩指令 (1V/100% 额定转矩)。																																														
03	位置偏差 (0.05V/1 指令单位)。																																														
04	位置放大器偏差 (电子齿轮后) (0.05V/1 编码器脉冲单位)。																																														
05	位置指令速度 (1V/1000rpm)。																																														
06	保留参数 (请勿变更)。																																														
07	电机—负载间位置偏差 (0.01V/1 指令单位)。																																														
08	定位完成 (定位完成: 5V, 定位未完: 0V)。																																														
09	速度前馈 (1V/1000rpm)。																																														
0A	转矩前馈 (1V/100% 额定转矩)。																																														
0B	有效增益 (第 1 增益: 1V, 第 2 增益: 2V)。																																														
0C	位置指令输出完成 (输出完成: 5V, 输出未完: 0V)。																																														
0D	外部编码器速度 (1V/1000rpm)。																																														
保留参数 (请勿变更)																																															
保留参数 (请勿变更)																																															
保留参数 (请勿变更)																																															

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																										
Pn008	功能选择应用开关 8	0000H - 7121H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—																										
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">电池欠电压的警报 / 警告选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td>将电池欠电压设定为警报 (A.830)。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5.11.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>将电池欠电压设定为警告 (A.930)。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">欠电压时的功能选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td>不检出欠电压警告</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>检出欠电压警告, 在上位装置执行转矩限制。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>检出欠电压警告, 通过 Pn424、Pn425 执行转矩限制 (通过伺服单元单体来执行)。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">警告检出选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td>检出警告。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">10.2.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>不检出警告。</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">保留参数 (请勿变更)</div> </div> </div>							电池欠电压的警报 / 警告选择		参照章节	0	将电池欠电压设定为警报 (A.830)。	5.11.2	1	将电池欠电压设定为警告 (A.930)。	欠电压时的功能选择		参照章节	0	不检出欠电压警告	—	1	检出欠电压警告, 在上位装置执行转矩限制。	2	检出欠电压警告, 通过 Pn424、Pn425 执行转矩限制 (通过伺服单元单体来执行)。	警告检出选择		参照章节	0	检出警告。	10.2.1	1	不检出警告。
	电池欠电压的警报 / 警告选择		参照章节																														
	0	将电池欠电压设定为警报 (A.830)。	5.11.2																														
	1	将电池欠电压设定为警告 (A.930)。																															
	欠电压时的功能选择		参照章节																														
	0	不检出欠电压警告	—																														
	1	检出欠电压警告, 在上位装置执行转矩限制。																															
	2	检出欠电压警告, 通过 Pn424、Pn425 执行转矩限制 (通过伺服单元单体来执行)。																															
	警告检出选择		参照章节																														
0	检出警告。	10.2.1																															
1	不检出警告。																																
Pn009	功能选择应用开关 9	0000H - 0130H	—	0010H	再次接通电源后	调谐	—																										
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">保留参数 (请勿变更)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">电流控制模式选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td>选择电流控制模式 1。</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>选择电流控制模式 2。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>选择电流控制模式 3。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>选择电流控制模式 4。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">速度检出方法选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td>选择速度检出 1。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>选择速度检出 2。</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">保留参数 (请勿变更)</div> </div> </div>							电流控制模式选择		参照章节	0	选择电流控制模式 1。	—	1	选择电流控制模式 2。	2	选择电流控制模式 3。	3	选择电流控制模式 4。	速度检出方法选择		参照章节	0	选择速度检出 1。	—	1	选择速度检出 2。						
	电流控制模式选择		参照章节																														
	0	选择电流控制模式 1。	—																														
	1	选择电流控制模式 2。																															
	2	选择电流控制模式 3。																															
3	选择电流控制模式 4。																																
速度检出方法选择		参照章节																															
0	选择速度检出 1。	—																															
1	选择速度检出 2。																																

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																
Pn00A	功能选择应用开关 A	0000H - 0002H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—																
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">伺服发生BM.1警报时的停止方法</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>通过 DB (动态制动器) 来停止电机。</td> <td rowspan="3">5.3.7</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>通过 DB 停止电机, 然后解除 DB。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>不使用 DB, 将电机设为自由运行状态。</td> </tr> </tbody> </table>							伺服发生BM.1警报时的停止方法		参照章节	0	通过 DB (动态制动器) 来停止电机。	5.3.7	1	通过 DB 停止电机, 然后解除 DB。	2	不使用 DB, 将电机设为自由运行状态。						
	伺服发生BM.1警报时的停止方法		参照章节																				
	0	通过 DB (动态制动器) 来停止电机。	5.3.7																				
	1	通过 DB 停止电机, 然后解除 DB。																					
	2	不使用 DB, 将电机设为自由运行状态。																					
	保留参数 (请勿变更)																						
	保留参数 (请勿变更)																						
	保留参数 (请勿变更)																						
Pn00B	功能选择应用开关 B	0000H - 1151H	—	0031H	再次接通电源后	基本设定	—																
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">操作器参数显示选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>只显示设定用参数。</td> <td rowspan="2">前言</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>显示所有参数。</td> </tr> </tbody> </table>							操作器参数显示选择		参照章节	0	只显示设定用参数。	前言	1	显示所有参数。								
	操作器参数显示选择		参照章节																				
	0	只显示设定用参数。	前言																				
	1	显示所有参数。																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">BM.2 警报停止方法选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>零速停止。</td> <td rowspan="6">5.3.7</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DB 停止或者自由运行停止 (停止方法与 Pn00A.0 相同)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>减速停止, 保持 DB</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>减速停止, 解除 DB</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>自由停止, 解除 DB</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>零速停止, 解除 DB</td> </tr> </tbody> </table>							BM.2 警报停止方法选择		参照章节	0	零速停止。	5.3.7	1	DB 停止或者自由运行停止 (停止方法与 Pn00A.0 相同)。	2	减速停止, 保持 DB	3	减速停止, 解除 DB	4	自由停止, 解除 DB	5	零速停止, 解除 DB
	BM.2 警报停止方法选择		参照章节																				
	0	零速停止。	5.3.7																				
	1	DB 停止或者自由运行停止 (停止方法与 Pn00A.0 相同)。																					
2	减速停止, 保持 DB																						
3	减速停止, 解除 DB																						
4	自由停止, 解除 DB																						
5	零速停止, 解除 DB																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">三相输入规格伺服单元的电源输入选择 (220V 1KW及以下出厂值为1)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>以三相电源输入使用。</td> <td rowspan="2">2.4.3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>以单相电源输入使用</td> </tr> </tbody> </table>							三相输入规格伺服单元的电源输入选择 (220V 1KW及以下出厂值为1)		参照章节	0	以三相电源输入使用。	2.4.3	1	以单相电源输入使用									
三相输入规格伺服单元的电源输入选择 (220V 1KW及以下出厂值为1)		参照章节																					
0	以三相电源输入使用。	2.4.3																					
1	以单相电源输入使用																						
保留参数 (请勿变更)																							

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节								
Pn00C	功能选择应用开关 C	0000H - 0111H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—								
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">无电机测试功能选择</th> <th>参照章节</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>将无电机测试模式设为无效。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>将无电机测试模式设为有效。</td> </tr> </table> </div> </div>							无电机测试功能选择		参照章节	0	将无电机测试模式设为无效。	—	1	将无电机测试模式设为有效。
	无电机测试功能选择		参照章节												
	0	将无电机测试模式设为无效。	—												
	1	将无电机测试模式设为有效。													
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">无电机测试功能编码器分辨率选择</th> <th>参照章节</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>选择 13 位。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>选择 20 位。</td> </tr> </table> </div> </div>							无电机测试功能编码器分辨率选择		参照章节	0	选择 13 位。	—	1	选择 20 位。
	无电机测试功能编码器分辨率选择		参照章节												
	0	选择 13 位。	—												
	1	选择 20 位。													
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">无电机测试功能编码器类型选择</th> <th>参照章节</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>选择增量型编码器。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>选择绝对值编码器。</td> </tr> </table> </div> </div>							无电机测试功能编码器类型选择		参照章节	0	选择增量型编码器。	—	1	选择绝对值编码器。
无电机测试功能编码器类型选择		参照章节													
0	选择增量型编码器。	—													
1	选择绝对值编码器。														
保留参数 (请勿变更)															
保留参数 (请勿变更)															
保留参数 (请勿变更)															
保留参数 (请勿变更)															
保留参数 (请勿变更)															
保留参数 (请勿变更)															
Pn00D	功能选择应用开关 D	0000H - 1011H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—								
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">DB输出信号 (A接点/B接点) 的选择</th> <th>参照章节</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>A 接点。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>B 接点。</td> </tr> </table> </div> </div>							DB输出信号 (A接点/B接点) 的选择		参照章节	0	A 接点。	—	1	B 接点。
	DB输出信号 (A接点/B接点) 的选择		参照章节												
	0	A 接点。	—												
	1	B 接点。													
保留参数 (请勿变更)															
保留参数 (请勿变更)															
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">超程警告检出选择</th> <th>参照章节</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>不检出超程警告。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>检出超程警告。</td> </tr> </table> </div> </div>							超程警告检出选择		参照章节	0	不检出超程警告。	—	1	检出超程警告。	
超程警告检出选择		参照章节													
0	不检出超程警告。	—													
1	检出超程警告。														
保留参数 (请勿变更)															
Pn010	轴地址选择 (UART/MSB 通信用)	0000 ~ 007F	—	1	再次接通电源后	基本设定	—								

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节							
Pn080	保留参数	0000H - 1111H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—							
	保留参数 (请勿变更)													
	保留参数 (请勿变更)													
	保留参数 (请勿变更)													
Pn081	功能选择应用开关 81	0000H - 1111H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">分频C相的输出选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>只输出正向分频 C 相脉冲。</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>只输出正向 / 反向分频 C 相脉冲。</td> </tr> </tbody> </table>						分频C相的输出选择		参照章节	0	只输出正向分频 C 相脉冲。	—	1	只输出正向 / 反向分频 C 相脉冲。
	分频C相的输出选择		参照章节											
	0	只输出正向分频 C 相脉冲。	—											
1	只输出正向 / 反向分频 C 相脉冲。													
保留参数 (请勿变更)														
保留参数 (请勿变更)														
保留参数 (请勿变更)														
Pn100	速度环增益	10 ~ 20000	0.1Hz	400	即时生效	调谐	—							
Pn101	速度环积分时间常数	15 ~ 51200	0.01ms	2000	即时生效	调谐	—							
Pn102	位置环增益	10 ~ 20000	0.1/s	400	即时生效	调谐	—							
Pn103	转动惯量比	0 ~ 20000	1%	100	即时生效	调谐	—							
Pn104	第 2 速度环增益	10 ~ 20000	0.1Hz	400	即时生效	调谐	—							
Pn105	第 2 速度环积分时间常数	15 ~ 51200	0.01ms	2000	即时生效	调谐	6.9							
Pn106	第 2 位置环增益	10 ~ 20000	0.1/s	400	即时生效	调谐								
Pn109	前馈	0 ~ 100	1%	0	即时生效	调谐								
Pn10A	前馈滤波时间常数	0 ~ 6400	0.01ms	0	即时生效	调谐								

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节	
Pn10B	增益类应用开关	0000H - 5334H	—	0000H	—	—	—	
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
			模式开关选择		生效时刻	类别	参照章节	
			0	以内部转矩指令为条件（值设定 Pn10C）。	即时生效	基本设定	6.9.5	
			1	以速度指令为条件（值设定：Pn10D）。				
			2	以加速度为条件（值设定：Pn10E）。				
			3	以位置偏差为条件（值设定：Pn10F）。				
			4	无模式开关功能。				
			速度环的控制方法		生效时刻	类别	参照章节	
			0	PI 控制。	再次接通电源后	基本设定	6.9.4	
		1	IP 控制。					
		2~3	保留参数（请勿变更）。					
		保留参数（请勿变更）						
		保留参数（请勿变更）						
Pn10C	模式开关（转矩指令）	0 ~ 800	1%	200	即时生效	调谐	6.9.5	
Pn10D	模式开关（速度指令）	0 ~ 10000	rpm	0	即时生效	调谐		
Pn10E	模式开关（加速度）	0 ~ 30000	rpm/s	0	即时生效	调谐		
Pn10F	模式开关（位置偏差）	0 ~ 10000	1 个指令单位	0	即时生效	调谐		
Pn11F	位置积分时间常数	0 ~ 50000	0.1ms	0	即时生效	调谐	—	
Pn121	摩擦补偿增益	10 ~ 1000	1%	100	即时生效	调谐	6.8.2	
Pn122	第 2 摩擦补偿增益	10 ~ 1000	1%	100	即时生效	调谐		
Pn123	摩擦补偿系数	0 ~ 100	1%	0	即时生效	调谐		
Pn124	摩擦补偿频率补正	-10000 ~ 10000	0.1Hz	0	即时生效	调谐	6.8.2	
Pn125	摩擦补偿增益补正	1 ~ 1000	1%	100	即时生效	调谐		
Pn131	增益切换时间 1	0 ~ 65535	1ms	0	即时生效	调谐	6.8.1	
Pn132	增益切换时间 2	0 ~ 65535	1ms	0	即时生效	调谐		
Pn135	增益切换等待时间 1	0 ~ 65535	1ms	0	即时生效	调谐		
Pn136	增益切换等待时间 2	0 ~ 65535	1ms	0	即时生效	调谐		

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节	
Pn139	自动增益切换类开关 1	0000H - 0052H	—	0000H	再次接通电源后	调谐	—	
	增益切换选择开关							参照章节
	0	手动切换增益——通过外部输入信号 (/G-SEL) 手动切换增益。						—
	1	保留参数 (请勿变更)。						
	2	自动切换模式 1 切换条件 A 成立时, 自动从第 1 增益切换为第 2 增益。 切换条件 A 不成立时, 自动从第 2 增益切换为第 1 增益。						
	切换条件A							参照章节
	0	定位完成信号 (/COIN) ON。						—
	1	定位完成信号 (/COIN) OFF。						
	2	定位接近信号 (/NEAR) ON。						
3	定位接近信号 (/NEAR) OFF。							
4	位置指令滤波器输出 = 0 且指令脉冲输入 OFF。							
5	位置指令脉冲输入 ON。							
保留参数 (请勿变更)								
保留参数 (请勿变更)								
Pn13D	电流增益值	100 ~ 2000	1%	2000	即时生效	调谐	—	
Pn140	模型追踪控制类开关	0000H - 1121H	—	0100H	即时生效	调谐	—	
	模型追踪控制选择							参照章节
	0	不使用模型追踪控制。						—
	1	使用模型追踪控制。						
	振动抑制选择							参照章节
	0	不进行振动抑制。						—
	1	对特定频率附加振动抑制功能。						
	2	对 2 种不同的频率附加振动抑制功能。						
	振动抑制功能调整选择							参照章节
0	振动抑制功能不通过辅助功能进行自动调整。						6.3.1	
1	振动抑制功能通过辅助功能进行自动调整。						6.4.1	
							6.5.1	
							6.7.1	
速度前馈 (VFF) / 转矩前馈选择							参照章节	
0	不同时使用模型追踪控制和速度 / 转矩前馈。						6.3.1	
1	同时使用模型追踪控制和速度 / 转矩前馈。						6.4.1	

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																		
Pn141	模型追踪控制增益	10 ~ 20000	0.1/s	500	即时生效	调谐	—																		
Pn142	模型追踪控制增益 修正	500 ~ 2000	0.1%	1000	即时生效	调谐	—																		
Pn143	模型追踪控制偏置 (正转方向)	0 ~ 10000	0.1%	1000	即时生效	调谐	—																		
Pn144	模型追踪控制偏置 (反转方向)	0 ~ 10000	0.1%	1000	即时生效	调谐	—																		
Pn145	振动抑制 1 频率 A	10 ~ 2500	0.1Hz	500	即时生效	调谐	—																		
Pn146	振动抑制 1 频率 B	10 ~ 2500	0.1Hz	700	即时生效	调谐	—																		
Pn147	模型追踪控制速度 前馈补偿	0 ~ 10000	0.1%	1000	即时生效	调谐	—																		
Pn148	第 2 模型追踪控制 增益	10 ~ 20000	0.1/s	500	即时生效	调谐	—																		
Pn149	第 2 模型追踪控制 增益修正	500 ~ 2000	0.1%	1000	即时生效	调谐	—																		
Pn14A	振动抑制 2 频率	10 ~ 2000	0.1Hz	800	即时生效	调谐	—																		
Pn14B	振动抑制 2 修正	10 ~ 1000	1%	100	即时生效	调谐	—																		
Pn14F	控制类开关	0000H - 0011H	—	0011H	再次接通电源后	调谐	—																		
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>第3位 第2位 第1位 第0位</p> <p>n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">模型追踪控制类型选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>选择模型追踪控制 1 型。</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>选择模型追踪控制 2 型。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">选择免调整类型</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>选择免调整 1 型。</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>选择免调整 2 型。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> </table> </div>							模型追踪控制类型选择		参照章节	0	选择模型追踪控制 1 型。	—	1	选择模型追踪控制 2 型。	选择免调整类型		参照章节	0	选择免调整 1 型。	—	1	选择免调整 2 型。	保留参数 (请勿变更)	保留参数 (请勿变更)
	模型追踪控制类型选择		参照章节																						
	0	选择模型追踪控制 1 型。	—																						
	1	选择模型追踪控制 2 型。																							
选择免调整类型		参照章节																							
0	选择免调整 1 型。	—																							
1	选择免调整 2 型。																								
保留参数 (请勿变更)																									
保留参数 (请勿变更)																									

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节	
Pn160	抑振控制类开关	0000H - 0011H	—	0010H	即时生效	调谐	6.3.1、6.4.1 6.5.1、6.7.1	
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
			A 型抑振控制选择				参照章节	
			0	不使用 A 型抑振控制。		—		
			1	使用 A 型抑振控制。				
			A 型抑振控制调整选择				参照章节	
			0	不使用辅助功能自动调整 A 型抑振控制。		—		
			1	A 型抑振控制通过辅助功能进行自动调整。				
			保留参数 (请勿变更)					
			保留参数 (请勿变更)					
Pn161	A 型抑振频率	10 ~ 20000	0.1Hz	1000	即时生效	调谐	—	
Pn162	A 型抑振增益补正	1 ~ 1000	1%	100	即时生效	调谐	—	
Pn163	A 型抑振衰减增益	0 ~ 300	1%	0	即时生效	调谐	—	
Pn164	A 型抑振滤波时间常数 1 补正	-1000 ~ 1000	0.01ms	0	即时生效	调谐	—	
Pn165	A 型抑振滤波时间常数 2 补正	-1000 ~ 1000	0.01ms	0	即时生效	调谐	—	
Pn170	免调整类开关	0000H - 2411H	—	1400H	—	—	—	
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
			免调整选择			生效时刻	类别	参照章节
			0	使免调整功能无效。		再次接通电源后	基本设定	6.2
			1	使免调整功能有效。				
			速度控制时的控制方法			生效时刻	类别	参照章节
			0	用作速度控制。		再次接通电源后	基本设定	6.2
			1	用于速度控制, 并将上位装置用作位置控制				
			免调整调谐值			生效时刻	类别	参照章节
			0 ~ 4	设定免调整调谐值。		即时生效	基本设定	6.2
		将免调整负载值			生效时刻	类别	参照章节	
		0 ~ 2	设定免调整负载值。		即时生效	基本设定	6.2	

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节	
Pn190	保留参数 (请勿变更)	0000H - 0011H	—	0010H	再次接通电源后	—	—	
	保留参数 (请勿变更)							
	保留参数 (请勿变更)							
	保留参数 (请勿变更)							
Pn200	位置控制指令形式选择开关	0000H - 2336H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—	
	指令脉冲形态							参照章节
	0	符号 + 脉冲, 正逻辑。						5.5.1
	1	CW+CCW 脉冲序列、正逻辑。						
	2	正交脉冲 (A 相 +B 相) 1 倍递增、正逻辑。						
	3	正交脉冲 (A 相 +B 相) 2 倍递增、正逻辑。						
	4	正交脉冲 (A 相 +B 相) 4 倍递增、正逻辑。						
	5	符号 + 脉冲序列、负逻辑。						
	6	CW+CCW 脉冲序列、负逻辑。						
清除信号形态							参照章节	
0	信号 H 电平时清除位置偏差。						5.5.2	
1	保留参数 (请勿变更)							
2	信号 L 电平时清除位置偏差。							
3	保留参数 (请勿变更)							
清除动作							参照章节	
0	基极封锁 (伺服 OFF 及发生警报) 时清除位置偏差。						5.5.2	
1	不清除位置偏差 (只能通过 CLR 信号清除)。							
2	发生警报时清除位置偏差脉冲。							
3	完全屏蔽 CLR 信号							
滤波器选择							参照章节	
0	使用线性驱动信号用指令输入滤波器 1 (~ 1Mpps)。						5.5.1	
1	使用集电极开路信号用指令输入滤波器 (~ 200kpps)。							
2	使用线性驱动信号用指令输入滤波器 2 (1Mpps ~ 4Mpps)。							
Pn201	脉冲输入软件滤波	0 ~ 8000	0.1us	0	即时生效	基本设定	—	
Pn205	旋转圈数上限值	0 ~ 65535	1rev	65535	再次接通电源后	基本设定	—	

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn207	位置控制功能开关	0000H - 2210H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—
	保留参数 (请勿变更)						
	位置控制选择						
	0	无 V-REF 分配。					6.9.3
	1	将 V-REF 用作速度前馈输入。					
	保留参数 (请勿变更)						
	/COIN 输出时间						
	0	位置偏差绝对值小于定位完成幅宽 (Pn522) 时输出。					5.5.6
	1	位置偏差绝对值小于定位完成幅宽 (Pn522) 且位置指令滤波后的指令为 0 时输出。					
2	位置偏差的绝对值小于定位完成幅宽 (Pn522) 且位置指令输入为 0 时输出。						
Pn20A	外部编码导程脉冲数	4 ~ 65535	1P/Rev	32768	再次接通电源后	基本设定	9.2
Pn20E	电子齿轮比 (分子)	1 ~ 1073741824	1	4	再次接通电源后	基本设定	5.5.4
Pn210	电子齿轮比 (分母)	1 ~ 1073741824	1	1	再次接通电源后		
Pn212	编码器分频脉冲数	16 ~ 16383	1P/Rev	2048	再次接通电源后	基本设定	5.5.9
Pn216	位置指令加减速时间常数	0 ~ 65535	0.1ms	0	即时生效	基本设定	5.5.5
Pn217	位置指令移动平均时间	0 ~ 10000	0.1ms	0	即时生效		
Pn218	指令脉冲输入倍率	1 ~ 100	1 倍	1	即时生效	基本设定	—
Pn22A	全闭环控制选择开关	0000H - 1003H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—
	保留参数 (请勿变更)						
	保留参数 (请勿变更)						
	保留参数 (请勿变更)						
	全闭环控制时的速度反馈选择						
	0	使用电机编码器速度					9.2.2
	1	使用外部编码器速度					

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																										
Pn240	位置偏差清除信号输入最小时间间隔	0 ~ 2000	ms	0	即时生效	基本设定	—																										
Pn281	编码器输出分辨率	1 ~ 4096	1 脉冲边沿 / 节距	20	再次接通电源后	基本设定	9.2																										
Pn284	光栅节距内对应的脉冲数	0 ~ 65535	1 脉冲边沿 / 节距	0	再次接通电源后	基本设定	9.2																										
Pn29A	位置来源切换	0000H - 0002H	—	0000H	即时生效	基本设定	—																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">位置来源选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>外部脉冲指令</td> <td rowspan="3">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>多段位置指令</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>内外指令切换</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> </tbody> </table>					位置来源选择		参照章节	0	外部脉冲指令	—	1	多段位置指令	2	内外指令切换	保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)									
	位置来源选择		参照章节																														
	0	外部脉冲指令	—																														
1	多段位置指令																																
2	内外指令切换																																
保留参数 (请勿变更)																																	
保留参数 (请勿变更)																																	
保留参数 (请勿变更)																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">多位置模式</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>单次运行结束停机</td> <td rowspan="5">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>循环运行</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DI 切换运行</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>顺序运行</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ModBus 控制</td> </tr> <tr> <td colspan="2">位置指令终点段数</td> <td>参照章节</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> </tbody> </table>					多位置模式		参照章节	0	单次运行结束停机	—	1	循环运行	2	DI 切换运行	3	顺序运行	4	ModBus 控制	位置指令终点段数		参照章节	0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段		—	保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)			
多位置模式		参照章节																															
0	单次运行结束停机	—																															
1	循环运行																																
2	DI 切换运行																																
3	顺序运行																																
4	ModBus 控制																																
位置指令终点段数		参照章节																															
0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段		—																															
保留参数 (请勿变更)																																	
保留参数 (请勿变更)																																	
Pn29B	多段位置模式开关 1	0000H - 00F4H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">多位置模式</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>单次运行结束停机</td> <td rowspan="5">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>循环运行</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DI 切换运行</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>顺序运行</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ModBus 控制</td> </tr> <tr> <td colspan="2">位置指令终点段数</td> <td>参照章节</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> </tbody> </table>					多位置模式		参照章节	0	单次运行结束停机	—	1	循环运行	2	DI 切换运行	3	顺序运行	4	ModBus 控制	位置指令终点段数		参照章节	0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段		—	保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)		
	多位置模式		参照章节																														
	0	单次运行结束停机	—																														
1	循环运行																																
2	DI 切换运行																																
3	顺序运行																																
4	ModBus 控制																																
位置指令终点段数		参照章节																															
0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段		—																															
保留参数 (请勿变更)																																	
保留参数 (请勿变更)																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">位置指令终点段数</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> </tbody> </table>					位置指令终点段数		参照章节	0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段		—	保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)																	
位置指令终点段数		参照章节																															
0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段		—																															
保留参数 (请勿变更)																																	
保留参数 (请勿变更)																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">位置指令终点段数</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保留参数 (请勿变更)</td> </tr> </tbody> </table>					位置指令终点段数		参照章节	0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段		—	保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)																	
位置指令终点段数		参照章节																															
0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段		—																															
保留参数 (请勿变更)																																	
保留参数 (请勿变更)																																	

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn29C	多段位置模式开关 2	0000H - F111H	—	1000H	再次接通电源后	基本设定	—
			余量处理方式				参照章节
			0	继续运行没走完的段 (只有在 Pn29B BIT0 不设置为 2 时生效)			—
			1	1: 从第一段重新开始运行。			—
			等待时间单位				参照章节
			0	ms			—
			1	s			—
			位移指令类型选择				参照章节
			0	相对位置指令			—
		1	绝对位置指令			—	
		顺序运行起始段落选择				参照章节	
		0-F 代表多段位置第 1- 第 16 段					—
Pn2A0	第一段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1 个指令单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2A2	第一段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2A3	第一段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2A4	第一段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2A5	第二段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1 个指令单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2A7	第二段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2A8	第二段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2A9	第二段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2AA	第三段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1 个指令单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2AC	第三段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2AD	第三段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2AE	第三段移动加减速时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn2AF	第三段移动完成后等待时间	-1073741824 ~ 1073741824	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2B1	第四段移动位移距离	1 ~ 6000	1个指令单位	500	即时生效	基本设定	—
Pn2B2	第四段移动最大运动速度	2 ~ 10000	rpm	100	即时生效	基本设定	—
Pn2B3	第四段移动加减速时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2B4	第四段移动完成后等待时间	-1073741824 ~ 1073741824	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2B6	第五段移动位移距离	1 ~ 6000	1个指令单位	500	即时生效	基本设定	—
Pn2B7	第五段移动最大运动速度	2 ~ 10000	rpm	100	即时生效	基本设定	—
Pn2B8	第五段移动加减速时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2B9	第五段移动完成后等待时间	-1073741824 ~ 1073741824	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2BB	第六段移动位移距离	1 ~ 6000	1个指令单位	500	即时生效	基本设定	—
Pn2BC	第六段移动最大运动速度	2 ~ 10000	rpm	100	即时生效	基本设定	—
Pn2BD	第六段移动加减速时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2BE	第六段移动完成后等待时间	-1073741824 ~ 1073741824	1个指令单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2C0	第七段移动位移距离	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2C1	第七段移动最大运动速度	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2C2	第七段移动加减速时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2C3	第七段移动完成后等待时间	-1073741824 ~ 1073741824	1个指令单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2C5	第八段移动位移距离	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2C6	第八段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2C7	第八段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2C8	第九段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1个指令单位	0	即时生效	基本设定	—

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn2CA	第九段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2CB	第九段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2CC	第九段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2CD	第十段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1个指令 单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2CF	第十段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2D0	第十段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2D1	第十段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2D2	第十一段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1个指令 单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2D4	第十一段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2D5	第十一段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2D6	第十一段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2D7	第十二段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1个指令 单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2D9	第十二段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2DA	第十二段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2DB	第十二段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2DC	第十三段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1个指令 单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2DE	第十三段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2DF	第十三段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2E0	第十三段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2E1	第十四段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1个指令 单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2E3	第十四段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2E4	第十四段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn2E5	第十四段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1 个指令单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2E6	第十五段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2E8	第十五段移动最大运动速度	1 ~ 6000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2E9	第十五段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2EA	第十五段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	Immediately	Setup	—
Pn2EB	第十六段移动位移距离	-1073741824 ~ 1073741824	1 个指令单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2ED	第十六段移动最大运动速度	1 ~ 6000	rpm	500	即时生效	基本设定	—
Pn2EE	第十六段移动加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定	—
Pn2EF	第十六段移动完成后等待时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn2F0	内部位置移动距离	-1073741824 ~ 1073741824	1 个指令单位	0	即时生效	基本设定	—
Pn2F2	内部位置移动最大速度	0 ~ 10000	rpm	0	即时生效	基本设定	—
Pn2F3	内部位置移动加减速时间	0 ~ 10000	ms	0	即时生效	基本设定	—
Pn300	速度指令输入增益	150 ~ 3000	0.01V	600	即时生效	基本设定	5.4.1 5.6.5 6.9.3
Pn301	内部设定速度 1	-10000 ~ 10000	rpm	100	即时生效	基本设定	5.7.1
Pn302	内部设定速度 2	-10000 ~ 10000	rpm	200	即时生效	基本设定	
Pn303	内部设定速度 3	-10000 ~ 10000	rpm	300	即时生效	基本设定	
Pn304	点动 (JOG) 速度	0 ~ 10000	rpm	500	即时生效	基本设定	7.3
Pn305	软起动加速时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	5.4.4
Pn306	软起动减速时间	0 ~ 10000	1ms	0	即时生效	基本设定	
Pn307	速度指令滤波时间常数	0 ~ 65535	0.01ms	40	即时生效	基本设定	5.4.5
Pn30A	主回路掉电时减速时间	0 ~ 10000	1ms	40	Immediately	Setup	5.3.11
Pn30B	主回路掉电后保持时间	0 ~ 1000	1ms	即时生效	基本设定	Setup	5.3.11

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节										
Pn310	振动检出开关	0000H - 0002H	—	0000H	即时生效	基本设定	—										
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">振动检出选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>不检出振动。</td> <td rowspan="3">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>检出振动后发出警告 (A.911)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>检出振动后发出警报 (A.520)。</td> </tr> </tbody> </table>							振动检出选择		参照章节	0	不检出振动。	—	1	检出振动后发出警告 (A.911)。	2	检出振动后发出警报 (A.520)。
	振动检出选择		参照章节														
	0	不检出振动。	—														
1	检出振动后发出警告 (A.911)。																
2	检出振动后发出警报 (A.520)。																
保留参数 (请勿变更)																	
保留参数 (请勿变更)																	
Pn311	振动检出灵敏度	50 ~ 500	1%	100	即时生效	调谐	7.15										
Pn312	振动检出值	0 ~ 5000	rpm	50	即时生效	调谐											
Pn31A	减速停车减速时间	0 ~ 65535	0.01ms	100	即时生效	基本设定	5.3.7										
Pn324	转动惯量推定初始 值	0 ~ 20000	1%	300	即时生效	基本设定	—										
Pn400	转矩指令输入增益	10 ~ 100	0.1V	30	即时生效	基本设定	5.6.1 6.9.2										
Pn401	第1段第1转矩指 令滤波时间常数	0 ~ 65535	0.01ms	100	即时生效	调谐	6.9.6										
Pn402	正转转矩限制	0 ~ 800	1%	800	即时生效	基本设定	5.9.1										
Pn403	反转转矩限制	0 ~ 800	1%	800	即时生效	基本设定											
Pn404	正转侧外部转矩限 制	0 ~ 800	1%	100	即时生效	基本设定	5.9.2										
Pn405	反转侧外部转矩限 制	0 ~ 800	1%	100	即时生效	基本设定	5.9.3										
Pn406	紧急停止转矩	0 ~ 800	1%	800	即时生效	基本设定	5.3.5										
Pn407	转矩控制时的速度 限制	0 ~ 10000	rpm	10000	即时生效	基本设定	5.6.5										

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节		
Pn408	转矩类功能开关	0000H - 1111H	—	0000H	—	基本设定	—		
	陷波滤波器的选择1						生效时刻	类别	参照章节
	0	使第 1 段陷波滤波器无效。				即时生效	基本设定	6.9.6	
	1	使用第 1 段陷波滤波器。							
	速度限制选择						生效时刻	类别	参照章节
	0	将电机最高速度或 Pn407 设定值中较小的值作为速度限制值。				再次接通电源后	基本设定	5.6.5	
	1	将过速度警报检出速度或 Pn407 设定值中较小的值作为速度限制值。							
	陷波滤波器的选择2						生效时刻	类别	参照章节
	0	使第 2 段陷波滤波器无效。				即时生效	基本设定	6.9.6	
1	使用第 2 段陷波滤波器。								
摩擦补偿功能选择						生效时刻	类别	参照章节	
0	不使用摩擦补偿功能。				即时生效	基本设定	6.8.2		
1	使用摩擦补偿功能。								
Pn409	第 1 段陷波滤波器频率	50 ~ 5000	1Hz	5000	即时生效	调谐	6.9.6		
Pn40A	第 1 段陷波滤波器 Q 值	50 ~ 1000	0.01	70	即时生效	调谐			
Pn40B	第 1 段陷波滤波器的陷波深度	0 ~ 1000	0.001	0	即时生效	调谐			
Pn40C	第 2 段陷波滤波器频率	50 ~ 5000	1Hz	5000	即时生效	调谐			
Pn40D	第 2 段陷波滤波器 Q 值	50 ~ 1000	0.01	70	即时生效	调谐			
Pn40E	第 2 段陷波滤波器的陷波深度	0 ~ 1000	0.001	0	即时生效	调谐			
Pn40F	第 2 段 2 次转矩指令滤波器频率	100 ~ 5000	1Hz	5000	即时生效	调谐			
Pn410	第 2 段 2 次转矩指令滤波器 Q 值	50 ~ 100	0.01	50	即时生效	调谐			
Pn412	第 1 段第 2 转矩指令滤波时间常数	0 ~ 65535	0.01ms	100	即时生效	调谐	6.9.2		
Pn415	T-REF 滤波时间常数	0 ~ 65535	0.01ms	0	即时生效	—			

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节	
Pn423	转矩补偿开关	0000 ~ 1112H	—	0000	即时生效	基本设定	—	
	脉动补偿开关						参照章节	
	0	关闭						—
	1	开启						
	2	脉动辨识						
	保留参数 (请勿变更)							
保留参数 (请勿变更)								
保留参数 (请勿变更)								
Pn424	主回路电压下降时 转矩限制	0 ~ 100	1%	50	即时生效	基本设定	—	
Pn425	主回路电压下降时 转矩限制解除时间	0 ~ 1000	1ms	100	即时生效	基本设定	—	
Pn456	扫描转矩指令振幅	1 ~ 800	1%	15	即时生效	调谐	—	
Pn460	陷波滤波器调整开 关	0000 ~ 0101	—	0101	即时生效	调谐	6.2.1 6.3.1 6.5.1	
	陷波滤波器的选择1						参照章节	
	0	第 1 段陷波滤波器不通过辅助功能进行自动调整。						—
	1	第 1 段陷波滤波器通过辅助功能进行自动调整。						
	保留参数 (请勿变更)							
	陷波滤波器调整选择2						参照章节	
0	第 2 段陷波滤波器不通过辅助功能进行自动调整。						—	
1	第 2 段陷波滤波器通过辅助功能进行自动调整。							
保留参数 (请勿变更)								
Pn471	正向库仑摩擦力补 偿扭矩	0-1000	0.1%	0	即时生效	—	—	
Pn472	反向库仑摩擦力补 偿扭矩	0-1000	0.1%	0	即时生效	—	—	
Pn473	粘性摩擦补偿扭矩	0-3000	0.1%	0	即时生效	—	—	
Pn474	摩擦补偿设定速度	0-100	0.1rpm	0	即时生效	—	—	
Pn476	重力补偿转矩	-1000 ~ 1000	0.1%	0	即时生效	—	—	

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn477	摩擦力辨识开关	0000 ~11112H	—	0000	即时生效	基本设定	—
	摩擦力辨识使能						参照章节
	0	无效					—
	1	使能					
	摩擦力辨识模式选择						参照章节
	0	正反向库仑摩擦力辨识。					—
	1	象限纹补偿自动辨识模式 1。					
	2	象限纹补偿自动辨识模式 2					
	摩擦力辨识调整量选择						参照章节
	0	按辨识量自动调整。					—
	1	按 Pn47B/Pn47C 设定值调整。					
摩擦力辨识力矩选择						参照章节	
0	力矩选择模式 1。					—	
1	力矩选择模式 2。						
Pn478	正向库仑摩擦力补偿滤波时间	0-12800	0.1ms	0	即时生效	—	—
Pn479	反向库仑摩擦力补偿滤波时间	0-12800	0.1ms	0	即时生效	—	—
Pn47A	摩擦力辨识检测速度	0-100	rpm	0	即时生效	—	—
Pn47B	摩擦力辨识力矩自调整量	0-50	0.1%	0	即时生效	—	—
Pn47C	摩擦力辨识滤波时间自调整量	0-300	0.01ms	0	即时生效	—	—
Pn47D	滑动摩擦力补偿力矩	0-1000	0.1%	0	即时生效	—	—
Pn47E	滑动摩擦力补偿滤波时间	0-12800	0.01ms	0	即时生效	—	—
Pn481	磁极检测速度环增益	10-20000	0.1Hz	400	即时生效	—	—
Pn482	磁极检测速度环积分时间	15-51200	0.01ms	3000	即时生效	—	—
Pn486	磁极检测指令加减速时间	0-100	ms	25	即时生效	—	—
Pn487	磁极检测指令恒速时间	0-300	ms	0	即时生效	—	—
Pn488	磁极检测指令等待时间	50-500	ms	100	即时生效	—	—
Pn490	磁极检测负载值	0-20000	%	100	即时生效	—	—
Pn493	磁极检测指令速度	0-1000	rpm	50	即时生效	—	—
Pn494	磁极检测可动范围	1-65535	0.001rev	250	即时生效	—	—


参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn495	磁极检测确认转矩指令	0-200	%	100	即时生效	—	—
Pn498	磁极检测误差允许范围	0-30	deg	10	即时生效	—	—
Pn501	零箔位固定值	0 ~ 10000	rpm	10	即时生效	基本设定	5.4.6
Pn502	旋转检出值	1 ~ 10000	rpm	20	即时生效	基本设定	5.13.5
Pn503	同速信号检出宽度	0 ~ 100	rpm	10	即时生效	基本设定	5.4.7
Pn504	转矩到达范围	0 ~ 10000	-	0	即时生效	—	—
Pn506	制动器指令—伺服 OFF 延迟时间	0 ~ 50	10ms	20	即时生效	基本设定	5.3.6
Pn507	制动器指令输出速度值	0 ~ 10000	rpm	100	即时生效	基本设定	
Pn508	伺服 OFF —制动器指令等待时间	10 ~ 100	10ms	50	即时生效	基本设定	
Pn509	瞬时停止保持时间	20 ~ 50000	1ms	20	即时生效	基本设定	5.3.8

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节	
Pn50A	输入信号选择 1	0000H - FFF1H	—	2100H	再次接通电源后	基本设定	—	
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
	输入信号分配模式							参照章节
	0	在出厂状态下分配使用顺控输入信号端子。						—
	1	根据不同信号而变更顺控输入信号的分配。						
	伺服ON (/S-ON) 信号分配							参照章节
	信号极性: 通常ON (L电平) 时间伺服ON 信号极性: 反转OFF (H电平) 时间伺服OFF							—
	0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。						
	1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。						
	2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。						
3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。							
4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。							
5	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。							
6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。							
7	将信号一直固定为“有效”。							
8	将信号一直固定为“无效”。							
9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。							
A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。							
B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。							
C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。							
D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。							
E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。							
F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。							
/P-CON 信号分配[ON (L电平) 时P控制]							参照章节	
0 ~ F	与伺服 ON (/S-ON) 信号分配相同。						6.9.4	
P-OT 信号分配[OFF (H电平) 时禁止正转驱动]							参照章节	
0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时为正转可驱动状态。						5.3.5	
1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时为正转可驱动状态。							
2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时为正转可驱动状态。							
3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时为正转可驱动状态。							
4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时为正转可驱动状态。							
5	CN1-45 的输入信号 ON (L 电平) 时为正转可驱动状态。							
6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时为正转可驱动状态。							
7	将信号一直固定为“禁止正转驱动”。							
8	将信号一直固定为“正转可驱动”。							
9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时为正转可驱动状态。							
A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时为正转可驱动状态。							
B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时为正转可驱动状态。							
C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时为正转可驱动状态。							
D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时为正转可驱动状态。							
E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时为正转可驱动状态。							
F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时为正转可驱动状态。							

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																				
Pn50B	输入信号选择 2	0000H - FFFFH	—	6543H	再次接通电源后	基本设定	—																																				
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">N-OT 信号分配[OFF (H电平) 时禁止反转驱动]</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。</td><td rowspan="16">5.3.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>2</td><td>CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>3</td><td>CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>4</td><td>CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>5</td><td>CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>6</td><td>CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>7</td><td>将信号一直固定为“禁止反转驱动”。</td></tr> <tr><td>8</td><td>将信号一直固定为“反转可驱动”。</td></tr> <tr><td>9</td><td>CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>A</td><td>CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>B</td><td>CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>C</td><td>CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>D</td><td>CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>E</td><td>CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> <tr><td>F</td><td>CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。</td></tr> </tbody> </table>					N-OT 信号分配[OFF (H电平) 时禁止反转驱动]		参照章节	0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。	5.3.5	1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。	2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。	3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。	4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。	5	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。	6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。	7	将信号一直固定为“禁止反转驱动”。	8	将信号一直固定为“反转可驱动”。	9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。	A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。	B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。	C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。	D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。	E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。	F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。
	N-OT 信号分配[OFF (H电平) 时禁止反转驱动]		参照章节																																								
	0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。	5.3.5																																								
1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
5	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
7	将信号一直固定为“禁止反转驱动”。																																										
8	将信号一直固定为“反转可驱动”。																																										
9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时为反转可驱动状态。																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">/ALM-RST 信号分配[从OFF (H电平) 到ON (L电平) 时警报复位]</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>CN1-40 的输入信号衰减时有效。</td><td rowspan="10">5.12.4</td></tr> <tr><td>1</td><td>CN1-41 的输入信号衰减时有效。</td></tr> <tr><td>2</td><td>CN1-42 的输入信号衰减时有效。</td></tr> <tr><td>3</td><td>CN1-43 的输入信号衰减时有效。</td></tr> <tr><td>4</td><td>CN1-44 的输入信号衰减时有效。</td></tr> <tr><td>5</td><td>CN1-45 的输入信号衰减时有效。</td></tr> <tr><td>6</td><td>CN1-46 的输入信号衰减时有效。</td></tr> <tr><td>7</td><td>保留参数 (请勿变更)。</td></tr> <tr><td>8</td><td>将信号一直固定为“无效”。</td></tr> <tr><td>9</td><td>CN1-40 的输入信号增强时有效。</td></tr> <tr><td>A</td><td>CN1-41 的输入信号增强时有效。</td><td rowspan="6">5.12.4</td></tr> <tr><td>B</td><td>CN1-42 的输入信号增强时有效。</td></tr> <tr><td>C</td><td>CN1-43 的输入信号增强时有效。</td></tr> <tr><td>D</td><td>CN1-44 的输入信号增强时有效。</td></tr> <tr><td>E</td><td>CN1-45 的输入信号增强时有效。</td></tr> <tr><td>F</td><td>CN1-46 的输入信号增强时有效。</td></tr> </tbody> </table>					/ALM-RST 信号分配[从OFF (H电平) 到ON (L电平) 时警报复位]		参照章节	0	CN1-40 的输入信号衰减时有效。	5.12.4	1	CN1-41 的输入信号衰减时有效。	2	CN1-42 的输入信号衰减时有效。	3	CN1-43 的输入信号衰减时有效。	4	CN1-44 的输入信号衰减时有效。	5	CN1-45 的输入信号衰减时有效。	6	CN1-46 的输入信号衰减时有效。	7	保留参数 (请勿变更)。	8	将信号一直固定为“无效”。	9	CN1-40 的输入信号增强时有效。	A	CN1-41 的输入信号增强时有效。	5.12.4	B	CN1-42 的输入信号增强时有效。	C	CN1-43 的输入信号增强时有效。	D	CN1-44 的输入信号增强时有效。	E	CN1-45 的输入信号增强时有效。	F	CN1-46 的输入信号增强时有效。
/ALM-RST 信号分配[从OFF (H电平) 到ON (L电平) 时警报复位]		参照章节																																									
0	CN1-40 的输入信号衰减时有效。	5.12.4																																									
1	CN1-41 的输入信号衰减时有效。																																										
2	CN1-42 的输入信号衰减时有效。																																										
3	CN1-43 的输入信号衰减时有效。																																										
4	CN1-44 的输入信号衰减时有效。																																										
5	CN1-45 的输入信号衰减时有效。																																										
6	CN1-46 的输入信号衰减时有效。																																										
7	保留参数 (请勿变更)。																																										
8	将信号一直固定为“无效”。																																										
9	CN1-40 的输入信号增强时有效。																																										
A	CN1-41 的输入信号增强时有效。	5.12.4																																									
B	CN1-42 的输入信号增强时有效。																																										
C	CN1-43 的输入信号增强时有效。																																										
D	CN1-44 的输入信号增强时有效。																																										
E	CN1-45 的输入信号增强时有效。																																										
F	CN1-46 的输入信号增强时有效。																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">/P-CL信号分配[ON (L电平) 时转矩限制]</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ F</td> <td>与伺服 ON (/S-ON) 信号分配相同。</td> <td>5.9.2</td> </tr> </tbody> </table>					/P-CL信号分配[ON (L电平) 时转矩限制]		参照章节	0 ~ F	与伺服 ON (/S-ON) 信号分配相同。	5.9.2																															
/P-CL信号分配[ON (L电平) 时转矩限制]		参照章节																																									
0 ~ F	与伺服 ON (/S-ON) 信号分配相同。	5.9.2																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">/N-CL 信号分配[ON (L电平) 时转矩限制]</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~</td> <td>与伺服 ON (/S-ON) 信号分配相同。</td> <td>5.9.2</td> </tr> </tbody> </table>					/N-CL 信号分配[ON (L电平) 时转矩限制]		参照章节	0 ~	与伺服 ON (/S-ON) 信号分配相同。	5.9.2																															
/N-CL 信号分配[ON (L电平) 时转矩限制]		参照章节																																									
0 ~	与伺服 ON (/S-ON) 信号分配相同。	5.9.2																																									

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
	输入信号选择 3	0000H - FFFFH	—	8888H	再次接通电源后	基本设定	—

Pn50C

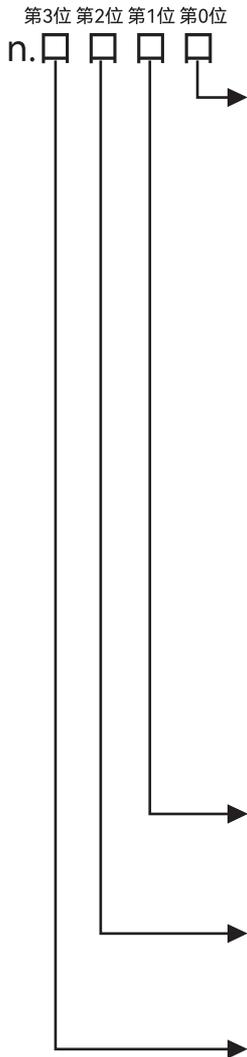

/SPD-D信号分配 (参照“5.6 内部设定速度控制”)		参照章节
0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	5.7.1
1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	
2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	
3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	
4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	
5	CN1-45 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	
6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	
7	将信号一直固定为“有效”。	
8	将信号一直固定为“无效”。	
9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	
A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	
B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	
C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	
D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	
E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	
F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	
/SPD-A 信号分配 (参照“5.6 内部设定速度控制”)		参照章节
0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	5.7.1
/SPD-B 信号分配 (参照“5.6 内部设定速度控制”)		参照章节
0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	5.7.1
/C-SEL 信号分配 (ON (L 电平) 时切换控制)		参照章节
0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	5.8.1

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																				
Pn50D	输入信号选择 4	0000H - FFFFH	—	8888H	再次接通电源后	基本设定	—																																				
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">/ZCLAMP信号分配[ON (L电平) 时零位固定]</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td><td rowspan="16">5.4.6</td></tr> <tr><td>1</td><td>CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>2</td><td>CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>3</td><td>CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>4</td><td>CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>5</td><td>CN1-45 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>6</td><td>CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>7</td><td>将信号一直固定为“有效”。</td></tr> <tr><td>8</td><td>将信号一直固定为“无效”。</td></tr> <tr><td>9</td><td>CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>A</td><td>CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>B</td><td>CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>C</td><td>CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>D</td><td>CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>E</td><td>CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>F</td><td>CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> </tbody> </table>							/ZCLAMP信号分配[ON (L电平) 时零位固定]		参照章节	0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	5.4.6	1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	5	CN1-45 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	7	将信号一直固定为“有效”。	8	将信号一直固定为“无效”。	9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。
	/ZCLAMP信号分配[ON (L电平) 时零位固定]		参照章节																																								
	0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	5.4.6																																								
	1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																									
	2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																									
	3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																									
	4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																									
	5	CN1-45 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																									
	6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																									
	7	将信号一直固定为“有效”。																																									
	8	将信号一直固定为“无效”。																																									
	9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																									
	A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																									
B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																										
C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																										
D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																										
E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																										
F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">/INHIBIT信号分配[ON (L电平) 时禁止指令脉冲]</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ F</td> <td>与 /SPD-D 信号分配相同。</td> <td>5.5.8</td> </tr> </tbody> </table>							/INHIBIT信号分配[ON (L电平) 时禁止指令脉冲]		参照章节	0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	5.5.8																															
/INHIBIT信号分配[ON (L电平) 时禁止指令脉冲]		参照章节																																									
0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	5.5.8																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">/G-SEL 信号分配[ON (L 电平) 时切换增益]</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ F</td> <td>与 /SPD-D 信号分配相同。</td> <td>6.8.1</td> </tr> </tbody> </table>							/G-SEL 信号分配[ON (L 电平) 时切换增益]		参照章节	0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	6.8.1																															
/G-SEL 信号分配[ON (L 电平) 时切换增益]		参照章节																																									
0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	6.8.1																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">/P-DET信号分配[ON (L 电平) 时磁极检测]</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ F</td> <td>与 /SPD-D 信号分配相同。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>							/P-DET信号分配[ON (L 电平) 时磁极检测]		参照章节	0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	—																															
/P-DET信号分配[ON (L 电平) 时磁极检测]		参照章节																																									
0 ~ F	与 /SPD-D 信号分配相同。	—																																									

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																	
Pn50E	输出信号选择 1	0000H - 5555H	—	3210H	再次接通电源后	基本设定	—																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">定位完成信号分配 (/COIN)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无效 (不使用上述信号输出)。</td> <td rowspan="5">5.5.6</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					定位完成信号分配 (/COIN)		参照章节	0	无效 (不使用上述信号输出)。	5.5.6	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。	
	定位完成信号分配 (/COIN)		参照章节																					
	0	无效 (不使用上述信号输出)。	5.5.6																					
	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。																						
	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。																						
	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。																						
	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。																						
	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">同速检出信号分配 (/V-CMP)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 4</td> <td>与 /COIN 信号分配相同。</td> <td>5.4.7</td> </tr> </tbody> </table>					同速检出信号分配 (/V-CMP)		参照章节	0 ~ 4	与 /COIN 信号分配相同。	5.4.7											
同速检出信号分配 (/V-CMP)		参照章节																						
0 ~ 4	与 /COIN 信号分配相同。	5.4.7																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">旋转检出信号分配 (/TGON)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 4</td> <td>与 /COIN 信号分配相同。</td> <td>5.12.5</td> </tr> </tbody> </table>					旋转检出信号分配 (/TGON)		参照章节	0 ~ 4	与 /COIN 信号分配相同。	5.12.5												
旋转检出信号分配 (/TGON)		参照章节																						
0 ~ 4	与 /COIN 信号分配相同。	5.12.5																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">伺服准备就绪信号分配 (/S-RDY)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 4</td> <td>与 /COIN 信号分配相同。</td> <td>5.12.6</td> </tr> </tbody> </table>					伺服准备就绪信号分配 (/S-RDY)		参照章节	0 ~ 4	与 /COIN 信号分配相同。	5.12.6												
伺服准备就绪信号分配 (/S-RDY)		参照章节																						
0 ~ 4	与 /COIN 信号分配相同。	5.12.6																						
Pn50F	输出信号选择 2	0000H - 5555H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">转矩限制中信号分配 (/CLT)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无效 (不使用上述信号输出)。</td> <td rowspan="5">5.9.5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					转矩限制中信号分配 (/CLT)		参照章节	0	无效 (不使用上述信号输出)。	5.9.5	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。	
	转矩限制中信号分配 (/CLT)		参照章节																					
	0	无效 (不使用上述信号输出)。	5.9.5																					
	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。																						
	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。																						
	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。																						
	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。																						
	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">速度限制检出信号分配 (/VLT)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 4</td> <td>与 /CLT 信号分配相同。</td> <td>5.6.5</td> </tr> </tbody> </table>					速度限制检出信号分配 (/VLT)		参照章节	0 ~ 4	与 /CLT 信号分配相同。	5.6.5											
速度限制检出信号分配 (/VLT)		参照章节																						
0 ~ 4	与 /CLT 信号分配相同。	5.6.5																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">制动器信号分配 (/BK)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 4</td> <td>与 /CLT 信号分配相同。</td> <td>5.3.6</td> </tr> </tbody> </table>					制动器信号分配 (/BK)		参照章节	0 ~ 4	与 /CLT 信号分配相同。	5.3.6												
制动器信号分配 (/BK)		参照章节																						
0 ~ 4	与 /CLT 信号分配相同。	5.3.6																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">警告信号分配 (/WARN)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 4</td> <td>与 /CLT 信号分配相同。</td> <td>5.12.3</td> </tr> </tbody> </table>					警告信号分配 (/WARN)		参照章节	0 ~ 4	与 /CLT 信号分配相同。	5.12.3												
警告信号分配 (/WARN)		参照章节																						
0 ~ 4	与 /CLT 信号分配相同。	5.12.3																						

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																
Pn510	输出信号选择 3	0000H - 0555H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—																
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">定位附近信号分配 (/NEAR)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无效 (不使用上述信号输出)</td> <td rowspan="6">5.5.7</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。</td> </tr> </tbody> </table>							定位附近信号分配 (/NEAR)		参照章节	0	无效 (不使用上述信号输出)	5.5.7	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。
	定位附近信号分配 (/NEAR)		参照章节																				
	0	无效 (不使用上述信号输出)	5.5.7																				
	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。																					
	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。																					
	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。																					
	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。																					
	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。																					
保留参数 (请勿变更)																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">指令脉冲输入倍率切换输出信号分配 (/PSELA)</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 4</td> <td>与 /NEAR 信号分配相同。</td> <td>5.5.3</td> </tr> </tbody> </table>							指令脉冲输入倍率切换输出信号分配 (/PSELA)		参照章节	0 ~ 4	与 /NEAR 信号分配相同。	5.5.3											
指令脉冲输入倍率切换输出信号分配 (/PSELA)		参照章节																					
0 ~ 4	与 /NEAR 信号分配相同。	5.5.3																					
保留参数 (请勿变更)																							
Pn511	输入信号选择 5	0000H - FFFFH	—	8888H	再次接通电源后	基本设定	—																
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																						
	保留参数 (请勿变更)																						
	保留参数 (请勿变更)																						
	保留参数 (请勿变更)																						
	保留参数 (请勿变更)																						

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节	
Pn512	输出信号取反设定	0000H - 1111H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—	
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
	CN1-25、26 端子输出信号取反							参照章节
	0	不反转信号。						—
	1	使信号反转。						
	CN1-27、28 端子输出信号取反							参照章节
	0	不反转信号。						—
	1	使信号反转。						
	CN1-29、30 端子输出信号取反							参照章节
	0	不反转信号。						—
	1	使信号反转。						
	CN1-37、38 端子输出信号取反							参照章节
	0	不反转信号。						—
	1	使信号反转。						
	Pn513	输出信号选择 4	0000H - 5555H	—	0000H	再次接通电源后	基本设定	—
		第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
第一位置输出比较							参照章节	
0		无效（不使用上述信号输出）						—
1		从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。						
2		从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。						
3		从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。						
4		从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。						
5		从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。						
第二位置输出比较							参照章节	
0~4		与上述信号分配相同。						—
第三位置输出比较							参照章节	
0~4		与上述信号分配相同。						—
第四位置输出比较							参照章节	
0~4		与上述信号分配相同。						—

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																																																
Pn515	输入信号选择 6	0000H - FFFFH	—	8888H	再次接通电源后	基本设定	—																																																																
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> 第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <p style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">指令脉冲输入倍率切换输入信号 (/PSEL) 分配</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td><td rowspan="16" style="text-align: center; vertical-align: middle;">5.5.3</td></tr> <tr><td>1</td><td>CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>2</td><td>CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>3</td><td>CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>4</td><td>CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>5</td><td>CN1-45 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>6</td><td>CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>7</td><td>将信号一直固定为“有效”。</td></tr> <tr><td>8</td><td>将信号一直固定为“无效”。</td></tr> <tr><td>9</td><td>CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>A</td><td>CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>B</td><td>CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>C</td><td>CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>D</td><td>CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>E</td><td>CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> <tr><td>F</td><td>CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">E-Stop信号分配</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>SI0(CN1-40) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效</td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">—</td></tr> <tr><td>1</td><td>SI1(CN1-41) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效</td></tr> <tr><td>2</td><td>SI2(CN1-42) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效</td></tr> <tr><td>3</td><td>SI3(CN1-43) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效</td></tr> <tr><td>4</td><td>SI4(CN1-44) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效</td></tr> <tr><td>7</td><td>将信号一直固定为“有效”</td></tr> <tr><td>8</td><td>将信号一直固定为“无效”</td></tr> <tr><td>9</td><td>SI0(CN1-40) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效</td></tr> <tr><td>A</td><td>SI1(CN1-41) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效</td></tr> <tr><td>B</td><td>SI2(CN1-42) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效</td></tr> <tr><td>C</td><td>SI3(CN1-43) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效</td></tr> <tr><td>D</td><td>SI4(CN1-44) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>							指令脉冲输入倍率切换输入信号 (/PSEL) 分配		参照章节	0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	5.5.3	1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	5	CN1-45 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	7	将信号一直固定为“有效”。	8	将信号一直固定为“无效”。	9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。	E-Stop信号分配		参照章节	0	SI0(CN1-40) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效	—	1	SI1(CN1-41) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效	2	SI2(CN1-42) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效	3	SI3(CN1-43) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效	4	SI4(CN1-44) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效	7	将信号一直固定为“有效”	8	将信号一直固定为“无效”	9	SI0(CN1-40) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效	A	SI1(CN1-41) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效	B	SI2(CN1-42) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效	C	SI3(CN1-43) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效	D	SI4(CN1-44) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效
	指令脉冲输入倍率切换输入信号 (/PSEL) 分配		参照章节																																																																				
	0	CN1-40 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。	5.5.3																																																																				
	1	CN1-41 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																																																					
	2	CN1-42 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																																																					
	3	CN1-43 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																																																					
	4	CN1-44 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																																																					
	5	CN1-45 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																																																					
	6	CN1-46 的输入信号 ON (L 电平) 时有效。																																																																					
7	将信号一直固定为“有效”。																																																																						
8	将信号一直固定为“无效”。																																																																						
9	CN1-40 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																																																						
A	CN1-41 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																																																						
B	CN1-42 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																																																						
C	CN1-43 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																																																						
D	CN1-44 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																																																						
E	CN1-45 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																																																						
F	CN1-46 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效。																																																																						
E-Stop信号分配		参照章节																																																																					
0	SI0(CN1-40) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效	—																																																																					
1	SI1(CN1-41) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效																																																																						
2	SI2(CN1-42) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效																																																																						
3	SI3(CN1-43) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效																																																																						
4	SI4(CN1-44) 的输入信号 ON (L 电平) 时有效																																																																						
7	将信号一直固定为“有效”																																																																						
8	将信号一直固定为“无效”																																																																						
9	SI0(CN1-40) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效																																																																						
A	SI1(CN1-41) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效																																																																						
B	SI2(CN1-42) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效																																																																						
C	SI3(CN1-43) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效																																																																						
D	SI4(CN1-44) 的输入信号 OFF (H 电平) 时有效																																																																						

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																
Pn517	保留参数 (请勿变更)	0000H - 1555H	—	0000H	再次接通电源后	—	—																
	保留参数 (请勿变更)																						
	保留参数 (请勿变更)																						
	保留参数 (请勿变更)																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CN1-31、32端子输出信号取反</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>不反转信号。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>使信号反转。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>							CN1-31、32端子输出信号取反		参照章节	0	不反转信号。	—	1	使信号反转。	—								
CN1-31、32端子输出信号取反		参照章节																					
0	不反转信号。	—																					
1	使信号反转。	—																					
Pn518	输出信号选择 7	0000H - 0553H	—	0500H	再次接通电源后	基本设定	—																
	保留参数 (请勿变更)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">原点搜索完成信号</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无效 (不使用上述信号输出)</td> <td rowspan="6">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。</td> </tr> </tbody> </table>							原点搜索完成信号		参照章节	0	无效 (不使用上述信号输出)	—	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。
	原点搜索完成信号		参照章节																				
	0	无效 (不使用上述信号输出)	—																				
	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。																					
	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。																					
	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。																					
	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。																					
5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">报警信号(/ALM)分配</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无效 (不使用上述信号输出)</td> <td rowspan="6">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。</td> </tr> </tbody> </table>							报警信号(/ALM)分配		参照章节	0	无效 (不使用上述信号输出)	—	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。	
报警信号(/ALM)分配		参照章节																					
0	无效 (不使用上述信号输出)	—																					
1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。																						
2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。																						
3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。																						
4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。																						
5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">设置转矩到达输出IO</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无效 (不使用上述信号输出)</td> <td rowspan="6">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。</td> </tr> </tbody> </table>							设置转矩到达输出IO		参照章节	0	无效 (不使用上述信号输出)	—	1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。	2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。	3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。	4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。	5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。	
设置转矩到达输出IO		参照章节																					
0	无效 (不使用上述信号输出)	—																					
1	从 CN1-25、26 输出端子输出上述信号。																						
2	从 CN1-27、28 输出端子输出上述信号。																						
3	从 CN1-29、30 输出端子输出上述信号。																						
4	从 CN1-37、38 输出端子输出上述信号。																						
5	从 CN1-31、32 输出端子输出上述信号。																						

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																				
Pn519	输入信号选择 8	0000H - FFFFH	—	8888H	再次接通电源后	基本设定	—																																				
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">多段位置CMD1</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td><td rowspan="16">—</td></tr> <tr><td>1</td><td>SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>2</td><td>SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>3</td><td>SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>4</td><td>SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>5</td><td>SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>6</td><td>SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>7</td><td>将信号一直固定为“有效”。</td></tr> <tr><td>8</td><td>将信号一直固定为“无效”。</td></tr> <tr><td>9</td><td>SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>A</td><td>SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>B</td><td>SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>C</td><td>SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>D</td><td>SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>E</td><td>SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>F</td><td>SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> </tbody> </table>							多段位置CMD1		参照章节	0	SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	—	1	SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	2	SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	3	SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	4	SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	5	SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	6	SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	7	将信号一直固定为“有效”。	8	将信号一直固定为“无效”。	9	SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	A	SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	B	SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	C	SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	D	SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	E	SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	F	SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。
	多段位置CMD1		参照章节																																								
	0	SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	—																																								
	1	SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	2	SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	3	SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	4	SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	5	SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	6	SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	7	将信号一直固定为“有效”。																																									
	8	将信号一直固定为“无效”。																																									
	9	SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																									
	A	SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																									
B	SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
C	SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
D	SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
E	SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
F	SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">多段位置CMD2</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ F</td> <td>与上述信号分配相同。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>							多段位置CMD2		参照章节	0 ~ F	与上述信号分配相同。	—																															
多段位置CMD2		参照章节																																									
0 ~ F	与上述信号分配相同。	—																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">多段位置CMD3</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ F</td> <td>与上述信号分配相同。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>							多段位置CMD3		参照章节	0 ~ F	与上述信号分配相同。	—																															
多段位置CMD3		参照章节																																									
0 ~ F	与上述信号分配相同。	—																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">多段位置CMD4</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ F</td> <td>与上述信号分配相同。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>							多段位置CMD4		参照章节	0 ~ F	与上述信号分配相同。	—																															
多段位置CMD4		参照章节																																									
0 ~ F	与上述信号分配相同。	—																																									

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																				
Pn51A	输入信号选择 9	0000H - FFFFH	—	8888H	再次接通电源后	基本设定	—																																				
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. □ □ □ □																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">多段位置指令使能</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td><td rowspan="16">—</td></tr> <tr><td>1</td><td>SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>2</td><td>SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>3</td><td>SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>4</td><td>SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>5</td><td>SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>6</td><td>SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>7</td><td>将信号一直固定为“有效”。</td></tr> <tr><td>8</td><td>将信号一直固定为“无效”。</td></tr> <tr><td>9</td><td>SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>A</td><td>SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>B</td><td>SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>C</td><td>SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>D</td><td>SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>E</td><td>SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>F</td><td>SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> </tbody> </table>					多段位置指令使能		参照章节	0	SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	—	1	SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	2	SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	3	SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	4	SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	5	SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	6	SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	7	将信号一直固定为“有效”。	8	将信号一直固定为“无效”。	9	SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	A	SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	B	SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	C	SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	D	SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	E	SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	F	SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。
	多段位置指令使能		参照章节																																								
	0	SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	—																																								
	1	SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	2	SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	3	SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	4	SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	5	SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
6	SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																										
7	将信号一直固定为“有效”。																																										
8	将信号一直固定为“无效”。																																										
9	SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
A	SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
B	SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
C	SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
D	SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
E	SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
F	SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>原点搜索开始信号</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>与上述信号分配相同。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>					原点搜索开始信号	参照章节	与上述信号分配相同。	—																																	
原点搜索开始信号	参照章节																																										
与上述信号分配相同。	—																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>原点信号</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>与上述信号分配相同。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>					原点信号	参照章节	与上述信号分配相同。	—																																	
原点信号	参照章节																																										
与上述信号分配相同。	—																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>位置指令来源切换信号</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>与上述信号分配相同。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>					位置指令来源切换信号	参照章节	与上述信号分配相同。	—																																	
位置指令来源切换信号	参照章节																																										
与上述信号分配相同。	—																																										
Pn51B	电机 - 负载位置间 偏差过大检出值	0 ~ 1073741824	1 个指令 单位	1000	即时生效	基本设定	9.2.7																																				
Pn51E	位置偏差过大警告 值	10 ~ 100	1%	100	即时生效	基本设定	10.2.1																																				

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																				
Pn51F	输入信号选择 10	0000H - FFFFH	—	8888H	再次接通电源后	基本设定	—																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">外部IO控制转矩输入模拟量极性</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td><td rowspan="16">—</td></tr> <tr><td>1</td><td>SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>2</td><td>SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>3</td><td>SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>4</td><td>SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>5</td><td>SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>6</td><td>SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>7</td><td>将信号一直固定为“有效”。</td></tr> <tr><td>8</td><td>将信号一直固定为“无效”。</td></tr> <tr><td>9</td><td>SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>A</td><td>SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>B</td><td>SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>C</td><td>SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>D</td><td>SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>E</td><td>SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> <tr><td>F</td><td>SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。</td></tr> </tbody> </table>						外部IO控制转矩输入模拟量极性		参照章节	0	SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	—	1	SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	2	SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	3	SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	4	SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	5	SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	6	SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	7	将信号一直固定为“有效”。	8	将信号一直固定为“无效”。	9	SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	A	SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	B	SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	C	SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	D	SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	E	SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	F	SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。	
	外部IO控制转矩输入模拟量极性		参照章节																																								
	0	SI0(CN1-40) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。	—																																								
	1	SI1(CN1-41) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	2	SI2(CN1-42) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	3	SI3(CN1-43) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	4	SI4(CN1-44) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	5	SI5(CN1-45) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	6	SI6(CN1-46) 的输入信号“ON(L 电平)”时有效。																																									
	7	将信号一直固定为“有效”。																																									
	8	将信号一直固定为“无效”。																																									
	9	SI0(CN1-40) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																									
	A	SI1(CN1-41) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																									
	B	SI2(CN1-42) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																									
	C	SI3(CN1-43) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																									
D	SI4(CN1-44) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
E	SI5(CN1-45) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
F	SI6(CN1-46) 的输入信号“OFF(H 电平)”时有效。																																										
保留参数 (请勿变更)																																											
保留参数 (请勿变更)																																											
保留参数 (请勿变更)																																											
Pn520	位置偏差过大警报值	1 ~ 1073741823	1 个指令单位	524880	即时生效	基本设定	6.1.3 10.1.1																																				
Pn522	定位完成幅宽	0 ~ 1073741824	1 个指令单位	7	即时生效	基本设定	5.5.6																																				
Pn524	NEAR 信号范围	1 ~ 1073741824	1 个指令单位	1073741824	即时生效	基本设定	5.5.7																																				
Pn526	伺服 ON 时位置偏差过大警报值	1 ~ 1073741823	1 个指令单位	5242880	即时生效	基本设定	10.1.1																																				
Pn528	伺服 ON 时位置偏差过大警告值	10 ~ 100	1%	100	即时生效	基本设定	10.1.2																																				
Pn529	伺服 ON 时速度限制值	0 ~ 10000	rpm	10000	即时生效	基本设定	10.1.1																																				
Pn52A	全闭环旋转 1 圈的乘积值	0 ~ 100	1%	20	即时生效	调谐	9.2.7																																				
Pn52B	过载警告值	1 ~ 100	1%	20	即时生效	基本设定	—																																				
Pn52C	电机过载检出基极电流降低额定值	10 ~ 100	1%	100	再次接通电源后	基本设定	—																																				
Pn52D	单相供电默认功率 (220V 1KW 及以下出厂值为 100)	10 ~ 100	1%	50	即时生效	—	—																																				

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																									
Pn52F	接通电源时的监视显示	0000H ~ 0FFFH	—	0FFFH	即时生效	基本设定	8.6																									
Pn530	程序 JOG 运行类开关	0000H - 0005H	-	0000H	即时生效	基本设定	7.5																									
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>第3位 第2位 第1位 第0位</p> <p>n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">程序JOG 运行模式</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。 (等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。 (等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531 →等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531 →等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">保留参数 (请勿变更)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>		程序JOG 运行模式		参照章节	0	(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。	—	1	(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。	2	(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。 (等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。	3	(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。 (等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。	4	(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531 →等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。	5	(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531 →等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。	保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)			保留参数 (请勿变更)							
	程序JOG 运行模式		参照章节																													
	0	(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。	—																													
	1	(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。																														
	2	(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。 (等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。																														
	3	(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。 (等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。																														
	4	(等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531 →等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。																														
	5	(等待时间 Pn535 →反转移动 Pn531 →等待时间 Pn535 →正转移动 Pn531) × 移动次数 Pn536。																														
	保留参数 (请勿变更)																															
保留参数 (请勿变更)																																
保留参数 (请勿变更)																																
Pn531	程序 JOG 移动距离	1 ~ 1073741824	1 个指令单位	32768	即时生效	基本设定	7.5																									
Pn533	程序 JOG 移动速度	1 ~ 10000	rpm	500	即时生效	基本设定																										
Pn534	程序 JOG 加减速时间	2 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定																										
Pn535	程序 JOG 等待时间	0 ~ 10000	1ms	100	即时生效	基本设定																										
Pn536	程序 JOG 移动次数	0 ~ 1000	1 time	1	即时生效	基本设定																										
Pn537	转矩到达指定值	0 ~ 3000	0.1%	1000	即时生效	基本设定		—																								
Pn538	转矩到达检测宽度	0 ~ 3000	0.1%	200	即时生效	基本设定	—																									
Pn550	模拟量监视 1 偏置电压	-10000 ~ 10000	0.1V	0	即时生效	基本设定	6.1.2																									
Pn551	模拟量监视 2 偏置电压	-10000 ~ 10000	0.1V	0	即时生效	基本设定																										
Pn552	模拟量监视 1 倍率	-10000 ~ 10000	×0.01	100	即时生效	基本设定																										
Pn553	模拟量监视 2 倍率	-10000 ~ 10000	×0.01	100	即时生效	基本设定																										
Pn560	残留振动检出幅度	1 ~ 3000	0.1%	400	即时生效	基本设定	6.7.1																									
Pn561	超调检出值	0 ~ 100	1%	100	即时生效	基本设定	—																									
Pn562	粘滞摩擦力补偿	0 ~ 1000	0.1%/1000rpm	0	即时生效	基本设定	—																									
Pn563	摩擦力补偿百分比	0 ~ 1000	0.1%	0	即时生效	基本设定	—																									



参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节							
Pn564	摩擦力补偿平滑常数	0 ~ 1000	0.1rpm	0	即时生效	基本设定	—							
Pn587	保留参数 (请勿变更)	0000 ~ 0001	-	0000	再次接通电源后	基本设定	—							
			保留参数 (请勿变更)											
			保留参数 (请勿变更)											
			保留参数 (请勿变更)											
			保留参数 (请勿变更)											
Pn5A0	虚拟 DI 选择开关 1	0000H - FFFFH	-	0000H	即时生效	基本设定	—							
Pn5A1	虚拟 DI 选择开关 2	0000H - FFFFH	-	0000H	即时生效	基本设定	—							
Pn5A2	虚拟 DI 极性选择 1	0000H - FFFFH	-	0000H	即时生效	基本设定	—							
Pn5A3	虚拟 DI 极性选择 2	0000H - FFFFH	-	0000H	即时生效	基本设定	—							
Pn5B2	虚拟 DO 极性选择	0000H - FFFFH	-	0000H	即时生效	基本设定	—							
Pn5C0	DI 滤波参数	0 ~ 5000	0.1ms	0	即时生效	基本设定	—							
Pn600	再生电阻容量 ^{*1}	根据机型 ^{*2}	10W	0	即时生效	基本设定	5.3.10							
Pn601	保留参数 (请勿变更)	0 ~ 65535	—	0	再次接通电源	基本设定	—							
Pn602	编码器选择	0000H - 1111H	—	0000H	再次接通电源	基本设定	—							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">编码器接口复用选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>CN2 作为第一编码器输入 CN4 作为第二编码器输入</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CN4 作为第一编码器输入 CN2 作为第二编码器输入</td> </tr> </tbody> </table>				编码器接口复用选择		参照章节	0	CN2 作为第一编码器输入 CN4 作为第二编码器输入	—	1	CN4 作为第一编码器输入 CN2 作为第二编码器输入
	编码器接口复用选择		参照章节											
	0	CN2 作为第一编码器输入 CN4 作为第二编码器输入	—											
	1	CN4 作为第一编码器输入 CN2 作为第二编码器输入												
			保留参数 (请勿变更)											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">电机参数来源选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>使用电子标签功能</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>使用第三方电机</td> </tr> </tbody> </table>				电机参数来源选择		参照章节	0	使用电子标签功能	—	1	使用第三方电机
电机参数来源选择		参照章节												
0	使用电子标签功能	—												
1	使用第三方电机													
		保留参数 (请勿变更)												
		保留参数 (请勿变更)												
		保留参数 (请勿变更)												

注: *1. 一般设定为“0”。外置再生电阻时, 设定再生电阻器的容量值 (W)。

*2. 上限值为适用伺服单元的最大输出容量 (W)。


参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn604	串口波特率	0 ~ 6	—	3	再次接通电源	基本设定	—
	波特率选择						参照章节
	0	2400bps				—	
	1	4800bps					
	2	9600bps					
	3	19200bps					
	4	38400bps					
	5	57600bps					
6	115200bps						
Pn605	第一编码器配置	0000H - FF67H	—	0000H	再次接通电源	基本设定	—
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>第3位 第2位 第1位 第0位</p> <p>n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> <div> </div> </div>						
	第一编码器类型选择						参照章节
	0	HCFA				—	
	1	BISS					
	2	YAS					
	3	ABZ					
	4	AB					
	5	SinCOS					
	6	Resolver encoder					
7	Reserved parameter (Do not change.)						
编码器速度选择						参照章节	
0	2.5M				—		
1	1M						
2	2M						
3	3M						
4	4M						
6	8M						
编码器的分辨率						参照章节	
用 2 ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可						—	

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																																
Pn606	编码器数据长度	0000H - C8C8H	—	0000H	再次接通电源	基本设定	—																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第二编码器数据长度</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 1</td> <td>数据长度</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		第二编码器数据长度		参照章节	0 ~ 1	数据长度	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第一编码器数据长度</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 ~ 3</td> <td>数据长度</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		第一编码器数据长度		参照章节	2 ~ 3	数据长度	—																					
	第二编码器数据长度		参照章节																																				
	0 ~ 1	数据长度	—																																				
第一编码器数据长度		参照章节																																					
2 ~ 3	数据长度	—																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第二编码器类型选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>HCFA 编码器</td> <td rowspan="6">10.2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BISS 编码器</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>YAS 编码器</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ABZ 编码器</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AB 编码器</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SinCos 编码器</td> </tr> </tbody> </table>		第二编码器类型选择		参照章节	0	HCFA 编码器	10.2	1	BISS 编码器	2	YAS 编码器	3	ABZ 编码器	4	AB 编码器	5	SinCos 编码器	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">编码器速度选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>2.5M</td> <td rowspan="7">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1M</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2M</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3M</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4M</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5M</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8M</td> </tr> </tbody> </table>		编码器速度选择		参照章节	0	2.5M	—	1	1M	2	2M	3	3M	4	4M	5	5M	6	8M
第二编码器类型选择		参照章节																																					
0	HCFA 编码器	10.2																																					
1	BISS 编码器																																						
2	YAS 编码器																																						
3	ABZ 编码器																																						
4	AB 编码器																																						
5	SinCos 编码器																																						
编码器速度选择		参照章节																																					
0	2.5M	—																																					
1	1M																																						
2	2M																																						
3	3M																																						
4	4M																																						
5	5M																																						
6	8M																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">编码器的分辨率</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">用 2ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		编码器的分辨率		参照章节	用 2 ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可		—																														
编码器的分辨率		参照章节																																					
用 2 ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可		—																																					
Pn607	第二编码器配置	0000H ~ FF65H	—	0000H	再次接通电源	基本设定	—																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">编码器速度选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>2.5M</td> <td rowspan="7">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1M</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2M</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3M</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4M</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5M</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8M</td> </tr> </tbody> </table>		编码器速度选择		参照章节	0	2.5M	—	1	1M	2	2M	3	3M	4	4M	5	5M	6	8M	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">编码器的分辨率</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">用 2ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		编码器的分辨率		参照章节	用 2 ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可		—									
	编码器速度选择		参照章节																																				
0	2.5M	—																																					
1	1M																																						
2	2M																																						
3	3M																																						
4	4M																																						
5	5M																																						
6	8M																																						
编码器的分辨率		参照章节																																					
用 2 ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可		—																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">编码器的分辨率</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">用 2ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		编码器的分辨率		参照章节	用 2 ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可		—																														
编码器的分辨率		参照章节																																					
用 2 ⁿ 位表示, 如 23 位, 直接写入 H17 即可		—																																					

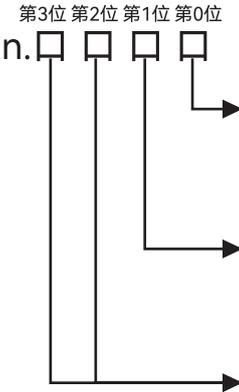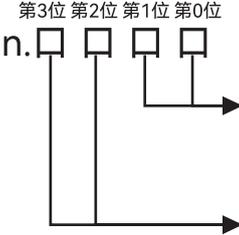参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn609	功能应用选择开关 609	0000H - FFFFH	—	0000H	再次接通电源	—	—
		Bit0、1 为保留参数（请勿变更） Bit2: modbus 通讯控制速度环与转矩环开关（默认 0，关闭） Bit3: 使用 hall 作为电机启动角度（增量情况下使用） bit4: F26 转矩指令与反馈偏差过大报警开关（默认 0，关闭） bit5: 重力补偿开关（默认 0，关闭） bit6: 保留参数（请勿变更） bit7: 报警延迟断使能开关（默认 0，关闭） 保留参数（请勿变更）					
Pn60A	分频输出脉冲设置	0000H - 01FFH	μs	0000H	再次接通电源	—	—
		Z 脉冲宽度设置 00-FF 表示宽度 0-255μs(若设置值小于 AB 相的脉宽则以实际 AB 相脉宽为准)					
				AB反方向设置			参照章节
				0	A 超前 B		—
				1	B 超前 A		—
Pn60B	第二编码器 AB 信号 I/O 口输出开关	0-1	—	0	再次接通电源后	—	—
Pn60C	正余弦 /AB 编码器 线数	0-65535	Pulse	0	再次接通电源后	—	—
Pn60D	报警延迟断使能计 数	0~50	2ms	0	再次接通电源后	—	—
Pn60E*	扭矩过载阈值设置	0-65535	%	0	再次接通电源后	—	—
Pn60F	用户扭矩过载时间	0-65535	10ms	0	再次接通电源后	—	—
Pn610	位置比较输出功能	0-3	—	0	再次接通电源后	—	—
				位置比较输出功能			参照章节
				0	关闭		5.12
				1	正向比较		
				2	反向比较		
				3	双向比较		
Pn611	第一设定位置	-1073741824 ~ 1073741823	Pulse	0	立即生效	—	5.12
Pn613	第二设定位置	-1073741824 ~ 1073741823	Pulse	0	立即生效	—	5.12

* 注: 该参数设置需要 >=15, 否则会出现 040 报警

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节							
Pn615	第三设定位置	-1073741824 ~ 1073741823	Pulse	0	立即生效	—	5.12							
Pn617	第四设定位置	-1073741824 ~ 1073741823	Pulse	0	立即生效	—	5.12							
Pn619	第一设定位置输出 信号有效时间	0-65535	ms	0	立即生效	—	5.12							
Pn61A	第二设定位置输出 信号有效时间	0-65535	ms	0	立即生效	—	5.12							
Pn61B	第三设定位置输出 信号有效时间	0-65535	ms	0	立即生效	—	5.12							
Pn61C	第四设定位置输出 信号有效时间	0-65535	ms	0	立即生效	—	5.12							
Pn61D	功能选择应用开关 61D	0000H-1121H	—	0000H	再次接通电源	基本设定	—							
	保留参数 (请勿变更)													
	保留参数 (请勿变更)													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">软起动加减速时间使用方式</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>实际时间 = 目标速度 * 软起动加减速时间 / 最高速度</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>实际时间 = 目标速度 * 软起动加减速时间 / 1000</td> </tr> </tbody> </table>							软起动加减速时间使用方式		参照章节	0	实际时间 = 目标速度 * 软起动加减速时间 / 最高速度	—	1
软起动加减速时间使用方式		参照章节												
0	实际时间 = 目标速度 * 软起动加减速时间 / 最高速度	—												
1	实际时间 = 目标速度 * 软起动加减速时间 / 1000													
保留参数 (请勿变更)														

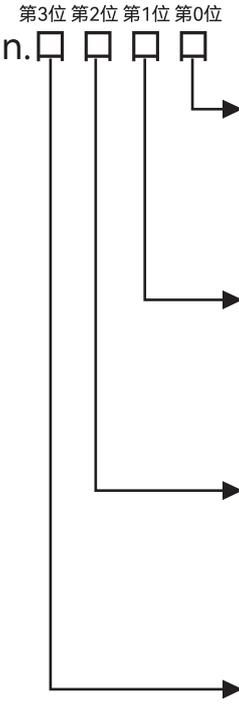参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn61F	功能应用选择开关 61F	0000H - FFFFH	—	0000H	再次接通电源	基本设定	—
		Bit0: 扭矩过载功能开关					
		Bit1: 主回路断电减速功能开关					
		Bit2: 保留参数 (请勿变更)					
		Bit3: 保留参数 (请勿变更)					
		Bit4: 电子齿轮比即时生效功能					
		Bit5: 保留参数 (请勿变更)					
		Bit6: 保留参数 (请勿变更)					
		Bit7: 保留参数 (请勿变更)					
		Bit8: 转接板霍尔信号输入选择					
		Bit9: 保留参数 (请勿变更)					
		Bit10: 保留参数 (请勿变更)					
		Bit11: 保留参数 (请勿变更)					
		Bit12: 抱闸报警开关					
		Bit13: 电机温度报警开关					
		Bit14: 保留参数 (请勿变更)					
Bit15: 乱象检测功能开关							
Pn621	保留参数 (请勿变更)	0000H-0011H	—	0	再次接通电源后	—	—
Pn622	保留参数 (请勿变更)	1-30000	rpm/s	10000	即时生效	—	—
Pn623	保留参数 (请勿变更)	1-30000	rpm/s	10000	即时生效	—	—
Pn624	保留参数 (请勿变更)	0-10000	rpm	10	即时生效	—	—
Pn625	保留参数 (请勿变更)	0-10000	10ms	100	即时生效	—	—
Pn626	保留参数 (请勿变更)	1-1073741823	指令单位	100	即时生效	—	—
Pn628	保留参数 (请勿变更)	1-10000	rpm	10	即时生效	—	—
Pn62A	速度模拟量电压偏置	-10000-10000	mV	0	即时生效	—	—
Pn62B	速度模拟量输入死区	0-10000	mV	0	即时生效	—	—
Pn630	外置再生电阻的阻值	1000-65535	220V: mΩ 380V: 10mΩ	1000 (不同功率段默认值不同)	再次接通电源后	—	5.3.10

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节										
Pn631	重力补偿功能开关	0000H-0002H	—	0000H	再次接通电源	基本设定	—										
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">重力补偿存储选项</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>不自动更新</td> <td rowspan="3">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>自动更新, 掉电不存储</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>自动更新, 掉电存储</td> </tr> </tbody> </table>					重力补偿存储选项		参照章节	0	不自动更新	—	1	自动更新, 掉电不存储	2	自动更新, 掉电存储
	重力补偿存储选项		参照章节														
	0	不自动更新	—														
1	自动更新, 掉电不存储																
2	自动更新, 掉电存储																
		保留参数 (请勿变更)															
		保留参数 (请勿变更)															
Pn632	电机温度报警	80-150	℃	120	再次接通电源后	基本设定	—										
Pn640	黑匣子功能配置	0000H - FFFFH	—	0011H	再次接通电源后	—	5.17.1										
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">黑匣子功能配置</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>关闭黑匣子功能</td> <td rowspan="3">5.17.1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>打开黑匣子功能, 并以任意报警或警告为触发</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>打开黑匣子功能, 并以 PN641 中设置的报警为触发</td> </tr> </tbody> </table>					黑匣子功能配置		参照章节	0	关闭黑匣子功能	5.17.1	1	打开黑匣子功能, 并以任意报警或警告为触发	3	打开黑匣子功能, 并以 PN641 中设置的报警为触发
	黑匣子功能配置		参照章节														
	0	关闭黑匣子功能	5.17.1														
1	打开黑匣子功能, 并以任意报警或警告为触发																
3	打开黑匣子功能, 并以 PN641 中设置的报警为触发																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">黑匣子锁存报警代码设置</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>锁存报警前十次数据</td> <td rowspan="3">5.17.1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>锁存报警前后各五次数据</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>锁存报警后十次数据</td> </tr> </tbody> </table>					黑匣子锁存报警代码设置		参照章节	0	锁存报警前十次数据	5.17.1	1	锁存报警前后各五次数据	2	锁存报警后十次数据	
黑匣子锁存报警代码设置		参照章节															
0	锁存报警前十次数据	5.17.1															
1	锁存报警前后各五次数据																
2	锁存报警后十次数据																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">黑匣子功能配置</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">保留参数 (请勿变更)</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>					黑匣子功能配置		参照章节	保留参数 (请勿变更)		—					
黑匣子功能配置		参照章节															
保留参数 (请勿变更)		—															
PN641	黑匣子锁存报警代码设置	0000H - FFFFH	-	0000H	再次接通电源后	—	5.17.2										

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节																			
Pn650	Modbus 通讯格式设置	0000H - FFFFH	-	0000H	再次接通电源后	—	—																			
	第3位 第2位 第1位 第0位 n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Modbus停止位</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>一个停止位</td> <td rowspan="2">5.15</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>两个停止位</td> </tr> </tbody> </table>						Modbus停止位		参照章节	0	一个停止位	5.15	1	两个停止位												
	Modbus停止位		参照章节																							
	0	一个停止位	5.15																							
1	两个停止位																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Modbus校验位</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>偶校验</td> <td rowspan="3">5.15</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>无校验</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>奇校验</td> </tr> </tbody> </table>						Modbus校验位		参照章节	0	偶校验	5.15	1	无校验	2	奇校验											
Modbus校验位		参照章节																								
0	偶校验	5.15																								
1	无校验																									
2	奇校验																									
保留参数（请勿变更）																										
Pn651	电机乱相检测灵敏度阈值	10-90	%	30	即时生效	—	—																			
Pn652	电机乱相检测灵敏度平均次数	2-200	次	32	即时生效	—	—																			
Pn662	hall 极性选择	0-11	—	0	再次接通电源后	—	—																			
Pn66F	在线惯量更新时间	0-65535	min	0	再次接通电源后	—	—																			
Pn670	在线惯量识别	0-3	—	0	再次接通电源后	—	—																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">在线惯量识别</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>关闭在线识别。</td> <td rowspan="4">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>开启在线识别，缓慢变化。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>开启在线识别，一般变化。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>开启在线识别，快速变化。</td> </tr> </tbody> </table>						在线惯量识别		参照章节	0	关闭在线识别。	—	1	开启在线识别，缓慢变化。	2	开启在线识别，一般变化。	3	开启在线识别，快速变化。								
	在线惯量识别		参照章节																							
	0	关闭在线识别。	—																							
	1	开启在线识别，缓慢变化。																								
2	开启在线识别，一般变化。																									
3	开启在线识别，快速变化。																									
保留参数（请勿变更）																										
Pn671	自适应陷波器功能模式选择	0-7	—	0	即时生效	—	—																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">自适应陷波器功能模式选择</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>自适应滤波器不再更新</td> <td rowspan="9">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>一个自适应滤波器有效（第3组陷波器）</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器）</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>仅测试共振点</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>A型振动抑制及第3组和第4组自适应滤波器无效，恢复到出厂状态</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>A型振动抑制及第3组和第4组自适应滤波器有效</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>A型振动抑制（Pn672/Pn675）有效</td> </tr> </tbody> </table>						自适应陷波器功能模式选择		参照章节	0	自适应滤波器不再更新	—	1	一个自适应滤波器有效（第3组陷波器）	2	两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器）	3	仅测试共振点	4	清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	5	A型振动抑制及第3组和第4组自适应滤波器无效，恢复到出厂状态	6	A型振动抑制及第3组和第4组自适应滤波器有效	7	A型振动抑制（Pn672/Pn675）有效
	自适应陷波器功能模式选择		参照章节																							
	0	自适应滤波器不再更新	—																							
	1	一个自适应滤波器有效（第3组陷波器）																								
	2	两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器）																								
	3	仅测试共振点																								
	4	清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态																								
	5	A型振动抑制及第3组和第4组自适应滤波器无效，恢复到出厂状态																								
6	A型振动抑制及第3组和第4组自适应滤波器有效																									
7	A型振动抑制（Pn672/Pn675）有效																									
保留参数（请勿变更）																										
Pn672	第三通道陷波器频率	50-4000	1HZ	4000	即时生效	—	—																			
	设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。设定 4000Hz 时，无效。																									

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节														
Pn673	第三通道陷波器宽度等级	0-20	—	2	即时生效	—	—														
	设置陷波器宽度等级，通常保持默认值即可；陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。																				
Pn674	第三通道陷波器深度等级	0-99	—	0	即时生效	—	—														
	陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。此参数越大，陷波深度越小，对机械振动抑制越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意																				
Pn675	第四通道陷波器频率	50-4000	1HZ	4000	即时生效	—	—														
	设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。设定 4000Hz 时，无效。																				
Pn676	第四通道陷波器宽度等级	0-20	—	2	即时生效	—	—														
	设置陷波器宽度等级，通常保持默认值即可；陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。																				
Pn677	第四通道陷波器深度等级	0-99	—	0	即时生效	—	—														
	陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。此参数越大，陷波深度越小，对机械振动抑制越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意																				
Pn6A0	回原设置	0000H - FF0FH	—	0000H	即时生效	—	—														
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>第3位 第2位 第1位 第0位</p> <p>n. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">原点偏移处理方法</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>将原点设置为偏置值</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>在原先基础上叠加偏执设置为原点</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;">保留参数（请勿变更）</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回原模式</th> <th>参照章节</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> </div>							原点偏移处理方法		参照章节	0	将原点设置为偏置值	—	1	在原先基础上叠加偏执设置为原点	回原模式		参照章节	—	—	—
	原点偏移处理方法		参照章节																		
	0	将原点设置为偏置值	—																		
1	在原先基础上叠加偏执设置为原点																				
回原模式		参照章节																			
—	—	—																			
Pn6A1	高速搜索原点速度	0-6000	rpm	0	即时生效	—	—														
Pn6A2	低速搜索原点速度	0-6000	rpm	0	即时生效	—	—														
Pn6A3	搜索原点加减速时间	0-10000	ms	0	即时生效	—	—														
Pn6A4	回原偏置	-2147483648- -2147483647	—	0	即时生效	—	—														

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn6A8	非使能状态下手动BK控制	0-1	—	0	即时生效	—	—
	非使能状态下手动BK控制						参照章节
	0	闭合					—
	1	打开					
Pn6A9	碰撞检测转矩	0-300	%	0	即时生效	—	—
Pn6AA	碰撞检测时间	0-5000	ms	0	即时生效	—	—
Pn6B0	高级自动调谐一键控制 (Fn202)	0-20	—	0	即时生效	—	—
	高级自动调谐一键控制 (Fn202)						参照章节
	0	调谐无效					—
	1	惯量自推定, 中刚性结构插补模式					
	2	惯量自推定, 中刚性结构快速定位模式					
	3	惯量自推定, 中刚性结构标准模式					
	4	惯量自推定, 低刚性结构插补模式					
	5	惯量自推定, 低刚性结构快速定位模式					
	6	惯量自推定, 低刚性结构标准模式					
	7	惯量自推定, 高刚性结构插补模式					
	8	惯量自推定, 高刚性结构快速定位模式					
	9	惯量自推定, 高刚性结构标准模式					
	11-19	不带惯量自推定, 模式设定和 1~9 设定一致					
Pn6B1	高级自动调谐一键控制 (Fn201)	0-20	—	0	即时生效	—	—
	高级自动调谐一键控制 (Fn201)						参照章节
	0	调谐无效					—
	1	惯量自推定, 中刚性结构插补模式					
	2	惯量自推定, 中刚性结构快速定位模式					
	3	惯量自推定, 中刚性结构标准模式					
	4	惯量自推定, 低刚性结构插补模式					
	5	惯量自推定, 低刚性结构快速定位模式					
	6	惯量自推定, 低刚性结构标准模式					
	7	惯量自推定, 高刚性结构插补模式					
	8	惯量自推定, 高刚性结构快速定位模式					
	9	惯量自推定, 高刚性结构标准模式					
	11-19	不带惯量自推定, 模式设定和 1~9 设定一致					
Pn6B2	高级自动调谐移动距离	-32768-32767	—	30	即时生效	—	—

参数 No.	名称	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时刻	类别	参照章节
Pn6B3	高级自动调谐初始增益等级	0-5	—	2	即时生效	—	—
	高级自动调谐初始增益等级						参照章节
	0	无设定, 以 Pn100 为准					—
	1	级别 1					
	2	级别 2(默认建议)					
	3	级别 3					
	4	级别 4					
5	级别 5						
Pn6B4	高级自动调谐初始惯量水平	0-3	—	2	即时生效	—	—
	高级自动调谐初始惯量水平						参照章节
	0	无设定, 以 Pn324 为准					—
	1	低惯量					
	2	中惯量 (默认建议)					
3	高惯量						
Pn6B5	高级自动调谐初始定位精度	0-9	—	4	即时生效	—	—
	高级自动调谐初始定位精度						参照章节
	0	无设定, 以 Pn522 为准					—
	1	级别 1					
	2	级别 2					
	3	级别 3					
	4	级别 4(默认建议)					
	5	级别 5					
	6	级别 6					
	7	级别 7					
8	级别 8						
9	级别 9						
Pn6B6	高级自动调谐增益结果保存百分比	1-100	—	70	即时生效	—	—
Pn6B7	高级自动调谐配置功能	0000H-0001H	—	0001H	即时生效	—	—
	高级自动调谐配置功能						参照章节
	0	无定义					—
1	调谐启动时自动调整相关功能强制初始化						



禾川科技HCFA



禾川自动化中心ATC

浙江禾川科技股份有限公司

浙江省衢州市龙游县工业园区亲善路5号

杭州研发中心

浙江省杭州市临安区青山湖街道励新路299号

 **400热线电话-400-012-6969**

 **禾川官网网址-www.hcfa.cn**

本手册中记载的其它产品，产品名称以及产品的商标或注册商标归各公司所有，并非本公司产品；
本手册中所有信息如有变更，恕不另行通知。